

Рис.9.52. Зображення для завдання.

6. Перекресліть задані зображення деталі (рис. 9.52). Вигляд спереду замініть фронтальним розрізом. Зобразіть і позначте вказану різьбу і відсутню фаску:

*a* – деталь “Головка”; *d* – різьба метрична в глухому отворі із зовнішнім діаметром 12 мм і крупним кроком, з полем допуску  $6H$ , з довжиною нарізаної частини 30 мм; фаска в різьбовому отворі  $2 \times 45^\circ$ ;

*b* – деталь “Повзун”;  $d_1$  – різьба трапецеїдальна в наскрізному отворі зі зовнішнім діаметром 36 мм і кроком 6 мм, ліва;  $d_2$  – різьба метрична в глухому отворі із зовнішнім діаметром 24 і кроком 2,5 мм, з полем допуску  $6H$ , з довжиною нарізаної частини 36 мм; фаска в різьбовому отворі  $3 \times 45^\circ$ ;

*в* – деталь “Перехідник”;  $d_1$  – різьба метрична на зовнішній поверхні діаметром 18 мм і кроком 1,5 мм, з полем допуску  $6g$ , з довжиною нарізаної частини 14 мм, фаска на початку різьби  $2 \times 45^\circ$ ;  $d_2$  – різьба метрична на стержні із зовнішнім діаметром 14 мм і кроком 1,5 мм, з полем допуску  $6g$ , з довжиною нарізаної частини 18 мм, фаска на початку різьби  $2 \times 45^\circ$ ;  $d_3$  – різьба метрична в ступінчастому отворі із зовнішнім діаметром 14 мм і кроком 1,5 мм, з полем допуску  $6H$ , з довжиною нарізаної частини 13,5 мм; фаска в різьбовому отворі  $1,5 \times 45^\circ$ .

### 9.6. Відображення на робочих кресленнях відомостей про матеріал деталі та його стан

На кресленнях деталей застосовують два способи позначень матеріалів:

*графічний*, коли відомості про матеріал передають за допомогою відповідної штриховки на перерізах деталі;

*буквено-цифровий*, коли відомості про матеріал записують у графу «Матеріал» основного напису креслення.

Графічне позначення матеріалів є спільним для груп однорідних матеріалів (метали, неметали тощо).

Позначення марок матеріалів виконують відповідно до вимог стандартів на них. Марки матеріалів позначаються буквами, цифрами чи їх поєднанням, які умовно характеризують якість матеріалів. Сама ж характеристика матеріалу міститься у стандарті, який визначає вимоги до даного матеріалу.

Наприклад, марка Ст3 визначає тільки порядковий номер вуглецевої сталі звичайної якості, а повну якісну характеристику цієї сталі (спосіб одержання, механічні властивості, методи випробувань тощо) викладено в стандарті ГОСТ 380-71. У деяких випадках марка містить основну характеристику матеріалу. Так, марка 20 вуглецевої якісної сталі вказує на те, що ця сталь містить приблизно 0,20% вуглецю.

В основний напис заносять тільки ті відомості, які характеризують матеріал заготовки, а дані про матеріал готової деталі, якщо вони відрізняються від властивостей матеріалу заготовки (наприклад, гартування), вміщують до технічних вимог. В основному написі креслення деталі не вказують назви «Сталь», «Сірий чавун», «Ковкий чавун», «Бронза», якщо в марці названих матеріалів міститься скорочена назва «Ст», «СЧ», «КЧ», «Бр».

Умовні позначення матеріалів за своїм змістом поділяють на дві групи:

- 1) позначення, що містить тільки якісну характеристику матеріалу деталі;
- 2) позначення, що містить не тільки якісну характеристику матеріалу деталі, але й характеристику профілю сортового матеріалу, з якого виготовляється деталь.

Таблиця 9.14. Умовне позначення марок сталей

Хімічний склад	Призначення	Якісна характеристика	Позначення	Пояснення до позначення
Вуглецева	Конструкційна	Звичайної якості	Ст3 Ст2кп Ст4сп БСт4 БСт6 ВСт3пс	Букви Б і В відповідно означають сталь, яка позначається за хімічним складом або за хімічним складом і механічними властивостями. В позначенні не вказують групу сталі, яка позначається за механічними властивостями. Цифра після букви означає умовний номер залежно від хімічного складу і механічних властивостей. Букви «кп», «сп» і «пс» позначають ступінь розкиснення
			20 45 50Г 65Г 25Л 40Л	Буква Г після цифр означає підвищений вміст марганцю (понад 1%). Буква Л після цифр означає що сталь літа. Цифри вказують середній вміст вуглецю в сотих частках відсотка
	Інструментальна	У7 У8Г У8ГА У10 У10А У13	Цифра після букви У вказує на середній вміст вуглецю в десятих частках відсотка. Буква А означає, що сталь високоякісна. Буква Г означає підвищений вміст марганцю (понад 1%)	
Легована	Конструкційна	Якісна	40X 18XГТ 40XГТР 25XГМ 30XM 30X3MФ	Цифри перед буквами вказують вміст вуглецю в сотих частках відсотка. Букви означають: Н — нікель, Г — марганець, С — кремній, М — молібден, X — хром, В — вольфрам, Д — мідь, Т — титан, Ф — ванадій, Р — бор
			Високоякісна	18XMBA 39XMIOA X18H9T 12X2H4A 14X2H3MA 45XH2MFA
	Інструментальна	X12 4X8B2 X6BФ XBCT 9XC 8X6HFT	Цифри перед буквами вказують вміст вуглецю в десятих частках відсотка. За відсутності цифри вміст вуглецю приблизно 1%. Значення цифр і букв, що вказують вміст легируючих елементів, такі ж, як і в позначеннях легованих конструкційних сталей	
	Інструментальна швидкорізальна	P9 P18 P6M5 P18Ф2 P9K5 P9M4K8	Буква Р вказує на наявність вольфраму. Цифри після неї вказують вміст вольфраму у відсотках. Решта позначень, як і в легованих сталях	

Позначення, що містить тільки якісну характеристику матеріалу деталі, застосовують тоді, коли конструкція деталі визначається кресленням. Воно повинно включати: назву матеріалу; марку матеріалу; номер стандарту, який містить повну характеристику марки матеріалу.

Особливості умовного позначення марок сталей, чавунів, кольорових металів та їх сплавів, неметалевих матеріалів наведено в табл. 9.14 – 9.17.

Якщо форма і умови роботи деталі в конструкції вимагають виготовлення її з матеріалу певного сортаменту (профілю прокату), то позначають матеріал і сортамент з його характеристиками.

Умовні позначення, що характеризують сортовий матеріал, повинні включати: назву сортового матеріалу; розмірну і якісну характеристику профілю; номер стандарту, в якому викладено всі вимоги до даного профілю.

Наведемо приклади умовного позначення матеріалу деталі, що містить характеристику профілю сортового матеріалу.

1. Пруток з гарячекатаної сталі марки Ст3 за ГОСТ 380-71 діаметром 20 мм за ГОСТ 2590-71:

$$\text{Круг} \frac{20 \text{ ГОСТ2590-71}}{\text{СТ3 ГОСТ380-71}}$$

2. Пруток квадратного профілю з розміром сторони квадрата 40 мм за ГОСТ 2591-71 марки сталі 20 за ГОСТ 1050-74:

$$\text{Квадрат} \frac{40 \text{ ГОСТ2591-71}}{20 \text{ ГОСТ380-74}}$$

Таблиця 9.15. Умовне позначення марок чавунів

Назва чавуну	Позначення	Приклади позначень
Сірий	Букви СЧ і двозначне число, що вказує межу міцності при розтягуванні	<b>СЧ 15</b> (сірий чавун з межею міцності при розтягуванні не менше 150 Н/мм <sup>2</sup> )
Ковкий	Букви КЧ і двозначні числа, що вказують межу міцності при розтягуванні і відносне видовження зразка	<b>КЧ 50-4</b> (ковкий чавун з межею міцності при розтягуванні не менше 500 Н/мм <sup>2</sup> і відносним видовженням 4%)
Антифрикційний	Букви АЧС, АЧВ, АЧК і однозначне число, яке позначає різновидність за мікроструктурою	<b>АЧС-3</b> (антифрикційний сірий чавун); <b>АЧВ-1</b> (антифрикційний високоміцний чавун); <b>АЧК-1</b> (антифрикційний ковкий чавун)
Високоміцний	Букви ВЧ і два числа, перше з яких, двозначне, вказує на межу міцності при розтягуванні, а друге, однозначне, відносне видовження зразка	<b>ВЧ 60-2</b> (високоміцний чавун з межею міцності при розтягуванні не менше 600 Н/мм <sup>2</sup> і відносним видовженням 2%)
Жаростійкий	Букви ЖЧ або інші букви і цифри, що визначають середній вміст (у %) основних легуючих елементів (С — кремній, Х — хром, Ю — алюміній)	<b>ЖЧХ-1,5</b> (хромистий чавун, вміст хрому близько 1,5%); <b>ЖЧС-5,5</b> (кремнистий чавун з пластичастим графітом, вміст кремнію близько 5,5%)

3. Пруток шестигранного профілю розміром вписаного кола (розмір «під ключ») 22 мм за ГОСТ 2879-69 марки сталі 25 за ГОСТ 1050-74:

Шестигранник  $\frac{22 \text{ ГОСТ} 2879-69}{25 \text{ ГОСТ} 1050-74}$ .

4. Штабова сталь товщиною 10 мм і шириною 70 мм за ГОСТ 103-57 марки сталі Ст 3 за ГОСТ 380-71:

Штаба  $\frac{10 \times 70 \text{ ГОСТ} 103-57}{\text{Ст}3 \text{ ГОСТ} 380-71}$ .

5. Кутник нерівнополочної сталі розміром 63×40×4 мм за ГОСТ 8510-72 марки сталі Ст 4 за ГОСТ 380-71:

Кутник  $\frac{63 \times 40 \times 4 \text{ ГОСТ} 8510-72}{\text{Ст}4 \text{ ГОСТ} 380-71}$ .

Таблиця 9.16. Умовне позначення марок кольорових металів і їх сплавів

Назва металу або його сплаву	Позначення	Приклади позначень
<b>Кольорові метали та їх сплави</b>		
Мідь	Буква М і цифра, що вказує марку	<b>М1</b> (мідь марки 1)
Латунь	Буква Л і двозначна цифра, що вказує середній вміст міді в процентах. Спеціальні марки латуні позначаються буквою Л та іншими буквами, що вказують на вміст у її складі певних елементів. У позначенні марки латуні букви вказують на: А — алюміній, З — залізо, К — кремній, Мц — марганець, Н — нікель, О — олово, С — свинець, Ф — фосфор, Ц — цинк. Перші дві цифри, що стоять за буквами, вказують середній вміст міді, а цифри, що відокремлюють дефісом, — середній вміст легуючих елементів у відсотках	<b>ЛКС 80-3-3</b> (латунь зі вмістом близько 80% міді, 3% кремнію, 3% свинцю, решта — цинк); <b>ЛАЗМц 66-6-3-2</b> (латунь зі вмістом близько 66% міді, 6% алюмінію, 3% заліза, 2% марганцю, решта — цинк)
Бронза	Букви Бр і одна або декілька букв, що вказують на основні елементи у складі сплаву, і цифри, які визначають їх середній вміст у відсотках. Значення букв такі, як і в позначенні латуней	<b>БрО10Ф1</b> (бронза олов'яниста зі вмістом близько 10% олова, 1% фосфору, решта — мідь); <b>БрОЗЦ12С15</b> (бронза олов'яниста зі вмістом близько 3% олова, 12% цинку, 15% свинцю, решта — мідь)
Алюміній	Букви А або АВ і цифри, що вказують номер марки	<b>А1</b> (алюміній марки 1)
Алюмінієві сплави	Букви АЛ (ливарні сплави на основі алюміній-магній, алюміній-кремній, алюміній-мідь), АВ, АД, АМц, Д, ВД (піддаються обробці тиском) і цифрами, що вказують на порядковий номер марки	<b>Д1</b> (сплав типу дюралюміній марки 1); <b>АЛ 4</b> (алюмінієвий ливарний сплав марки 4)

Т а б л и ц я 9.16. Умове позначення марок кольорових металів і їх сплавів (закінчення)

Назва металу або його сплаву	Позначення	Приклади позначень
Титан	Букви ТГ і цифри, що вказують номер марки	ТГ 2 (титан марки 2)
Титанові сплави	Букви ВТ або ОТ і цифри, що вказують марку сплаву	ВТ 4 (титановий сплав марки 4)
Магнієві сплави	Букви МА, МЛ або ВМ і цифри, що вказують марку сплаву	МА 3 (магнієвий сплав, що піддається деформації, марки 3); МЛ 5 (ливарний магнієвий сплав марки 5)
Бабіти	Буква Б і одно- або двозначне число, що вказує середній вміст олова у відсотках. Букви БК і цифра, що вказує номер марки	Б 83 (олов'яний бабіт, олова приблизно 83%); БК (бабіт кальцієвий марки 2)
<b>Металокерамічні тверді сплави</b>		
Вольфрамовий	Букви ВК і цифра, що вказує вміст кобальту у відсотках	ВК 6 (вольфрамовий сплав, що містить 6 % кобальту)
Титановольфрамовий	Букви ТК і цифри, що вказують вміст карбіду титану і кобальту у відсотках	Т14К8 (титановольфрамовий сплав, що містить 14% карбіду титану і 8% кобальту)
Титаногангальвовольфрамовий	Букви ТТК і цифри, що вказують сумарний вміст карбідів титану й танталу, а також кобальту у відсотках	ТТ7К12 (титаногангальвовольфрамовий сплав, що містить 4% карбіду титану, 3% карбіду танталу, 12% кобальту)
Сормайт	№ і цифра, що вказує номер марки сплаву	Сормайт №1 (наплавочний сплав типу «Сормайт» марки 1)
Стеліт	Букви ВК і цифра, що стоїть між ними і вказує вміст кобальту у відсотках	В2К (литий твердий сплав марки ВК зі вмістом 2% кобальту)

На кресленнях деталей, які піддаються термічній та іншим видам обробки, вказуються показники властивостей матеріалів. До таких показників належать: твердість за Роквелом ( $HRA$ ,  $HRB$ ,  $HRC_c$ ); твердість за Брінелем ( $HВ$ ); твердість за Вікерсом ( $HV$ ); межа міцності ( $\sigma_b$ ); межа пружності ( $\sigma_y$ ) та інші.

Глибина обробки позначається літерою *h*.

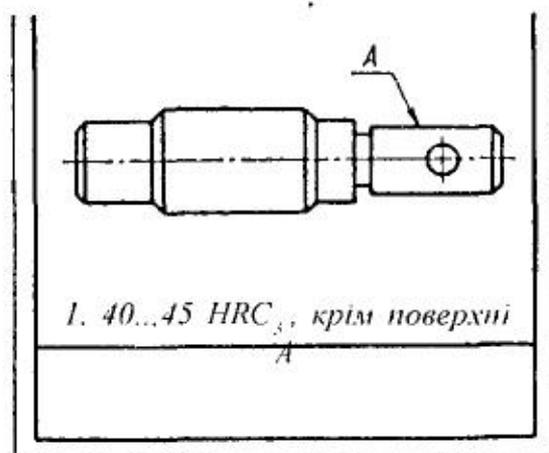


Рис.9.53. Відображення відомостей про термообробку поверхонь у технічних вимогах.

Таблиця 9.17. Умовні позначення неметалевих матеріалів

Назва матеріалу	Позначення	Приклади позначень
Гетинакс електротехнічний листовий	Два числа — римськими цифрами, що вказують марку, та арабськими — товщину листа	<b>Гетинакс V-12,0</b> (гетинакс електротехнічний марки V і товщиною листа 12 мм)
Азботекстоліт	Букви А, Б, В, Г, ЛГ і число, що вказує товщину листа	<b>Азботекстоліт Б-3,0</b> (азботекстоліт марки Б, товщиною листа 3 мм)
Текстоліт конструкційний	Букви ПТК, ПТМ, ПТ і число, що вказує товщину матеріалу	<b>Текстоліт ПТМ-1-20</b> (текстоліт марки ПТМ-1, товщиною листа 20 мм)
Вініпласт листовий	Букви ВН, ВНЕ, ВП, ВД і цифри, що вказують розмір листа	<b>Листи вініпласта ВН 1500×800×2,0</b> (лист вініпласта марки ВН довжиною 1500 мм, шириною 800 мм і товщиною 2 мм)
Скло органічне конструкційне	Букви СОЛ, СТ і цифри, що вказують розмір листа	<b>СОЛ 5×1400×1600</b> (скло органічне марки СОЛ, товщина листа 5 мм, ширина 1400 мм і довжина 1600 мм)
Пароніт	Букви ПОН, ПМБ, ПА, ПЕ і цифри, що вказують розмір листа	<b>Пароніт ПОН 0,6×500×750</b> (пароніт марки ПОН, товщина листа 0,6 мм, ширина 500 мм і довжина 750 мм)
Міканіт прокладний	Букви ПМГ, ПФГ, ПСГ, ПФК і цифри, що вказують товщину листа	<b>Міканіт ПФГ 0,5</b> (міканіт марки ПФГ, товщина листа 0,5 мм)

Величину глибини оброблюваного шару і твердості матеріалу на кресленнях вказують граничними значеннями «від...до», наприклад:

« $h$  0,7...0,9 мм; 40...46 HRC<sub>c</sub>».

Якщо поверхня виробу піддається одному виду обробки, то відомості про неї записують у технічних вимогах. Вид термічної обробки вказують відповідним написом, наприклад:

«Цементувати  $h$  0,7...0,9 мм; 58...62 HRC<sub>c</sub>»;

«Азотувати  $h$  0,3...0,5 мм; 800...940 НВ».

Якщо ж більша частина поверхні виробу піддається одному виду обробки, а решта поверхонь — іншому або їх не обробляють, то в технічних вимогах може бути зроблений запис такого типу (рис. 9.53):

«40...45 HRC<sub>c</sub>, крім поверхні А».

Перевагу слід віддавати позначенню показників властивостей матеріалу на поличках ліній-виносок біля зображень деталі. Ділянки поверхні деталі, які піддаються обробці, вказують штрихпунктирною потовщеною лінією (рис. 9.54, а). При необхідності проставляють розміри, які визначають межі обробки поверхні (рис. 9.54, б).

Вид термічної обробки вказують на кресленні лише тоді, коли тільки він гарантує потрібні властивості матеріалу та довговічність виробу.

### ЗАПИТАННЯ

1. Якими способами позначають матеріали деталей на кресленнях?
2. Чи можна за графічним позначенням матеріалу деталі на кресленні визначити його марку?
3. Де на кресленні можна дізнатись про марку матеріалу, з якого виготовлено зображену деталь?

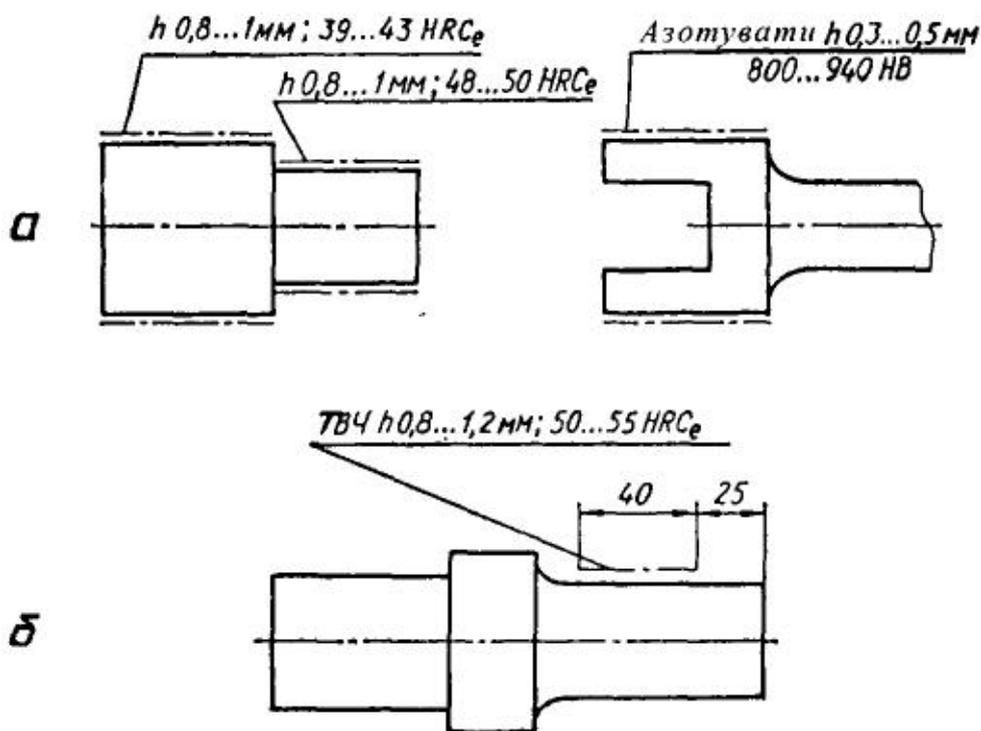


Рис.9.54. Позначення поверхонь, що підлягають хіміко-термічній обробці.

4. На які групи поділяють умовні позначення матеріалів на кресленнях деталей?
5. Що включає позначення якісної характеристики матеріалу?
6. Що включає позначення профілю сортового матеріалу деталі?
7. Як позначають на кресленнях показники властивостей матеріалу?

### ЗАВДАННЯ

Дайте відповіді на запитання до креслень (рис. 9.55):

*Якому виду додаткової обробки повинні бути піддані поверхні деталі?*

*Які показники властивостей матеріалу деталі вказано на кресленні?*

*В яких межах вказано величини твердості матеріалу поверхонь деталі?*

*Яку величину глибини оброблюваного шару вказано на кресленні деталі?*

*Які розміри на кресленні визначають межі термічної обробки поверхонь деталі?*


### 9.7. Текстова частина робочого креслення

Крім зображень, розмірів та інших відомостей, про які вже йшла мова раніше, робоче креслення може містити:


- а) текстову частину, що включає технічні вимоги і технічну характеристику деталі;
- б) таблиці з різними параметрами;
- в) написи з позначенням зображень й інших елементів креслення.

Технічні вимоги розміщують над основним написом у вигляді колонки шириною не більше 185 мм (тобто не ширшої за основний напис). Вимоги, споріднені за своїм характером, групують у такій послідовності:

- 1) до матеріалу деталі, термообробки і до властивостей матеріалу готової деталі зі зазначенням матеріалів-замінників;
- 2) до розмірів, граничних відхилень розмірів, форми і розташування поверхонь, маси тощо;

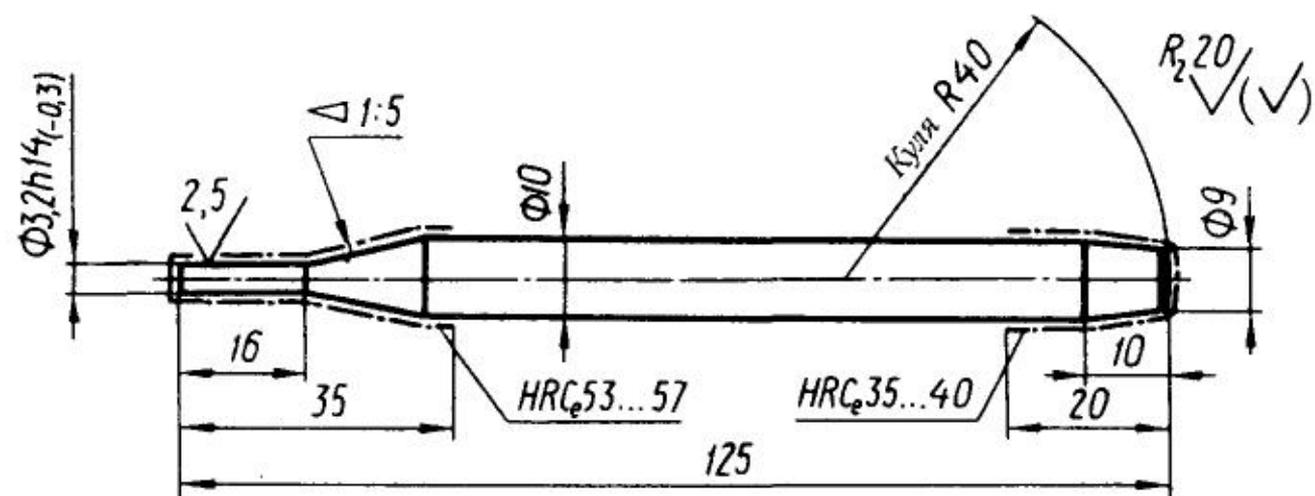

**a**

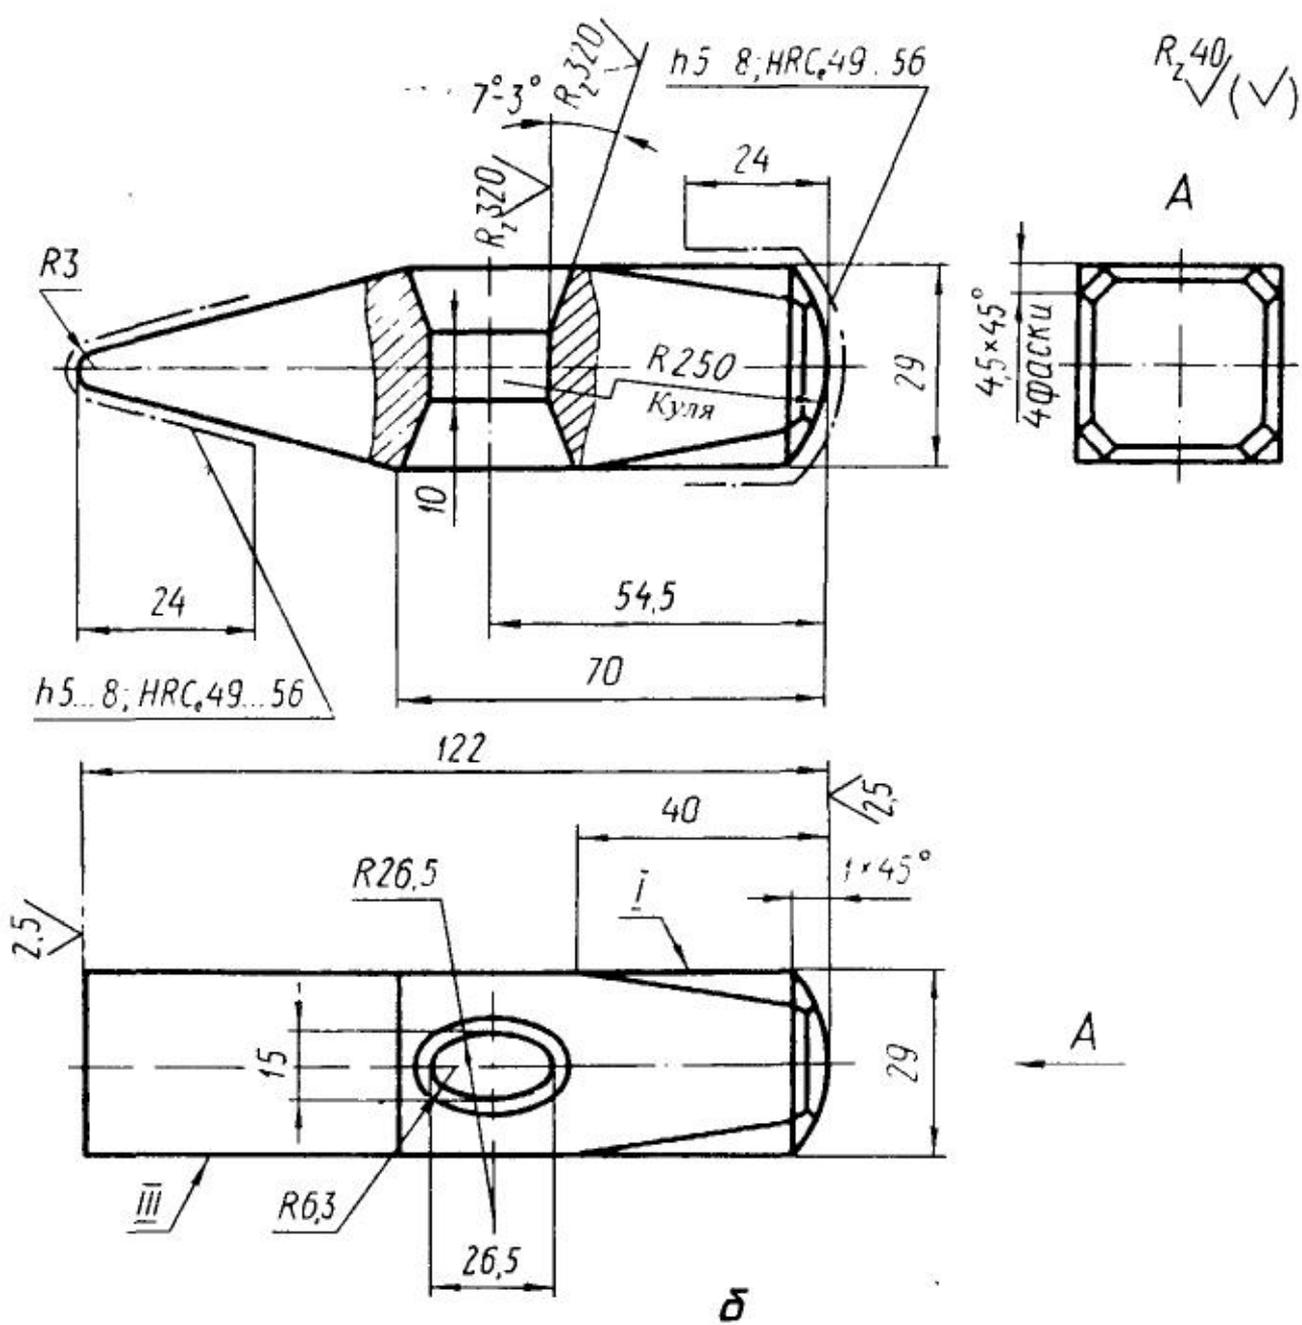

**б**

Рис.9.55. Зображення для завдання.

3) до якості поверхонь і вимог до їх остаточної обробки, покриття тощо;

4) до умов і методів випробувань;

5) до вказівок про маркування і таврування;

6) до правил транспортування і зберігання;

7) до особливих умов експлуатації;

8) до посилання на інші документи, що містять технічні вимоги, які поширюються на даний виріб, але не вказані на кресленні.

Пункти технічних вимог повинні мати наскрізну нумерацію. Кожний пункт вимог записують з нового рядка. Заголовок «Технічні вимоги» не пишуть. Коли технічні вимоги включають лише один пункт, то його не нумерують.

Конкретні приклади змісту технічних вимог наведено на робочих кресленнях типових деталей машин.

Текстову частину, написи і таблиці включають до складу креслення тоді, коли наявні в них дані, вказівки та пояснення неможливо або недоцільно відобразити графічно чи умовними позначеннями.

Зміст тексту і написів на кресленні повинен бути якнайкоротшими і точними. У написах не допускаються скорочення слів, за винятком загальноприйнятих або встановлених стандартами.

Текст на полі креслення, таблиці, написи, пов'язані безпосередньо зі зображеннями, як правило, розміщують паралельно до основного напису креслення.

Біля зображень на полчках ліній-виносок наносять тільки короткі написи, які мають безпосереднє відношення до зображень предмета, наприклад, вказівки про кількість конструктивних елементів (фасок, отворів, канавок тощо), якщо їх не занесено в таблицю.

Лінію-виноску, що перетинає контур зображення і не відходить від будь-яких ліній, закінчують точкою (рис. 9.56, а). Лінію-виноску, яку відводять від ліній видимого контуру, а також від ліній, що позначають поверхні, закінчують стрілкою (рис. 9.56, б).

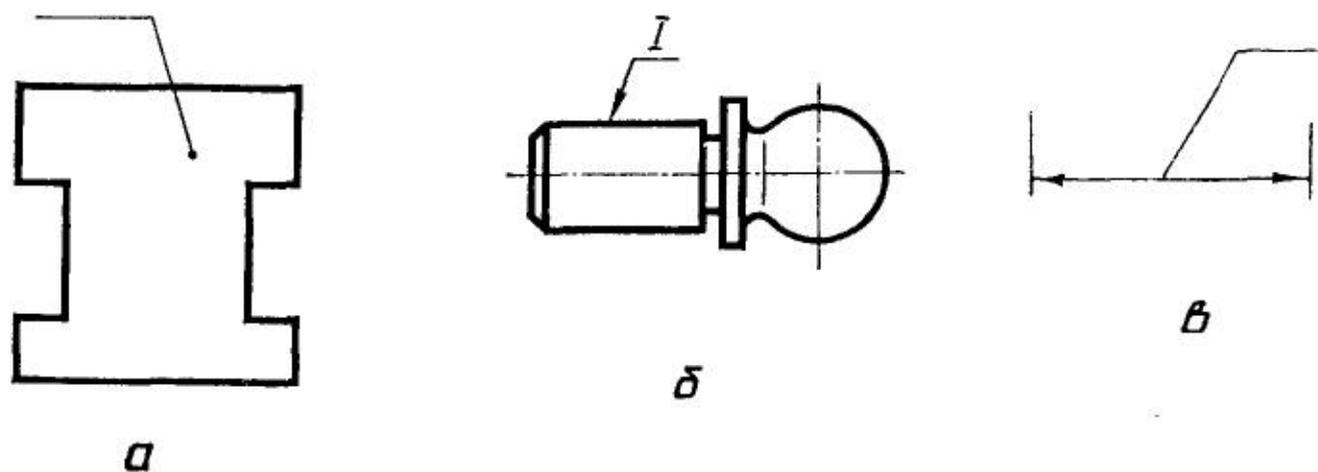


Рис.9.56. Проведення ліній-виносок: а — від контура зображення; б — від контурної лінії; в — від розмірної лінії.

На кінці лінії-виноски, відведеної від усіх інших ліній (наприклад, від розмірної лінії), не повинно бути ні стрілки, ні точки (рис. 9.56, в).

Лінії-виноски не повинні перетинатися між собою, бути паралельними до ліній штриховки (коли лінія-виноска проходить по заштрихованому контуру) і не перетинати,

по можливості, розмірні лінії та елементи зображень, до яких не має стосунку розміщений на поличці напис.

Написи, що відносяться безпосередньо до зображення, не повинні включати більше двох рядків, розміщених над поличкою лінії-виноски і під нею.

### *ЗАПИТАННЯ*

1. Для чого призначена текстова частина креслення?
2. Що належить до текстової частини креслення?
3. Про що можна дізнатися з технічних вимог на кресленні деталі?
4. Якому розміщенню написів віддають перевагу на кресленнях?
5. Як проводять лінії-виноски на кресленнях?

10.1. Загальні відомості про ескізи

Ескізом називають креслення тимчасового користування, яке містить зображення деталі та всі дані, потрібні для її виготовлення. Виконують ескізи спрощено — від руки, без застосування креслярських інструментів, без масштабу, але з дотриманням пропорцій між частинами зображуваної деталі.

Ескізи застосовують при проектуванні нових та вдосконаленні існуючих виробів. Саме за допомогою ескізу втілює на папері свою ідею, свій творчий задум архітектор, проектувальник, конструктор, раціоналізатор. Ескізи виконують і тоді, коли у виробничих умовах виникає термінова потреба виготовити нову деталь замість тієї, яка вийшла з ладу, а запасна відсутня. Часто за ескізами виконують креслення деталей.

За змістом ескіз не відрізняється від креслення. Для порівняння на рис. 10.1 показано ескіз (б) та креслення (в) одного і того ж предмета (а). Незважаючи на допустимі спрощення, ескіз, як і креслення, дає достатнє уявлення про зображений на ньому предмет, його розміри, про шорсткість його поверхонь тощо.

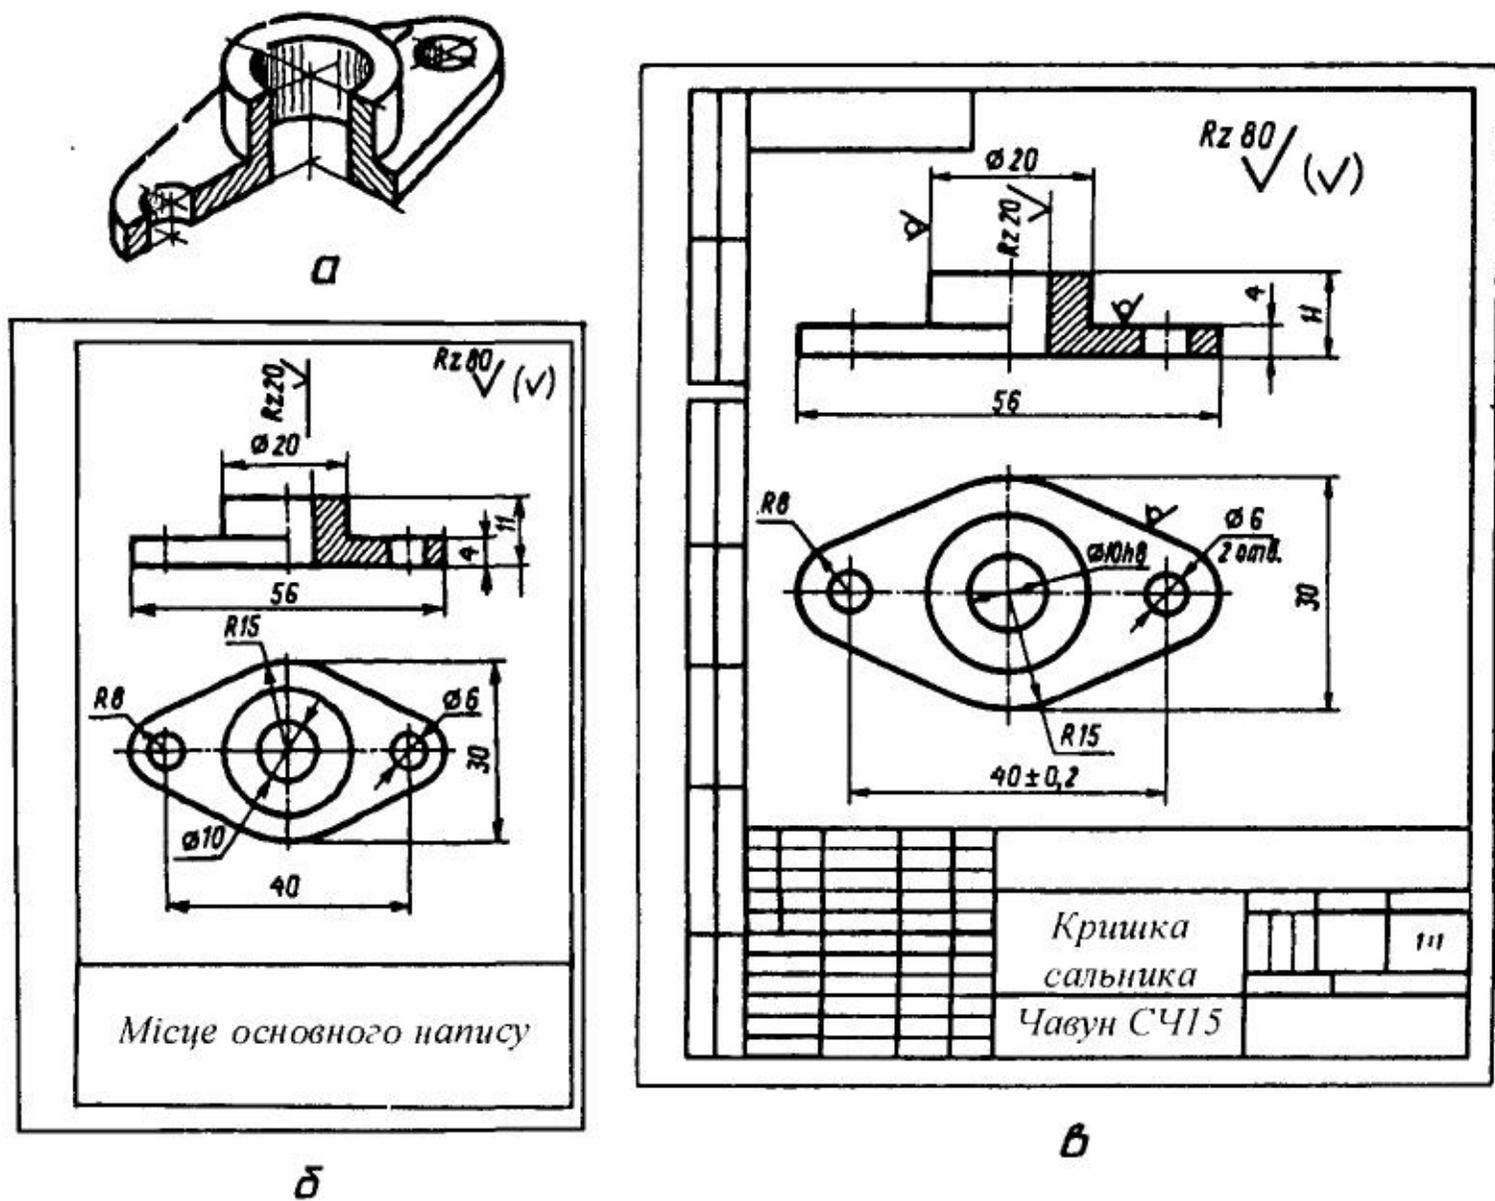


Рис.10.1. Ескіз (б) і креслення (в) деталі (а).

Ескізи виконують на папері у клітинку. Наявність на папері клітинок полегшує й прискорює проведення ліній (особливо паралельних і перпендикулярних ліній, а також ліній штриховки під кутом  $45^\circ$ ) та виконання необхідних побудов. За допомогою клітинок легко додержуватися пропорційності частин предмета.

### ЗАПИТАННЯ

1. Яке призначення ескізу деталі? Про що з нього можна дізнатися?
2. У чому полягають особливості виконання ескізів?
3. Чим ескіз відрізняється від креслення?

### 10.2. Послідовність виконання ескізів

Щоб правильно виконати ескіз предмета, необхідно дотримуватися певної послідовності. Послідовність виконання ескізу умовно поділяють на дві стадії: *підготовчу та основну*.

Підготовча стадія складається з таких необхідних станів.

1. Ознайомлення з деталлю, встановлення її назви та призначення, а також виявлення матеріалу, з якого деталь виготовлено.

2. Вивчення конструктивних особливостей деталі та аналіз її геометричної форми.

3. Визначення робочого положення деталі у виробі або на основній операції у процесі виготовлення.

4. Вибір головного зображення, яке повинно давати якнайповніше уявлення про форму деталі. Головним зображенням на ескізі може бути вигляд, повний розріз чи поєднання вигляду з розрізом. Найчастіше за головне зображення обирають положення деталі у процесі її виготовлення. При виборі головного зображення слід враховувати можливість зображення якнайбільшої кількості елементів деталі видимими.

5. Визначення необхідної кількості зображень на ескізі — виглядів, розрізів, перерізів і виносних елементів. Кількість зображень повинна бути якнайменшою і разом з тим достатньою, щоб давати повне уявлення про форму і будову зображеної деталі.

6. Визначення приблизного (окомірного) масштабу зображень і вибір потрібного формату аркуша паперу.

7. Приготування необхідних для виконання ескізу інструментів та матеріалів.

На основній стадії виконують такі дії.

1. Готують аркуш паперу: проводять рамку, розмічають і креслять основний напис.

2. Визначають положення зображень на полі креслення. Для цього проводять осі симетрії або осі наявних у деталі отворів.

3. Компонують зображення на полі ескізу. Для цього тонкими лініями розмічають габаритні прямокутники, які визначають зовнішні контури зображень.

4. Наносять центрові та осьові лінії, контури конструктивних елементів і зовнішніх контурів деталі, дотримуючись пропорційних співвідношень між усіма її елементами й частинами.

5. Виконують необхідні розрізи та перерізи. Побудову всіх зображень на ескізах здійснюють так само, як і на кресленнях.

6. Наносять виносні та розмірні лінії.

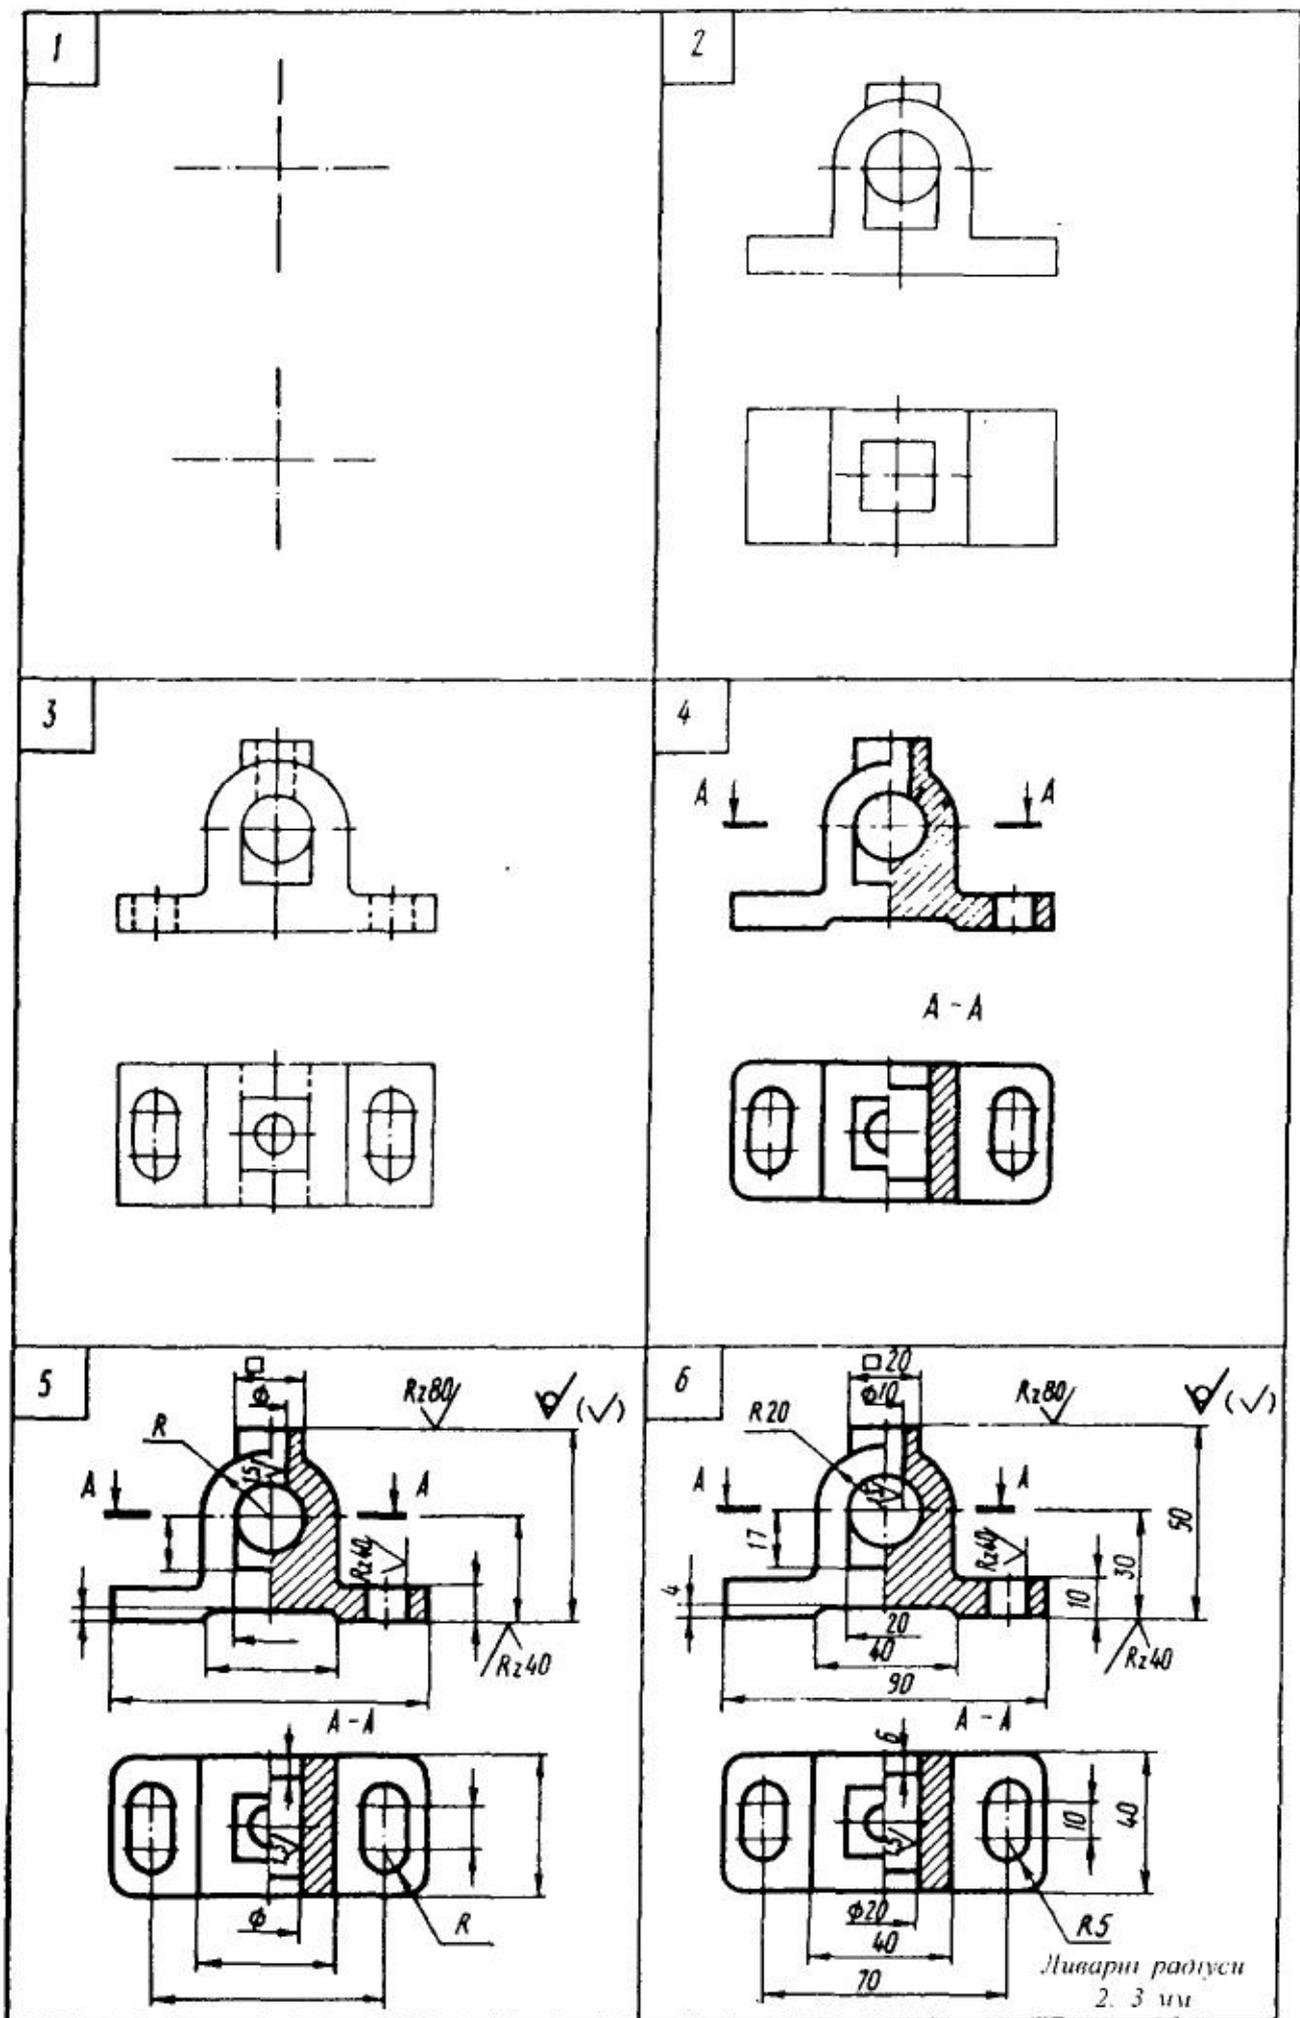


Рис.10.2. Послідовність виконання ескізу деталі «Корпус».

7. Обмірють деталь і наносять розмірні числа.

8. Наносять умовні позначення шорсткості поверхонь.

9. Обводять усі видимі контури зображень суцільною товстою основною лінією, виконують штриховку розрізів і перерізів.

10. Заповнюють основний напис, де зазначають назву предмета і матеріал, з якого його виготовлено. Масштаб в основному написі на ескізі не вказують. Назву деталі в основному написі дають у називному відмінку, наприклад: «Призма встановлювальна», «Втулка». Назву матеріалу вказують відповідно до існуючих вимог, наведених у параграфі 9.6.

На завершення перевіряють ескіз. При цьому необхідно впевнитись, що зображення побудовано правильно і дає повне уявлення про форму предмета і його окремих частин; зображення доповнено необхідними розмірами й умовними позначеннями. Незважаючи на допустимі спрощення при виконанні ескізів, лінії на ескізі мають бути рівними і чіткими, а всі написи і позначення — акуратними.

Послідовність виконання ескізу деталі «Корпус» показано на рис. 10.2.

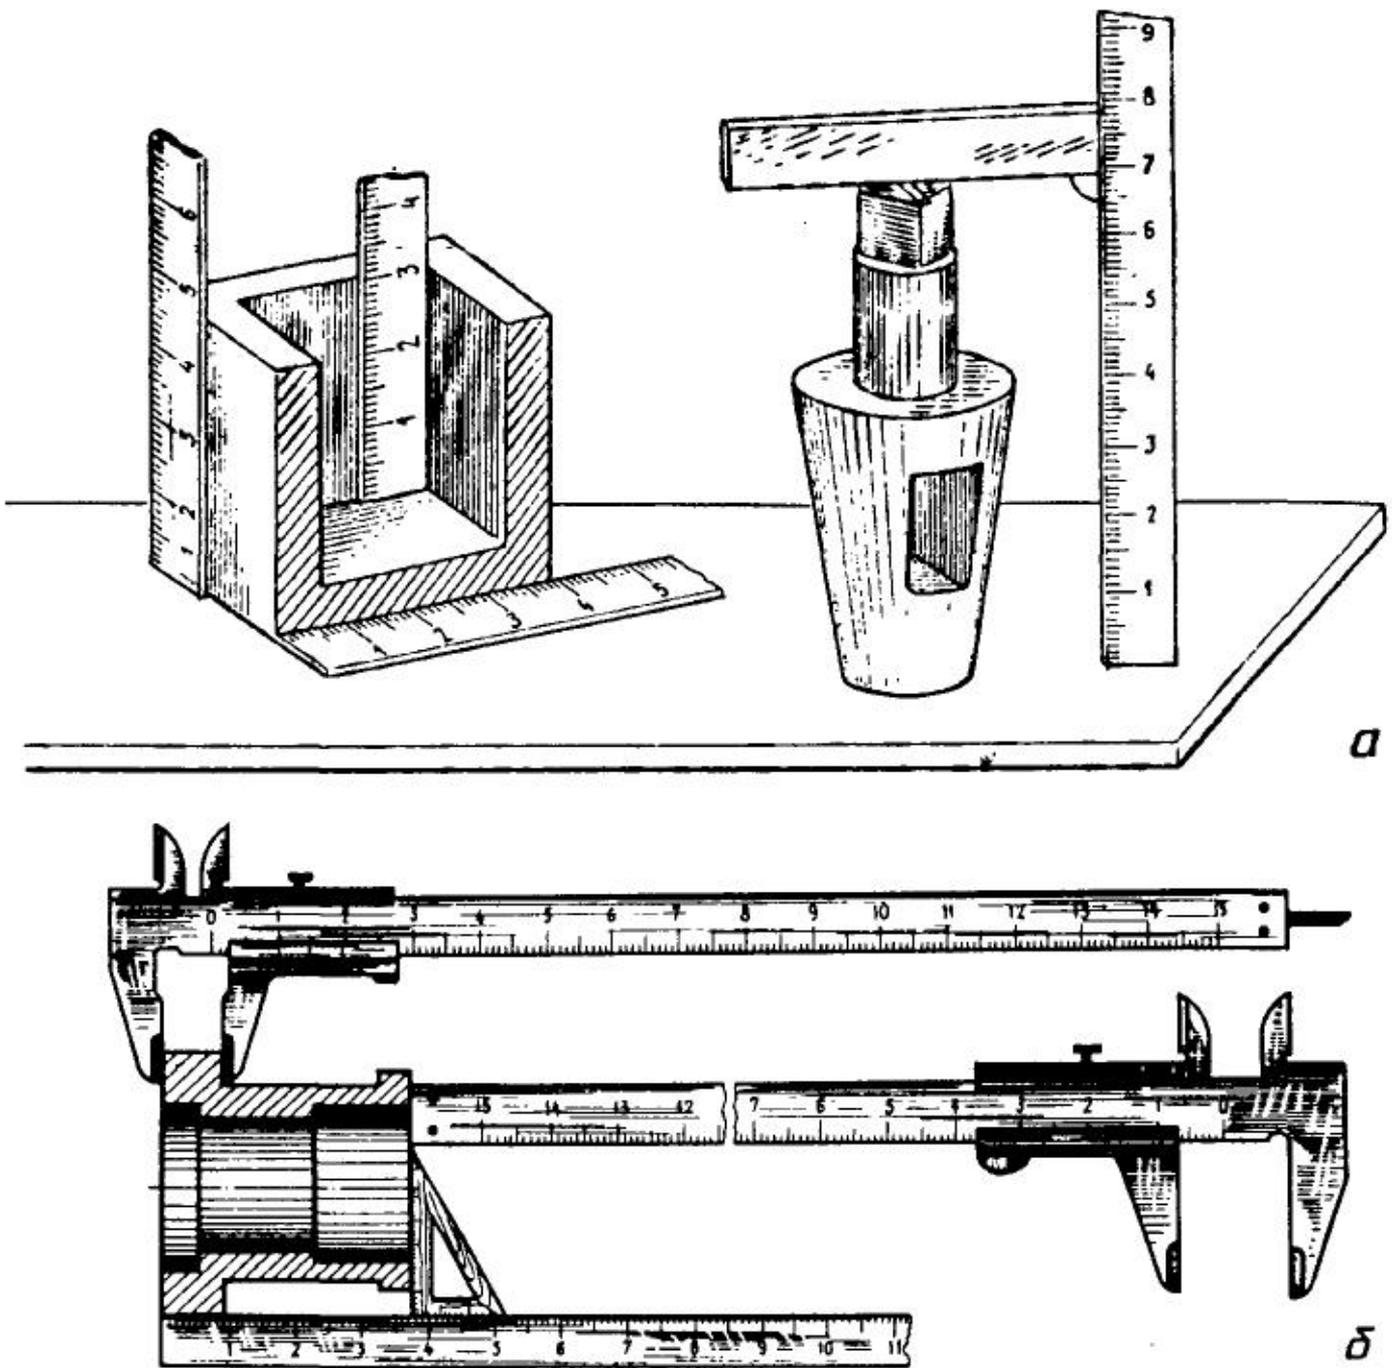


Рис.10.3. Вимірювання лінійних розмірів лінійкою (а) і штангенциркулем (б).

### 10.3. Прийоми обмірювання деталей

Під час виконання ескізів предмети обмірюють різними вимірювальними інструментами. Правильний вибір вимірювального засобу полегшує процес вимірювання і підвищує точність визначення розмірів.

Лінійні розміри вимірюють за допомогою лінійки або штангенциркуля (рис. 10.3).

Зовнішні та внутрішні діаметри можна вимірювати штангенциркулем (рис. 10.4, *a*), кронциркулем (рис. 10.4, *b*) або нутроміром (рис. 10.4, *в*). Числове значення діаметра, вимірюваного кронциркулем і нутроміром, визначають за лінійкою.

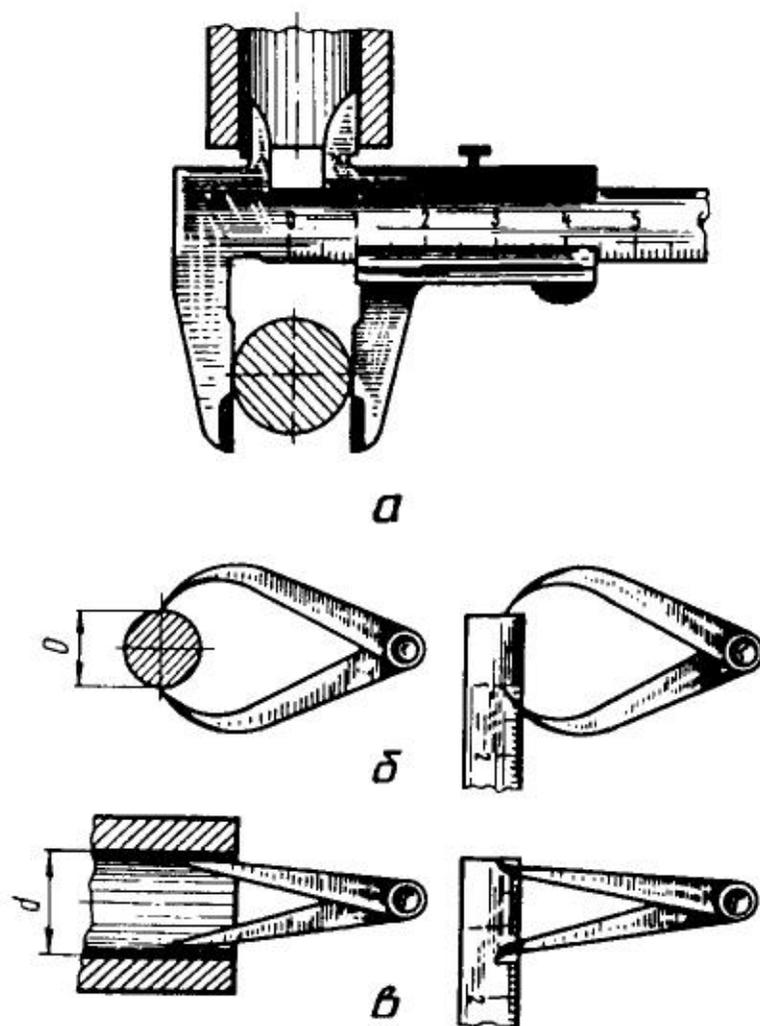


Рис.10.4. Вимірювання діаметрів: *a* — штангенциркулем; *b* — кронциркулем, *в* — нутроміром.

Кути вимірюють транспортиром або кутоміром (рис. 10.5).

Розміри радіусів заокруглень визначають набором радіусомірів (рис. 10.6).

Зовнішній діаметр різьби вимірюють штангенциркулем (рис. 10.7, *a*). Крок різьби вимірюють різьбоміром (рис. 10.7, *b*). За його відсутності крок різьби можна виміряти лінійкою за виступами вершин ниток різьби (рис. 10.7, *в*).

Деякі розміри визначають опосередковано або за допомогою певних розрахунків, тому що виміряти їх безпосередньо неможливо.

Прикладом опосередкованого визначення розміру може бути вимірювання товщини стінки, показане на рис. 10.8. Товщина стінки  $X$  у даному разі визначається як різниця розмірів  $A$  і  $B$ .

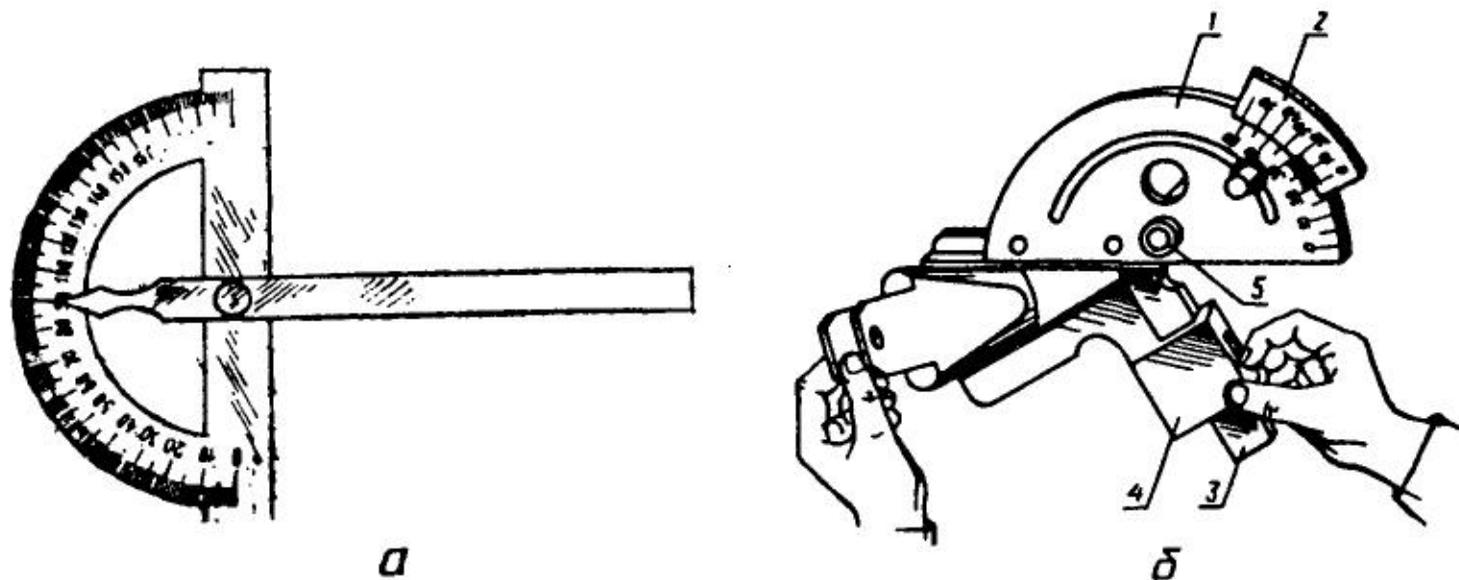


Рис.10.5. Вимірювання кутів транспортиром (а) і кутоміром (б).

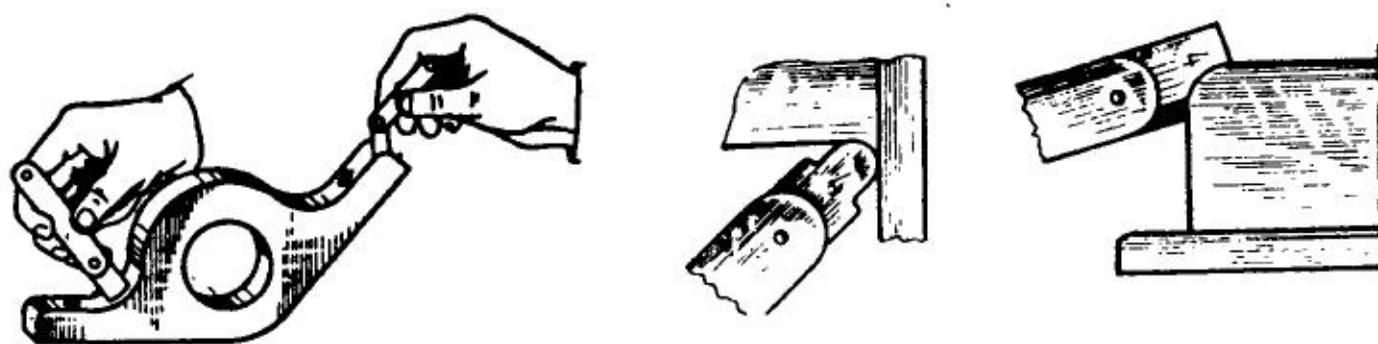


Рис.10.6. Вимірювання радіусів скруглень набором радіусомірів.

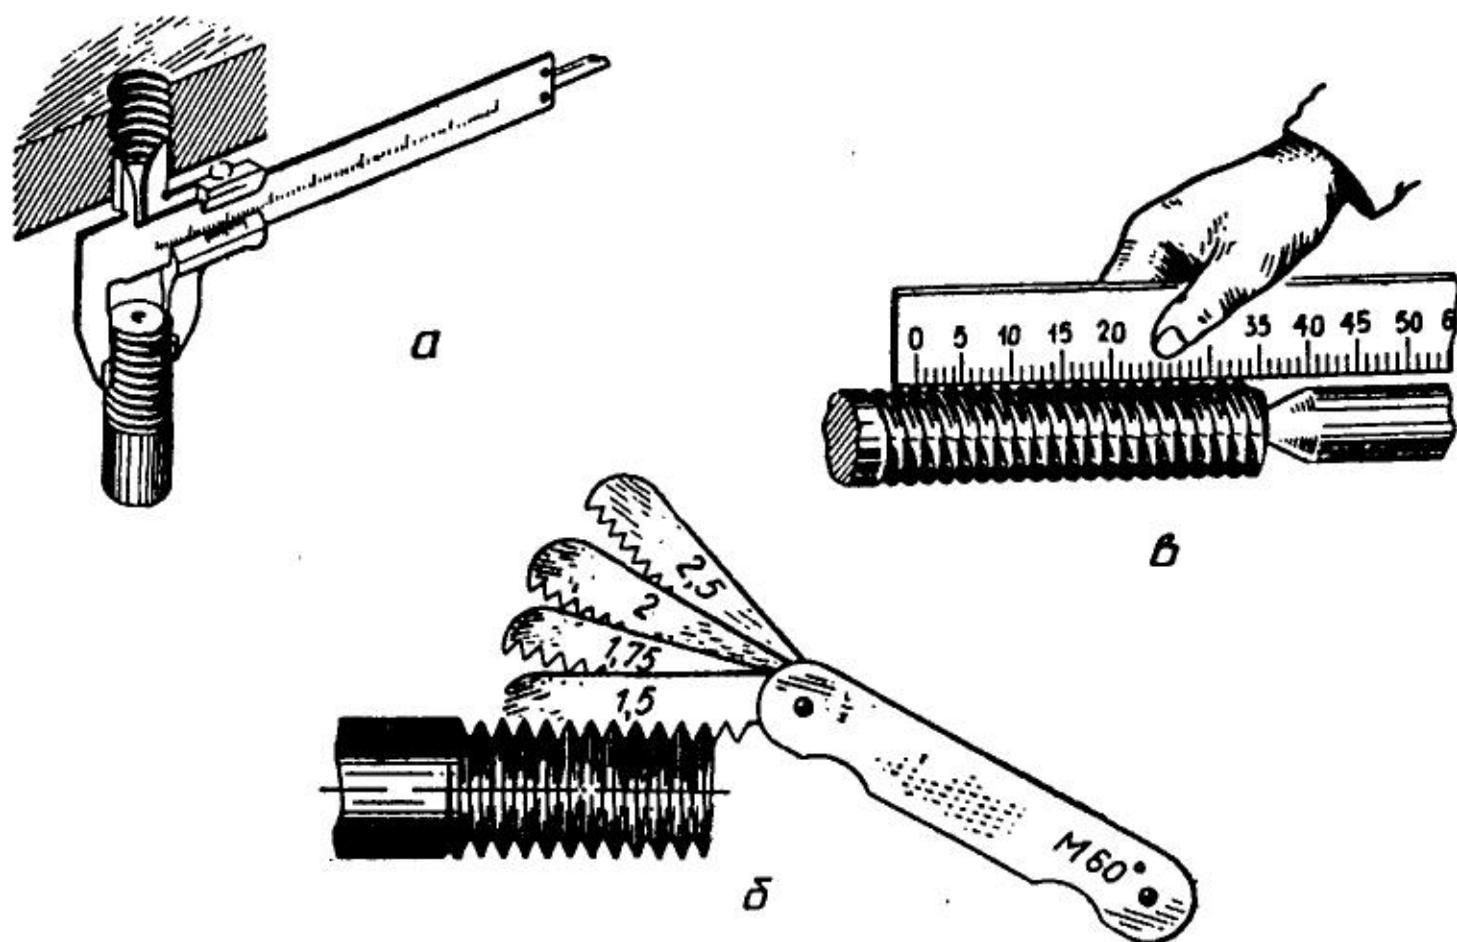


Рис.10.7. Вимірювання розмірів різьби: зовнішнього діаметра (а) — штангенциркулем; кроку різьби — різьбоміром (б) і лінійкою (в) — за виступами вершин ниток різьби.

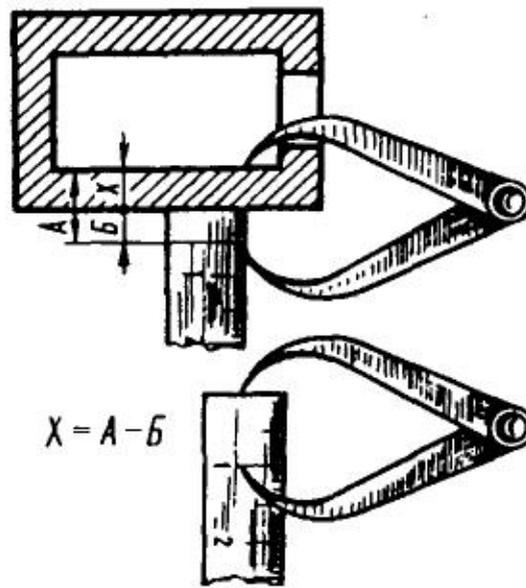


Рис.10.8. Опосередковане вимірювання товщини стінки.

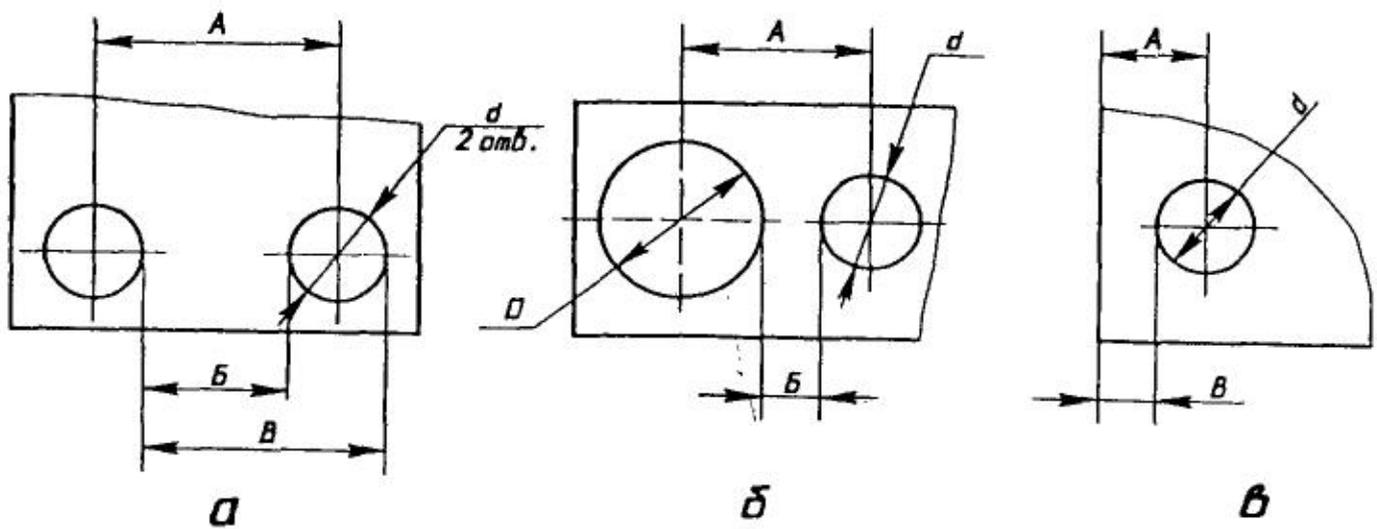


Рис.10.9. Опосередковане вимірювання положення центрів круглих отворів.

На рис. 10.9, *a* показано частину предмета з двома циліндричними отворами. Нехай потрібно визначити відстань  $A$  між їх центрами. Шукана відстань дорівнює відстані  $B$  між однойменними точками обох отворів — тобто  $A=B$ . Якщо відстань  $B$  виміряти складно, то вимірюють відстань  $B$ . Тоді  $A = A + 2(d/2) = B + d$ . Коли діаметри отворів різні (рис. 10.9, *б*), то  $A = B + (D + d)/2$ . На рис. 10.9, *в* показано розрахункову схему для визначення відстані від центра отвору до краю предмета:  $A = B + d/2$ .

### ЗАВДАННЯ

1. Виконайте ескіз одного з предметів за його наочним зображенням (рис. 10.10).
2. За завданням викладача виконайте з природи ескіз предмета.

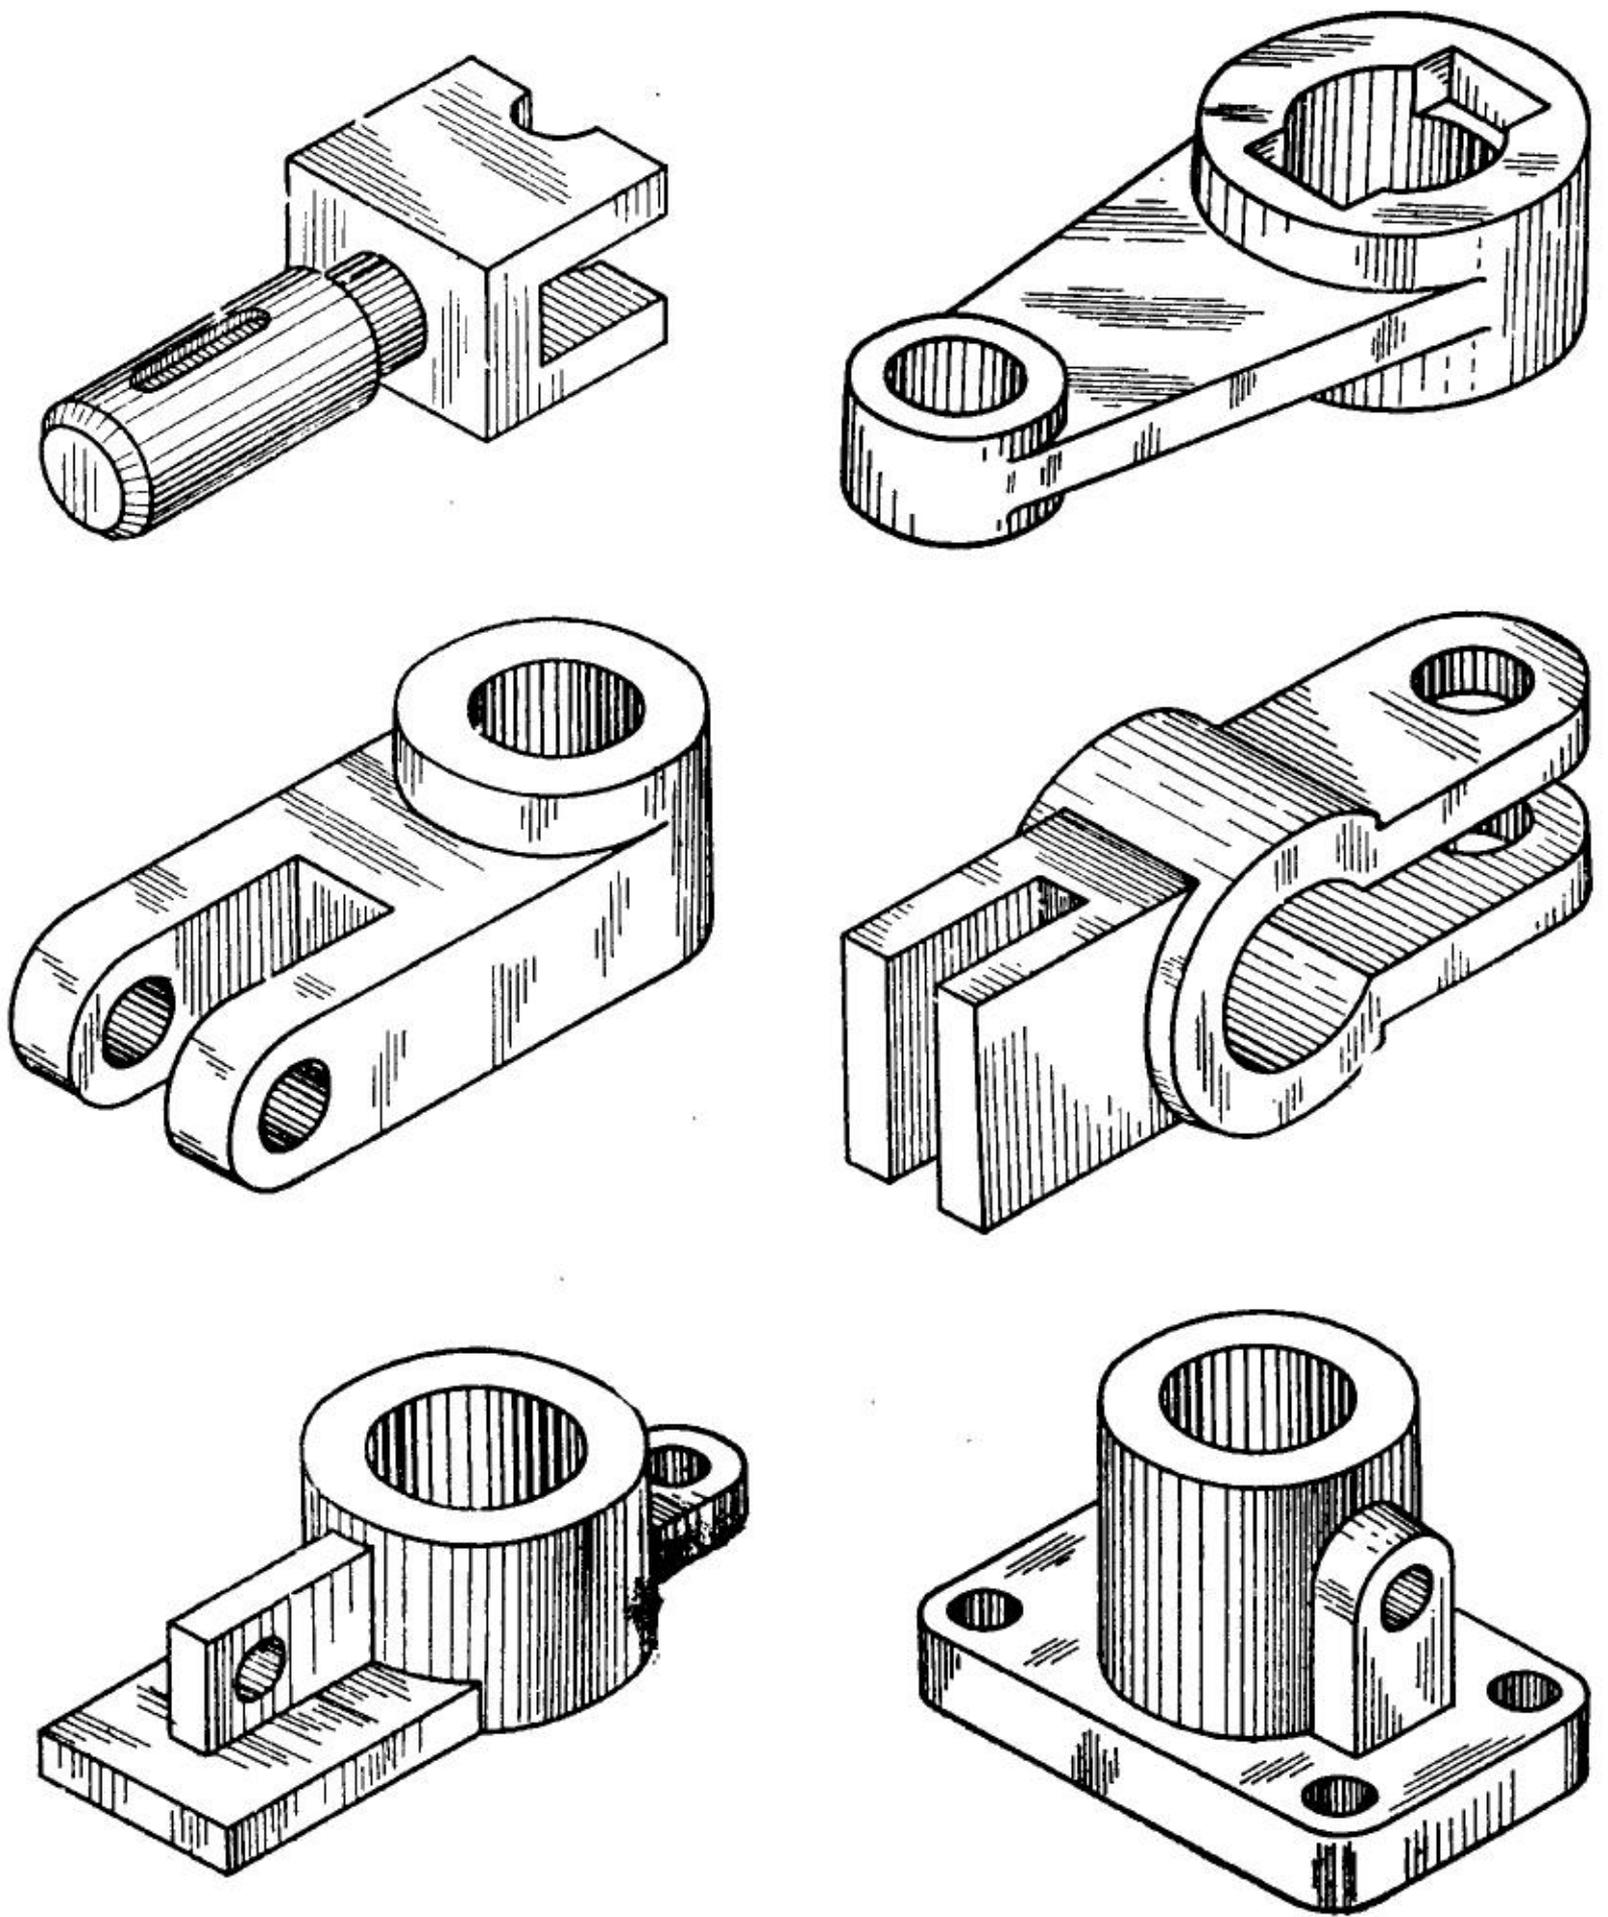


Рис.10.10. Зображення для завдання.

### 11.1. Загальні рекомендації до виконання робочих креслень

Під час виконання робочого креслення мовою графіки й умовними позначеннями відображають на папері форму деталі, що підлягає виготовленню, вказують матеріал деталі та його стан, зазначають вимоги до точності і якості обробки поверхонь деталі.

На уроках креслення робочі креслення, як правило, виготовляють за попередньо складеними ескізами. Робоче креслення деталі за ескізом виконують у чотири етапи.

**Перший етап.** Залежно від розмірів і складності деталі обирають масштаб креслення, а потім необхідний формат креслярського паперу. Якщо ж формат задано, то вибирають масштаб креслення. Другий випадок більш прийнятний для уроків креслення, тому що тут вибір форматів обмежений.

Зображення предмета на кресленні вибирають такими, щоб якнайповніше використовувалося поле креслення. Вам відомо, що перевагу слід віддавати зображенням предметів у натуральну величину. Але при цьому зображення може бути занадто малим і на полі креслення залишиться багато вільного місця. Занадто велике зображення не залишить місця для нанесення розмірів та інших позначень на кресленні. Тому великі предмети зображують зменшеними, а малі — збільшеними.

**Другий етап** виконується у такій послідовності.

1. На аркуші креслярського паперу встановленого формату викреслюється рамка, основний напис і додаткова рамка для повернутого позначення креслення. У разі потреби з правого боку поля креслення робиться таблиця параметрів зображуваної деталі. Після цього розмічаються місця розташування зображень на полі креслення.

Розташування зображень повинно бути таким, щоб забезпечувались економне використання поля та зручність читання креслення. Виконання цієї вимоги дотримується правильним компонованням креслення.

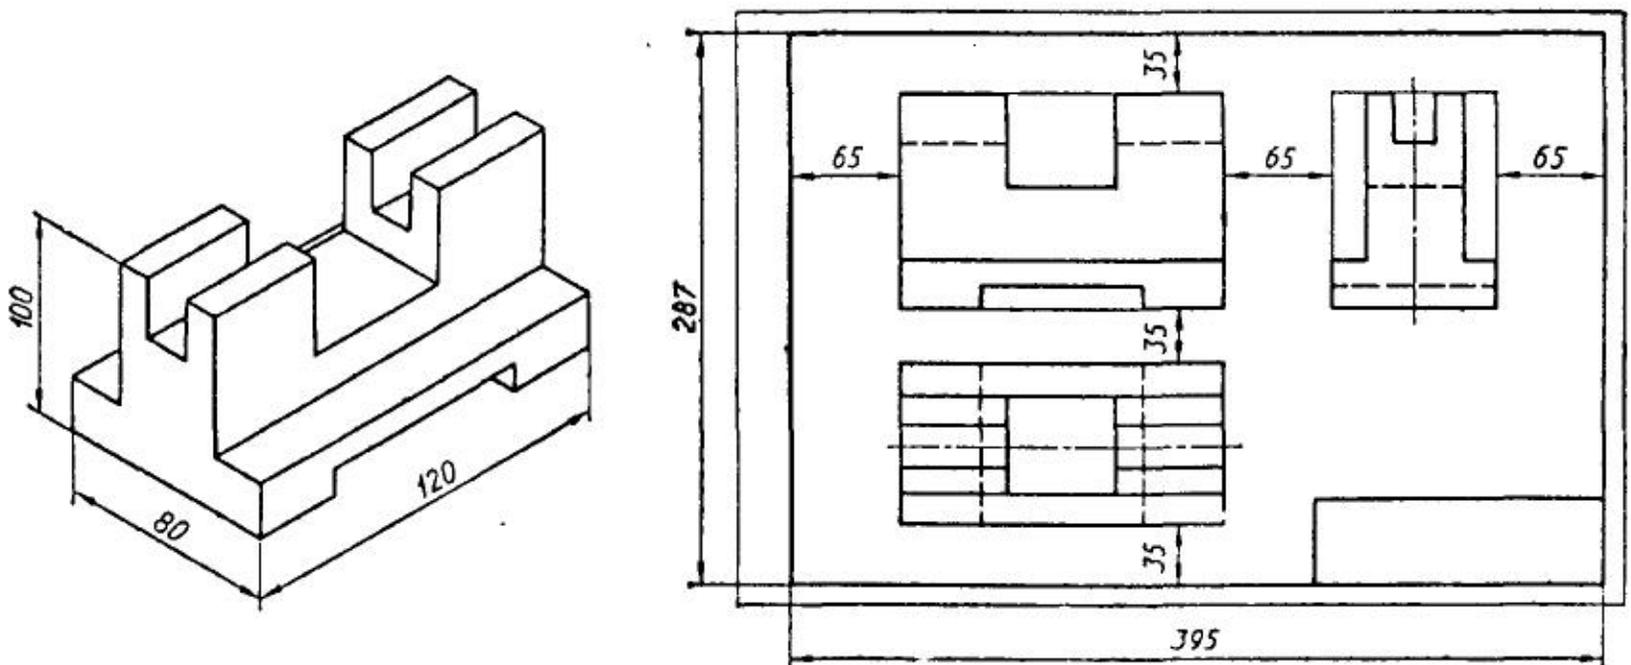


Рис. 11.1. Компоновання зображень деталі на полі креслення.

З основними відомостями про компонування зображень на полі креслення ви вже ознайомилися раніше. Для пригадування правильного взаємного розташування зображень на полі креслення слід звернутися до рис. 11.1, де показано правильно встановлені проміжки між зображеннями деталі на полі креслення формату А3. Необхідні проміжки визначено на основі арифметичних розрахунків з урахуванням габаритних розмірів деталі та розмірів поля формату А3. Виконайте ці розрахунки самостійно.

2. У розмічених габаритними прямокутниками місцях для зображень проводяться осі симетрії (коли деталь симетрична), центрові й осьові лінії.

3. Тонкими лініями виконуються побудови контурів зображень зовнішніх обрисів деталі.

4. Викреслюються необхідні перерізи та розрізи (якщо в цьому є потреба).

5. Обводяться контури зображень, починаючи з дуг кіл, виконується штриховка фігур перерізів і розрізів, наносяться умовні зображення різьби тощо.

**Третій етап** передбачає таку послідовність:

а) проводяться виносні та розмірні лінії;

б) наносяться розмірні числа і граничні відхилення розмірів;

в) наносяться умовні позначення шорсткості поверхні;

г) вказуються граничні відхилення форми і розташування поверхонь;

г) позначаються додаткові вигляди, перерізи, розрізи та виносні елементи.

**Четвертий етап** передбачає перевірку правильності побудови зображень, виконання записів технічних вимог, заповнення основного напису креслення і наявних на ньому таблиць.

## 11.2. Креслення плоских деталей

Багато технічних деталей має незначну товщину (висоту), яка у багато разів менша за їх довжину і ширину. Такі деталі називають *плоскими*; це — різні пластини, шаблони, прокладки, підкладки, кутники тощо. Найчастіше їх виготовляють з листового металу, картону, пластмаси та деяких інших матеріалів. Виготовляють плоскі деталі за попередньою розміткою (рис. 11.2).

Креслення плоскої деталі здебільшого містить одне зображення (рис. 11.3, а). Воно дає повне уявлення про форму зображеної деталі та її частин. Товщину плоскої деталі на кресленні вказують умовним позначенням. Для цього застосовують літеру *s*, яку пишуть перед числовим значенням товщини. Умовне позначення наносять на полочку лінії-виноски (рис. 11.3, б).

Багато плоских деталей має форму правильних многокутників: трикутників, чотирикутників, шестикутників тощо. Зображення правильних многокутників з непарним числом вершин мають одну вісь симетрії (рис. 11.4, а), а з парним — дві (рис. 11.4, б). В основі побудови зображення правильного многокутника лежить поділ кола на рівні частини, з правилами якого ви вже знайомі. З'єднані між собою прямими лініями, точки поділу кола утворюють відповідний многокутник. Многокутник, побудований на основі поділу кола на рівні частини, називають *вписаним*.

Зверніть увагу, що вибір початкової точки для поділу кола впливає на положення осі симетрії зображення многокутника.

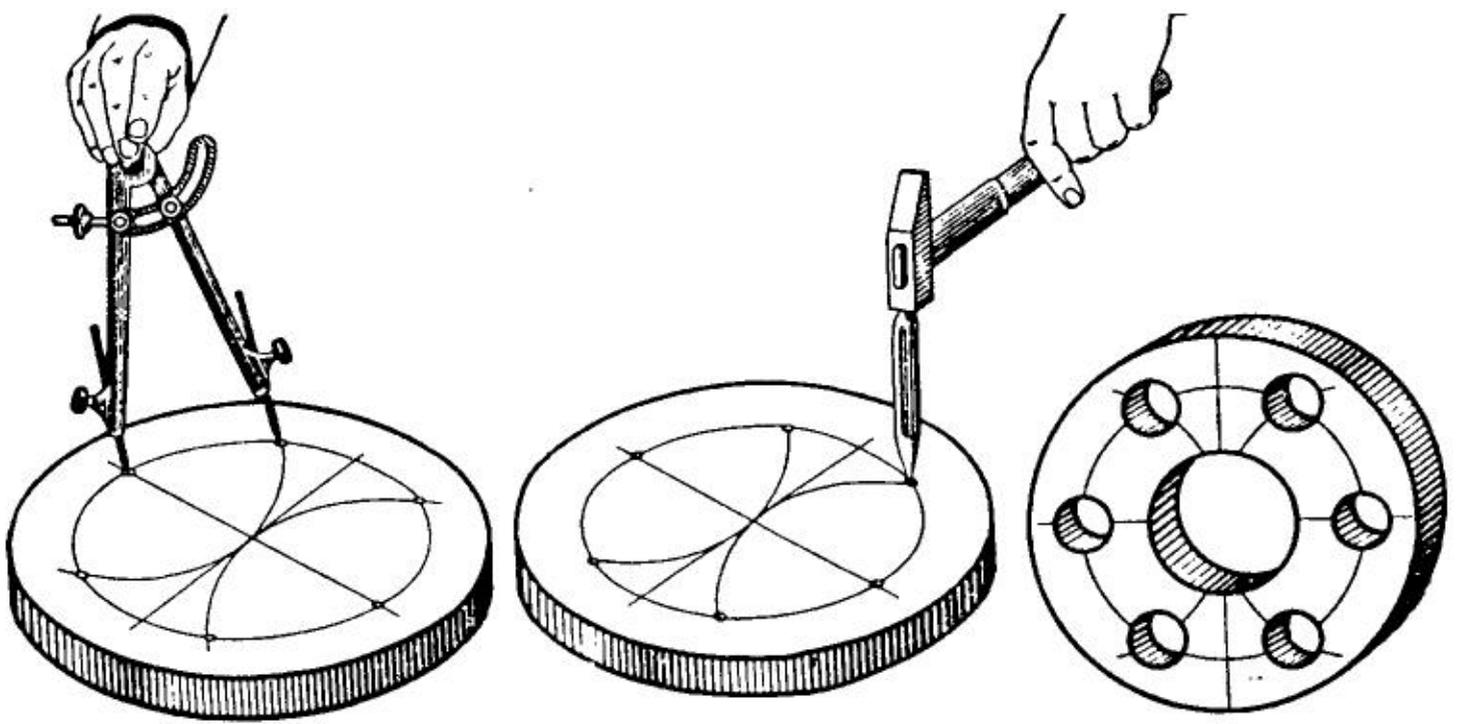


Рис. 11.2. Розмітка контуру плоскої деталі з листового матеріалу.

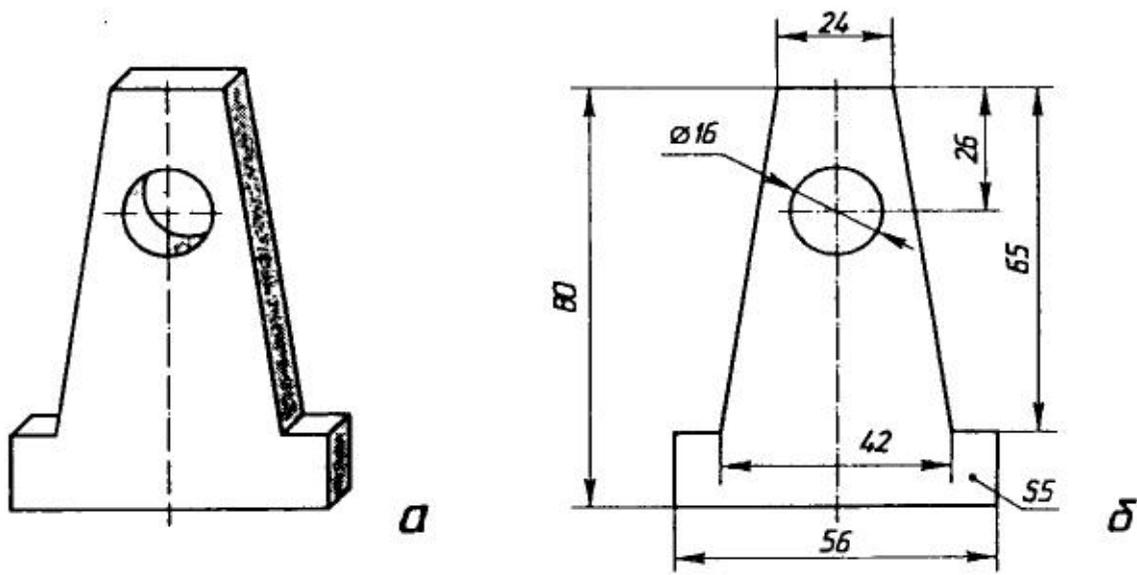


Рис. 11.3. Зображення плоскої деталі: *a* — загальний вигляд; *б* — креслення.

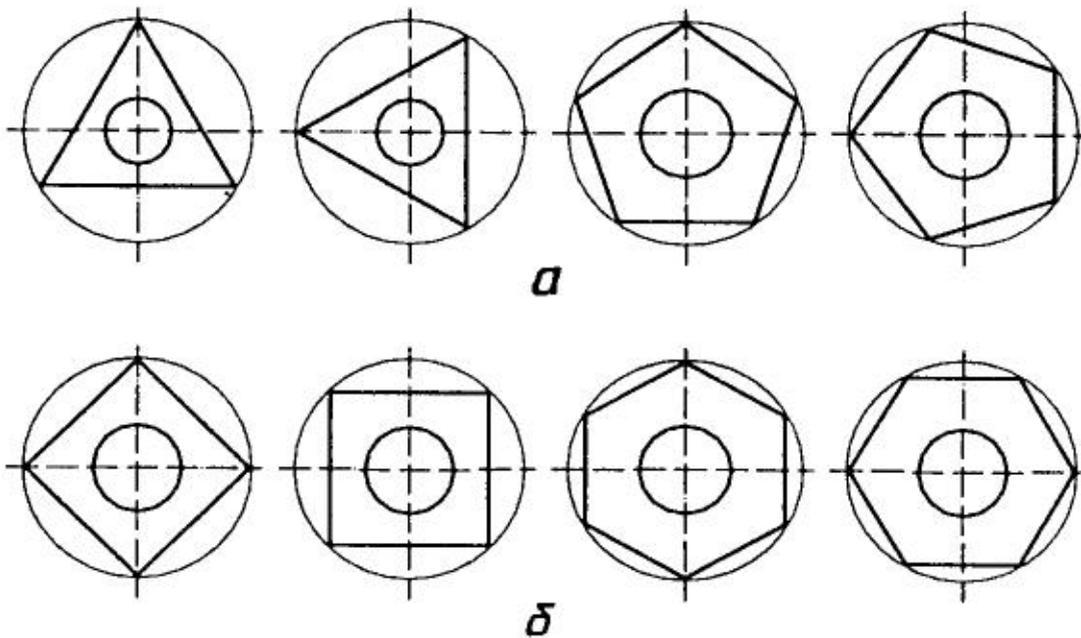


Рис. 11.4. Зображення плоских деталей, що мають форму правильних багатокутників:  
*a* — з однією віссю симетрії; *б* — з двома осями симетрії.

Плоскі деталі бувають *симетричні* та *несиметричні*. Вам відомо, що симетричність предметів на кресленнях вказують осями симетрії, які проводять штрихпунктирною лінією. Зображення симетричних деталей можуть мати одну (рис. 11.5, *а, б*) чи дві (рис. 11.5, *в*) осі симетрії. Одна вісь симетрії може бути вертикальною (рис. 11.4, *а*) або горизонтальною (рис. 11.4, *б*). Несиметричні деталі осей симетрії на зображеннях не мають (рис. 11.6, *г, д*). Симетричність форми плоскої деталі визначає послідовність побудови її зображення.

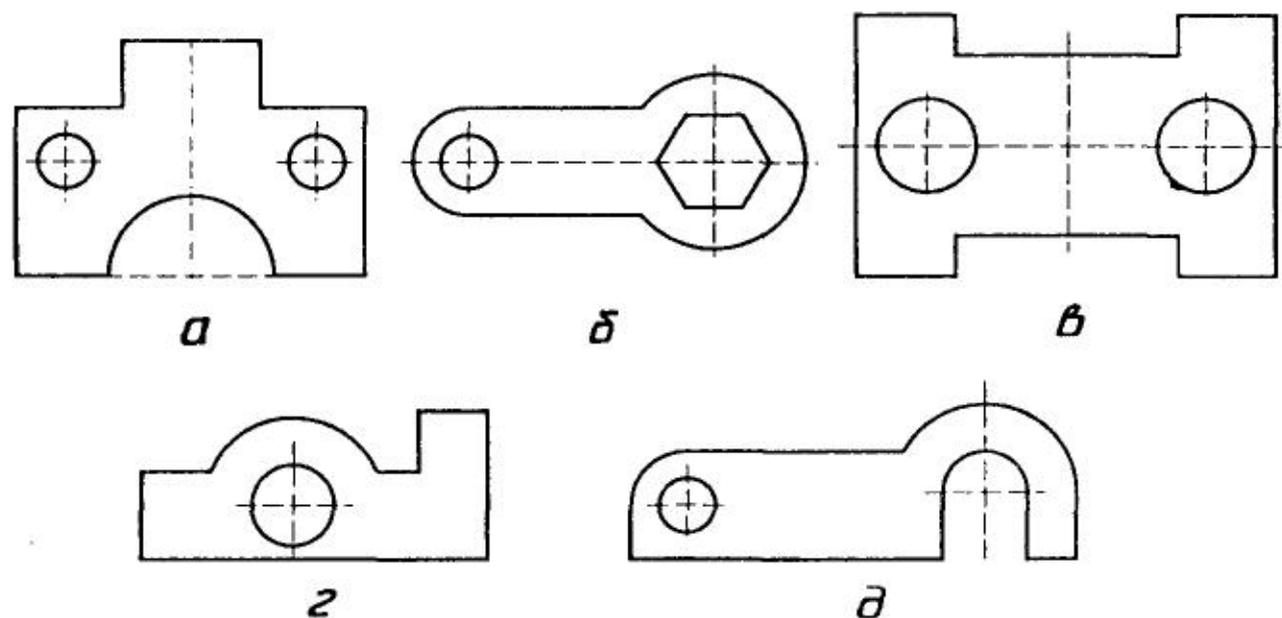


Рис.11.5. Зображення плоских предметів: *а, б, в* — симетричних; *г, д* — несиметричних.

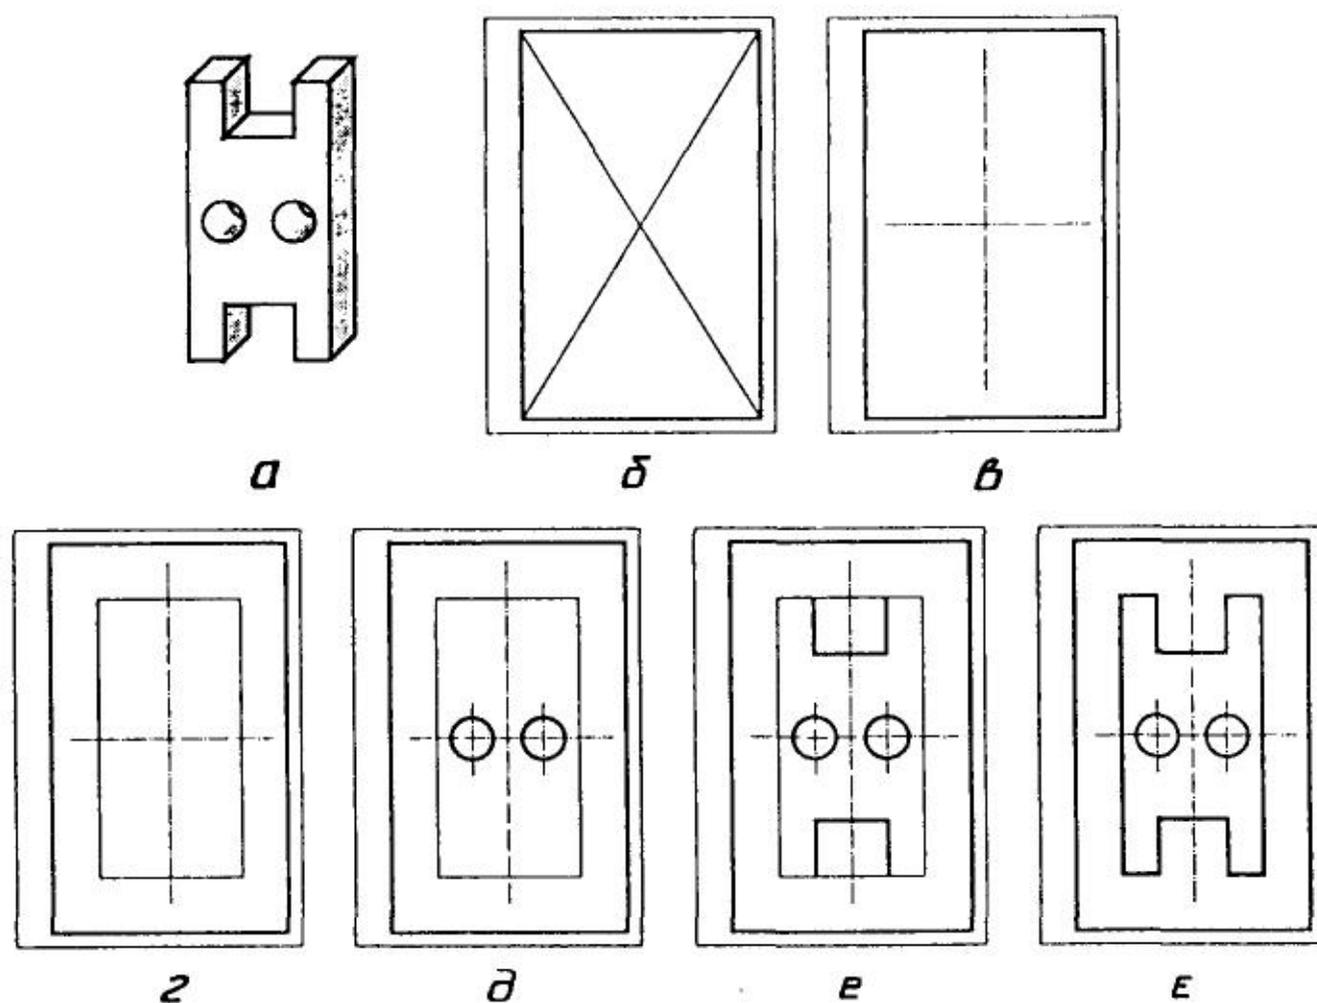


Рис.11.6. Послідовність побудови зображення плоскої деталі з двома осями симетрії.

Побудову зображення деталі з двома осями симетрії (рис. 11.6, а) починають з визначення центру поля креслення. Його знаходять на перетині діагоналей прямокутника, обмеженого рамкою креслення (рис. 11.6, б). Через знайдений центр проводять осі симетрії (рис. 11.6, в).

Від точки перетину осей симетрії будують габаритний прямокутник, який обмежує контур зображення деталі по його довжині та висоті (рис. 11.6, г). Габаритний прямокутник вибирають таким, щоб зображення якнайповніше зайняло місце на полі креслення.

Усередині габаритного прямокутника розмічають положення центрів і проводять кола й півкола заданих розмірів (рис. 11.6, д). Далі розмічають і обводять призматичні елементи контуру зображення — прямокутні й гострокутні вирізи, пази тощо (рис. 11.6, е). Вважається доцільним будувати елементи контуру зображення спочатку по його довжині, а потім по висоті.

В останню чергу розмічають і обводять прямолінійні ділянки контуру зображення (рис. 11.6, е).

Якщо зображення плоскої деталі має одну вісь симетрії (рис. 11.7, а), то його побудову починають з проведення цієї осі. Вертикальну вісь розміщують посередині ширини поля аркуша (рис. 11.7, б), а горизонтальну — посередині його висоти (див. рис. 11.6, в). Орієнтиром для правильного розміщення осі на полі аркуша слід брати його центр, визначений за допомогою діагоналей прямокутника, обмеженого рамкою креслення. Відносно осі симетрії будують габаритний прямокутник. Його положення на полі аркуша визначають однаковими проміжками зліва і справа, а також зверху та знизу між самим прямокутником і рамкою креслення (рис. 11.5, в).

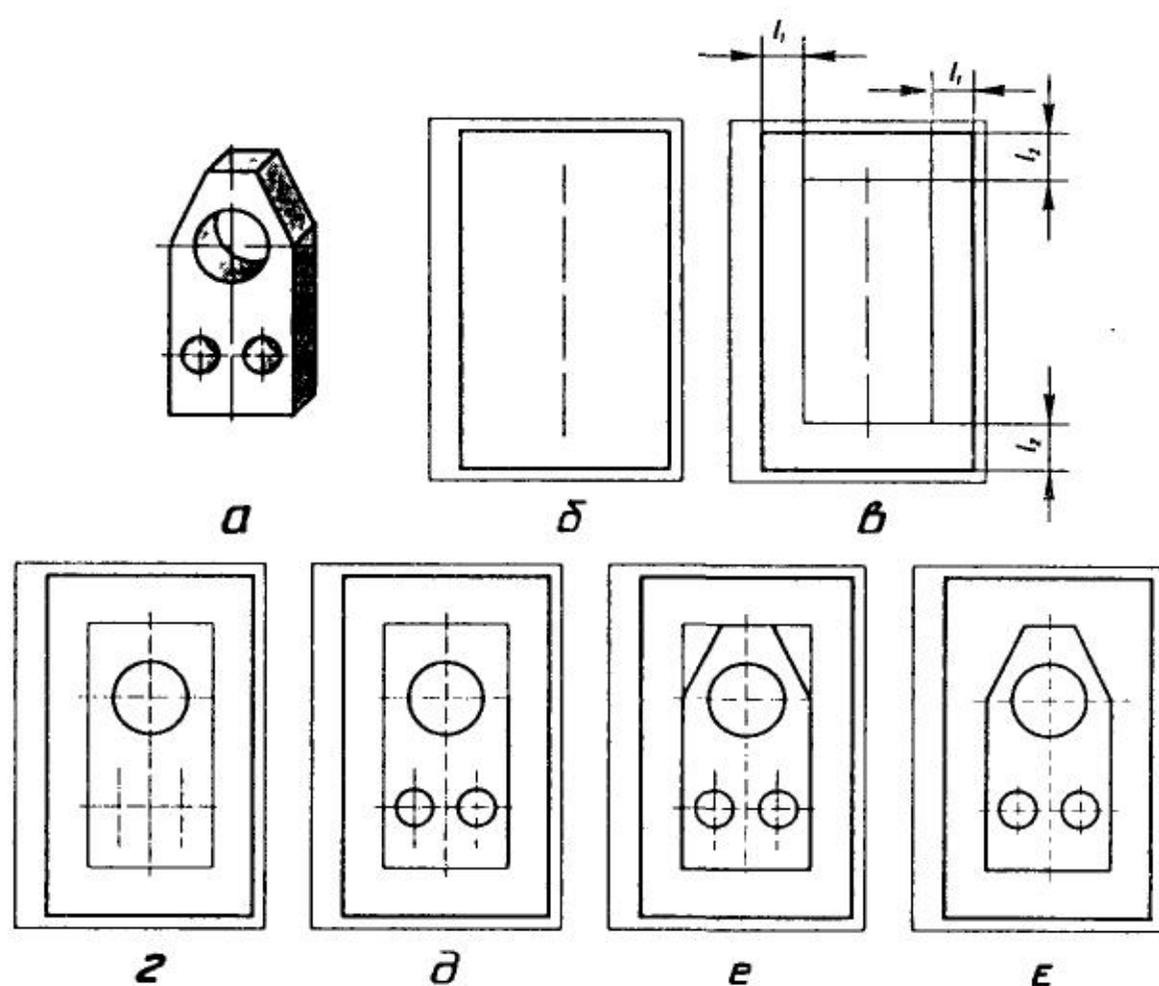


Рис. 11.7. Послідовність побудови зображення плоскої деталі з однією віссю симетрії.

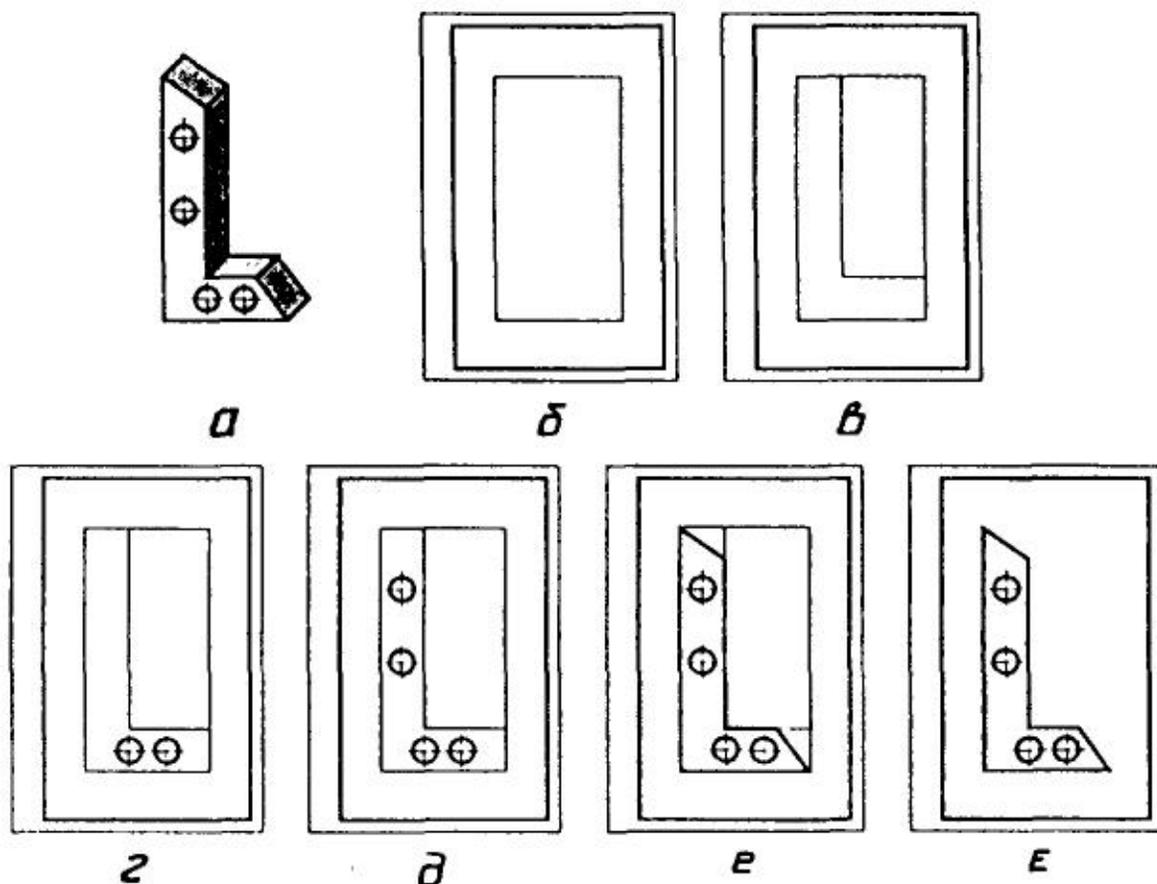


Рис. 11.8. Послідовність побудови зображення несиметричної плоскої деталі.

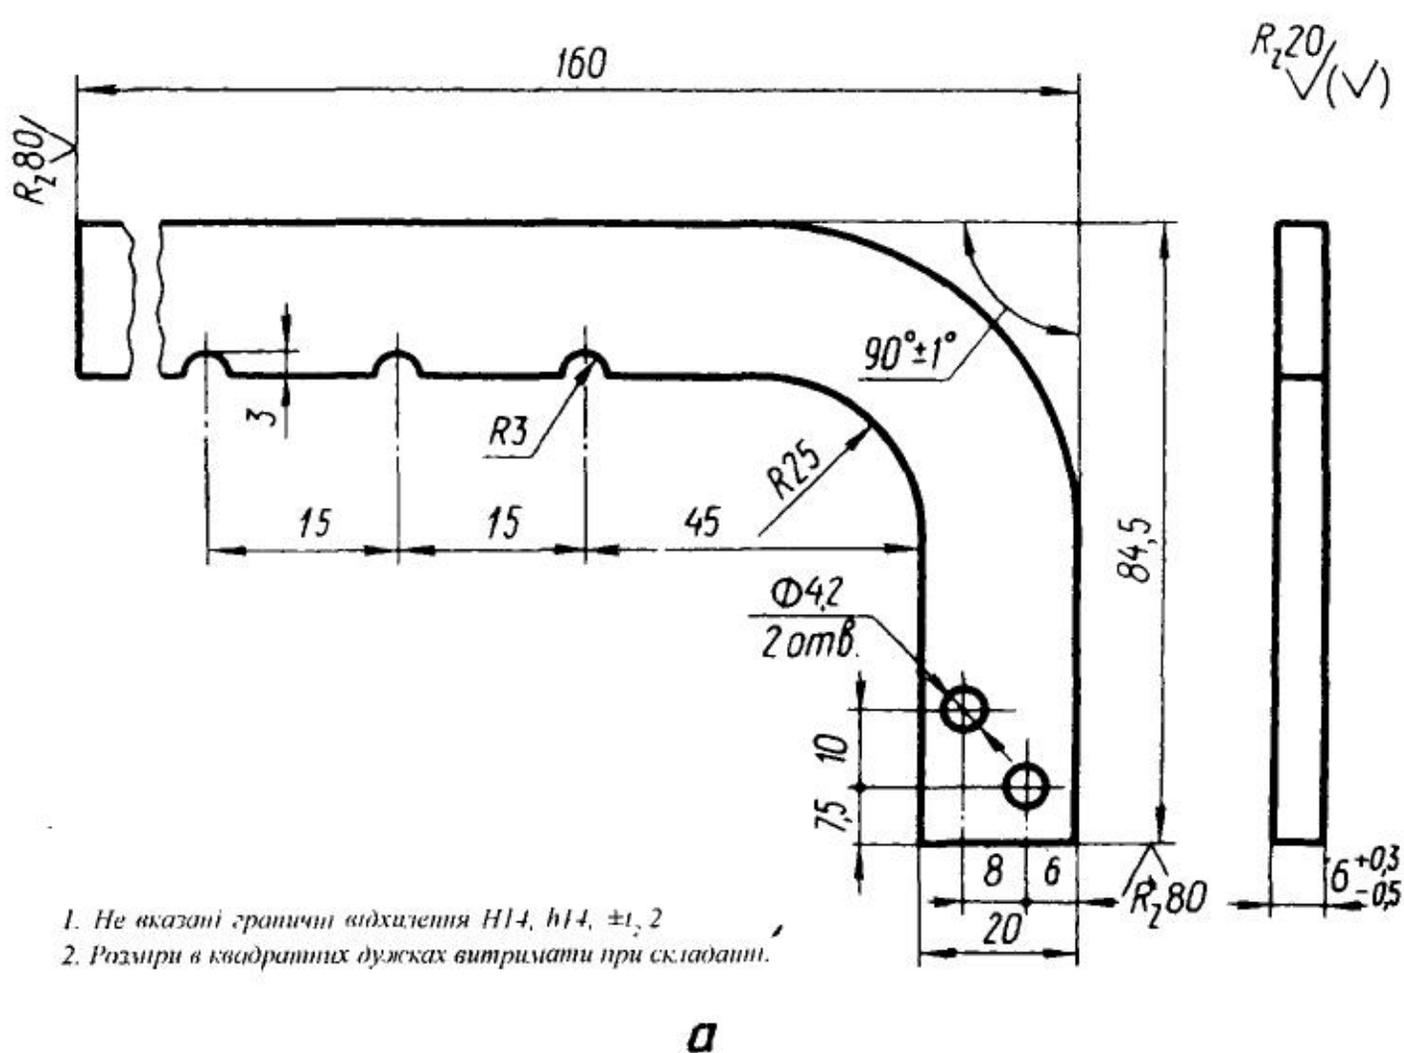


Рис. 11.9. Зображення для завдання.

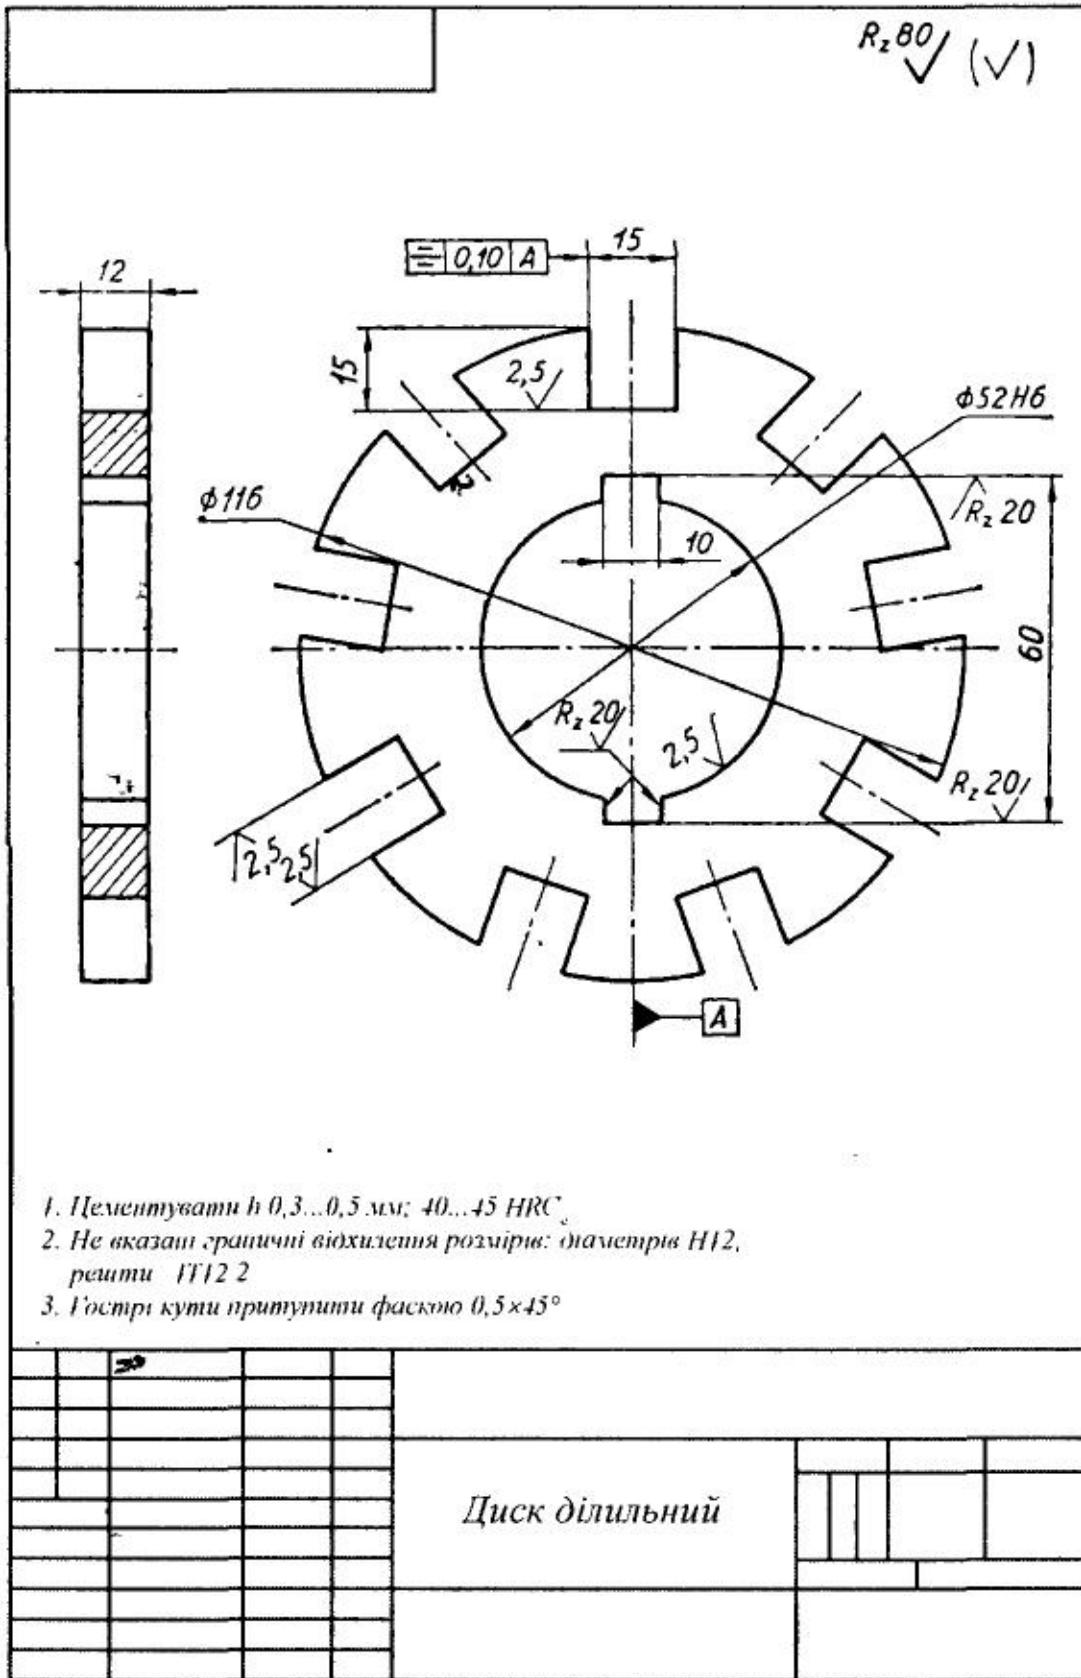


Рис.11.9. Зображення для завдання.

Усередині габаритного прямокутника розмічають положення центрів і проводять кола й півкола заданих розмірів. Причому спочатку будують ті елементи, які розміщені на осі симетрії, а потім — ті, що поза нею (рис. 11.7, *з, д*). Далі розмічають і обводять призматичні елементи і в останню чергу — прямолінійні ділянки контуру зображення (рис. 11.7, *е, є*). Тобто останні побудови виконують так само, як і в попередньому випадку.

Зображення несиметричної деталі (рис. 11.8, *а*) починають будувати безпосередньо з габаритного прямокутника. Його положення на полі креслення визначають однаковими проміжками між самим прямокутником і рамкою по ширині та висоті формату (рис. 11.8, *б*). Усередині габаритного прямокутника розмічають загальний контур предмета без деталізації його елементів (рис. 11.8, *в*). Далі розмічають положення центрів і проводять кола й півкола заданих розмірів (рис. 11.8, *з, д*). В останню чергу розмічають і обводять прямолінійні ділянки контуру зображення (рис. 11.8, *е, є*).

Для прикладу на рис. 11.9 показано робочі креслення плоских деталей, виготовлених з листових матеріалів: штанги (*а*) і диска ділильного (*б*).

### **ЗАВДАННЯ**

Дайте відповіді на запитання до креслень (рис. 11.9).

Запитання до креслення на рис. 11.9, *а*:

*Які зображення визначають форму деталі на кресленні?*

*З чого видно, що деталь є плоскою?*

*Яку умовність використано для зображення головного вигляду деталі?*

*Які габаритні розміри деталі?*

*Скільки отворів повинно бути в деталі? Які їх розміри?*

*Які розміри на кресленні є координуючими? Що вони визначають?*

*Які граничні відхилення величини прямого кута вказано на кресленні?*

*Які граничні відхилення може мати товщина деталі?*

*Яку шорсткість повинен мати контур деталі?*

Запитання до креслення на рис. 11.9, *б*:

*Чи можна вважати симетричним зовнішній контур деталі? Скільки осей симетрії він має?*

*Що визначає симетричність внутрішнього контуру деталі? Скільки осей симетрії він має?*

*Для чого на кресленні виконано два зображення?*

*Яка товщина деталі? Які її габаритні розміри?*

*Яке відхилення розташування поверхонь деталі вказано на кресленні?*

*Які вимоги до точності розмірів вказані на кресленні?*

*Яку шорсткість повинні мати плоскі поверхні деталі? З чого це видно?*

*З якою шорсткістю повинен бути оброблений кожний з дев'яти пазів?*

### **11.3. Креслення деталей, обмежених переважно поверхнями обертання**

Деталі, форму яких утворюють переважно поверхні обертання, дуже поширені; вони трапляються у найрізноманітніших виробках (вали, осі, втулки, шківи, маховики тощо).

Щоб показати на кресленні форму поверхні тіла обертання, достатньо однієї його

проекції на площину, паралельну до його осі. Наявність на цій проекції розміру зі знаком діаметра  $\varnothing$  вказує на круглу форму зображеного тіла. Тому потреба у другій проекції тут відпадає. Це стосується і всіх деталей, що мають форму тіл обертання. Наприклад, бічні поверхні деталей (рис. 11.10, а, б) обмежені поверхнями обертання, про що свідчать умовні знаки (діаметр і конусність). У наведених прикладах головне зображення деталі дає повне уявлення про її форму, тому відпадає потреба у будь-яких додаткових зображеннях на кресленні (зокрема, у виглядах зверху, зліва чи справа).

Виходячи з технологічних особливостей виготовлення деталей, обмежених переважно поверхнями обертання, та зручності користування кресленнями при виготовленні таких деталей, їх головні зображення розташовують так, щоб вісь деталі була паралельною до основного напису. Це відповідає горизонтальному положенню деталі у процесі її обробки на металорізальних верстатах (рис. 11.10, в, г).

При зображенні деталей, обмежених ступінчастими поверхнями обертання, слід враховувати, що у процесі обробки ступені меншого діаметра перебувають праворуч від ступенів більших діаметрів. Тому і на кресленні більші діаметри розміщують лівіше менших діаметрів (рис. 11.10, д).

Головне зображення деталі, частково чи повністю обмеженої конічною поверхнею, слід розташовувати так, щоб вершина конічної поверхні була праворуч (рис. 11.10, е).

Якщо деталь, крім зовнішніх поверхонь обертання, обмежена співвісними з ними внутрішніми поверхнями, то за головне зображення обирають фронтальний розріз, що дає більш повне уявлення про форму деталі та полегшує нанесення розмірів (рис. 11.10, є).

Коли деталь має ступінчастий отвір, головне зображення на кресленні розміщують так, щоб ступені більшого діаметра були праворуч від ступенів меншого діаметра (рис. 11.10, ж). Головне зображення деталі з конічним отвором розташовують у такому положенні, щоб вершина конуса була ліворуч (рис. 11.10, з).

За наявності у деталі глухих отворів чи порожнин їх форму показують за допомогою місцевих розрізів, а в разі необхідності — за допомогою перерізів.

Багатоступінчасті круглі деталі при обробці на верстаті можуть займати різні положення. У такому разі головне зображення повинно відповідати тому положенню деталі, при якому здійснюється найбільший обсяг її обробки (рис. 11.10, и).

При обробці та контролі деталей обмежених переважно поверхнями обертання часто за бази обирають центрові отвори. Типи, розміри центрових отворів та їх зображення на робочих кресленнях стандартизовані. Найчастіше зображають центрові отвори на кресленнях деталей спрощено. Спрощені зображення центрових отворів супроводжують написами, в яких вказують кількість отворів, їх тип і розмір (рис. 11.11, а). Якщо необхідно проставити розміри основних елементів центрального отвору, то його зображають як виносний елемент (рис. 11.11, б).

При виконанні креслень деталей, обмежених переважно поверхнями обертання, іноді виникають труднощі з розміщенням зображень на полі креслення у проекційному зв'язку. Наприклад, креслення повинно виконуватись на аркуші формату А4 (ширина поля креслення дорівнює 185 мм). Довжина деталі 175 мм (рис. 11.12). Виходячи з форми деталі, на кресленні має бути два зображення: головне (поєднання половини вигляду спереду з відповідною половиною фронтального розрізу) і вигляд зліва (для

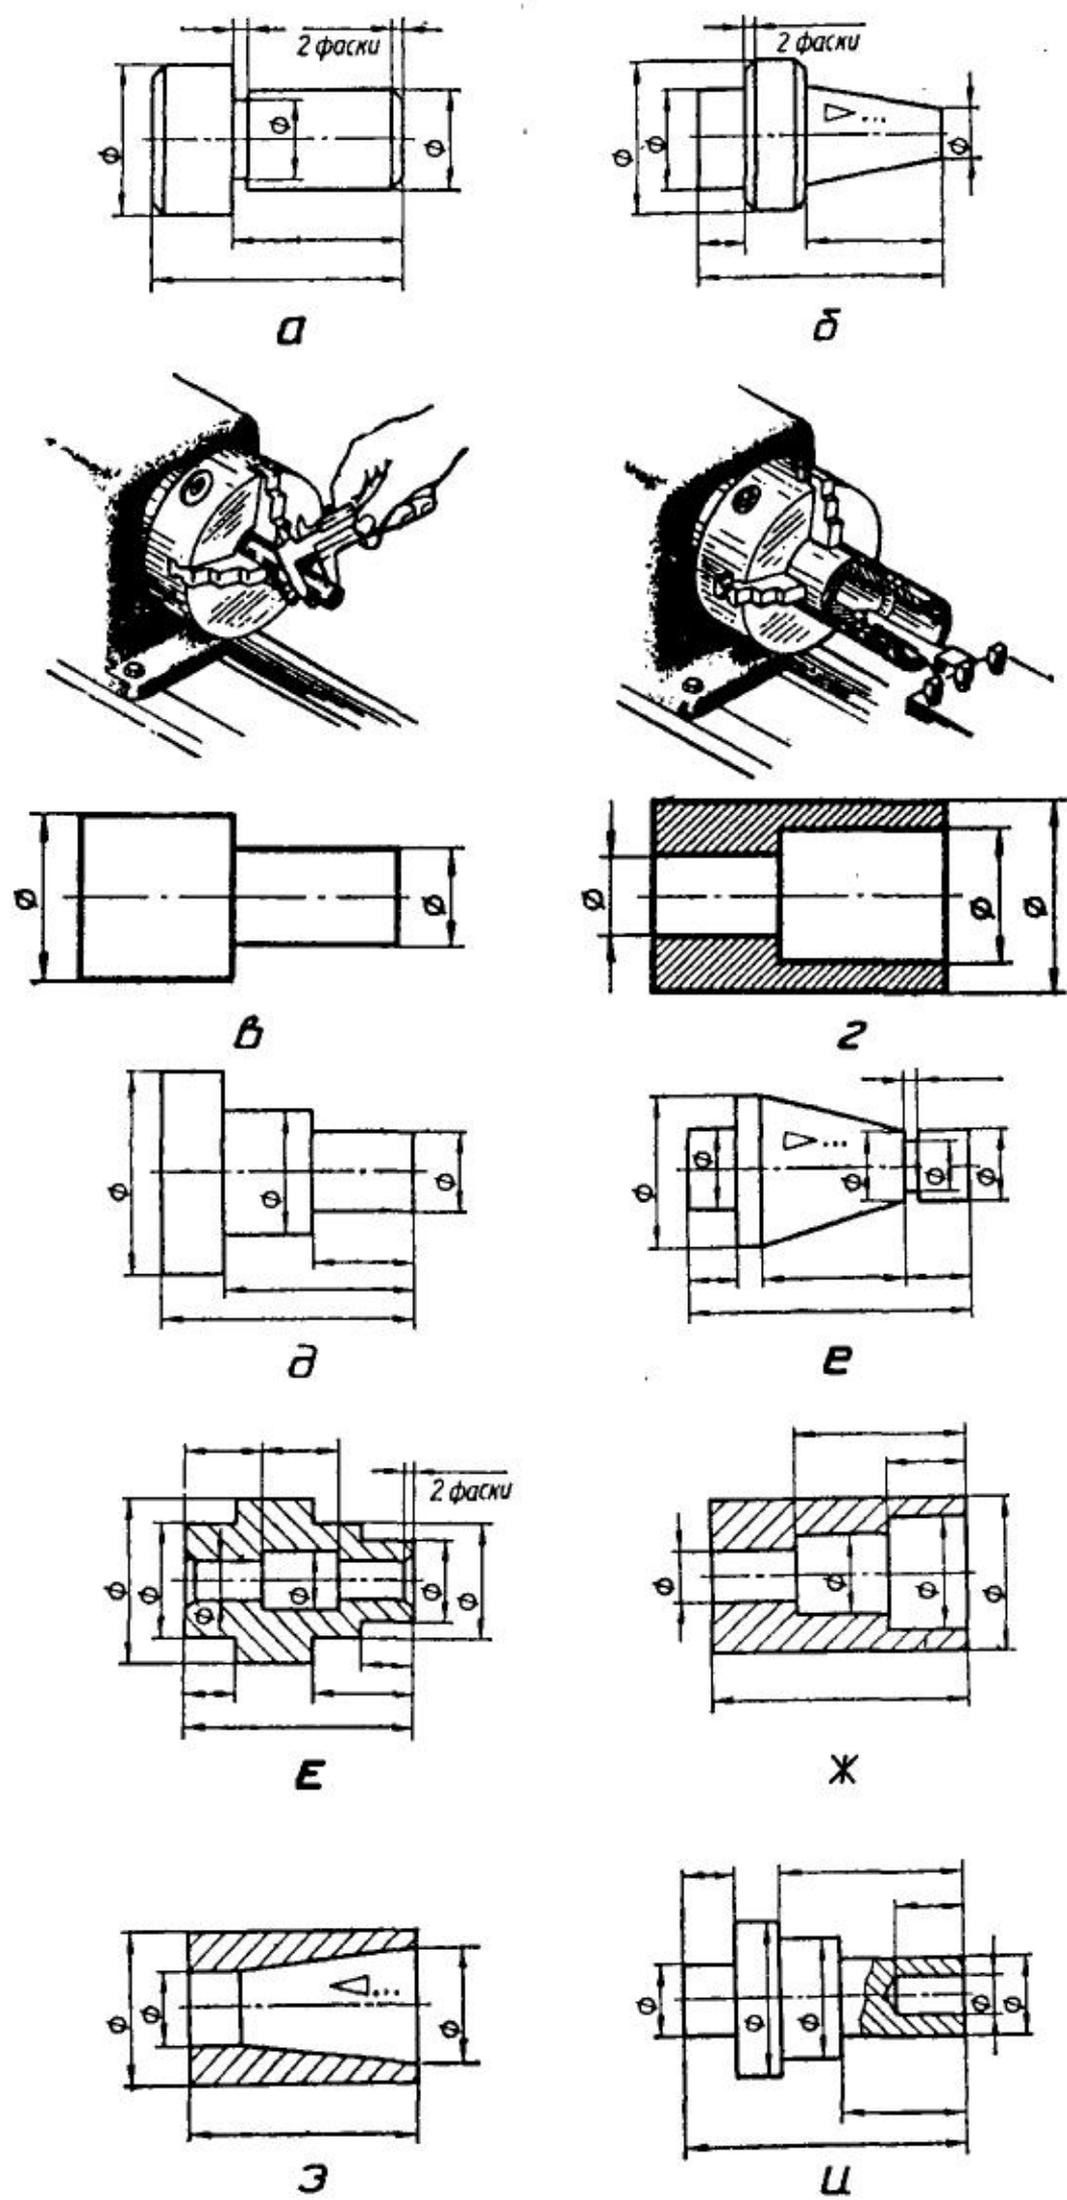


Рис. 11.10. Особливості виконання зображень на кресленнях круглих деталей.

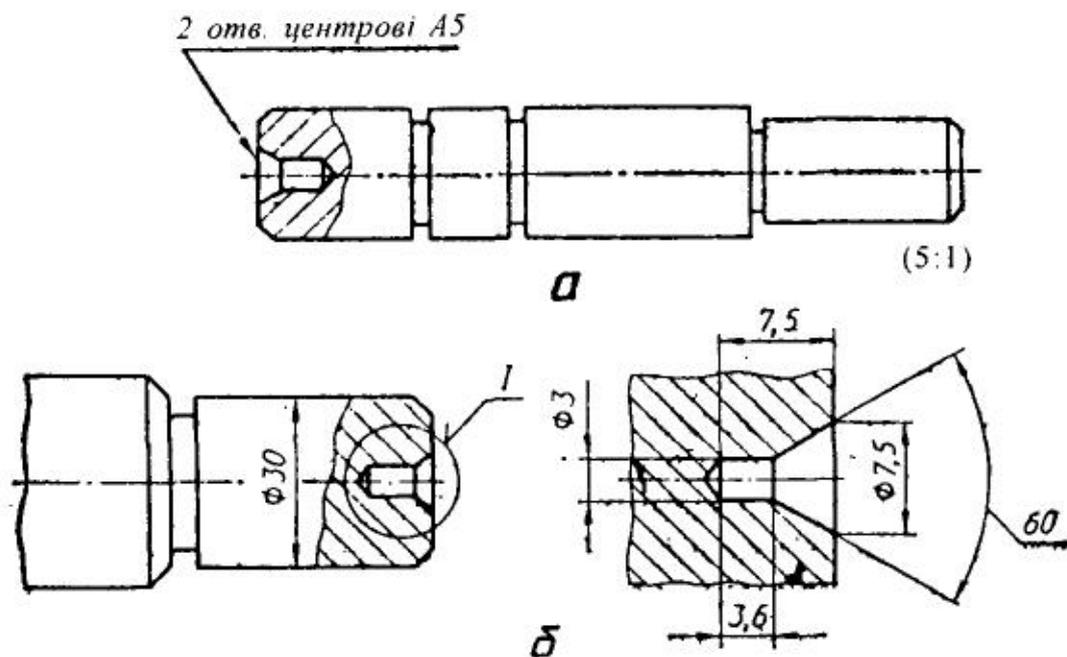


Рис. 11.11. Зображення центрових отворів: *a* — спрощене; *б* — конструктивне за допомогою виносного елемента.

показу форми шестигранної поверхні на деталі). Згідно з раніше розглянутими рекомендаціями, головне зображення повинно займати таке положення, щоб його вісь була паралельною до основного напису. Але з огляду на розмір ширини поля креслення і довжину деталі обидва зображення не можуть бути розміщені у проекційному зв'язку. Тому вигляд зліва слід розташувати на вільному місці поля креслення (під головним зображенням) як додатковий, застосувавши для цього відповідні позначення.

Поширеними конструктивними елементами багатьох деталей типу валів і осей є проточки під різьбу і канавки для виходу шліфувального круга. Через відносно малі розміри цих елементів порівняно з розмірами інших поверхонь деталей їх показують на кресленнях за допомогою виносних елементів (рис. 11.13). Форма і розміри проточок під різьбу та канавок для виходу шліфувального круга стандартизовані (табл. 11.1 і 11.2).

Для прикладу на рис. 11.14 показано робочі креслення типових деталей, обмежених переважно поверхнями обертання: вала (*a*) і головки домкрата (*б*).

### **ЗАВДАННЯ**

Дайте відповіді на запитання до креслень (рис. 11.14).

Запитання до креслення на рис. 11.14, *a* :

Що вказує на круглій формі поверхонь деталі?

Скільки зображень виконано на кресленні деталі? Яку назву має кожне з них?

З якою метою на кресленні виконано перерізи? Чому один з них не позначено?

Яке призначення виносних елементів на кресленні?

Чому вісь зображення головного вигляду на кресленні розміщено паралельно до основного напису креслення?

Скільки технологічних баз обрано для нанесення розмірів на кресленні? Що вони собою становлять?

Які координуючі розміри є на кресленні?

Які розміри деталі вказано з граничними відхиленнями? Яким способом їх вказано?

Які параметри має зображена на кресленні різьба?

Запитання до креслення на рис. 11.14, б:


Яке зображення на кресленні є головним?

Які конструктивні елементи має зображена на кресленні деталь?

Яку форму має внутрішня порожнина деталі? Які її розміри?

Які граничні відхилення розміру діаметром 40 мм вказано на кресленні?

Яку шорсткість повинні мати зовнішні поверхні деталі?

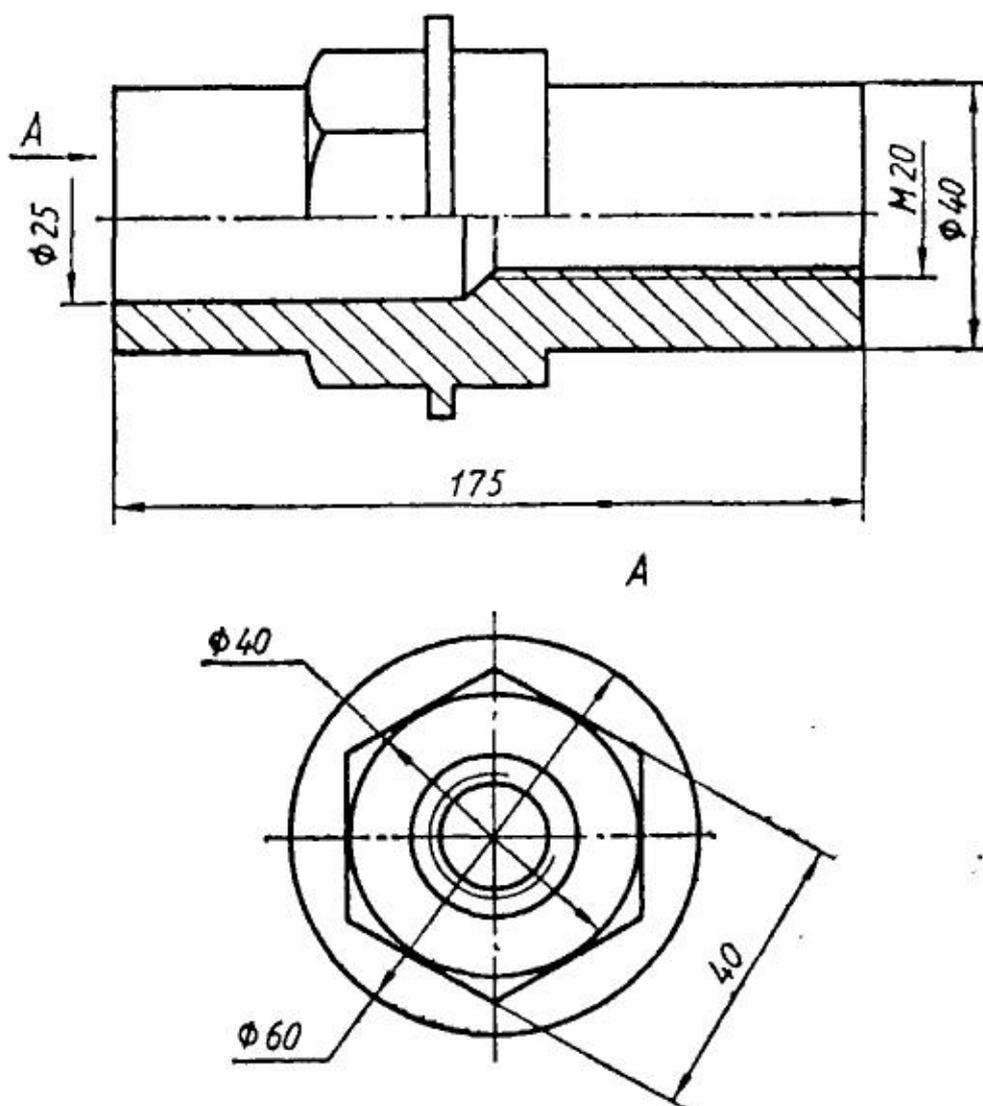

*Основний напис*

Рис.11.12. Розміщення зображень деталі без проєкційного зв'язку.



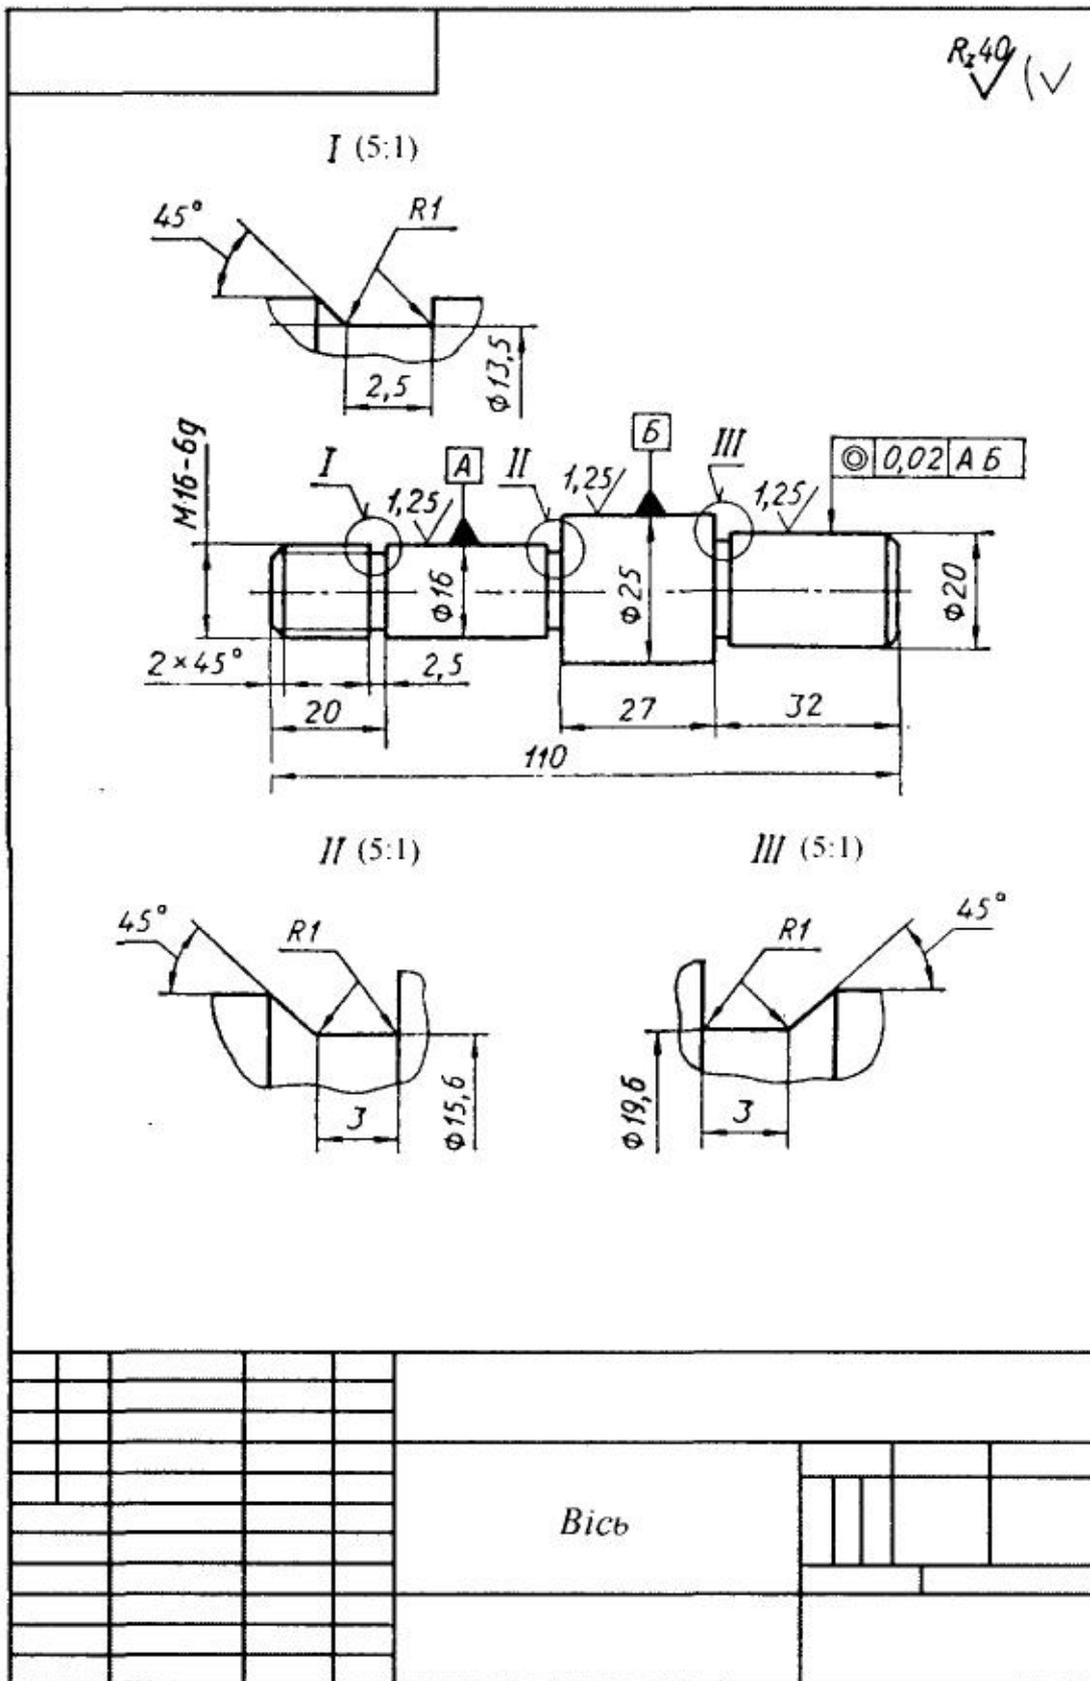


Рис.11.13. Виносні елементи на кресленні круглої деталі.

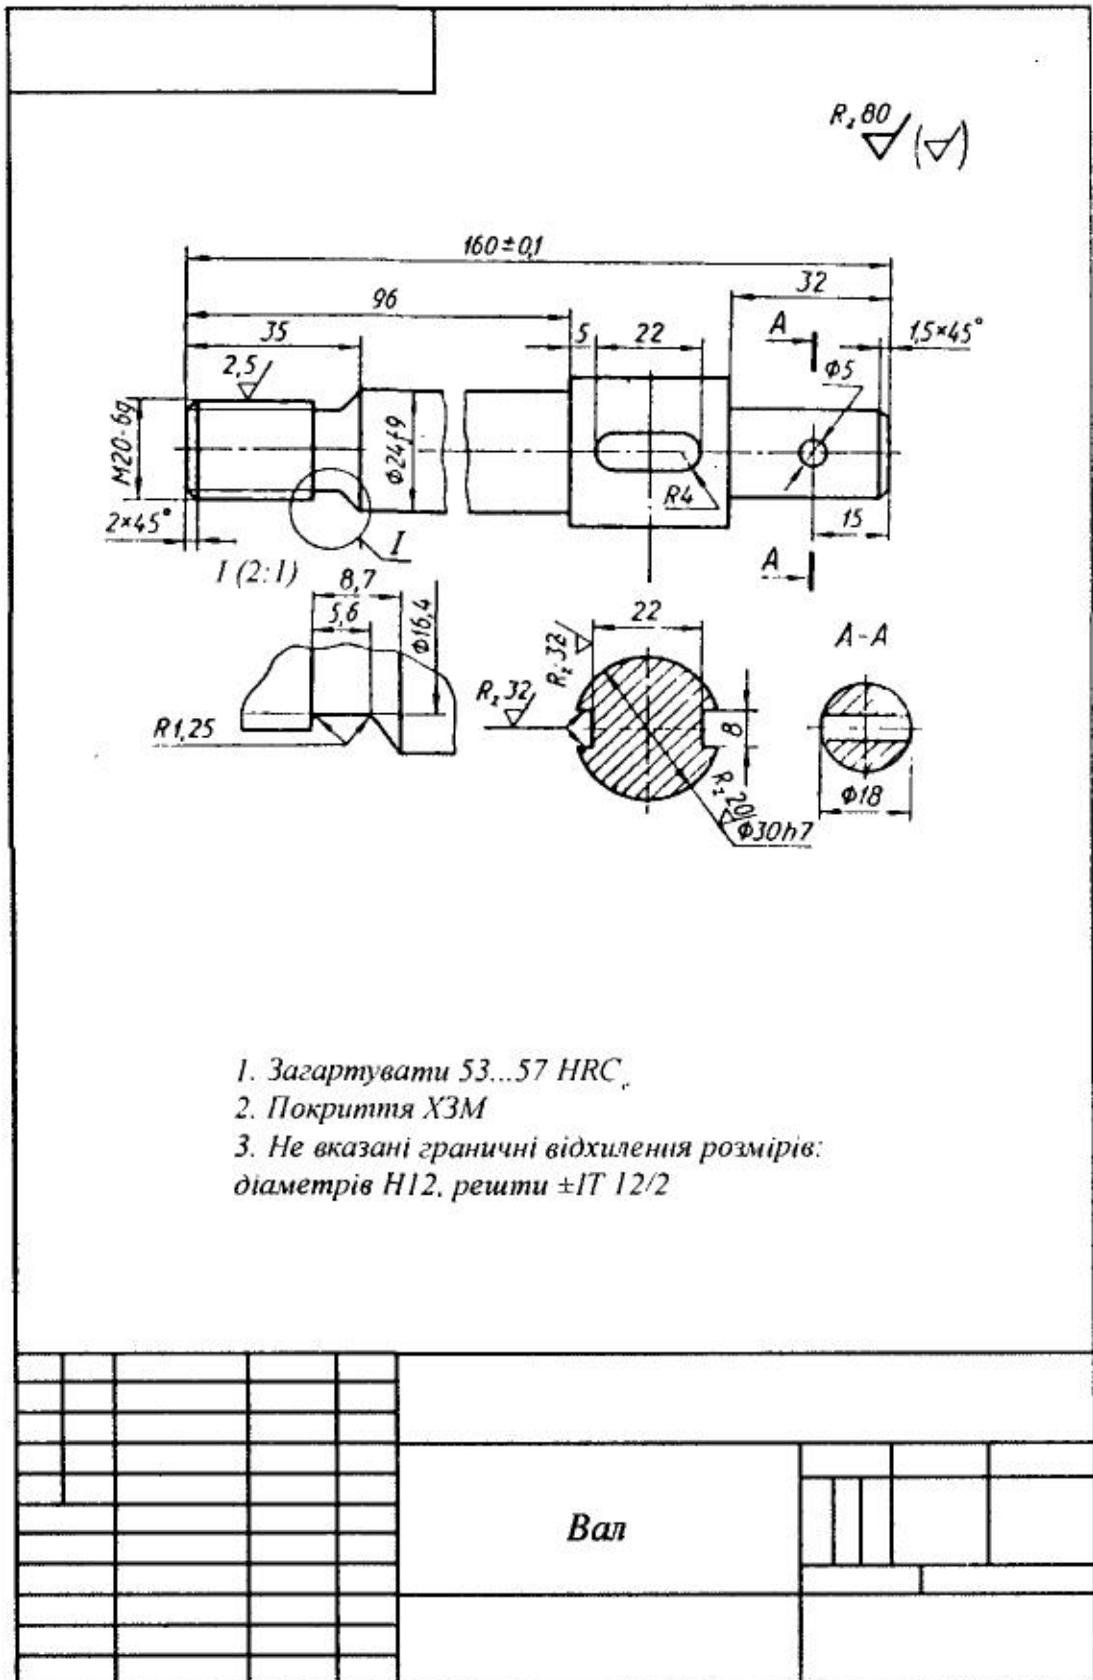

*□*


Рис.11.14. Зображення для завдання.

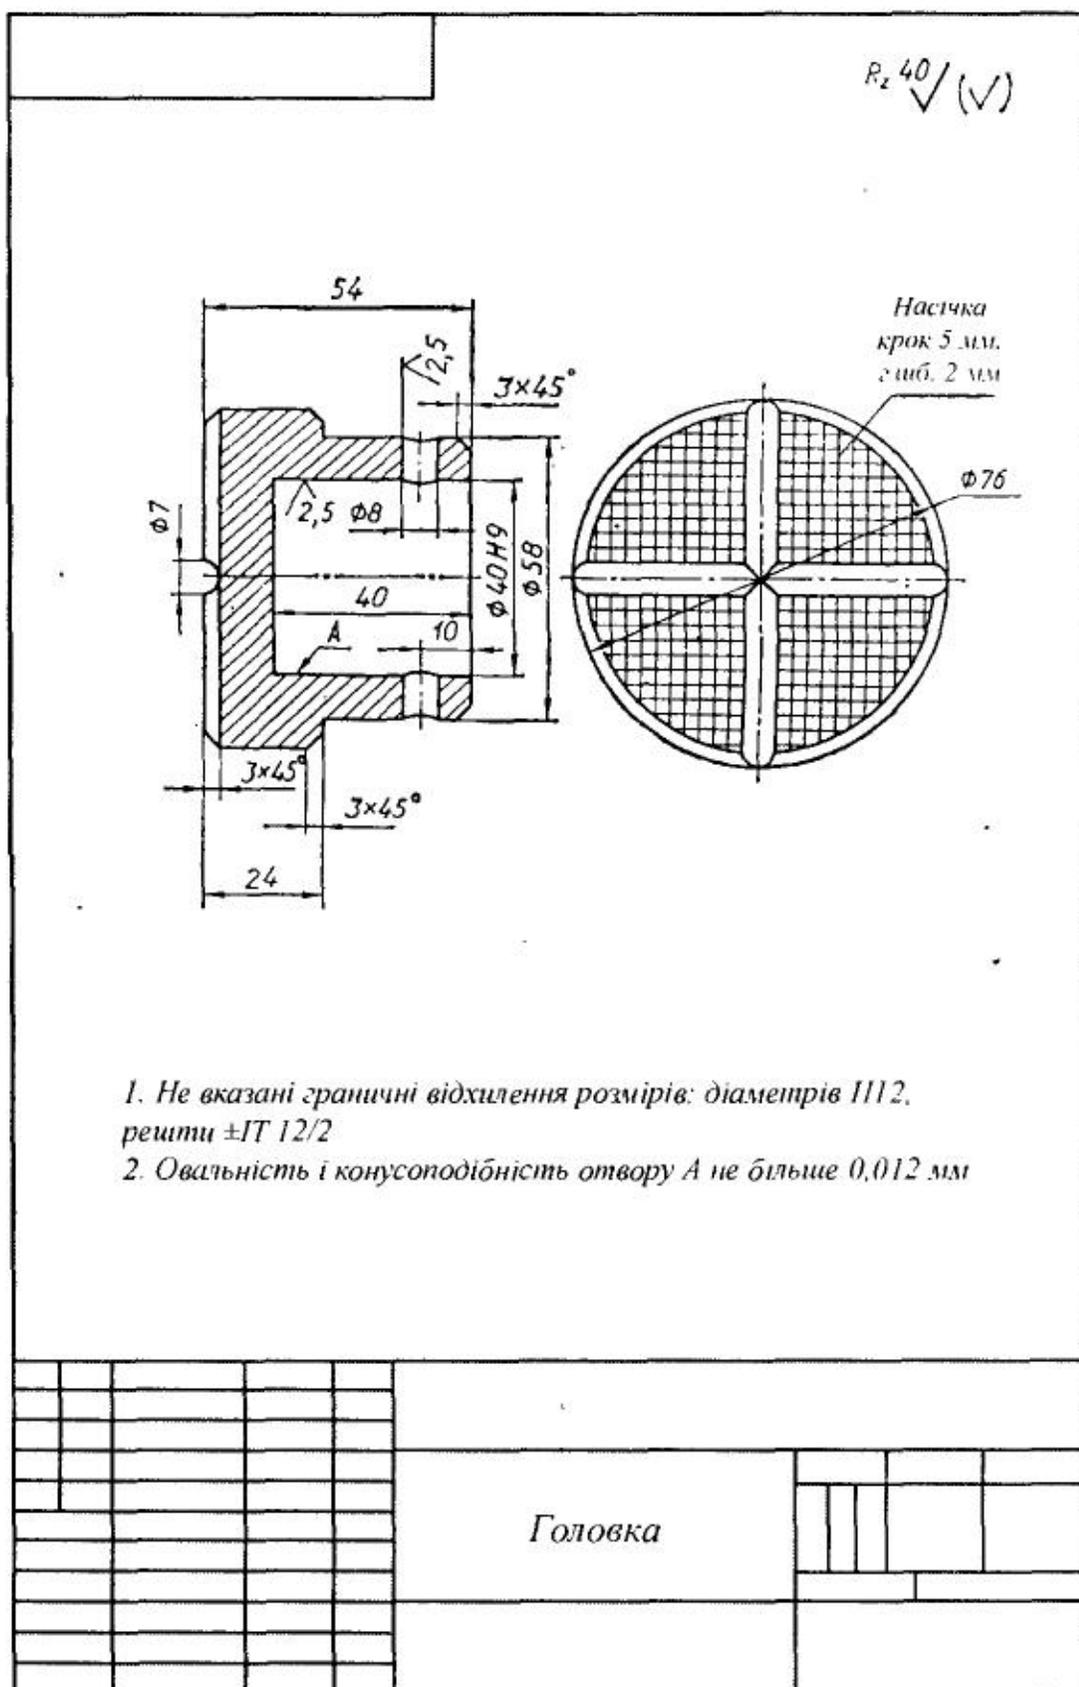

б

Рис.11.14. Зображення для завдання.

Таблиця 11.1. Розміри проточок для різьб, мм

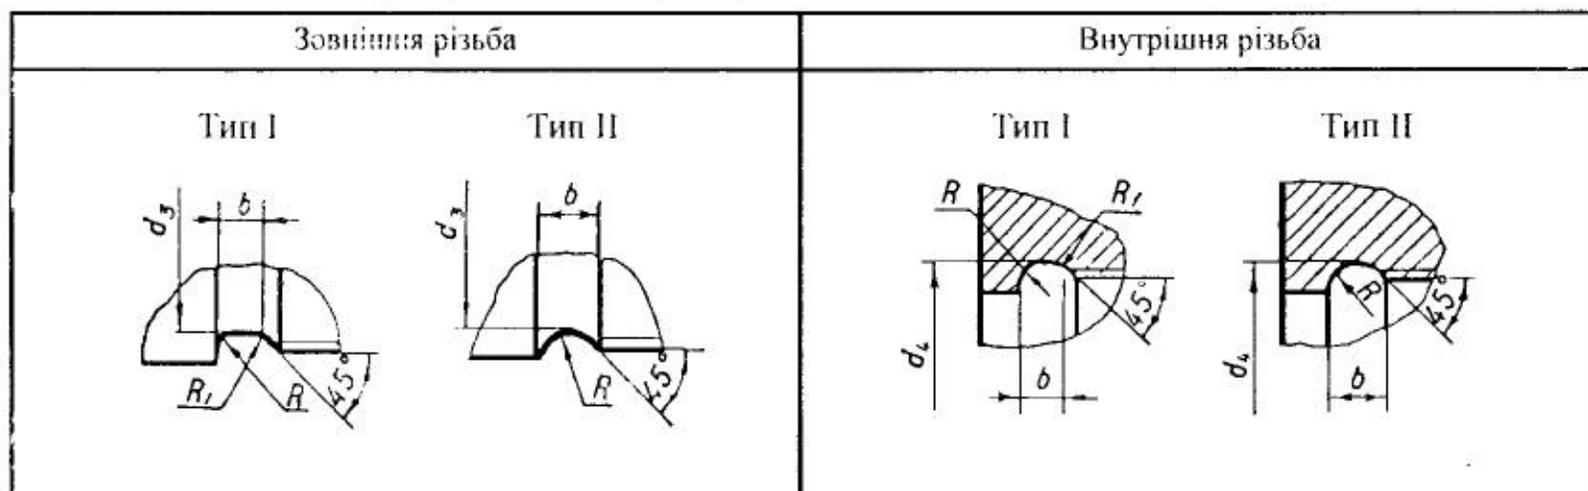

Крок різьби	Тип I			Тип II		$d_3$	Крок різьби	Тип I			Тип II		$d_4$
	$b$	$R$	$R_1$	$b$	$R$			$b$	$R$	$R_1$	$b$	$R$	
0,5	1,6	0,5	0,3	—	—	-0,8	0,5	2,0	0,5	0,3	—	—	+0,3
0,6	1,6	0,5	0,3	—	—	-0,9	0,75	3,0	1,0	0,5	—	—	+0,4
0,7	2,0	0,5	0,3	—	—	-1,0	1,0	4,0	1,0	0,5	3,6	2,0	+0,5
0,8	3,0	1,0	0,5	—	—	-1,2	1,25	5,0	1,6	0,5	4,5	2,5	+0,5
1,0	3,0	1,0	0,5	3,6	2,0	-1,5	1,5	6,0	1,6	1,0	5,4	3,0	+0,7
1,25	4,0	1,0	0,5	4,4	2,5	-1,8	1,75	7,0	1,6	1,0	6,2	3,5	+0,7
1,5	4,0	1,0	0,5	4,6	2,5	-2,2	2,0	8,0	2,0	1,0	6,5	3,5	+1,0
1,75	4,0	1,0	0,5	5,4	3,0	-2,5	2,5	10,0	3,0	1,0	8,9	5,0	+1,0
2,0	5,0	1,6	0,5	5,6	3,0	-3,0	3,0	10,0	3,0	1,0	11,4	6,5	+1,2
2,5	6,0	1,6	1,0	7,3	4,0	-3,5	3,5	10,0	3,0	1,0	13,1	7,5	+1,2
3,0	6,0	1,6	1,0	7,6	4,0	-4,5	4,0	12,0	3,0	1,0	14,3	8,0	+1,5
3,5	8,0	2,0	1,0	10,2	5,5	-5,0	4,5	14,0	3,0	1,0	16,6	9,5	+1,5
4,0	8,0	2,0	1,0	10,3	5,5	-6,0	5,0	16,0	3,0	1,0	18,4	10,5	+1,8
4,5	10,0	3,0	1,0	12,9	7,0	-6,5	5,5	16,0	3,0	1,0	18,7	10,5	+1,8
5,0	10,0	3,0	1,0	13,1	7,0	-7,0	6,0	16,0	3,0	1,0	18,9	10,5	+2,0

Таблиця 11.2. Канавки для виходу шліфувального круга, мм

$d$	$d_1$	$d_2$	$b$	$R$	$R_1$
До 10	-0.3	+0.3	1.0	0.3	0.2
» 10	-0.3	+0.3	1.6	0.5	0.3
» 10	-0.3	+0.3	2.0	0.5	0.3
Від 10 до 50	-0.5	+0.3	3.0	1.0	0.5
» 50 » 100	-1.0	1.0	5.0	1.6	0.5
Більше 100	-1.0	1.0	8.0	2.0	1.0
» 100	-1.0	1.0	10.0	3.0	1.0

### 11.4. Креслення деталей, обмежених переважно площинами

Деталі цієї групи вирізняються простотою своєї форми з переважанням плоских поверхонь. Конструктивні особливості таких деталей вимагають наявності на їх поверхні різноманітних стандартних конструктивних елементів: канавок для виходу інструментів, отворів та опорних поверхонь під кріпильні деталі, різьбових отворів, прямокутних і Т-подібних пазів, заокруглень, скосів тощо.

Відносна простота зовнішньої геометричної форми таких деталей (головним чином призм або їх поєднання) дає змогу в більшості випадків обмежуватись на кресленнях двома зображеннями. Одне з цих зображень завжди є або повним розрізом деталі, або поєднанням вигляду з розрізами (повними чи місцевими). Розрізи у даному разі виконуються для показу внутрішньої будови деталі або форми і розмірів окремих її елементів.

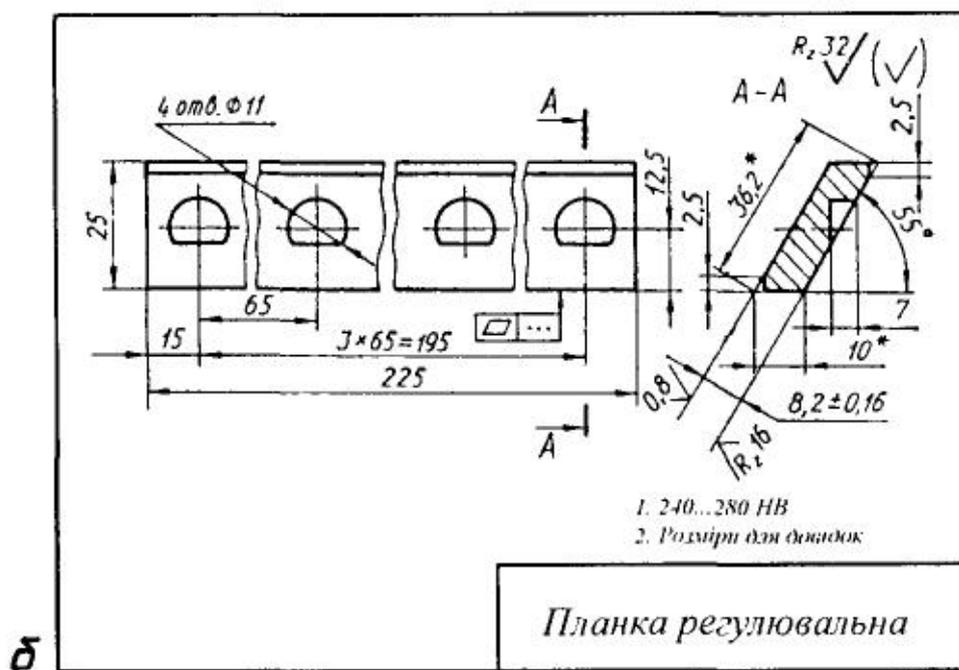
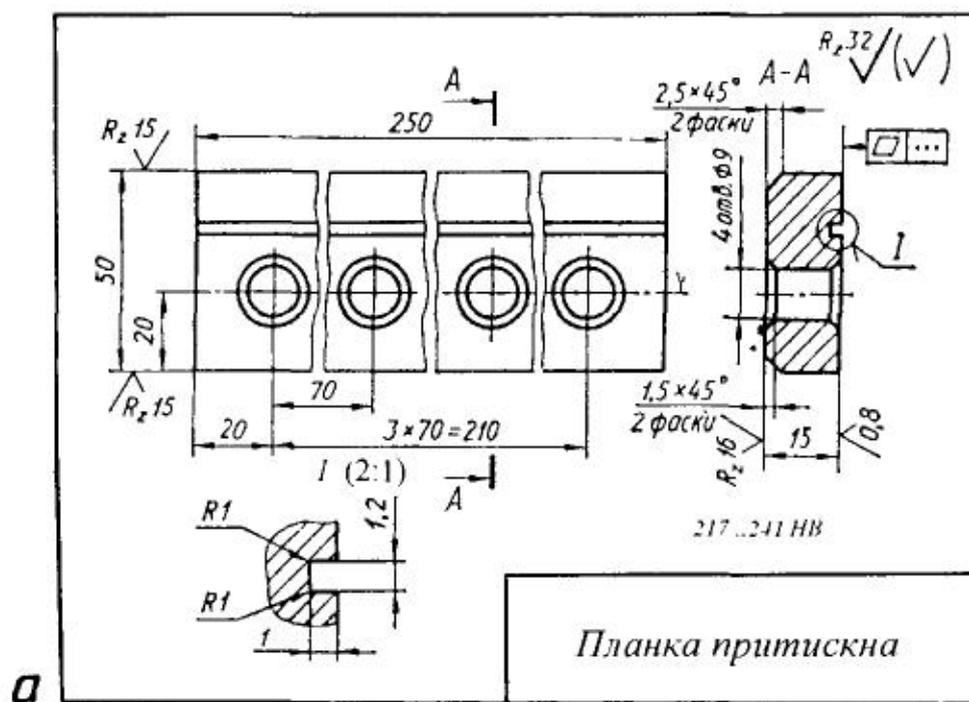


Рис. 11.15. Креслення деталей, обмежених переважно плоскими поверхнями.

Враховуючи незначні розміри окремих конструктивних елементів деталей цієї групи порівняно з їхніми загальними розмірами, для більш повного показу їх форми і розмірів часто застосовують виносні елементи.

В окремих випадках на кресленнях деталей, обмежених переважно площинами, користуються тільки одним зображенням. Розмір товщини або довжини подібних деталей, а також розміри отворів чи заглиблень показують умовними позначеннями на полічках ліній-виносок типу:  $S25; l = 320; h = 18$ . З такими умовностями креслень ви знайомилися раніше.

На рис. 11.15 показано приклади робочих креслень деталей, обмежених переважно площинами: планки притискної (а) — для прямокутних напрямних і планки регулювальної (б) — для напрямних типу «ластівчин хвіст». Перше креслення містить три зображення, друге — два, які повністю розкривають форму і розміри деталей. На місці виглядів зліва в обох випадках виконано профільні розрізи, призначені для показу форми і розмірів поперечних перерізів деталей та їх окремих елементів (отворів і заглибін).

На кресленні планки притискної виконано виносний елемент, який допомагає краще уявити форму поздовжнього паза на деталі та зручно нанести його розміри. Довідковий розмір (36,2 мм) дає змогу уникнути додаткових розрахунків при виготовленні деталі.

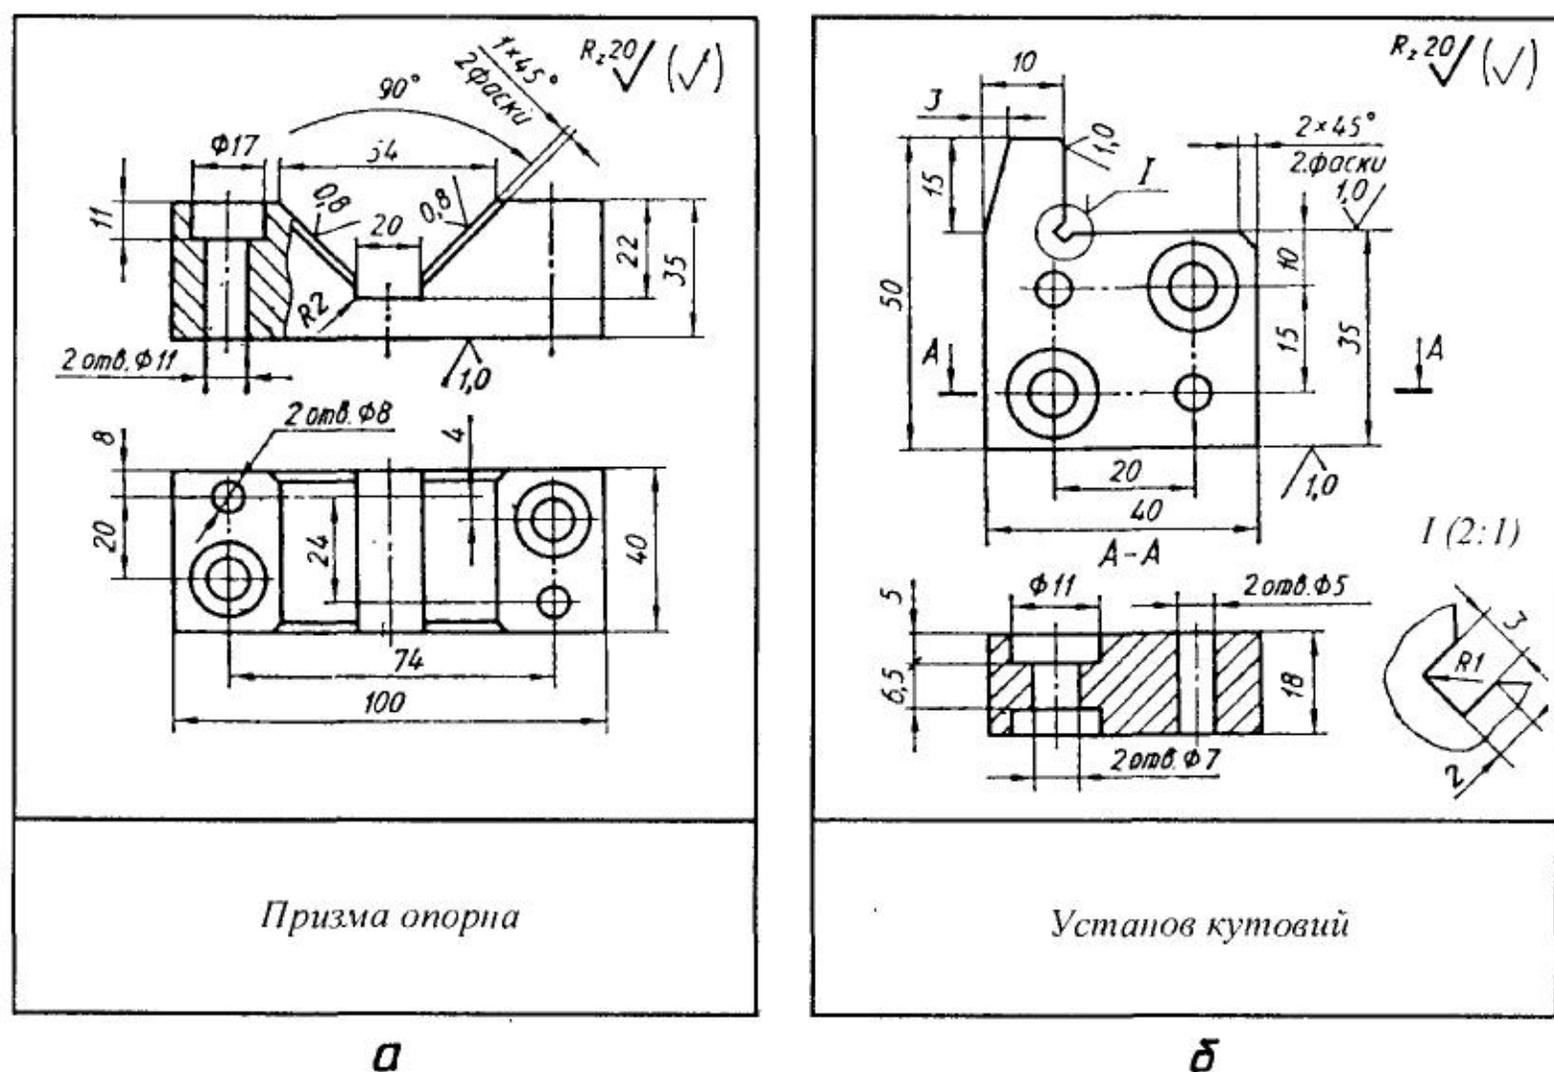


Рис. 11.16. Креслення опорної призми (а) і кутового установка (б), обмежених переважно плоскими поверхнями.

На рис. 11.16 показано креслення типових деталей верстатних пристроїв — опорної призми (а) і кутового установка (б), форму яких утворюють площини. На кресленні призми виконано два зображення: вигляд спереду, що дає загальне уявлення про форму зображеної деталі, і вигляд зверху, який доповнює головне зображення. Вигляд зверху потрібний для показу розміщення чотирьох отворів у призмі: двох гладеньких, діаметром 8 мм, і двох ступінчастих. Форму ступінчастого отвору додатково показано за допомогою місцевого розрізу на головному зображенні креслення.

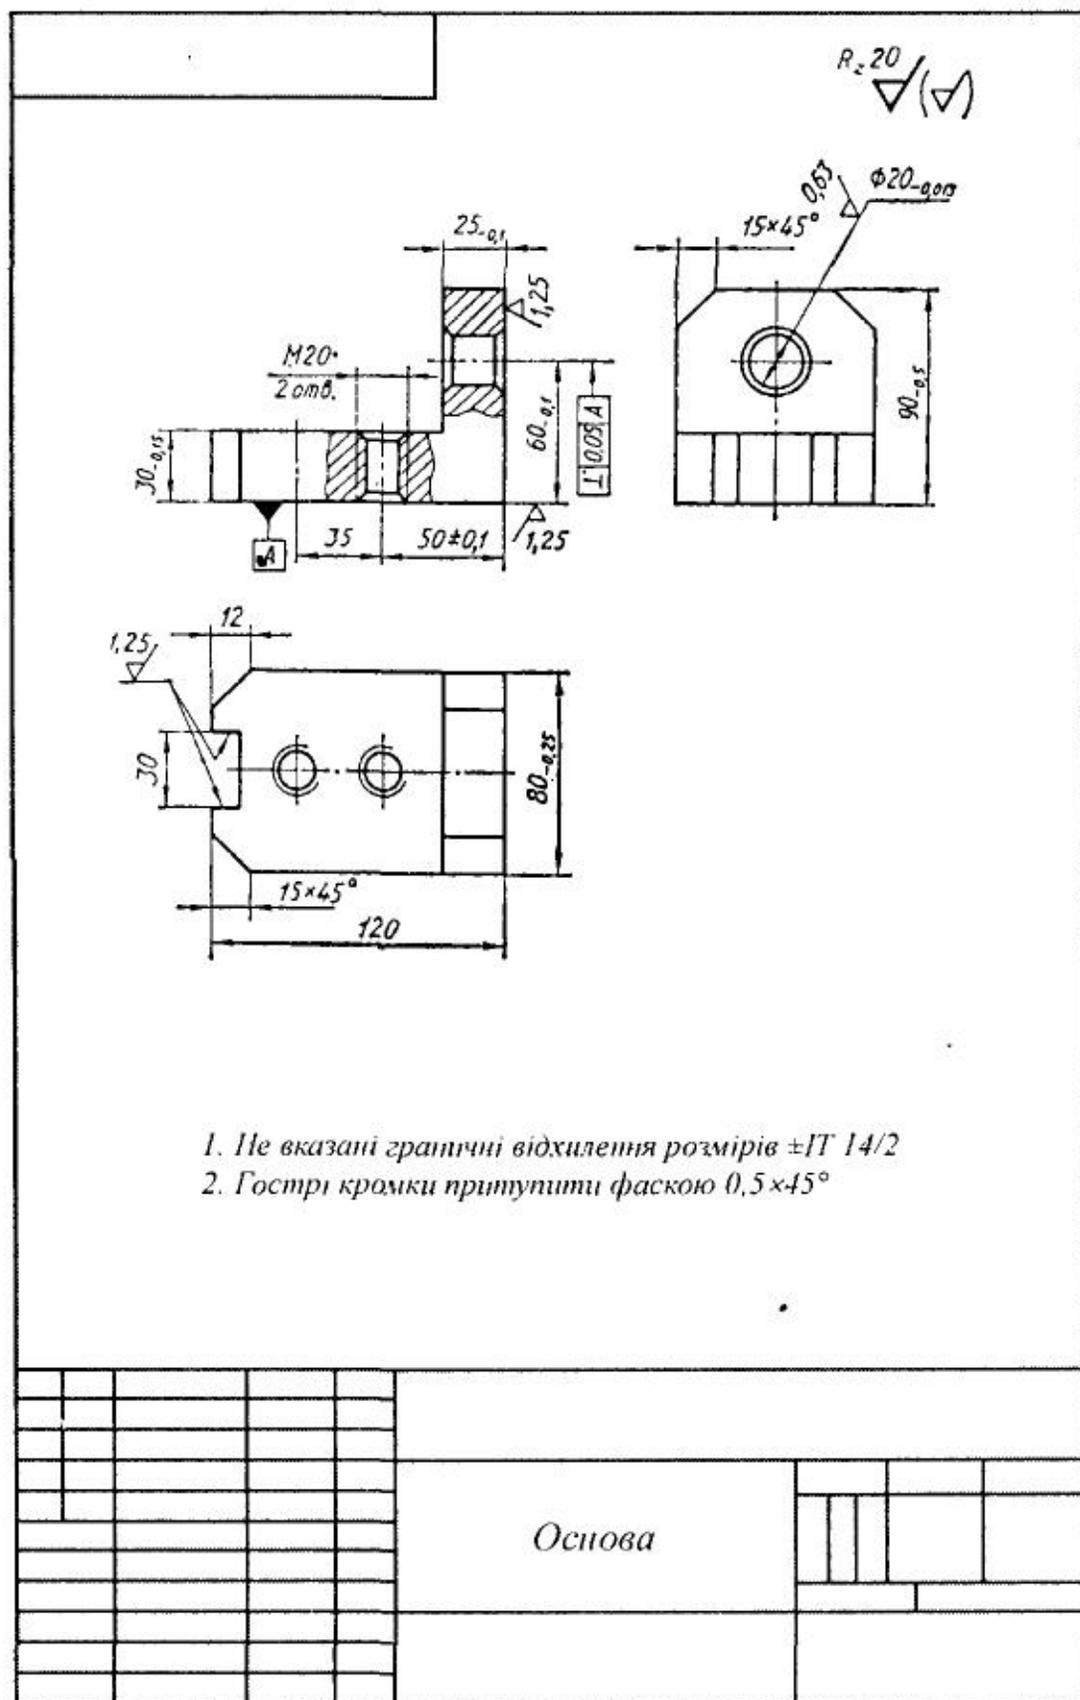


Рис. 11.17. Зображення для завдання.

На кресленні кутового установа виконано три зображення. Найбільш повне уявлення про його форму дає вигляд спереду. Його доповнено горизонтальним розрізом, виконаним на місці вигляду зверху. Цей розріз виявляє форму наявних у деталі отворів. На виносному елементі у збільшеному вигляді показано зображення канавки для виходу шліфувального круга, де добре видно її форму і зручно нанесені розміри.

### **ЗАВДАННЯ**

Дайте відповіді на запитання до креслення (рис. 11.17).

*Що зумовило виконання на кресленні трьох зображень?*

*З якою метою на головному зображенні деталі виконано розрізи? Чому їх не позначено?*

*Скільки отворів з різьбою має деталь? Які параметри цієї різьби?*

*Які габаритні розміри деталі?*

*Які розміри на кресленні є координуючими?*

*Які розміри на кресленні вказано з граничними відхиленнями? Яким способом це зроблено?*

*Яке відхилення розміщення поверхонь вказано на кресленні? Яка його допустима величина?*

*Яку умовність позначення шорсткості поверхні застосовано на кресленні?*

### **11.5. Креслення деталей, що виготовляються штампуванням**

Особливості робочих креслень таких деталей визначаються видом штампування (вирубубання, витягування, гнуття, формування). Форма і, відповідно, зображення деталей, що виготовляють холодним штампуванням, мають характерні ознаки.


Форму деталей, отриманих внаслідок операцій вирубубання, показують на кресленні одним зображенням із зазначенням товщини матеріалу. Наприклад, на рис. 11.18, а показано креслення плоскої деталі «Шаблон» товщиною 5 мм, яку виготовлено вирубубанням із листового металу. Деталь симетрична, має дві розмірні бази, які визначають нанесення розмірів: одна з них — вісь симетрії, інша — нижня кромка деталі. Оскільки плоскі поверхні додатковій обробці не підлягають, то у правому верхньому кутку креслення вказано шорсткість вихідного листового матеріалу. Шорсткість контуру, по якому вирубубано деталь, позначено знаком.

Зображення деталей, утворених внаслідок формозмінювальних операцій, мають плавні переходи від одного елемента поверхні до іншого, без гострих кутів. Найменші радіуси заокруглень (переходів) дорівнюють товщині матеріалу.


На рис. 11.18, б для прикладу показано креслення деталі, утвореної вирубубанням з наступним витягуванням з листової сталі товщиною 2 мм. Деталь показано за допомогою двох зображень. Головне зображення є поєднанням половини фронтального вигляду з половиною фронтального розрізу. На місці вигляду зверху показано половину зображення.

Найменші радіуси заокруглень і товщина всіх елементів деталі при такому способі її виготовлення прийнято такими, що дорівнюють початковій товщині матеріалу.

Верхня і нижня поверхні деталі обробці не підлягають, тому їх шорсткість позначено у верхньому кутку креслення. Шорсткість поверхні по контуру вирубубання і пробивання чотирьох отворів діаметром 18 мм позначено  $R_{20}$ .

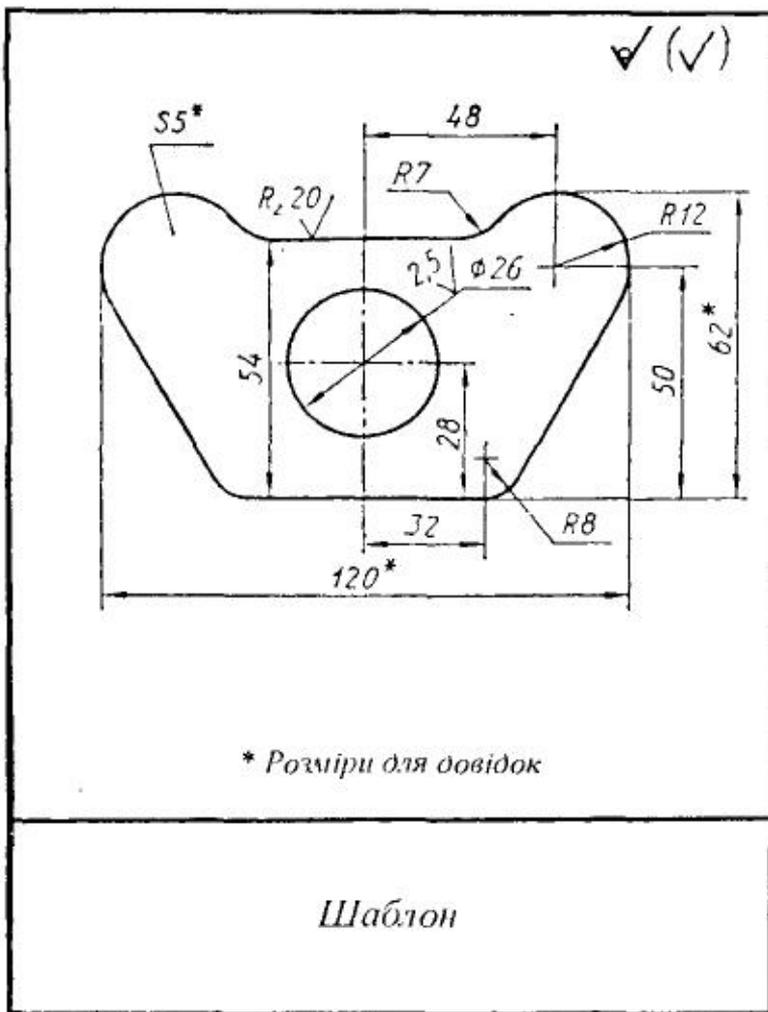

a

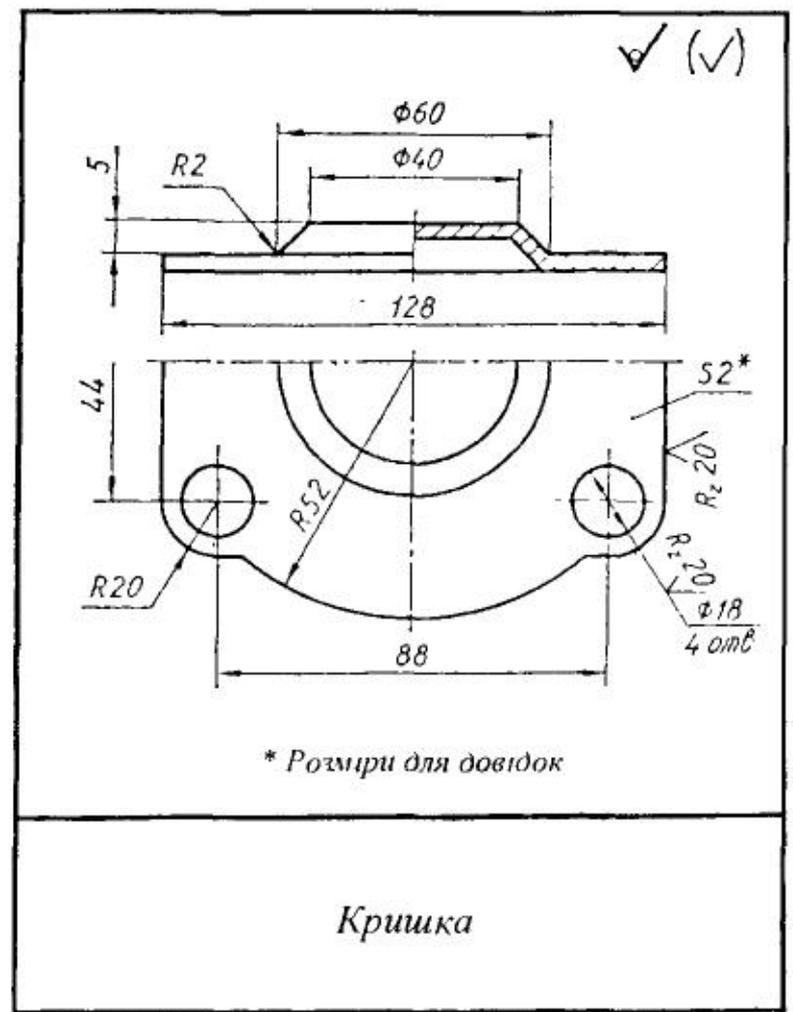

b

Рис.11.18. Креслення холодноштампованих деталей.

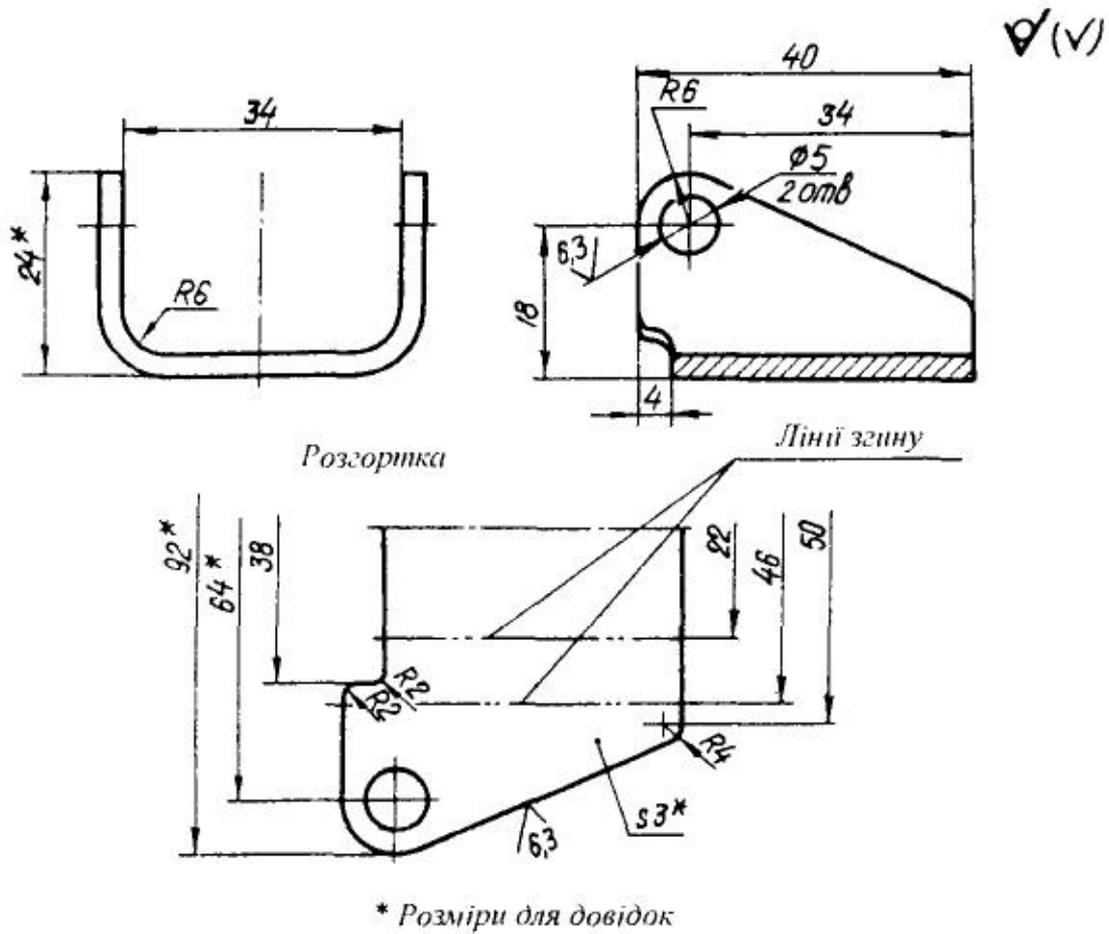


Рис.11.19. Креслення штампованої деталі з розгорткою її поверхні.

Зображення форми деталей, утворених за допомогою комбінованих операцій, повторюють особливості форм і зображень деталей перших двох розглянутих типів.

На рис. 11.19 показано креслення деталі, виготовленої вирубуванням із подальшим гнуттям. На кресленні такої деталі для уточнення форми тих елементів, які неможливо було відобразити на зображеннях, виконано розгортку. Лінії згину на розгортці показано штрихпунктирними з двома точками лініями.

Приклад креслення деталі, виготовленої гарячим штампуванням, маємо на рис. 11.20. Як видно з рисунка, характерними ознаками креслення поковки є наявність штампувальних уклонів, заокруглень та обов'язкове зазначення положення лінії роз'єднання штампа. На головному вигляді такі деталі показують у тому положенні, яке відповідає положенню деталі у процесі штампування відносно горизонтальної площини. Щоб більш повно показати форму штампованої деталі, на її кресленні застосовують доцільні перерізи (винесені та накладені).

Штампувальні уклони рекомендується позначати не на зображеннях деталі, а в технічних вимогах, наприклад: «Штампувальні уклони  $7^\circ$ » (див. рис. 11.20).

### **ЗАВДАННЯ**

Дайте відповіді на запитання до креслень (рис. 11.21).

Запитання до креслення на рис. 11.21, а:

*Скільки зображень показано на кресленні? Яке з них є головним?*

*Для чого на кресленні виконано вигляд зліва?*

*Для чого на кресленні показано розгортку?*

*Яку умовність застосовано на зображенні головного вигляду і розгортки деталі?*

*Яка товщина листового матеріалу, з якого виготовлено деталь?*

*Які габаритні розміри деталі?*

*Які розміри на кресленні є довідковими? Що вони визначають?*

*Які розміри на кресленні є координуючими?*

*Скільки отворів має деталь? Які їх розміри?*

*Яку шорсткість повинен мати контур, по якому вирубується деталь?*

Запитання до креслення на рис. 11.21, б:

*Скільки зображень виконано на кресленні деталі? Яке з них головне?*

*Для чого на кресленні виконано переріз А-А?*

*Для яких розмірів гайок призначено ключ? Які допустимі граничні відхилення цих розмірів?*

*Які поверхні деталі не підлягають додатковій механічній обробці?*

*Які поверхні деталі повинні мати найменшу шорсткість?*

*Яку величину повинні мати штампувальні уклони поверхонь деталі? Де це вказано?*




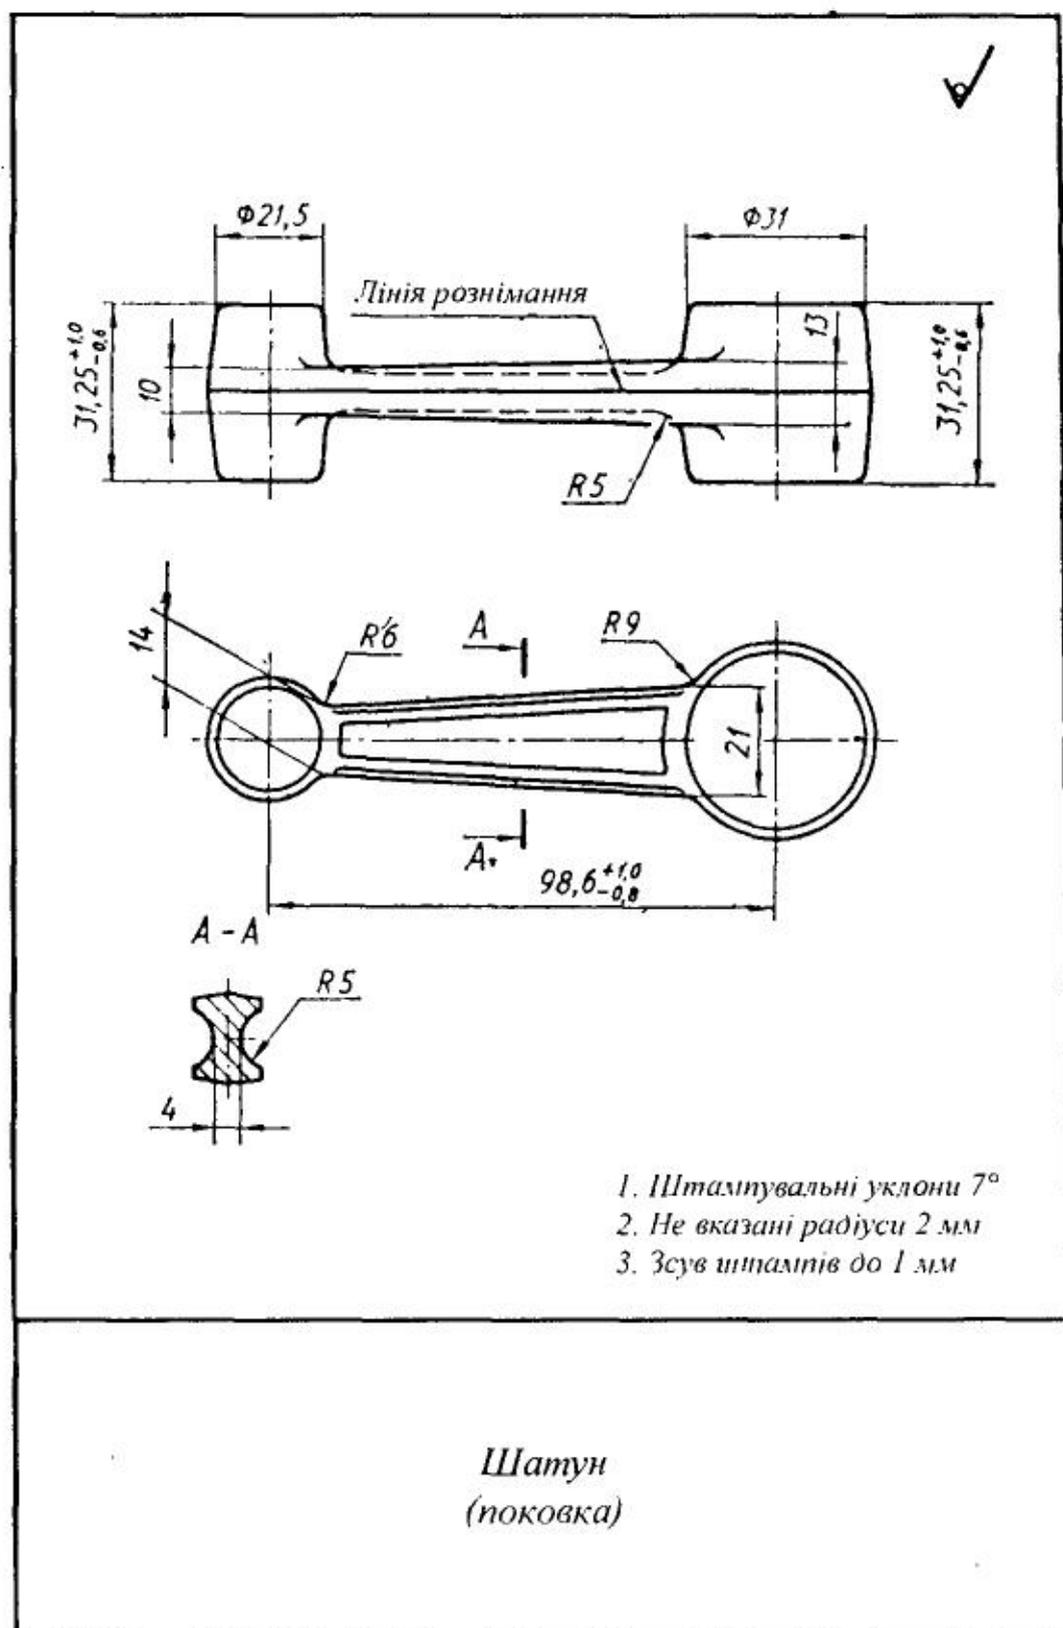


Рис. 11.20. Креслення деталі, виготовленої гарячим штампуванням.

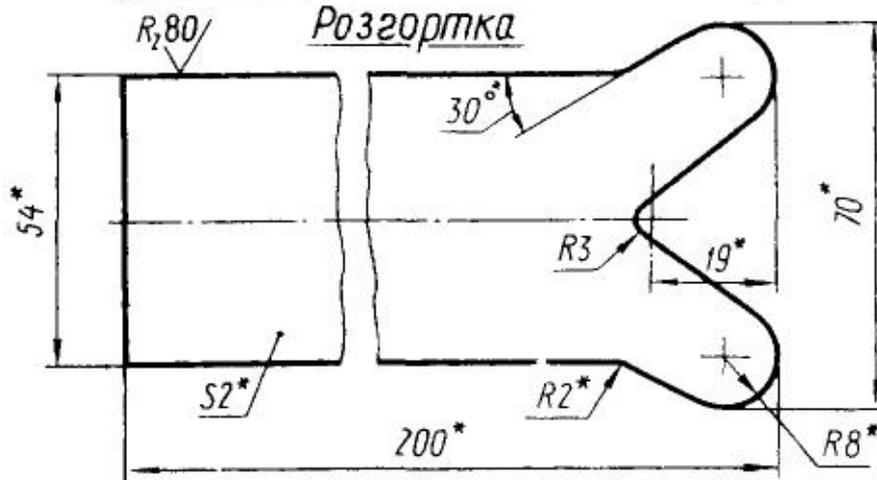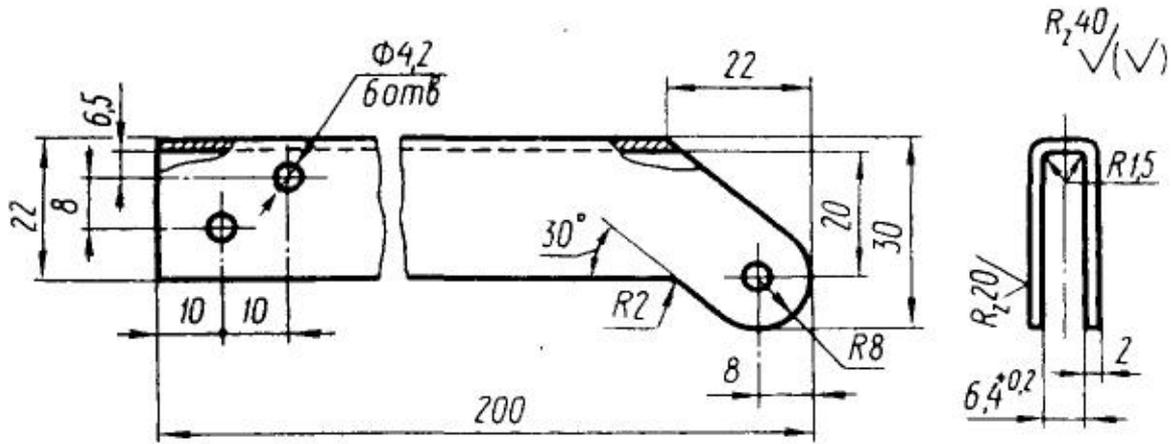

1. \* Розміри для дозідок
2. Не вказані граничні відхилення III4,  $h14 \pm t/2$
3. Розміри у квадратних дужках витримати при збиранні.

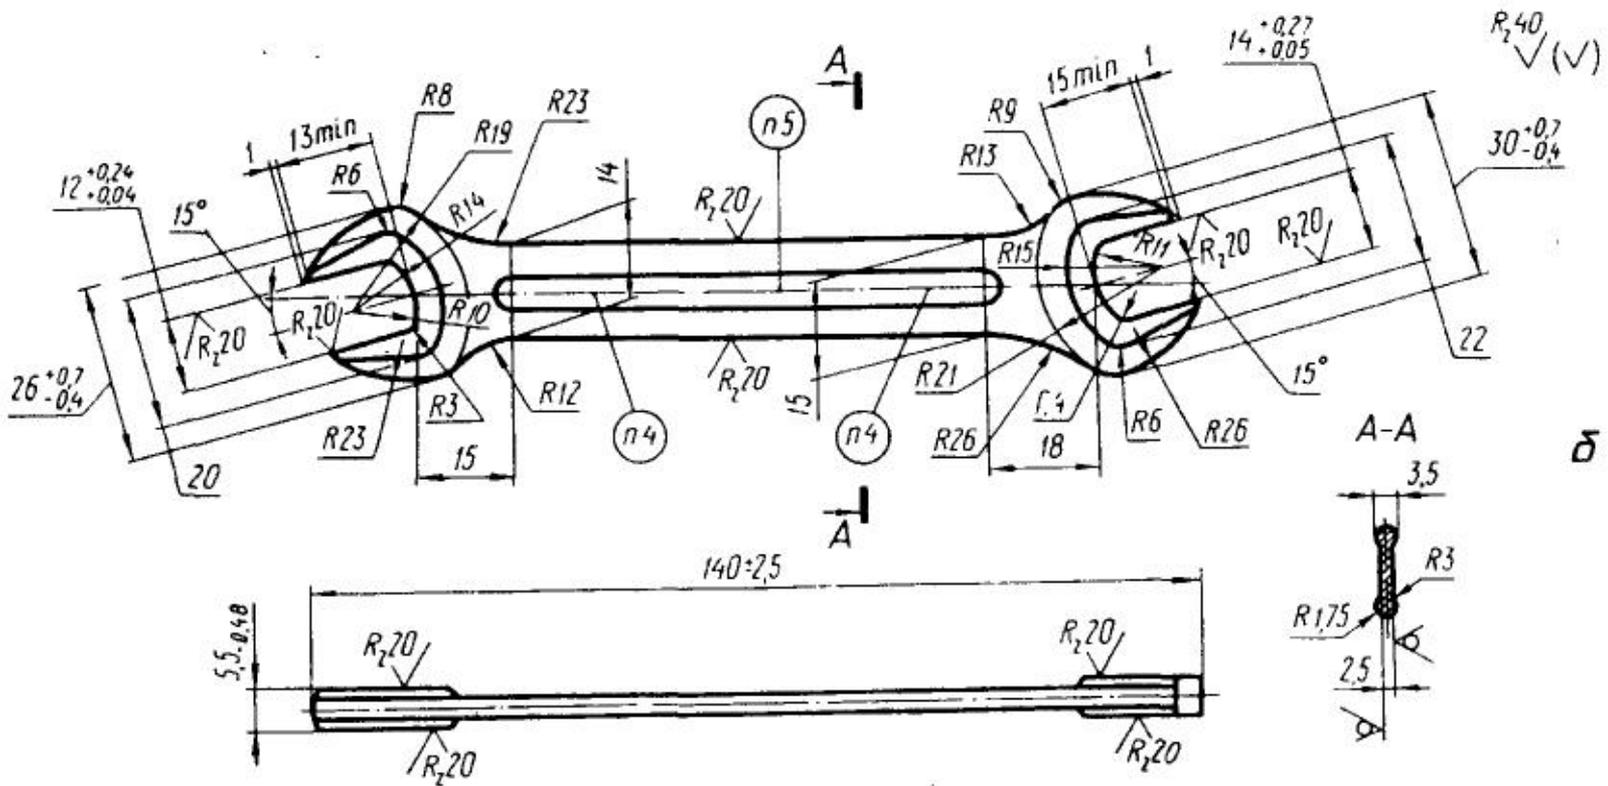

1. HRC 40...45
2. Не вказані граничні відхилення III4,  $h14 \pm t/2$
3. Покриття — Хім. Окс. прм
4. Маркувати розміри зівів (12 і 14) та літеру D
5. Маркувати торговий знак підприємства-виготовлювача.

Рис. 11.21. Зображення для завдання.

## 11.6. Креслення литих деталей

Литі деталі (відливки) одержують шляхом заповнення рідким металом форми, порожнини якої своїми обрисами і розмірами відповідають формі та розмірам литої деталі. Виготовляють литі деталі головним чином з чавуну і різних ливарних сплавів. Відливки, як правило, є заготовками, з яких механічною обробкою утворюють деталі заданих кресленням геометричної форми і розмірів.

Литтям виготовляють відповідальні деталі машин: поршні, блоки циліндрів, колінчасті вали двигунів внутрішнього згорання, рами, корпусні деталі та багато іншого. За складністю геометричної форми відливки поділяють умовно на п'ять груп, які характеризуються такими показниками:

1) геометрично простими контурами, що не мають внутрішніх порожнин (кришки, пробки кранів, вилки);

2) відкритими виїмками прямокутної і циліндричної форм (кронштейни та важелі простої форми, підп'ятники, фланці, втулки, шків);

3) відкритою коробчастою формою зі складним контуром периметра (корпуси і кришки редукторів);

4) повністю або частково закритими коробчастими перерізами прямокутної чи циліндричної форм (корпуси двигунів, компресорів);

5) особливо складними коробчастою, циліндричною або фігурною формами (рами, станини).

Окремі елементи литих деталей піддають механічній обробці на різних металорізальних верстатах: токарних, карусельних, стругальних, фрезерних, свердильних, протяжних, шліфувальних тощо.

Велика різноманітність литих деталей, які відрізняються між собою службовим призначенням і складністю геометричної форми, не дає змоги дати єдині конкретні рекомендації щодо виконання їх креслень. Але всі литі деталі, незалежно від їх призначення, розмірів і складності форми, мають характерні ознаки, які проявляються на робочих кресленнях. До таких ознак належать плавні переходи (заокруглення) між литими поверхнями за так званими ливарними радіусами і відносна рівномірність товщини стінок порожнистих деталей. Поверхні литих деталей виконують з уклонами, необхідними для полегшення їх видалення з ливарних форм.


Вибір необхідних зображень на кресленні литої деталі визначається складністю її форми. Ними можуть бути вигляди, перерізи, розрізи, поєднання виглядів з розрізами, виносні елементи.

На рис. 11.22 показано деталь «Корпус», яку виготовлено литтям. Деталь має внутрішні порожнини складної форми, тому на її кресленні застосовано два розрізи: повний фронтальний, розміщений на місці вигляду спереду, і горизонтальний, поєднаний з виглядом зверху. Щоб додатково показати форму окремого місця внутрішньої частини деталі та зручно вказати на ній розміри, на кресленні застосовано виносний елемент. Поєднання наведених на кресленні зображень дає повне уявлення про зображену на ньому деталь. Зверніть увагу на рівномірність товщини стінок деталі та наявність плавних радіусних переходів між її поверхнями. Причому чисельні радіуси заокруглень не позначені безпосередньо на зображеннях. Їх вказано в технічних




вимогах до креслення загальним записом «Ливарні радіуси  $R\ 2...5\ \text{мм}$ ». Це обов'язкова умова, якої дотримуються при виконанні креслення литої деталі.

При виборі положення головного зображення відносно основного напису креслення слід враховувати положення деталі у виробі або її положення на металорізальному верстаті при виконанні найбільш трудомістких операцій механічної обробки. Наприклад, головне зображення деталей, що є тілами обертання (фланці, втулки, шківни, маховики), слід розміщати на кресленні так, щоб вісь симетрії була паралельною до основного напису (рис. 11.23, а). Таке положення головного зображення на кресленні відповідає положенню деталі при її обробці на токарному верстаті. Деталі такого типу, але великих розмірів, обробляють на карусельних верстатах з вертикальною віссю шпинделя. Тому головне зображення може зайняти на кресленні таке положення, коли його вісь симетрії стане перпендикулярною до основного напису.

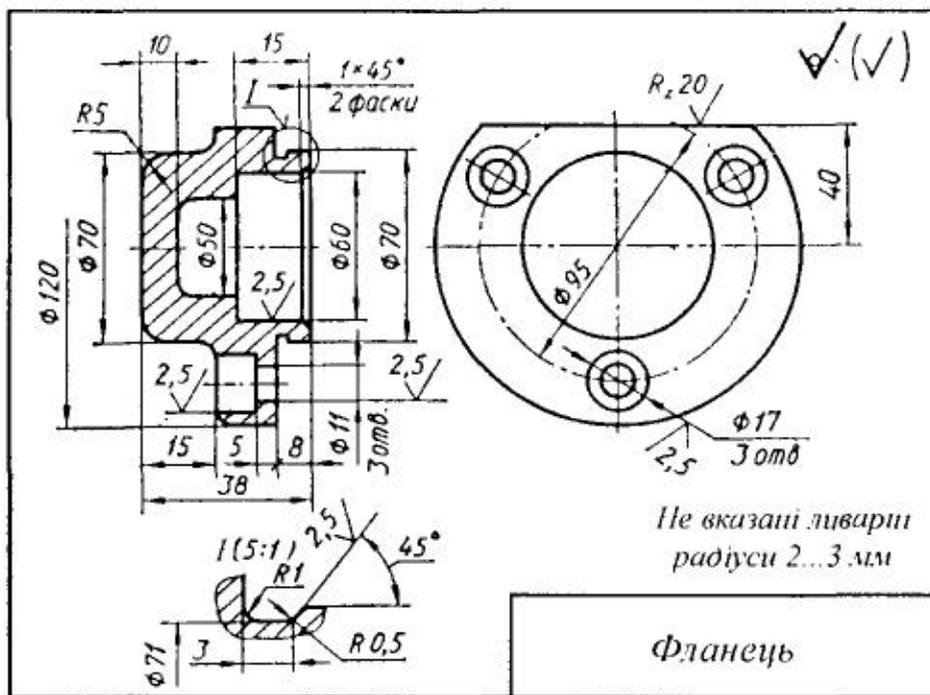

**а**

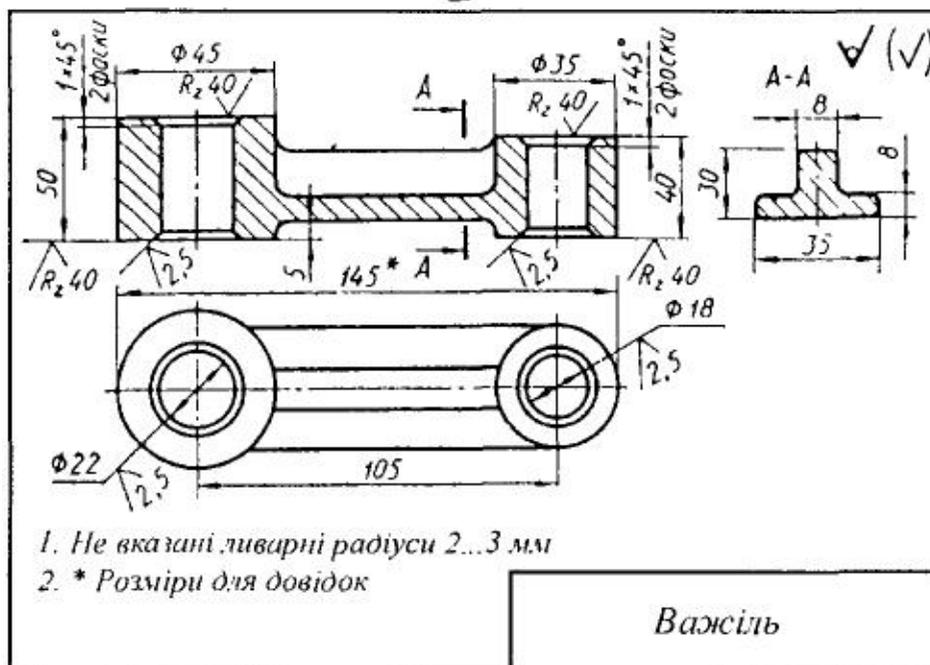

**б**

Рис. 11.23. Креслення відлитої деталей.

Головне зображення деталі типу кронштейнів, стояків, опор доцільно розміщувати на кресленні так, щоб їх опорні базові поверхні займали горизонтальне, фронтальне або профільне положення, тобто проєціювалися на одну з площин проєкцій у натуральну величину і без спотворень. Деталі типу важелів і вилок краще розміщувати так, щоб осі їх базових поверхонь проєціювалися на головному зображенні перпендикулярно або паралельно до основного напису (рис. 11.23, б).

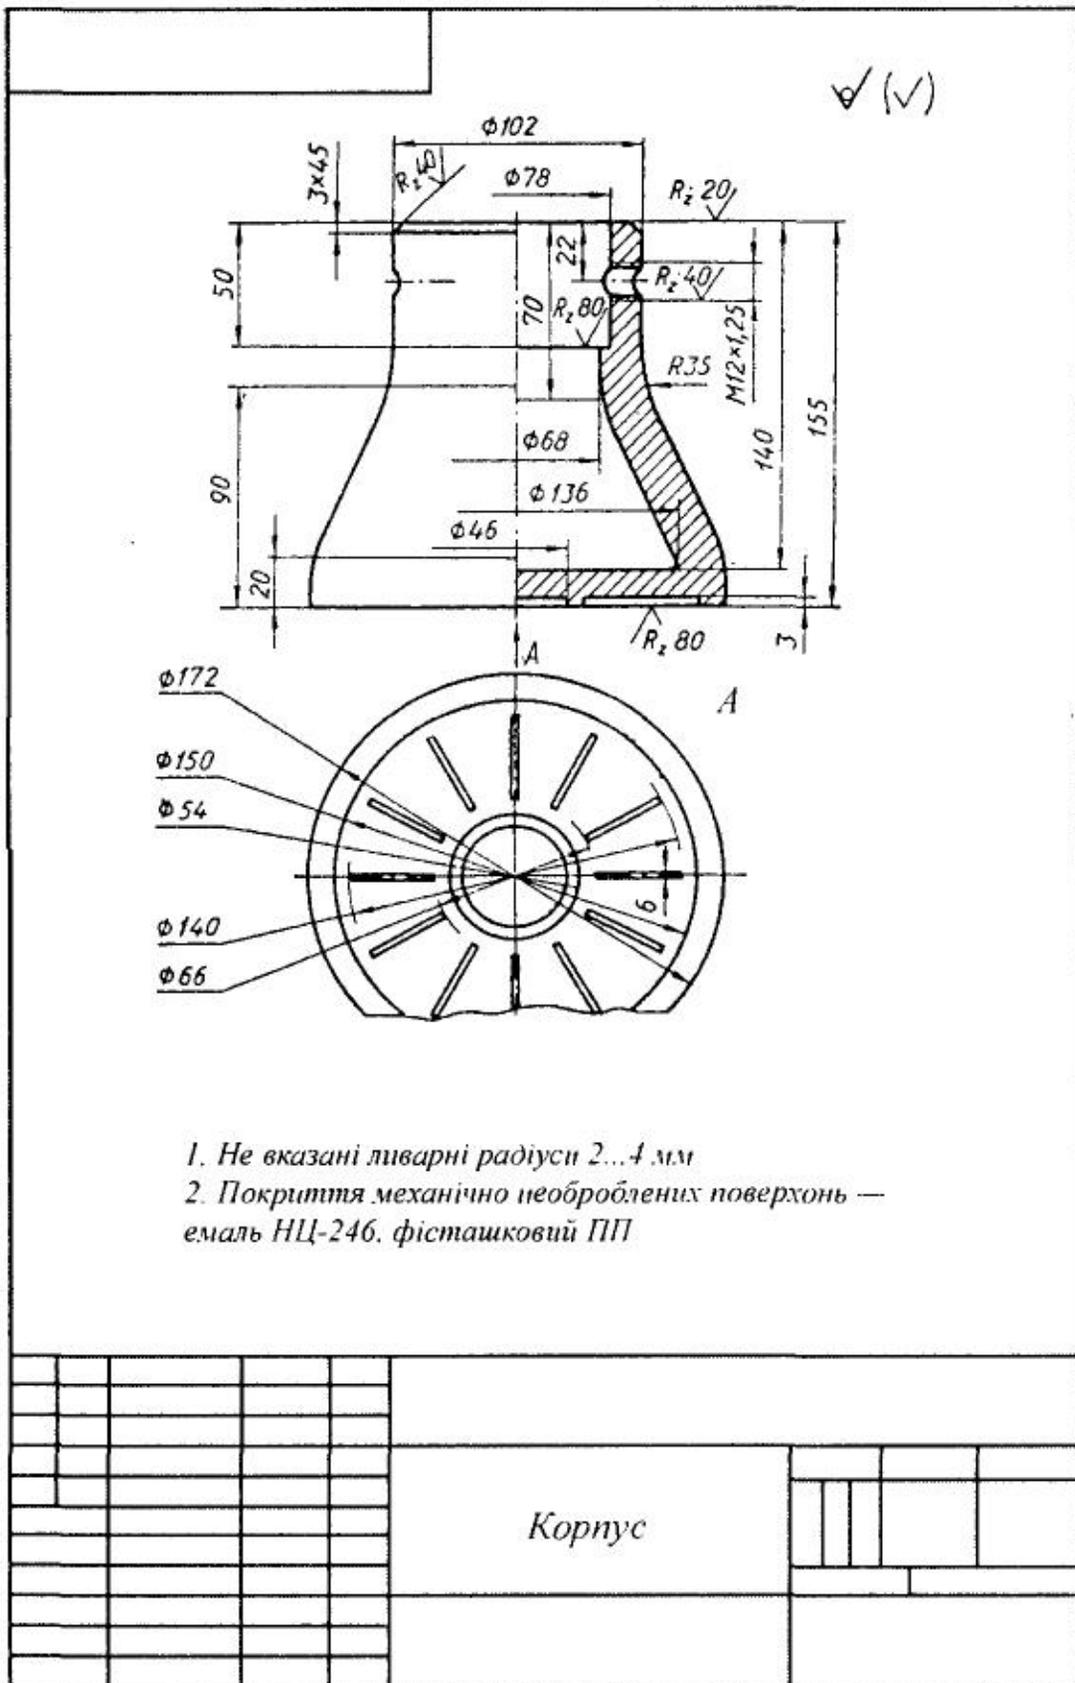


Рис. 11.24. Зображення для завдання.

## **ЗАВДАННЯ**

Дайте відповіді на запитання до креслення (рис. 11.24):

*За якими ознаками можна дізнатися з креслення, що зображена на ньому деталь виготовлена литтям?*

*Які зображення виконані на кресленні деталі?*

*Яку назву має зображення, виконане на місці головного вигляду?*

*Для чого зображення, виконане на місці вигляду зверху, має позначення?*

*Які поверхні деталі не підлягають додатковій механічній обробці?*

*Яку шорсткість повинні мати різьбові отвори в деталі?*

*Яка поверхня деталі повинна мати найменшу шорсткість?*

*Яку величину повинні мати радіуси плавних переходів між поверхнями деталі? Де це вказано?*

*Які габаритні розміри деталі?*

*Які розміри деталі є координуючими?*

## **11.7. Креслення деталей механічних передач**

**Загальні відомості про передачі.** *П е р е д а ч а м и* називають пристрої, що передають енергію (рух) від ведучої ланки (джерела енергії або руху) до веденої (виконавчих механізмів). Передачі бувають електричні, пневматичні, гідравлічні, механічні та комбіновані (наприклад, гідромеханічні). *Механічна передача* перетворює швидкість і, відповідно, змінює обертовий момент між суміжними ланками або всього механізму чи машини в цілому. За допомогою деяких механічних передач перетворюють обертовий рух на поступальний або інший, змінюють напрям руху тощо.

Механічні передачі дуже різноманітні. Їх класифікують за різними ознаками.

За принципом передавання руху розрізняють передачі *тертям* (фрикційні і пасові) та *зачепленням* (зубчасті, черв'ячні, гвинтові, ланцюгові).

За способом взаємодії деталей розрізняють передачі з безпосереднім контактом тіл обертання (фрикційні, зубчасті, черв'ячні, гвинтові) та з гнучким зв'язком (пасова, ланцюгова).

*Фрикційна передача* (рис. 11.25, а) утворюється двома міцно притиснутими один до одного за допомогою спеціальних пристроїв циліндричними або конічними котками (роликами). Передавання руху між котками відбувається за рахунок сил тертя, які утворюються внаслідок притискання одного котка до іншого.

*Пасова передача* (рис. 11.25, б) утворюється двома шківами і пасом, що охоплює шківи. Форма обода шківа залежить від форми поперечного перерізу паса — плоского, трапецеїдального (клинового), круглого.

*Ланцюгова передача* (рис. 11.25, в) утворюється двома зірочками і ланцюгом, що охоплює зірочки.

Найпоширенішими серед сучасних механічних передач є зубчасті. *Зубчаста передача* (рис. 11.25, г) утворюється двома зубчастими колесами. Принцип дії передачі ґрунтується на зачепленні зубчастих коліс, коли зуби одного з них входять у западини іншого. Обертання від одного колеса до іншого передається за рахунок тиску зуба одного колеса на зуб іншого.

Зубчасте колесо, від якого передається обертання, називають *ведучим*, а те, яке сприймає рух, — *веденим*. Менше з двох коліс sprzęженої пари називають *шестірнею*, а більше — *колесом*. Коли число зубців обох коліс однакове, то ведуче колесо називають

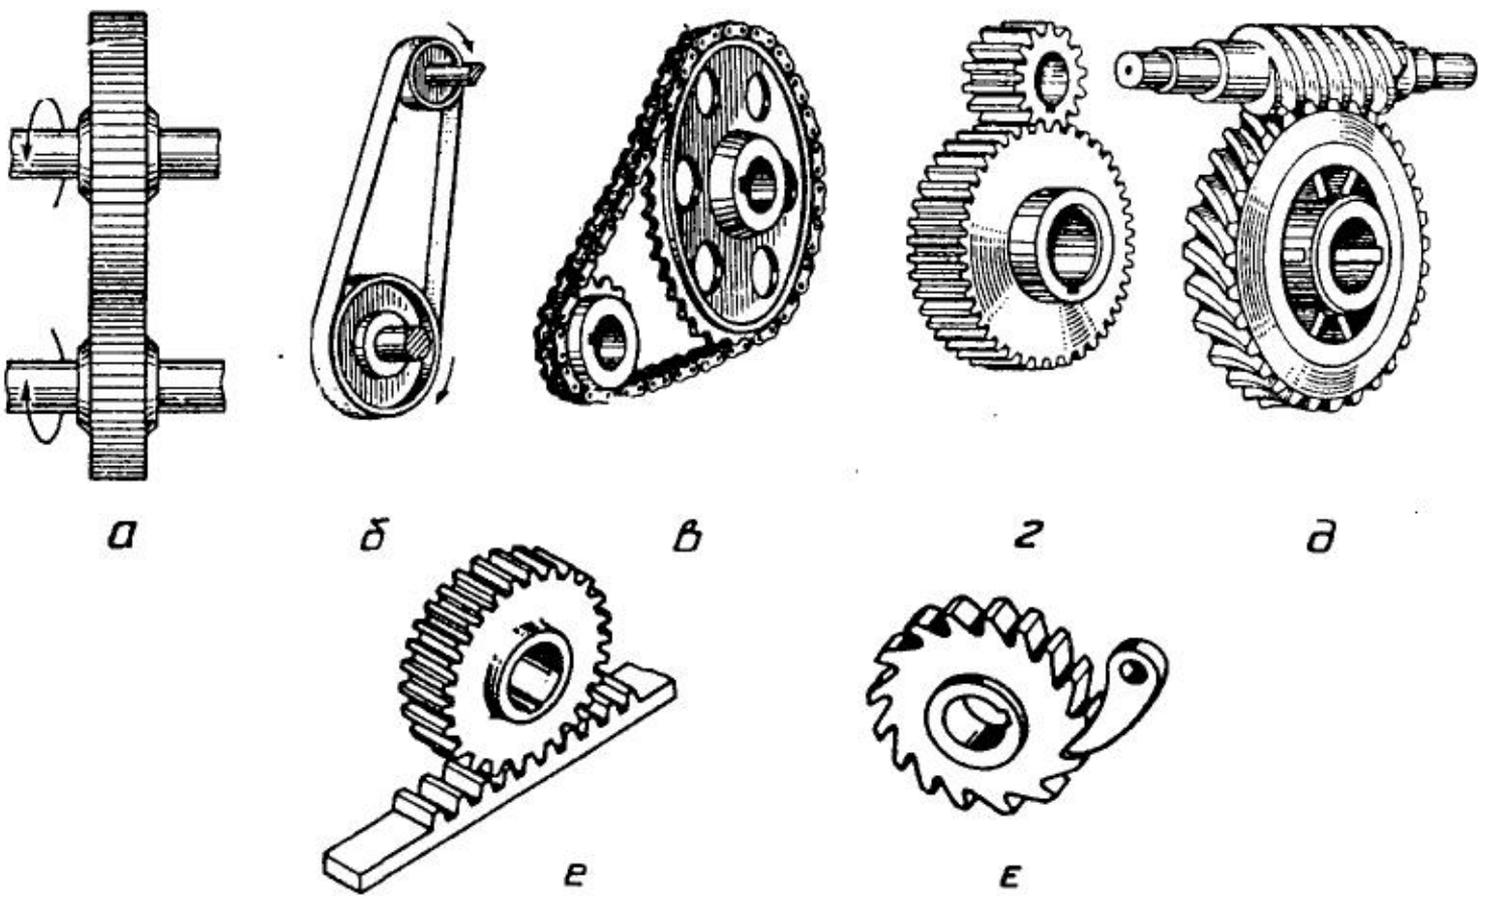


Рис. 11.25. Види механічних передач: а — фрикційна; б — пасова; в — ланцюгова; г — зубчаста; д — черв'ячна; е — рейкова; с — храповий механізм.

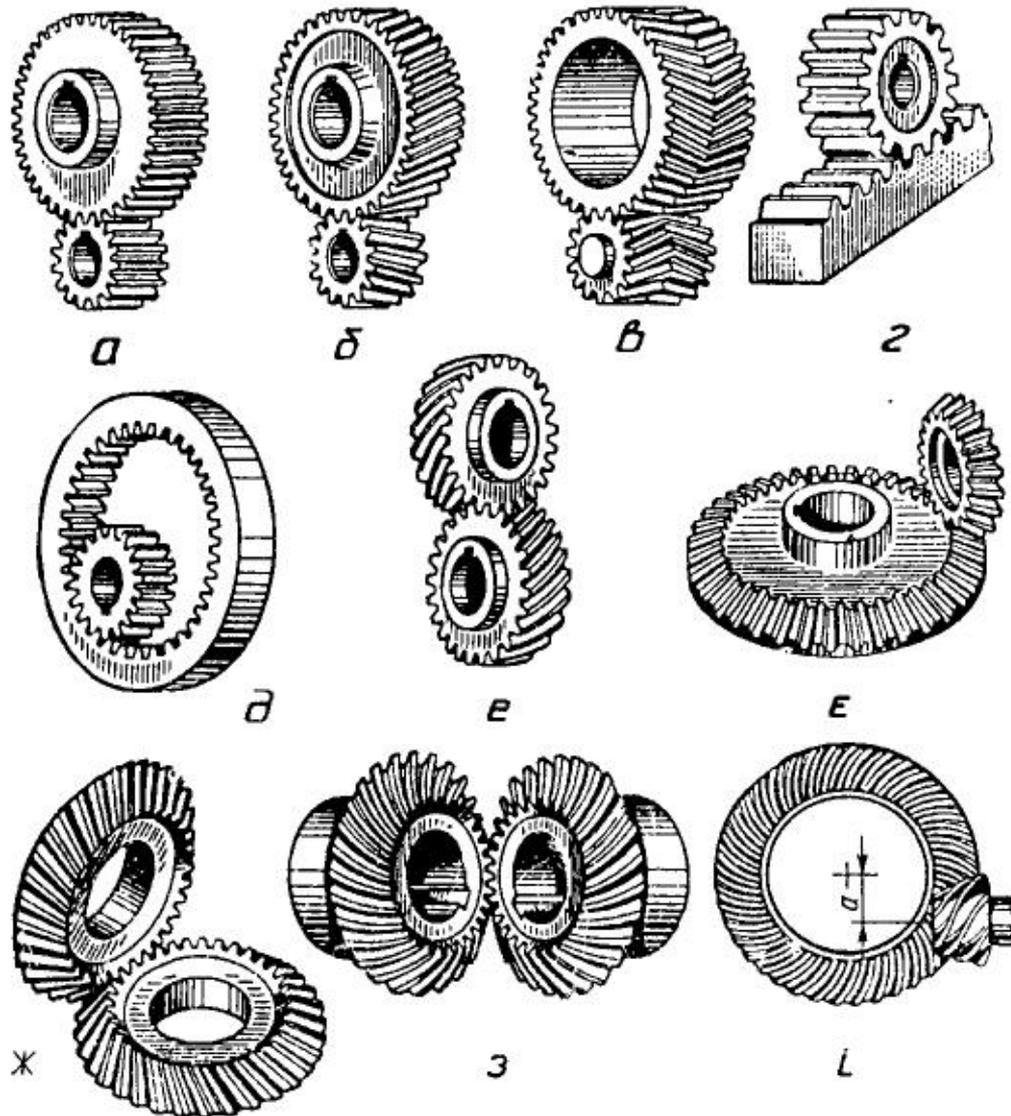


Рис. 11.26. Типи зубчастих коліс.

шестірнею, а ведене — колесом. Термін «зубчасте колесо» є спільним для обох коліс.

За зовнішньою формою зубчасті колеса можуть бути циліндричними (рис. 11.26, *а, б, в, д, е*) і конічними (рис. 11.26, *є, ж, з, і*). За напрямом зубців розрізняють прямозубі (рис. 11.26, *а, д, є*), косозубі (рис. 11.26, *б, ж*), шевронні (рис. 11.26, *в*) і криволінійні (рис. 11.26, *є, з, і*) зубчасті колеса. Для передачі руху між паралельними валами призначені зубчасті колеса із зовнішнім (рис. 11.26, *а, б, в*) або внутрішнім (рис. 11.26, *д*) зачепленням.

Зубчасті передачі дають змогу передавати рух:

*між паралельними валами* (за допомогою циліндричних зубчастих коліс зі зовнішнім чи внутрішнім зачепленням — рис. 11.26, *а, б, в, д*);

*між валами, осі яких перетинаються під будь-якими кутами* (за допомогою конічних зубчастих коліс — рис. 11.26, *є, ж*);

*між мимобіжними валами* (за допомогою черв'ячних — рис. 11.26, *д*, та гвинтових передач — рис. 11.26, *є, з, і*).

Окремими видами зубчастих передач є рейкові передачі та храпові механізми. *Рейкова передача* призначена для перетворення обертового руху на поступальний. Вона складається з циліндричного зубчастого колеса і зубчастої рейки (рис. 11.25, *є*). *Храповий механізм* складається із зубчастого колеса зі зубами особливої форми, яке називають храповиком, і собачки, що входить своїм загостреним кінцем у западини між зубами храповика (рис. 11.25, *є*). Цей механізм допускає обертання вала, на якому закріплено храповик, тільки в один бік; зворотному обертанню заважає собачка. Храповий механізм застосовують також для надання валу періодичного (з деякими проміжками в часі) обертання.

**Креслення шківів пасової передачі.** Основні поверхні шківів є поверхнями обертання (головним чином круглі та конічні). Тому на креслення шківів поширюється більшість положень щодо зображення деталей, обмежених переважно поверхнями обертання, про які йшла мова у параграфі 11. У першу чергу, це дає підстави розміщати на кресленні головне зображення шківа таким чином, щоб його вісь була паралельною до основного напису креслення. Таке положення головного зображення узгоджується з положенням шківів у процесі механічної обробки їх робочих поверхонь — обточування та остаточна обробка зовнішніх поверхонь ободів, розточування отворів під вали тощо.

На кресленні шківа виконують два зображення: головне, що є повним фронтальним розрізом січною площиною, яка проходить уздовж його осі, і вигляд зліва. Якщо маточина шківа має зрозумілу з фронтального розрізу будову (схожа на диск) і її форму повністю розкриває головне зображення, то вигляд зліва не викреслюють і обмежуються одним зображенням (рис. 11.27). Наявність на головному зображенні шківа розмірів зі знаками діаметра однозначно вказує на круглу форму його поверхонь. При потребі показати додаткові відомості про форму шківа на кресленні може бути виконано вигляд зліва (на рис. 11.28 на вигляді зліва показано форму і розміщення на маточині шести отворів діаметром 30 мм і форму та контури шліцьового отвору під вал).

Зображення шківа на кресленні доповнюють необхідними розмірами з допусками, відхиленнями форми і розташування поверхонь, позначеннями шорсткості поверхонь.





До обов'язкових розмірів на кресленні шківів належать: зовнішній діаметр обода шківів; ширина обода шківів; діаметр отвору під вал; розміри, що визначають будову маточини колеса. На кресленні шківів клинопасової передачі вказують розміри канавки під клиновий пас — кут її профілю, ширину на зовнішньому діаметрі та ширину на розрахунковому діаметрі (на рис. 11.28 — це розміри відповідно 19 і 22,9 мм). Основні розміри вказують з відповідними граничними відхиленнями.

Розміри шпонкових пазів і шліцьових отворів вказують за відповідними стандартами на них.

### ЗАВДАННЯ

Дайте відповіді на запитання до креслень.

Запитання до креслення на рис. 11.27:

Яке зображення виконано на кресленні шківів?

Що вказує на круглу форму поверхонь зображеної на кресленні деталі?

Чому дорівнює зовнішній діаметр і ширина обода шківів?

Чому дорівнює діаметр отвору під вал?

Які розміри на кресленні вказано з граничними відхиленнями? Яким способом це зроблено?

Яку шорсткість повинна мати зовнішня поверхня обода шківів?

Яка поверхня шківів повинна мати найменшу шорсткість?

Які вимоги до стану матеріалу деталі вказано на кресленні?

Запитання до креслення на рис. 11.28:

Яке зображення виконано на кресленні шківів? Яке з них є головним?

Чому дорівнює зовнішній діаметр і ширина обода шківів?

Які розміри канавки під клиновий пас?

Чому дорівнює діаметр отвору під вал?

Які розміри на кресленні вказано з граничними відхиленнями? Яким способом це зроблено?

Яку шорсткість повинна мати поверхня канавки обода шківів під пас?

Яка поверхня шківів повинна мати найменшу шорсткість?

Які вимоги до відхилень форми і розташування поверхонь шківів вказано на кресленні?

Яким чином їх вказано?

Які додаткові відомості про розміри шківів вказано на кресленні?

**Креслення циліндричного зубчастого колеса.** Основним елементом зубчастого колеса є зуб (рис. 11.29). Робочі (бічні) поверхні зубів переважної більшості зубчастих коліс окреслені *евольвентою*.

Сукупність зубів на ободі зубчастого колеса утворює *зубчастий вінець*. Через диск або спиці обід з'єднується з маточиною, в якій є отвір для кріплення колеса на валу.

Конструкції зубчастих коліс можуть бути досить різноманітними, але всі вони мають однотипні, спільні для всіх коліс елементи. До *основних елементів* зубчастого колеса належать (рис. 11.29):

*ділильний діаметр  $d$*  — одне з двох діаметрів кіл спряжених зубчастих коліс, яке дотикається в точці (її називають полюсом зачеплення) і перекочується одне по одному без ковзання;

*діаметр кола вершин зубів  $d_a$*  — діаметр кола, що обмежує вершини зубів;

*діаметр кола западин  $d_f$*  — діаметр кола, що проходить через основи западин зубів;

*крок зубів  $P$*  — відстань між однойменними профільними поверхнями сусідніх зубів, виміряна по дузі ділильного кола;

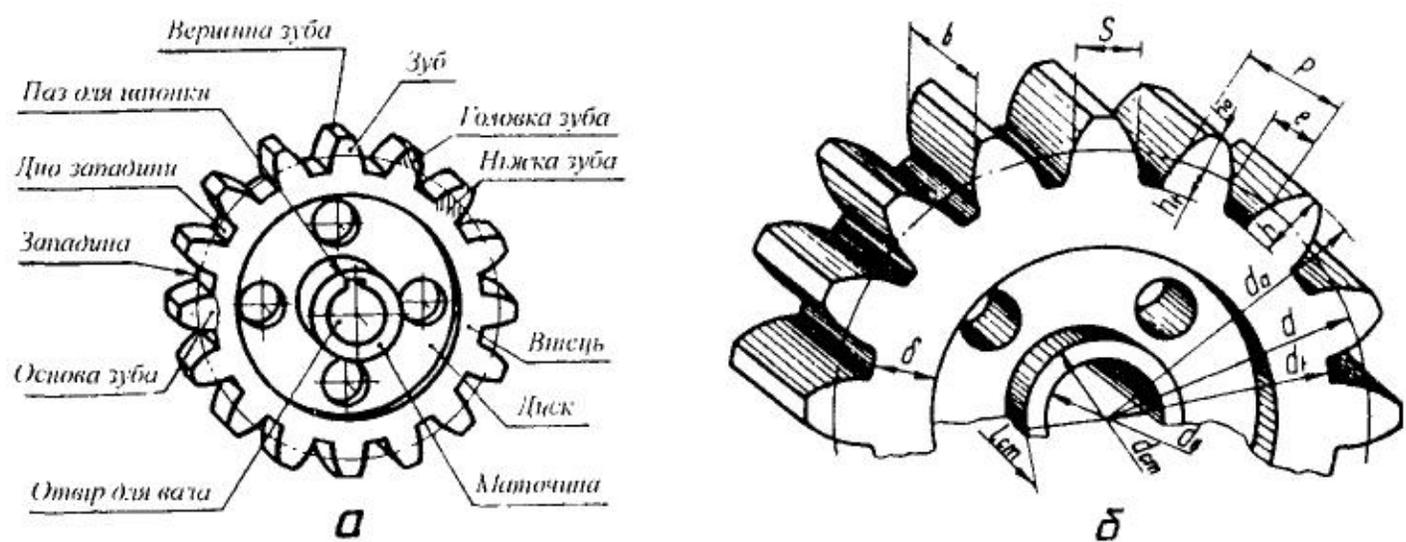


Рис.11.29. Циліндричне зубчасте колесо: а — загальний вигляд; б — основні параметри.

висота зуба  $h$  — відстань між колами вершин і западин зубів;

висота головки зуба  $h_a$  — відстань між ділильним колом колеса і колом вершин зубів;

висота ніжки зуба  $h_f$  — відстань між ділильним колом колеса і колом западин.

Основний параметр будь-якого зубчастого колеса — це модуль, який є довжиною діаметра ділильного кола (в мм), що припадає на один зуб колеса. Числові значення модулів стандартизовані.

Модуль  $m$  і число зубів  $z$  належать до основних характеристик зубчастих коліс. Всі інші їх елементи можуть бути виражені через них (табл. 11.3).

Т а б л и ц я 11.3. Розрахункові параметри зубчастого колеса

Позначення	Назва параметра	Величина і залежність
$z$	Число зубів	
$m$	Модуль	$m = d/z = p/\pi$
$h$	Висота зуба	$h = 2,25m = d_a - d_f$
$h_a$	Висота головки зуба	$h_a = m$
$h_f$	Висота ніжки зуба	$h_f = 1,25m$
$d$	Ділильний діаметр	$d = m \times z = (P/\pi) \times z$
$d_a$	Діаметр виступів зубів	$d_a = m(z+2) = d + 2h_a$
$d_f$	Діаметр западин зубів	$d_f = m(z-2,5) = d - 2h_f$
$p$	Крок зубів	$p = m \times \pi$
$s$	Товщина зуба	$s = 0,5P$
$e$	Ширина западин	$e = 0,5P$
$b$	Ширина зуба	$b = (6...8)m$
$d_a$	Діаметр вала	$d_a = d/5$
$d_{cm}$	Діаметр маточини	$d_{cm} = (1,6...2)d_a$
$l_{cm}$	Довжина маточини	$l_{cm} = 1,5d_a$
$\delta$	Товщина вінця	$\delta = (2,5...4)m$
$a$	Товщина диска	$a = (1/2...1/3)P - 0,3b$
$R$	Радіус кривизни	$R = (0,2...0,4)m$

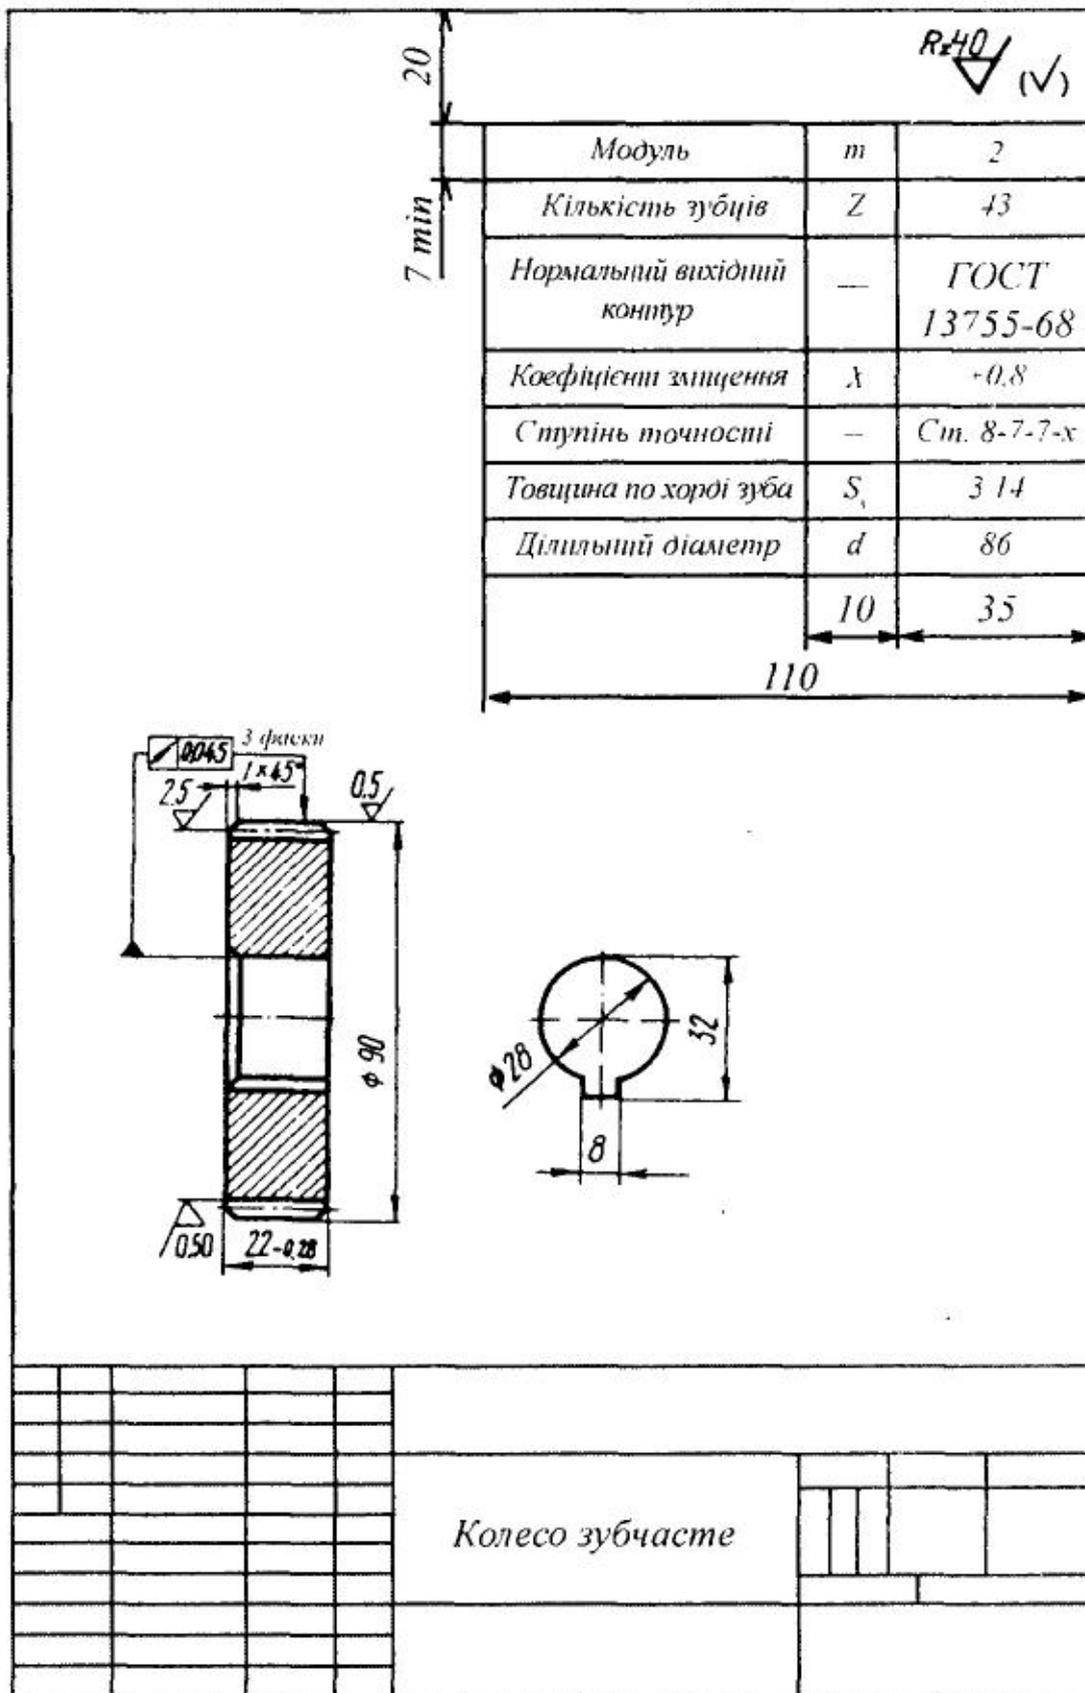


Рис.11.30. Креслення циліндричного зубчастого колеса.

Зображають на кресленнях зубчасті колеса не такими, як ми їх бачимо, а умовно. Ця умовність полягає в тому, що замість точного викреслювання елементів кожного зуба, на кресленні показують тільки їх розташування за допомогою поверхонь, що проходять через вершини та основи зубів, і твірних цих поверхонь, а також ділильних поверхонь та їх твірних.

На кресленні циліндричного зубчастого колеса виконують два зображення: головне, що є повним фронтальним розрізом колеса січною площиною, яка проходить уздовж його осі, і вигляд зліва. Якщо маточина зубчастого колеса має просту будову (схожа на диск) і її форму повністю розкриває головне зображення, то повний вигляд

зліва не викреслюють. У цьому разі зображають тільки контури отвору для вала разом зі шпонковим пазом чи шліцами (рис. 11.30).

На осьовому розрізі зубчастого колеса зуби завжди показують нерозсіченими і незаштрихованими.

Зображення профілю зуба на кресленні не показується, тому що профілювання зубів виконується стандартними різальними інструментами. Вихідним параметром для їх вибору є модуль  $m$  зубчастого колеса. Але при необхідності на кресленні за допомогою місцевого розрізу або вигляду може бути показаний робочий профіль зуба зубчастого колеса.

Зображення зубчастого колеса на кресленні доповнюють необхідними розмірами з допусками, відхиленнями форми і розташування поверхонь, позначеннями шорсткості поверхонь.

До обов'язкових розмірів на кресленні циліндричного зубчастого колеса належать: діаметр кола вершин зубів; ширина зубчастого вінця; розміри фасок або радіуси заокруглень на торцевих кромках циліндра вершин колеса; діаметр отвору під вал; розміри, що визначають будову маточини колеса. Основні розміри вказують з відповідними граничними відхиленнями.

Розміри шпонкових пазів і шліцьових отворів вказують за відповідними стандартами на них.

Позначення шорсткості поверхонь виконують умовно: для робочих (бічних) поверхонь зубів шорсткість вказують на лінії ділильного кола, вершин і западин зубів — відповідно на лініях кіл вершин і западин.

У правому верхньому кутку креслення на відстані 20 мм від верхньої лінії рамки розміщують *таблицю параметрів*, в якій вказують необхідні для виготовлення і контролю дані про зубчастий вінець. Ширина таблиці 110 мм, буквені позначення параметрів записують у графі шириною 10 мм, а їх числові значення — у графі шириною 35 мм.

Таблиця параметрів на кресленні циліндричного зубчастого колеса складається з трьох частин (їх відокремлюють суцільними товстими основними лініями). До першої з них включають основні дані, потрібні для виготовлення (в першу чергу, до них належать модуль  $m$  і число зубів  $z$ , напрям і кут нахилу зубів  $\beta$  для косозубих коліс, а також відомості про вимоги до точності виготовлення зубів). Друга частина таблиці містить дані для контролю, третя — довідкові дані (діаметр ділильного кола, товщина зуба тощо).

На навчальних кресленнях дозволяється спрощувати таблицю параметрів: вона може включати тільки три параметри — модуль  $m$ , число зубів  $z$  і ділильний діаметр  $d$ .

У технічних вимогах на кресленні зубчастого колеса вказують дані, що стосуються термічної обробки, довідкові розміри та граничні відхилення, не нанесені на зображеннях.

### ЗАВДАННЯ

Дайте відповіді на запитання до креслення (рис. 11.31):

*Скільки зображень виконано на кресленні зубчастого колеса?*

*Яке зображення на кресленні головне?*

$R_{z,40} \sqrt{V}$

Модуль	$m$	10
Число зубів	$Z$	30
Нормальний віхтійний контур		—
Коефіцієнт зміцнення	$\chi$	0
Ступінь точності		—
Постійна хорди	$S_c$	13.87
Висота до постійної хорди	$h$	7.476
Діаметр діляльного кола	$d$	300
Позначення креслення стягнужованого капа		...

1. Зуби цементувати  $h = 0.9 \dots 1.3$ ; загартувати до HRC 56...62. Захистити шліфт від цементації.  
 2. Не показані граничні відхилення розмірів: отворів — за H14, валів — за h14, режими — за IT14/2.  
 3. Радіальне біття поверхні B відносно осі отвору не більше ніж  $0,045$  мм.  
 4. Торцеве біття поверхні A відносно осі отвору не більше ніж  $0,035$  мм.

№	Дет.	№ деталі	Діагон.	Контр.	Шкала	Маса	Маса в
Колесо циліндричне							1:2
зубчасте							
Сталь 20Х							

Рис.11.31. Зображення для завдання.

Як зображено зуби зубчастого колеса в розрізі?

Який напрям зубів має зображене на кресленні зубчасте колесо?

Чому дорівнюють модуль і число зубів зубчастого колеса? Де вони вказані?

Чому дорівнює діаметр кола вершин зубчастого колеса? Де це вказано?

Чому дорівнює ділильний діаметр зубчастого колеса? Де його вказано?

Чому дорівнює довжина зуба колеса (ширина зубчастого вінця)?

Чому дорівнює діаметр отвору під вал? Де його вказано?

Яку шорсткість повинні мати робочі (б:чні) поверхні зубів? Де її вказано?

Яку шорсткість повинен мати отвір під вал?

Яку шорсткість повинні мати поверхні колеса, крім тих, що позначені на кресленні?

Які вимоги до відхилень форми і розташування поверхонь зубчастого колеса вказано на кресленні? Яким способом їх вказано?

Якій додатковій обробці повинні піддаватися зуби зубчастого колеса? Які вимоги до цієї обробки?

**Креслення конічного зубчастого колеса.** Конічні зубчасті колеса, крім властивих для всіх зубчастих коліс елементів, мають деякі специфічні. До них належать (рис. 11.32): ділильний конус, конус вершин і конус западин зубів, які є відповідно ділильною поверхнею, поверхнею вершин зубів і поверхнею западин конічного колеса. Кути між віссю і твірними конусів позначають так:  $\delta$  — кут ділильного конуса;  $\delta_a$  — кут конуса вершин;  $\delta_f$  — кут конуса западин.

Конічні поверхні зубчастого колеса, твірні яких перпендикулярні до твірних ділильного конуса, називають *додатковими конусами*. Розрізняють зовнішній і внутрішній додаткові конуси.

У конічного зубчастого колеса встановлюється *базова площина* — площина, перпендикулярна до осі конічного зубчастого колеса, що розглядається як база при його обробці, під час монтажу і контролю. Відстань від цієї площини до вершини конічного зубчастого колеса називають *базовою відстанню*  $A$ .

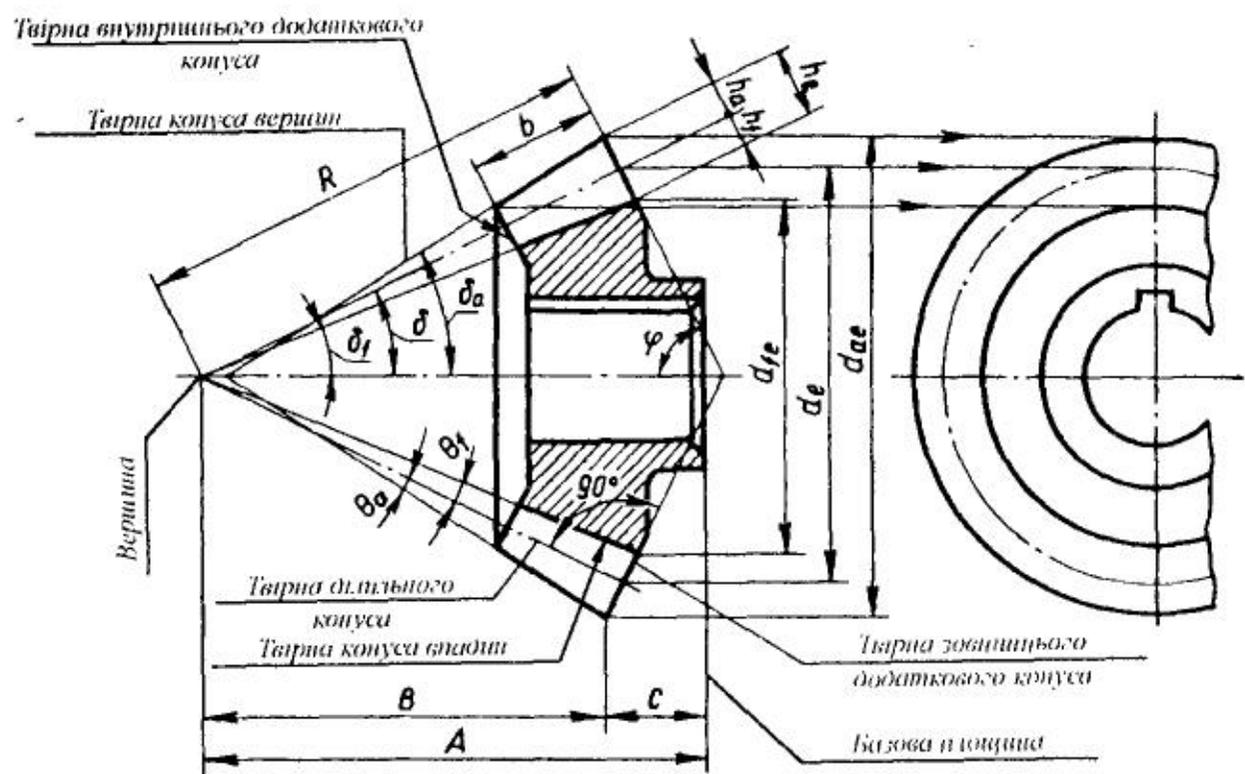


Рис. 11.32. Параметри конічного зубчастого колеса.

У місці перетину ділильної поверхні та поверхонь вершин зубів і западин зі зовнішнім додатковим конусом утворюються три кола: зовнішнє ділильне коло (його діаметр  $d$ ), внутрішнє коло вершин зубів (діаметр  $d_{oc}$ ) і зовнішнє коло западин зубів (діаметр  $d_{fc}$ ).

Так само, як і циліндричні, конічні зубчасті колеса на кресленнях зображують умовно.

На кресленні конічного зубчастого колеса виконують два зображення: головне, що є повним фронтальним розрізом колеса січною площиною, яка проходить уздовж його осі, і вигляд зліва. Якщо маточина зубчастого колеса має просту будову (схожа на диск) і її форму повністю розкриває головне зображення, то повний вигляд зліва не викреслюють. У цьому разі зображають тільки контури отвору для вала разом зі шпонковим пазом чи шліцами. За відсутності в отворі шпонкового паза чи шліців вигляд зліва взагалі не виконують (рис. 11.33).

На осьовому розрізі зображення зубів так само, як і на кресленнях циліндричних коліс, показують нерозсіченими і незаштрихованими.

На вигляді зліва (якщо у ньому є потреба) зубчастий вінець зображають двома колами: ділильним і вершин зубів (зовнішній діаметр колеса). Коло западин не показують. Ділильне коло проводять штрихпунктирною лінією, коло вершин зубів — суцільною товстою основною.

Частину розмірів конічного зубчастого колеса проставляють на зображеннях, а частину заносять до таблиці параметрів. У таблиці, крім модуля кількості та типу зубів, вказують кут ділильного конуса (і кут конуса западин  $\delta_f$ ).

На зображеннях наносять діаметр більшої основи конуса вершин — зовнішній діаметр вершин зубів; розмір від базової поверхні (торця маточини) до більшої основи

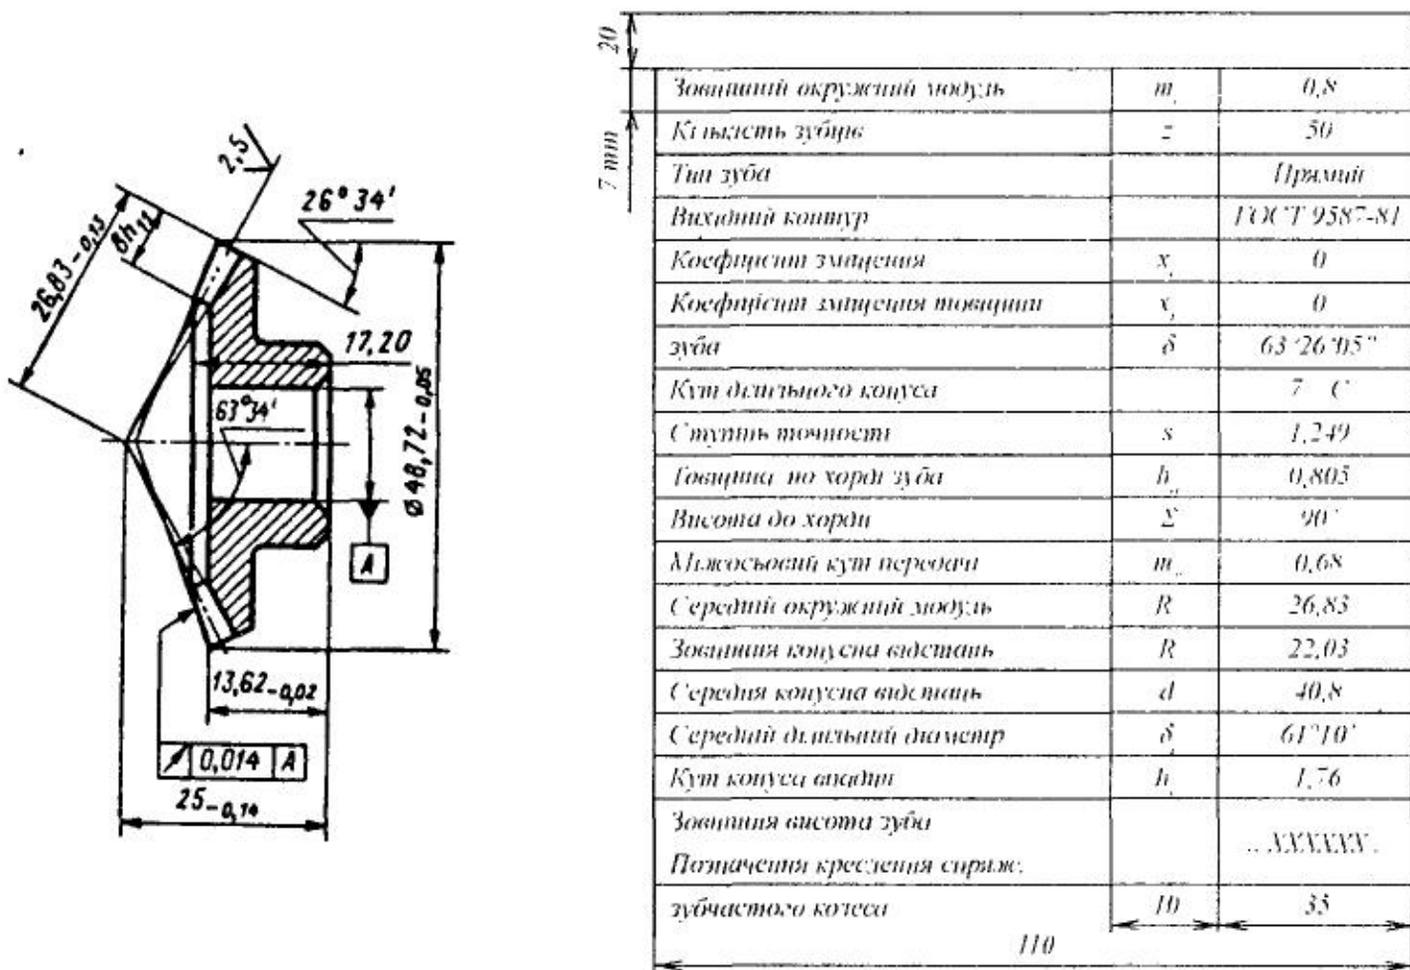


Рис. 11.33. Креслення конічного зубчастого колеса.

конуса вершин; кут конуса вершин і кут зовнішнього додаткового конуса. Для зубчастого колеса, що має зовнішній додатковий конус, вказують ширину зубчастого вінця. Обов'язковим на кресленні є розмір між вершиною ділильного конуса і базовою площиною, виміряний за геометричною віссю колеса. На кресленні повинні бути розміри фасок або радіусів заокруглень кромek зубів.

Позначення шорсткості поверхонь виконують умовно: для робочих (бічних) поверхонь зубів шорсткість вказують на лінії ділильного конуса, вершин і западин зубів — відповідно на лініях конусів вершин і западин. За наявності на кресленні зображення робочого профілю зуба шорсткість його робочих поверхонь вказують безпосередньо на ньому (рис. 11.34).

Всі інші елементи креслення конічного зубчастого колеса виконують так само, як


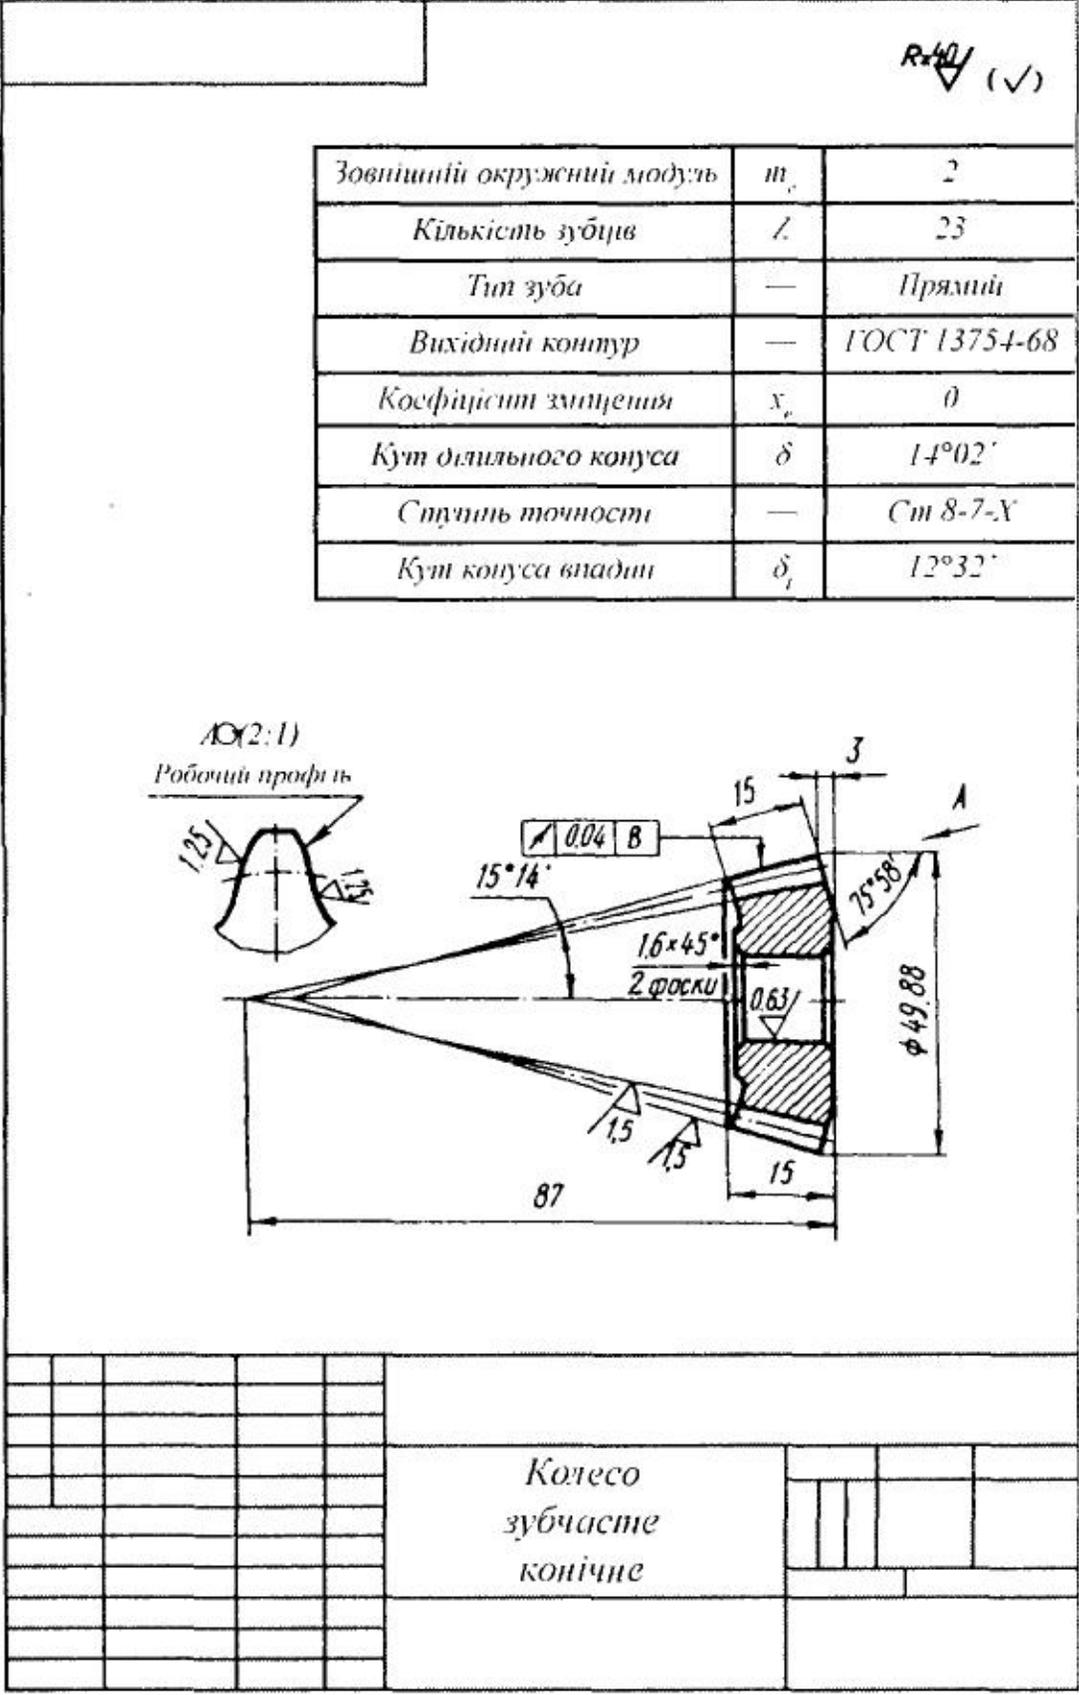


Рис.11.34. Креслення конічного зубчастого колеса зі зображенням робочого профілю зуба.

$10 \sqrt{N}$ 

Зовн. окружний модуль	$m_e$	4
Кількість зубців	$Z$	27
Вихідний контур		ГОСТ 13754-81
Тип зуба		Прямий
Коефіцієнт зміцнення	$X_e$	0
Коеф. зміцнення товщини зуба	$X_f$	0
Кут діалльного конуса	$\delta$	45°
Ступінь точності		7-B
Зовн. постійна хорда зуба	$s_a$	5.548
Висота до зовн. постійної хорди зуба	$h_a$	2.9904
Міжосьовий кут передачі	$\Sigma$	90°
Середній окружний модуль	$m_m$	3.214
Зовнішня конусна відстань	$R_e$	76.368
Середня конусна відстань	$R$	61.368
Середній діаметр	$d$	86.767
Кут конуса заповн.	$\delta_j$	41°24'12"
Зовнішня висота зуба	$h_e$	8.80
Позн. креслення спряженого зубч. колеса		Х.У.У.Х

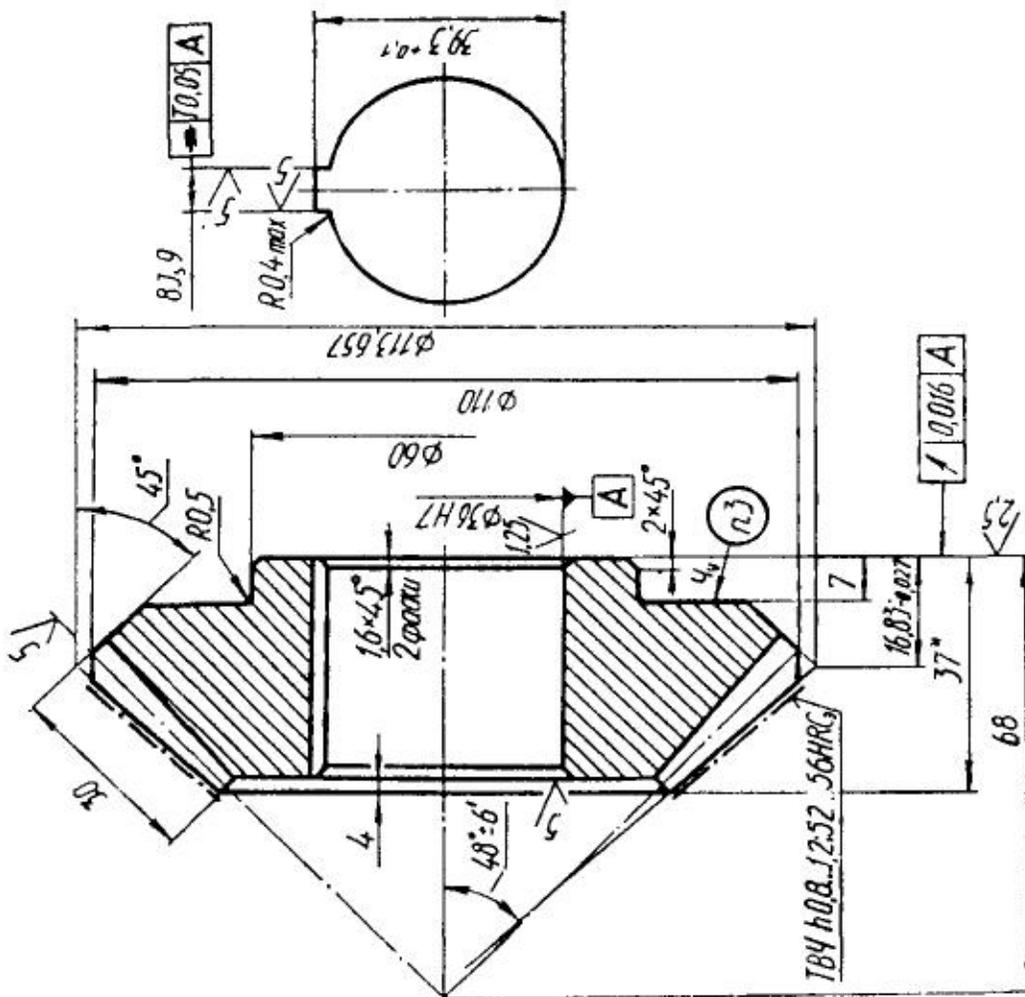

- 1 \* Розміри для довідок
- 2. h14; +f/2; +AT16.2
- 3. Маркувати по значенню: т.4. з.27.

Колесо зубчасте	

Рис.11.35. Зображення для завдання.

і на кресленні циліндричного зубчастого колеса.

### **ЗАВДАННЯ**

Дайте відповіді на запитання до креслення (рис. 11.35).

*Скільки зображень виконано на кресленні зубчастого колеса?*

*Яке зображення на кресленні є головним?*

*Як зображено зуби зубчастого колеса в розрізі?*

*Який напрям зубів має зображене на кресленні зубчасте колесо?*

*Чому дорівнюють модуль і кількість зубів зубчастого колеса? Де вони вказані?*

*Чому дорівнює кут ділильного конуса зубчастого колеса? Де його вказано?*

*Чому дорівнює кут конуса вершини зубчастого колеса? Де його вказано?*

*Яку поверхню зубчастого колеса прийнято за базову площину?*

*Чому дорівнює базова відстань зубчастого колеса?*

*Яку форму має отвір зубчастого колеса під вал? Де її показано?*

*Чому дорівнює діаметр отвору під вал? Де його вказано?*

*Які розміри на кресленні вказано з граничними відхиленнями? Яким способом вказані граничні відхилення?*

*Яку шорсткість повинні мати робочі (бічні) поверхні зубів? Де її вказано?*

*Яку шорсткість повинен мати отвір під вал?*

*Яку шорсткість повинні мати поверхні колеса, крім тих, що позначені на кресленні?*

*Які вимоги до відхилень розташування поверхонь зубчастого колеса вказано на кресленні?*

*Що вони означають?*

*Якій додатковій обробці повинні піддаватися зуби зубчастого колеса? Де це вказано?*

**Креслення деталей черв'ячної передачі.** Черв'ячна передача утворюється черв'яком і черв'ячним колесом (рис. 11.25, д).

Черв'як — це гвинт з різьбою, утвореною на його поверхні. Елементи робочої поверхні черв'яка подібні до елементів різьби. Осьовий переріз витка черв'яка являє собою рівнобічну трапецію з кутом  $40^\circ$  між її бічними сторонами. Розрізняють черв'яки праві та ліві (залежно від напрямку гвинтової лінії) і за кількістю заходів.

На кресленні черв'яка може бути декілька зображень (рис. 11.36). Головне зображення — це вигляд, утворений проєціюванням черв'яка на площину, паралельну до його осі. Доповнюють головне зображення перерізами та виносними елементами, які додатково розкривають конструктивні особливості окремих елементів черв'яка (канавок, пазів тощо).

На головному зображенні обов'язково виконують місцевий розріз, щоб показати профіль витка гвинтової поверхні. Твірні циліндра западин зображують суцільними тонкими лініями. Якщо виникає потреба виконати на кресленні черв'яка поперечний розріз, то заштриховують на ньому тільки переріз стержня гвинта, а переріз гвинтового виступу не штрихують.

До обов'язкових розмірів на кресленні черв'яка належать: діаметр циліндра виступів; довжина нарізаної частини гвинтової поверхні; радіуси заокруглень витків. Решту параметрів вказують у таблиці параметрів.

На кресленні черв'ячного колеса виконують два зображення: головне, що є повним фронтальним розрізом колеса січною площиною, яка проходить вздовж його осі, і

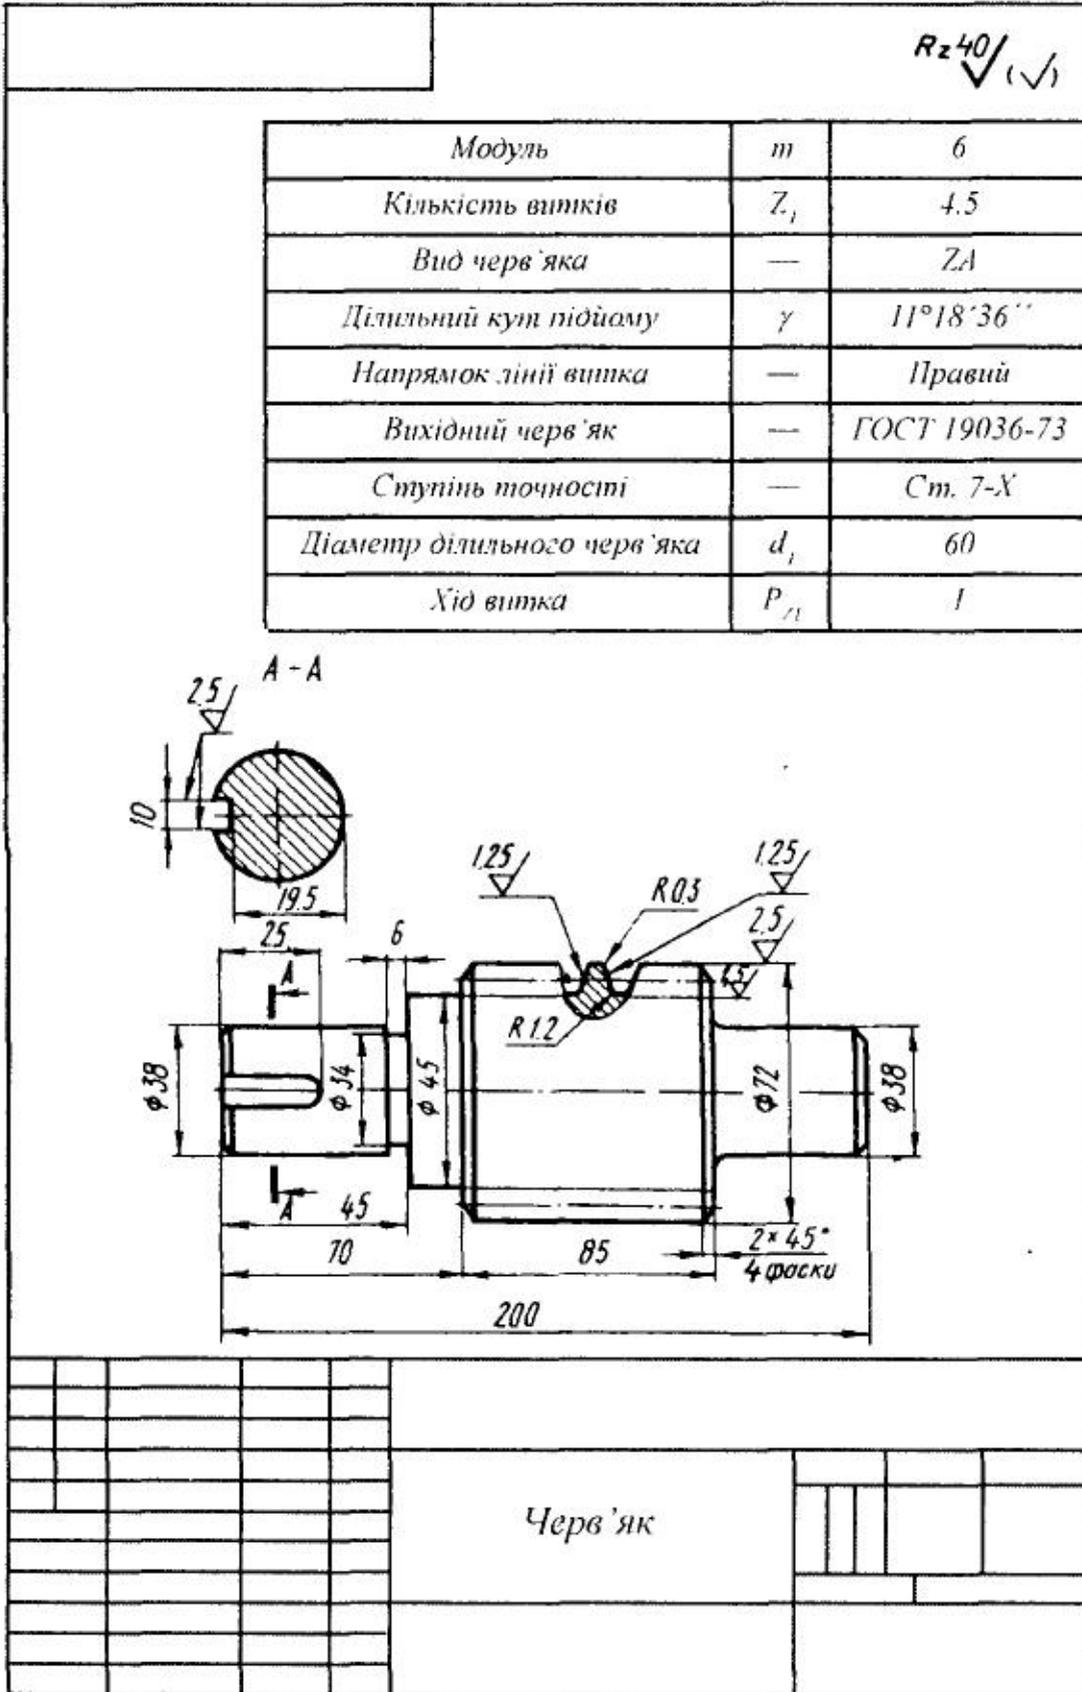


Рис. 11.36. Креслення черв'яка черв'ячної передачі.

вигляд зліва. Якщо маточина зубчастого колеса має просту будову і її форму повністю розкриває головне зображення, то повний вигляд зліва не викреслюють. У цьому разі зображують тільки контури отвору для вала разом зі шпонковим пазом чи шліцами (рис. 11.37). Додатково на кресленні може бути показаний контур зуба черв'ячного колеса.

На вигляді зліва (якщо у ньому є потреба) зубчастий вінець показують двома

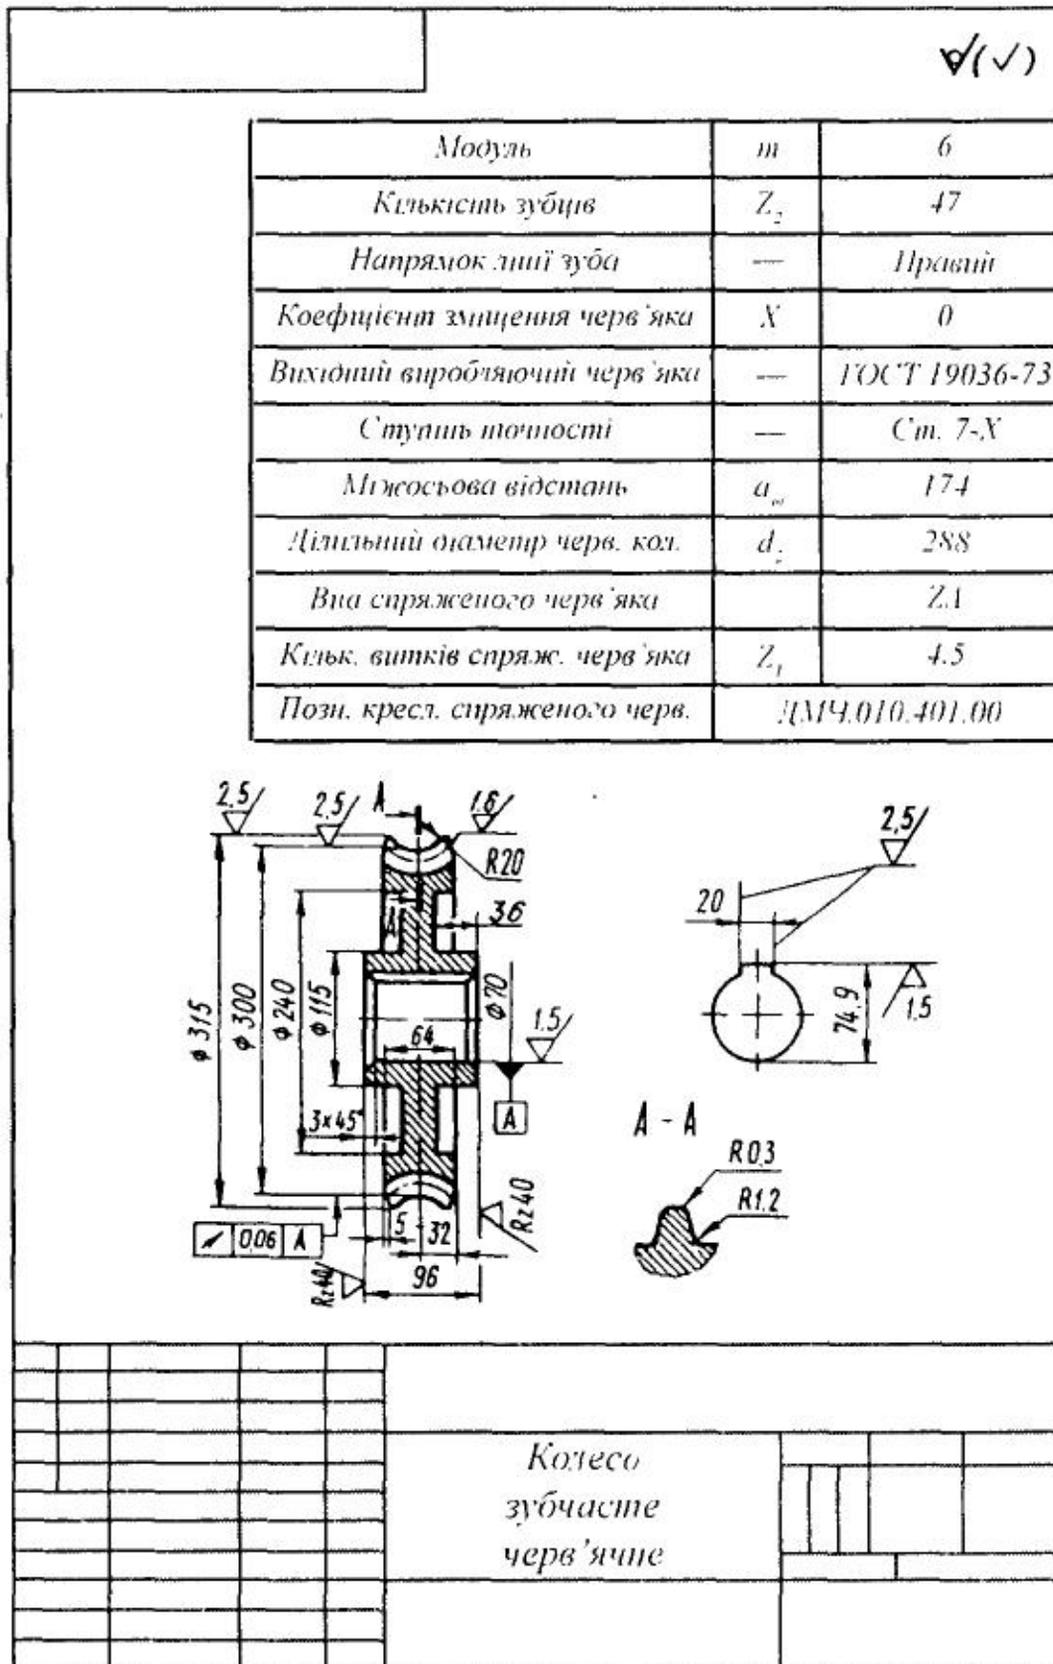


Рис. 11.37. Креслення зубчастого черв'ячного колеса.

колами: ділильним і вершин зубів (зовнішній діаметр колеса). Коло западин не показують (як і для конічних зубчастих коліс).

Розріз на головному зображенні черв'ячного колеса має дві осьові лінії:



горизонтальну — отвору під вал і вертикальну — симетрії колеса. Зображення зубів у розрізі не штрихують.

На кресленні черв'ячного колеса вказують діаметр кола вершин у середній площині зубчастого вінця, найбільший діаметр зубчастого вінця, ширину зубчастого вінця, відстань від середньої площини зубчастого вінця до базового торця, радіус викружки поверхні виступів, фаски або радіуси заокруглень кромek зубів, а також шорсткість відповідних поверхонь.

У таблиці параметрів разом з даними про модуль і кількість зубів наводять відомості про спряжений черв'як (тип черв'яка, число витків, напрям лінії витка), міжосьову відстань тощо.

### **ЗАВДАННЯ**

Дайте відповіді на запитання до креслень.

Запитання до креслення на рис. 11.38:

*Яку деталь черв'ячної передачі зображено на кресленні?*

*Скільки зображень виконано на кресленні? Яку назву має виконане на кресленні зображення?*

*З якою метою на вигляді зроблено місцевий розріз? Що на ньому показано?*

*Яку форму має осьовий переріз витка черв'яка? Де це показано?*

*Який напрям має лінія витків черв'яка? Де це вказано?*

*Чому дорівнюють модуль і кількість витків черв'яка? Де їх вказано?*

*Чому дорівнює діаметр циліндра виступів черв'яка? Де це вказано?*

*Чому дорівнює ділильний діаметр черв'яка? Де його вказано?*

*Якою лінією на зображенні черв'яка показано поверхню циліндра западин?*

*Чому дорівнює довжина нарізаної частини гвинтової поверхні черв'яка?*

*Яку величину повинні мати радіуси заокруглень витків черв'яка?*

*Яку шорсткість повинні мати робочі (бічні) поверхні витків черв'яка? Де її вказано?*

*Яку шорсткість повинні мати поверхні виступів витків черв'яка? Як це показано?*

*Які вимоги до відхилень форми і розташування поверхонь черв'яка вказано на кресленні?*

*Яким способом їх вказано?*

*Якій додатковій обробці повинні піддаватися витки черв'яка? Які вимоги до цієї обробки?*

Запитання до креслення на рис. 11.39:

*Скільки зображень виконано на кресленні черв'ячного колеса?*

*Яке зображення на кресленні головне?*

*З якою метою на кресленні виконано переріз А-А? Що на ньому показано?*

*Скільки осьових ліній показано на головному зображенні черв'яка? Яке їх призначення?*

*Чому дорівнюють модуль і кількість зубів черв'ячного колеса? Де вони вказані?*

*Чому дорівнює діаметр кола вершин зубів черв'ячного колеса? Де це вказано?*

*Чому дорівнює ділильний діаметр черв'ячного колеса? Де його вказано?*

*Який торець черв'ячного колеса прийнято за базовий?*

*Чому дорівнює ширина зубчастого вінця?*

*Чому дорівнює довжина маточини черв'ячного колеса?*

*Чому дорівнює діаметр отвору під вал? Де його вказано?*

*Яку шорсткість повинні мати робочі (бічні) поверхні зубів? Де її вказано?*

*Яку шорсткість повинен мати отвір під вал?*

*Яку шорсткість повинні мати торцеві поверхні черв'ячного колеса?*

$\sqrt[20]{(N)}$ 

Модуль	$m$	12
Кількість зубців	$Z_2$	44
Напрямок лінії зуба	—	Правий
Коефіцієнт зміцнення черв'яка	$X$	0
Вихідний виробляючий черв'як	—	ГОСТ 19036-81
Ступінь точності	—	7 - B
Міжосьова відстань	$a_w$	$330 \pm 0,06$
Дільний діаметр черв. кол.	$d_2$	528
Вид спряженого черв'яка	—	ZA
Кільк. витків спряж. черв'яка	$Z_1$	1
Позн. кресл. спряженого черв.		

1.  $h/4, \pm 1/2$ .
2. Маркувати позначення:  $m12; z_2 44$ .

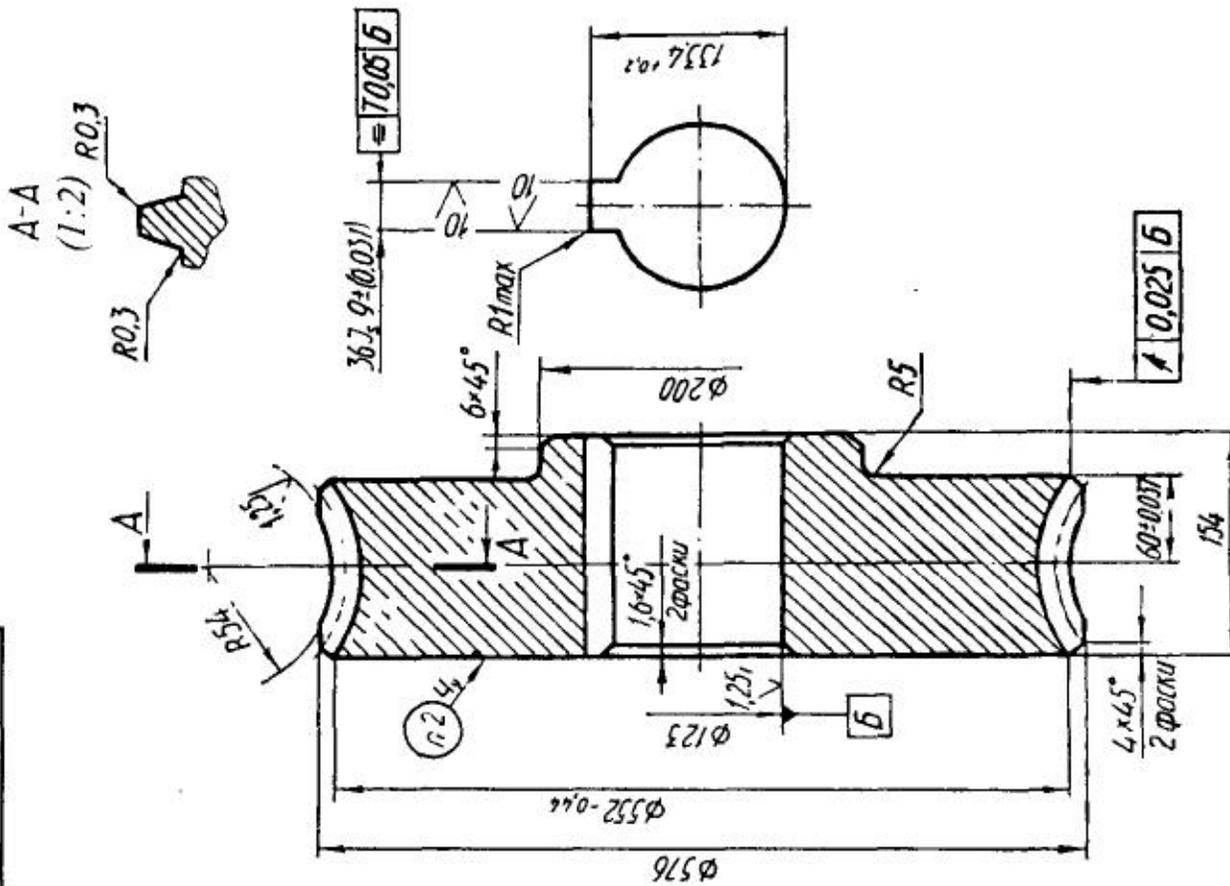


Рис.11.39. Зображення для завдання.

Знак	Прис.	№ зам.	Відомі	Історія	Маса	Мак. швидк.
					71	1.4
Черв'як						
Спряжен.						
Головка						
Шліфув.						
Кіт						

Колесо зубчасте черв'ячне

Бр0Ф7-0,2 ГОСТ507414

Які вимоги до відхилень форми і розташування поверхонь черв'ячного колеса вказано на кресленні? Яким способом їх вказано?

Які відомості про спряжування черв'як вказано на кресленні?

**Креслення зубчастої рейки.** Зубчасту рейку можна розглядати як розгорнутий у пряму зубчастий вінець циліндричного зубчастого колеса. Тому правила зображення зубчастої рейки на кресленні схожі до правил зображення зубчастого колеса.

На кресленні зубчастої рейки виконують два зображення: головне, що є виглядом,

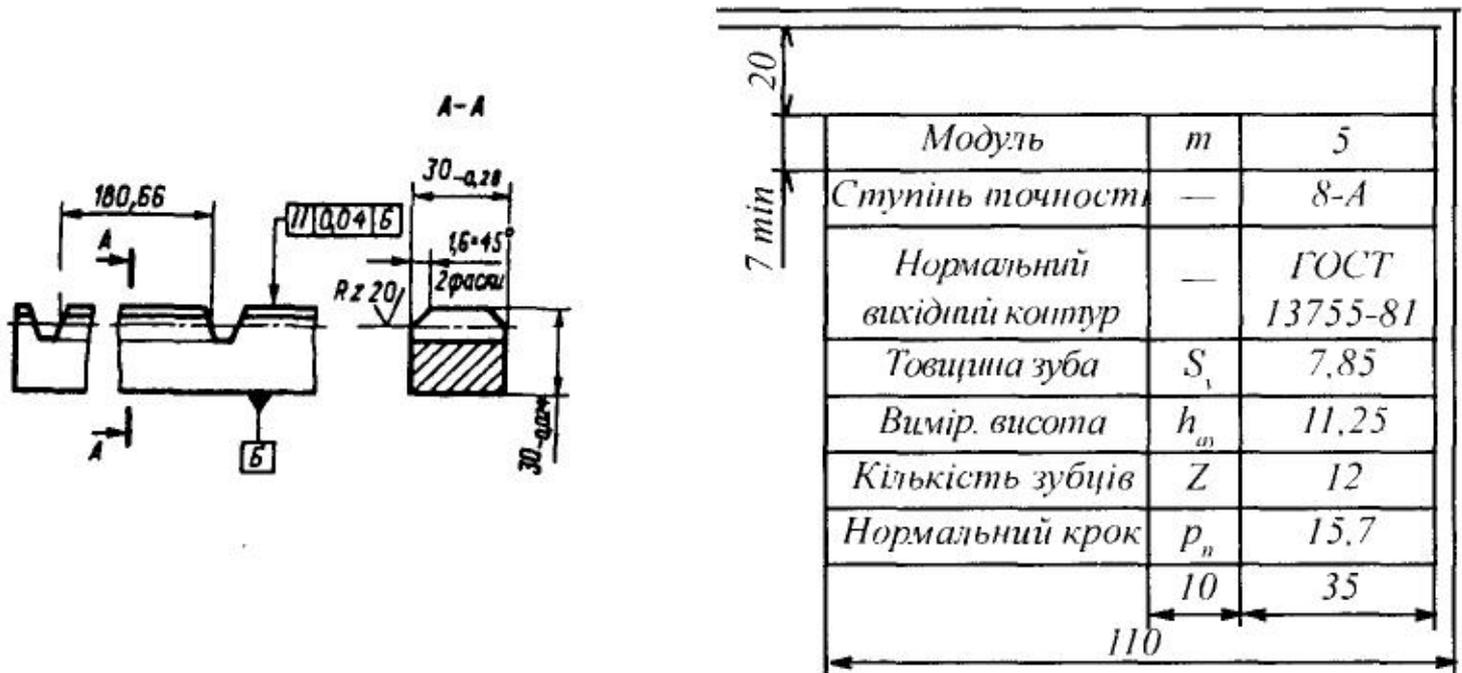


Рис.11.40. Креслення зубчастої рейки.

утвореним проєціюванням рейки на площину, перпендикулярну до напрямку зубів, і поперечний розріз (рис. 11.40). За необхідності на кресленні додатково показують робочий профіль зубів рейки.

Поверхні вершин зубів на вигляді зображують суцільною товстою основною лінією, ділильну поверхню — штрихпунктирною, а поверхні западин — суцільною тонкою лінією. На розрізі зуби не штрихують, а на місці ділильної поверхні проводять штрихпунктирною лінією. Поверхню западин на розрізі показують суцільною товстою основною лінією.

До обов'язкових розмірів на кресленні зубчастої рейки належать: ширина зубчастої частини плоскої рейки; висота зубчастої рейки; довжина нарізаної частини рейки; розмір фасок або радіуси заокруглень на кромках вершин зубів. На кресленні рейки з похилими зубами додатково вказують напрям і кут нахилу зубів. Відомості про всі інші елементи рейки заносять до таблиці параметрів.

Безпосередньо на зображеннях позначають шорсткість бічних поверхонь, поверхонь виступів і западин зубів.

### ЗАВДАННЯ


Дайте відповіді на запитання до креслення (рис. 11.41).

Скільки зображень виконано на кресленні зубчастої рейки?

Яке зображення на кресленні є головним?

$10 \sqrt{N}$

Модуль	$m$	2
Нормальний вихідний контур		ГОСТ 113755-81
Ступінь точності		9-B
Товщина зуба	$s$	$3.14 \begin{smallmatrix} -0.09 \\ -0.135 \end{smallmatrix}$
Вимірвальна висота	$h_a$	2
Кількість зубців	$z$	15
Нормальний крок	$P_n$	6.28
Позн. кресл. спряженого колеса		

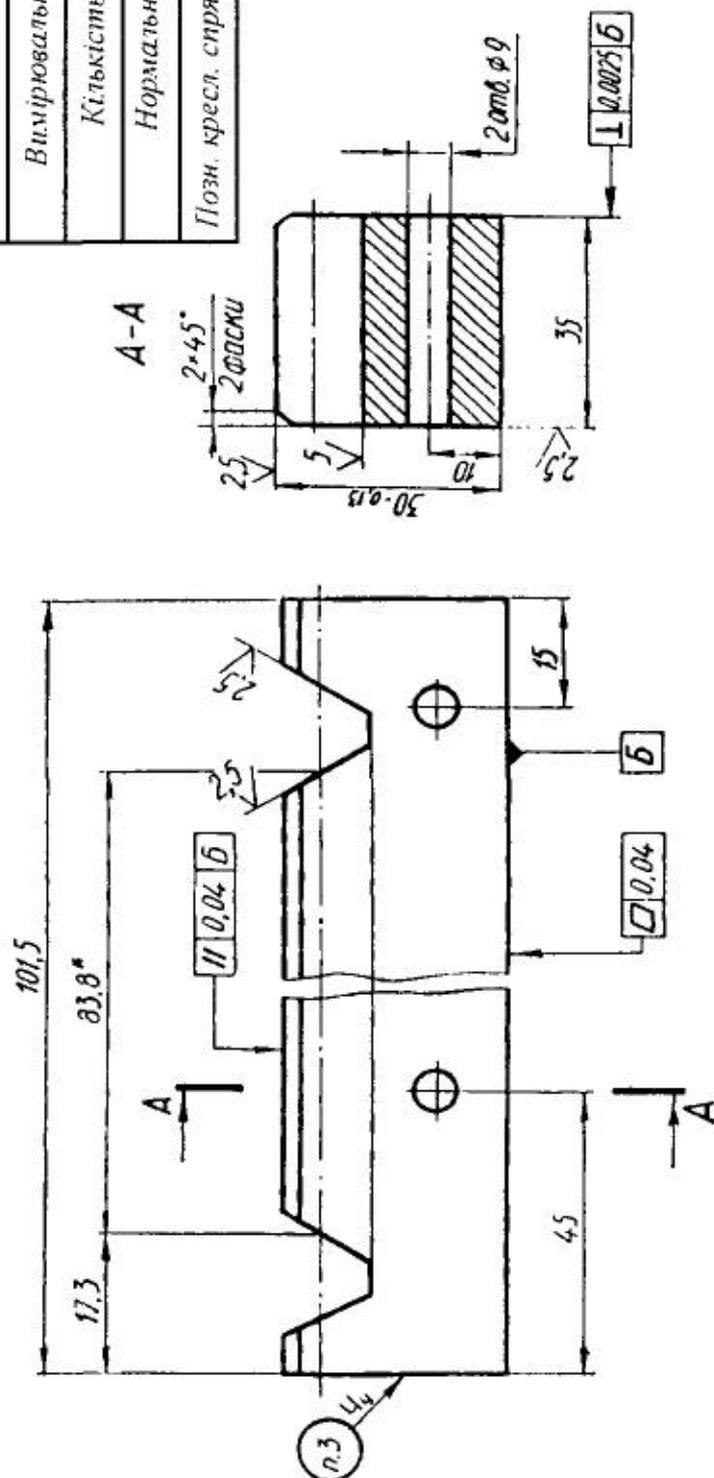

- \* Розміри для довідок
- $h14, H14, \pm 1/2$
- Маркувати позначення:  
 $m2, z15.$

Ітерація	Маса	Ускладнення
1	0.92	1.1
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

Рейка

Стор. 16 40X11XС 14543-77

Рис.11.41. Зображення для завдання.

Яку умовність використано для зображення головного вигляду рейки?

Як зображено зуби рейки на поперечному розрізі?

Якими лініями показано поверхні вершин і западин зубів на головному зображенні? На поперечному розрізі?

Якою лінією показано ділільну поверхню рейки на її зображеннях?

Який напрям зубів має зображена на кресленні рейка?

Чому дорівнюють модуль і кількість зубів на рейці? Де їх вказано?

Чому дорівнює довжина зуба (ширина рейки)?

Яку умовність застосовано при зображенні зубів на рейці?

Яка довжина нарізаної частини рейки? Яка її загальна довжина?

Яку шорсткість повинні мати робочі (бічні) поверхні зубів? Де її вказано?

Які вимоги до відхилень форми і розташування поверхонь зубчастого колеса вказано на кресленні? Яким способом їх вказано?

**Креслення зірочки ланцюгової передачі.** Зірочки ланцюгових передач багато в чому схожі на циліндричні зубчасті колеса (рис. 11.42, а). Тому креслення зірочок

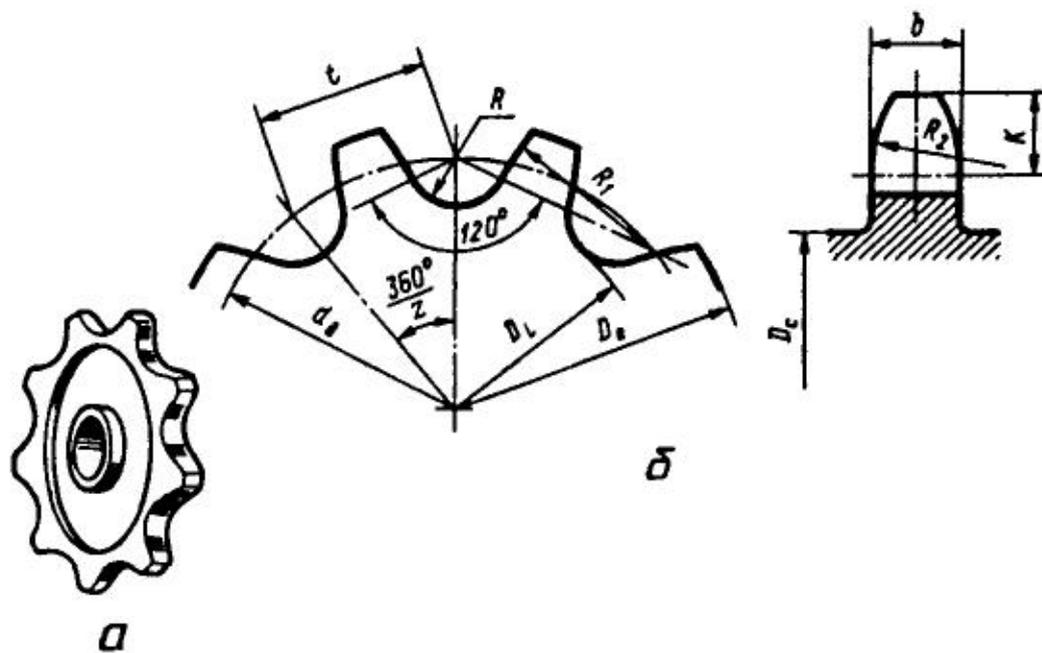


Рис.11.42. Параметри зірочки ланцюгової передачі.

виконують подібно до креслень зубчастих коліс. Відмінність між цими деталями полягає головним чином у тому, що профіль зубів зірочок окреслений дугами кіл (на рис. 11.42, б — це дуги радіусів  $R$  і  $R_1$ ), у зубчастих коліс для цього застосовують евольвенту.

На рис. 11.43 показано повний розріз зірочки площиною, що проходить через її вісь. Таке зображення дає цілковите уявлення про форму зірочки, тому потреби в інших зображеннях на кресленні немає. За необхідності (коли зірочка має більш складну форму, в її отворі передбачено наявність шпонкової канавки чи шліців) наведене зображення доповнюється відповідним (повним або спрощеним) виглядом зліва (так само, як і на кресленні зубчастого колеса). Зуб зірочки зображується нерозсіченим і незаштрихованим.

На кресленні нанесено розмір діаметра кола виступів зубів зірочки, розмір ширини зуба та радіус заокруглень зуба у поперечному його перерізі. Крім них, креслення

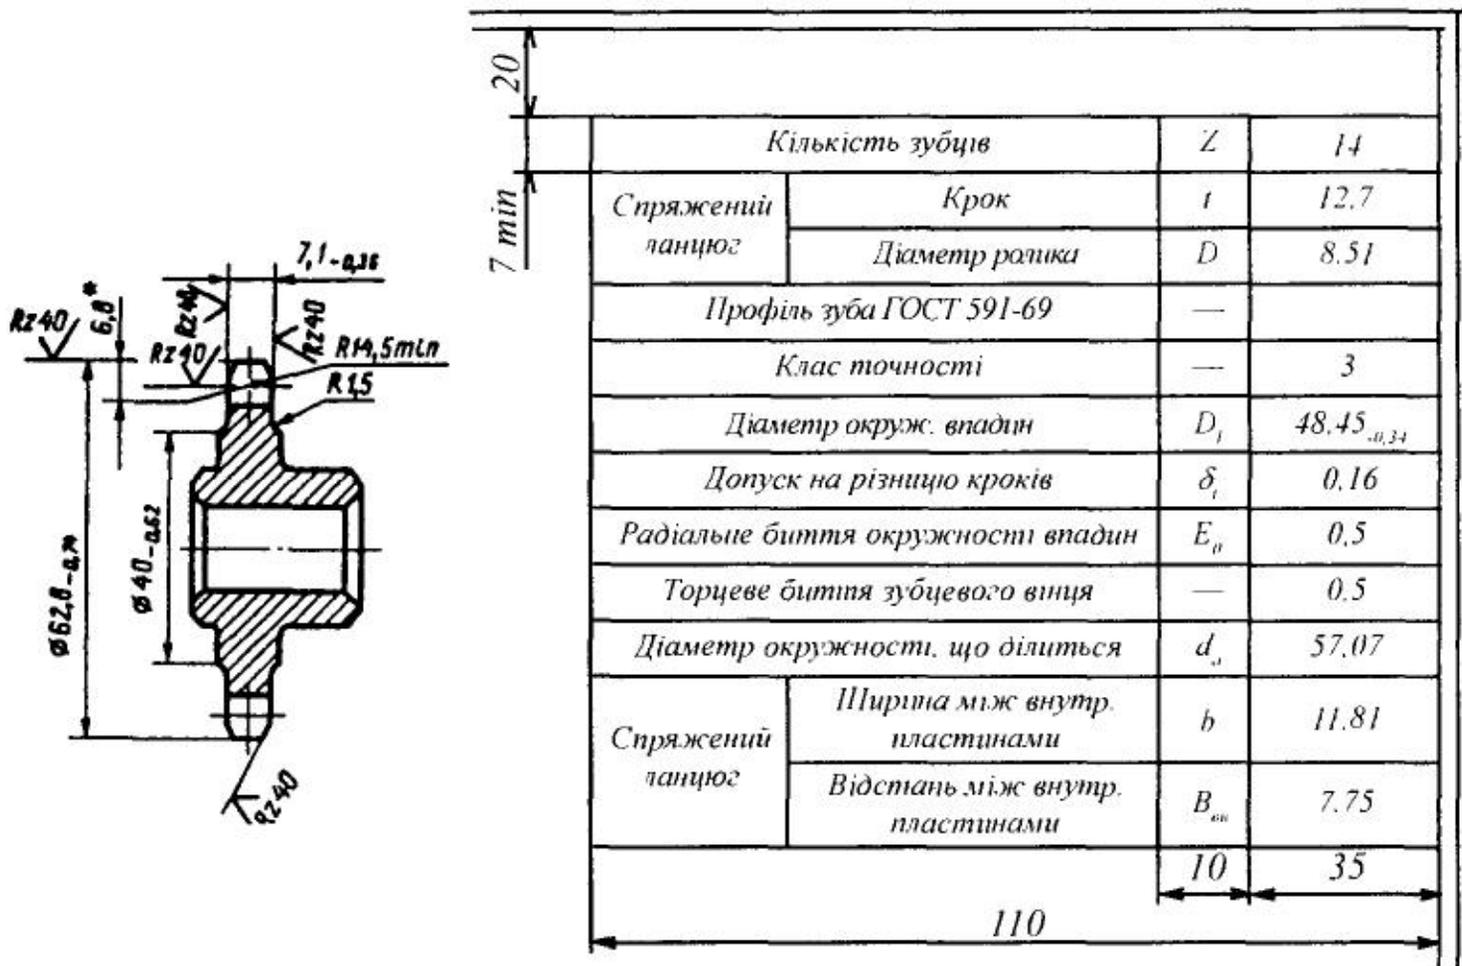


Рис. 11.43. Креслення зірочки ланцюгової передачі.

може містити й інші розміри деяких конструктивних елементів зірочки.

Позначення шорсткості поверхонь зубів виконують умовно: для робочих (бічних) поверхонь шорсткість вказують на лінії ділительного кола, вершин — на лінії кола вершин.

У таблиці параметрів разом з даними про кількість зубів та деякими іншими параметрами зірочки наводять відомості про спряжений ланцюг.

### ЗАВДАННЯ

Дайте відповіді на запитання до креслення (рис. 11.44).

Скільки зображень виконано на кресленні зірочки?

Яке зображення на кресленні головне?

Як зображено зуби зірочки в розрізі?

Скільки зубів має зірочка? Де це вказано?

Чому дорівнює діаметр кола виступів зубів зірочки? Де його показано?

Чому дорівнює ділительний діаметр зубів зірочки? Де це вказано?

Чому дорівнює ширина зуба зірочки?

Чому дорівнює діаметр отвору під вал? Де його вказано?

Яку шорсткість повинні мати робочі (бічні) поверхні зубів? Де її вказано?



Яку шорсткість повинен мати отвір під вал?

Які вимоги до відхилень розташування поверхонь зірочки вказано на кресленні? Яким способом їх вказано?

Якій додатковій обробці повинні піддаватися зуби зірочки? Які вимоги до цієї обробки?

## 11.8. Креслення пружин

Пружини а м и називають деталі, які сприймають і віддають механічну енергію за рахунок сил пружності внаслідок деформації. Призначені пружини для

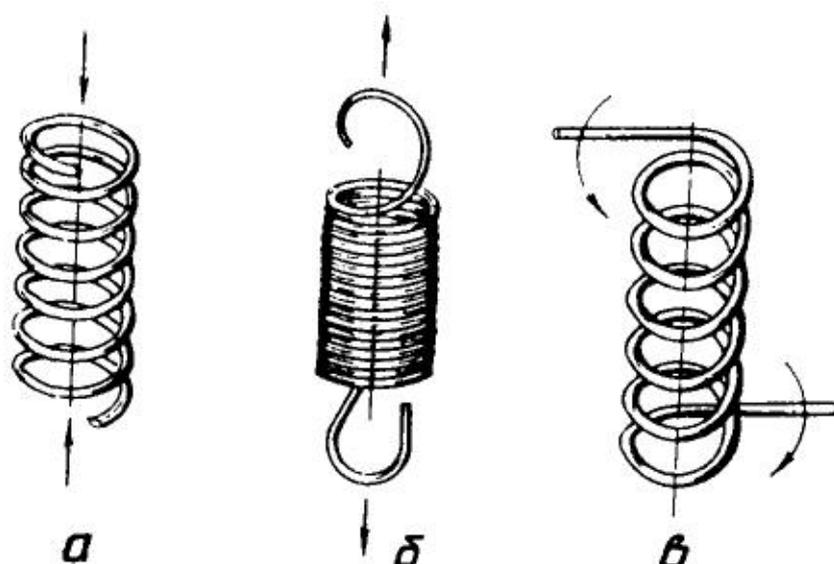


Рис.11.45. Види пружин: *а* — стискування; *б* — розтягування; *в* — кручення.

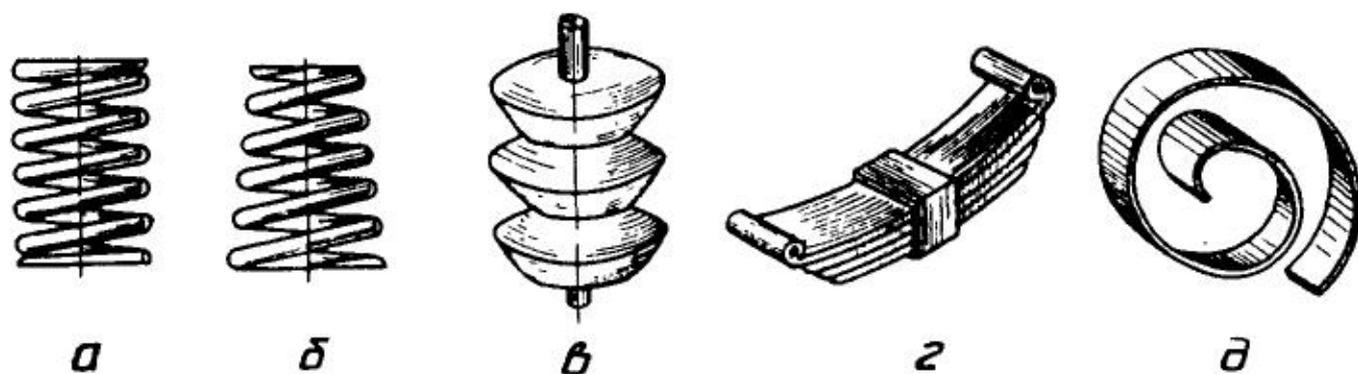


Рис.11.46. Форми пружин: *а* — циліндрична; *б* — конічна; *в* — тарілчаста; *г* — пластинчаста; *д* — спіральна.

поглинання ударних навантажень або створення постійного тиску між деталями у механізмах.

Залежно від виду робочих навантажень розрізняють пружини стискування (рис. 11.45, *а*), розтягування (рис. 11.45, *б*) і кручення (рис. 11.45, *в*). За формою пружини бувають циліндричні (рис. 11.46, *а*), конічні (рис. 11.46, *б*), тарілчасті (рис. 11.46, *в*), пластинчасті типу ресор (рис. 11.46, *г*), спіральні (рис. 11.46, *д*) та деякі інші.

Виготовляють пружини різних конструкцій з дроту (круглого і прямокутного перерізу), стрічкової сталі та деяких інших матеріалів. Найбільш поширені циліндричні гвинтові пружини.

Зображають пружини на кресленнях умовно. Для зображення на кресленнях всіх видів гвинтових пружин застосовують вигляди (рис. 11.47, *а*) або розрізи (рис. 11.47,

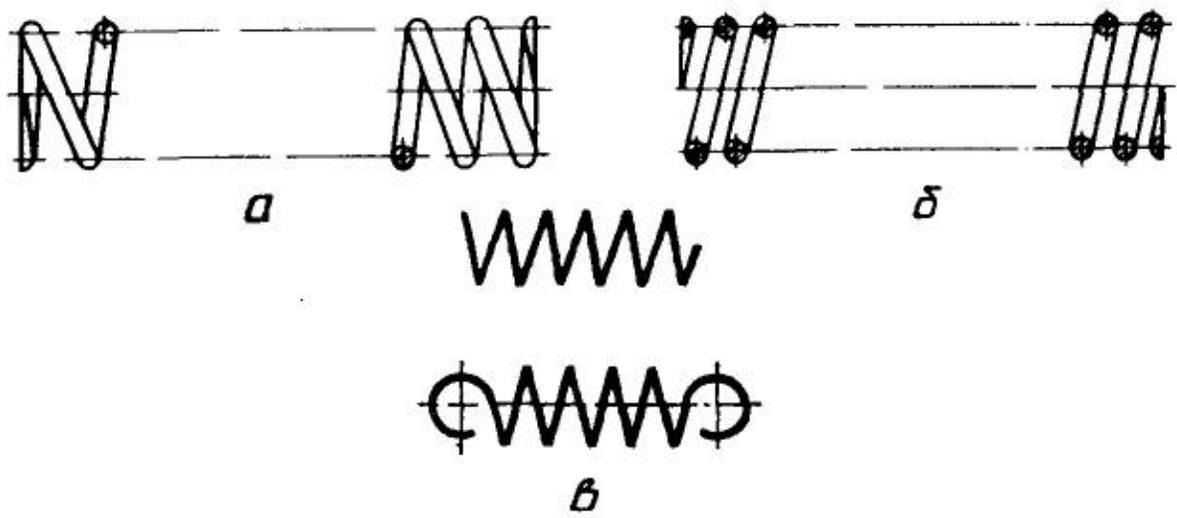


Рис.11.47. Умовне зображення пружин: *a* — виглядом; *б* — розрізом; *в* — схематичне.

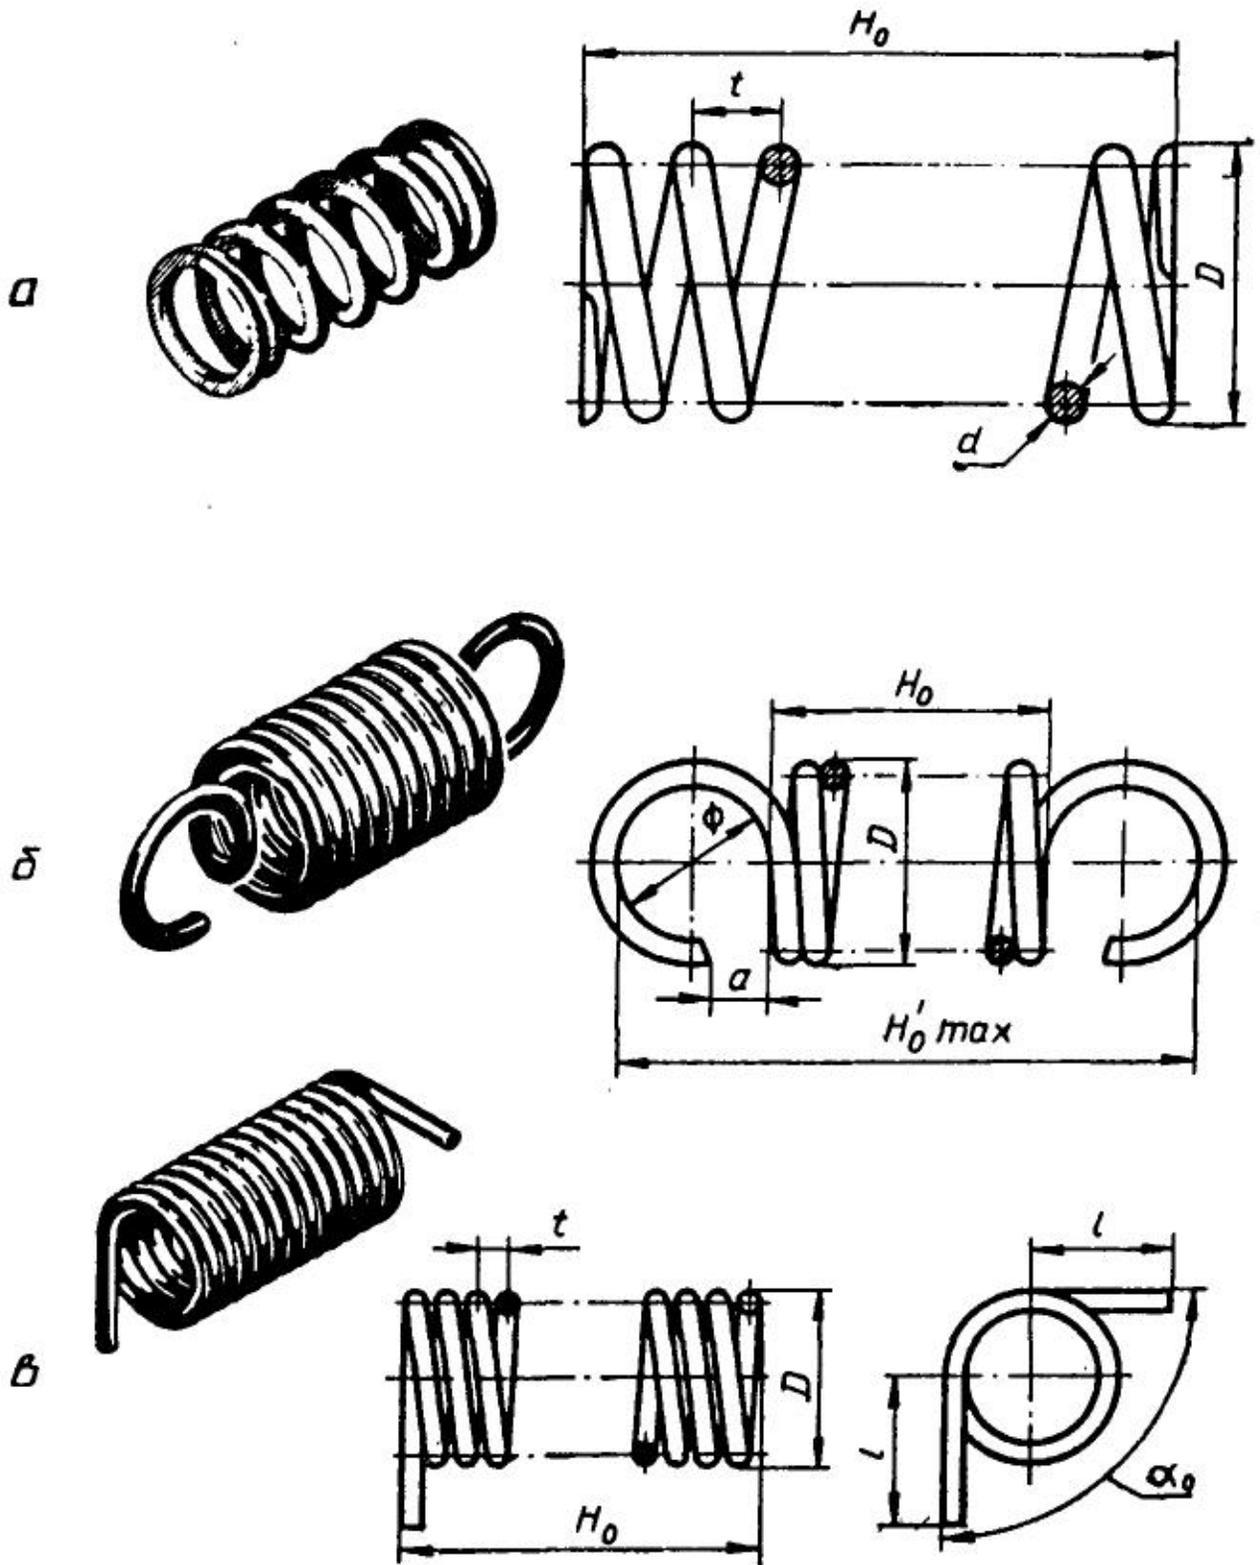


Рис.11.48. Зображення на кресленнях пружин.

б). Витки пружини зображають прямими лініями, що з'єднують відповідні ділянки їх контурів. Креслення гвинтової пружини розміщують так, щоб його вісь була паралельною до основного напису. Зображають пружини тільки з правим навиванням. Дійсний напрямок навивання вказують у технічних вимогах.

Викреслюють пружини у неробочому (вільному) стані. Якщо пружина має більше ніж чотири витки, то на її кресленні показують 1–2 витки з кожного кінця, не беручи до уваги опорні витки у пружин стискування і зачепів у пружин розтягування (рис. 11.48). Решту витків не зображають. Замість них проводять осьові лінії через центри перерізів витків по всій довжині пружини.

Коли товщина перерізу витків пружини становить 2 мм і менше, то пружину зображують схематично лініями товщиною 0,6...1,5 мм (рис. 11.46, в).

Зображення пружини на кресленні доповнюють діаграмою випробувань, яка ілюструє залежність її деформації від зовнішнього навантаження (рис. 11.49). На діаграмі показують довжину пружини у вільному стані та під дією попереднього навантаження  $P_1$ , найбільшого робочого  $P_2$  і максимального  $P_3$ .

Вміщувати діаграму випробувань пружини на кресленні не обов'язково. За відсутності діаграми на кресленні обов'язково вказують розмір довжини пружини з граничними відхиленнями

На кресленнях пружин вказують технічні вимоги, обов'язковими пунктами яких повинні бути:

- а) напрям навивання пружини (правий чи лівий);
- б) число робочих витків  $n$  (визначається кількістю витків, що мають повний переріз);
- в) повне число витків  $n_1$  (приблизно  $n_1 = n + 1,5$ );
- г) розміри для довідок (призначені для зручності користування кресленням).

### **ЗАВДАННЯ**

Дайте відповіді на запитання до креслень (рис. 11.49).

Запитання до креслення на рис. 11.49, а:

*Для якого навантаження (стискування чи розтягування) призначена зображена на кресленні пружина?*

*Яку форму має зображена на кресленні пружина?*

*Яке зображення виконано на кресленні пружини?*

*Яку умовність застосовано при виконанні зображення пружини?*

*Яку форму поперечного перерізу має дріт, з якого виготовлено пружину?*

*Яку кількість робочих витків має пружина? Яка повна кількість витків пружини? Де це вказано?*

*Який дійсний напрямок навивання спіралі пружини?*

*Якою повинна бути довжина пружини у вільному стані? При найбільшому навантаженні?*

*Які вимоги до відхилень розташування поверхонь пружини вказано на кресленні? Яким чином їх вказано?*

*Які поверхні пружини повинні піддаватися додатковій механічній обробці? Яку шорсткість повинні мати ці поверхні?*

Запитання до креслення на рис. 11.49, б:

*Для якого навантаження (стискування чи розтягування) призначена зображена на кресленні пружина?*





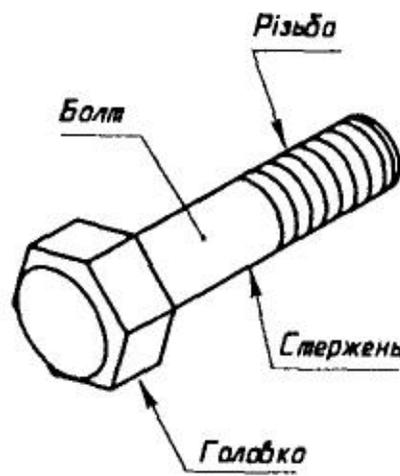


Рис.11.50. Болт з різьбою.

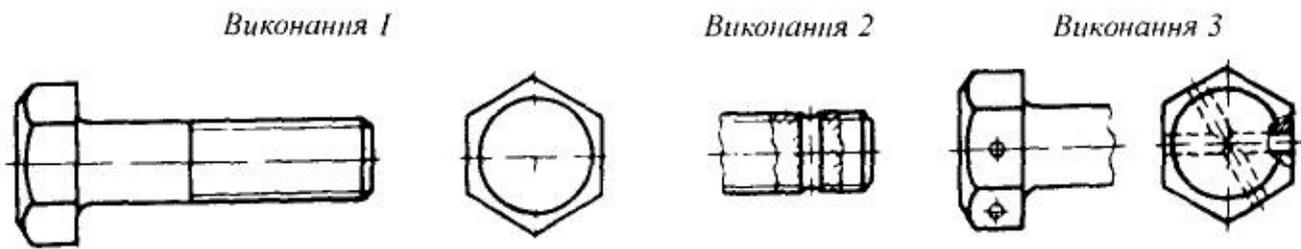


Рис.11.51. Виконання болтів з шестигранною головкою.

при з'єднанні деталей підкладають шайби; а щоб запобігти самовідгвинчуванню кріпильних деталей під дією вібрацій, застосовують пружні шайби.

На кресленнях кріпильні вироби зображають у такому положенні, яке вони займають під час обробки на верстаті.

*Болтом* називають різьбовий виріб у вигляді циліндричного стержня з різьбою під гайку на одному кінці та головкою для загвинчування — на іншому (рис. 11.50). Головка болта може мати різну форму: шестигранну, квадратну, напівкруглу, циліндричну, конічну та інші. Існує багато типів болтів, які відрізняються між собою не тільки формою і розмірами, а й точністю виконання (нормальна, підвищена, груба), способом виконання різьби (нарізуванням чи накатуванням).

Найбільш поширені болти з шестигранною головкою «під ключ» нормальної точності (табл. 11.4). Їх виготовляють у трьох виконаннях (рис. 11.51): а) без отворів у головці і стержні; б) з отвором під шплінт у різьбовій частині стержня; в) з двома отворами в головці, призначеними для дроту, яким здійснюють стопоріння болта.

Обов'язковими конструктивними елементами болта з шестигранною головкою є фаски на різьбовому кінці та на торці головки, а також галтель - радіусний перехід від стержня болта до його головки. Фаску на торці головки виконують під кутом  $30^\circ$ , а на різьбовому кінці — під кутом  $45^\circ$ .

На кресленні болта виконують два зображення: головне і вигляд зліва (див. табл. 11.4). Головне зображення — це вигляд, утворений проєціюванням болта на площину (в даному разі — фронтальну), паралельну до його осі. Напрямок проєціювання для утворення головного зображення обирають такий, щоб одна з граней головки болта обов'язково проєціювалась без спотворень (тобто в натуральну величину).

Таблиця 11.4 Болти з шестигранною головкою нормальної точності



$$D_1 = (0,90 \dots 0,95)S$$

$d$	$S$	$H$	$D$ , не менше	$R$	$l$	$l_0$
6	10	4,0	10,9	0,25...0,60	22...90	18
8	13	5,5	14,2	0,40...1,10	28...100	22
10	17	7,0	18,7	0,60...1,60	32...200	26; 32
12	19	8,0	20,9	0,60...1,60	35...260	30; 36
(14)	22	9,0	24,3	0,60...1,60	40...300	34; 40
16	24	10,0	26,5	0,60...1,60	45...300	38; 44
(18)	27	12,0	29,9	0,60...1,60	50...300	42; 48
20	30	13,0	33,3	0,80...2,20	55...300	46; 52
(22)	32	14,0	35,0	0,80...2,20	60...300	50; 56
24	36	15,0	39,6	0,80...2,20	65...300	54; 60
(27)	41	17,0	45,2	1,00...2,70	70...300	60; 66
30	46	19,0	50,9	1,00...2,70	75...300	66; 72
36	55	23,0	60,8	1,00...3,20	90...300	78; 84
42	65	26,0	72,1	1,20...3,30	105...300	90; 96
48	70	30,0	83,4	1,60...4,30	115...300	102; 108

Примітка. Довжину  $l$  вибирають у вказаних межах з ряду: 8, 10, 12, 14, 16, (18), 20, (22), 25, (28), 30, (32), 35, (38), 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, (95), 100, (105), (115), 120, (125), 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 240, 260, 280, 300.

Зображення на кресленні болта доповнюють розмірами його елементів: номінальним розміром різьби (він дорівнює зовнішньому діаметру різьби  $d$ ); діаметром кола  $D$ , описаного навколо головки; розміром під ключ  $S$ ; загальною довжиною стержня  $l$ ; довжиною різьби на стержні  $l_0$ ; висотою головки  $H$ ; діаметром фаски  $D_1$ ; розміром фаски на різьбовому кінці  $s$  і розміром радіуса галтелі  $R$ . Числові значення вказаних розмірів наведено в табл. 11.4.

*Гвинтом* називають різьбовий виріб у вигляді циліндричного стержня з різьбою на одному кінці та головкою для загвинчування на іншому. Гвинти для металу застосовуються як кріпильні деталі та як гвинти встановлювальні — вони фіксують взаємне положення деталей при складанні виробів.

Головки кріпильних гвинтів мають різну форму (рис. 11.52, *a*): сферичну (напівкругла), конічну (потайна), циліндричну і поєднання конічної форми зі сферичною (напівпотайна). Обов'язковим елементом головки гвинта є шліц (прямокутний проріз) під викрутку. Існує декілька варіантів виконання кріпильних гвинтів, зокрема з метричною різьбою крупного і дрібного кроку з полем допуску 8g і 6g.

Під час з'єднання деталей з м'яких пластмас або деревини застосовують спеціальні

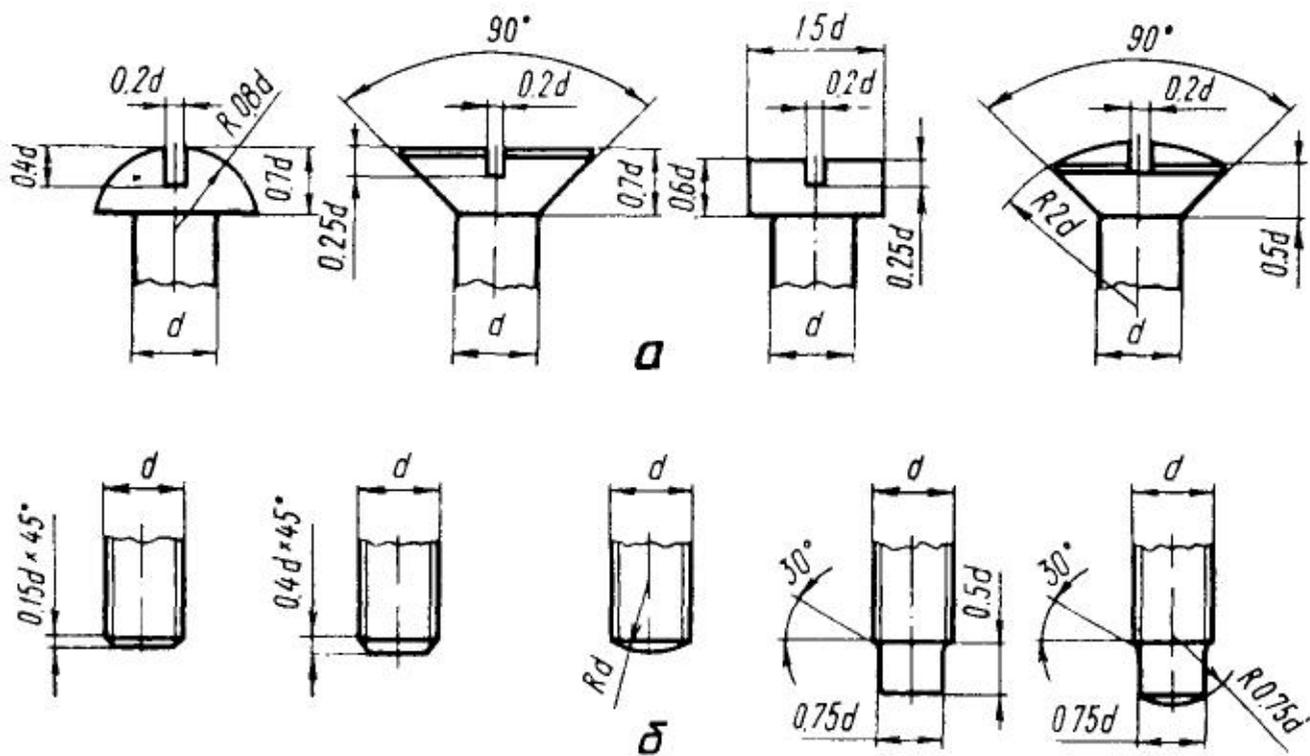



Рис. 11.52. Конструктивні особливості гвинтів: *a* — головки кріпильних гвинтів; *b* — кінці встановлювальних гвинтів.

гвинти з різьбою великого кроку, які називають *шурупами*.

Установлювальні гвинти відрізняються від кріпильних тим, що їхній стержень має різьбу на всій його довжині та закінчується натискним кінцем, який входить у відповідне заглиблення в деталі. Кріпильні гвинти мають на кінці конічну фаску (під кутом  $45^\circ$ ), а встановлювальні — плоский, конічний, заокруглений або ступінчастий кінець (рис. 11.52, *b*).

На кресленні гвинта виконують одне зображення — вигляд, утворений

Таблиця 11.5. Гвинти з циліндричною головкою нормальної точності

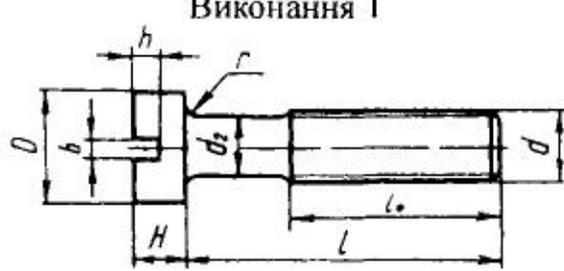Виконання 1		Виконання 2									
											
		$d_s \approx$ середньому діаметру різьби									
Номінальний діаметр різьби $d$	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
Крок різьби крупний	0,5	0,7	0,8	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,0	2,5	2,5
Крок різьби дрібний	—	—	—	—	1,0	1,25	1,25	1,50	1,50	1,50	1,5
Висота головки $H$	2,0	2,8	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
Діаметр головки $D$	5,0	7,0	8,5	10,0	12,5	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	30,0
Ширина шліца $b$	0,8	1,0	1,2	1,6	2,0	2,5	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0
Глибина шліца $h$	1,0	1,4	1,7	2,0	2,5	3,0	3,5	3,5	4,0	4,5	4,5
Радіус $r$	—	0,35	0,5	0,6	1,1	1,1	1,6	1,6	1,6	1,6	2,2
Довжина різьби	12	14	16	18	22	26	30	34	38	42	46
$l_0$ при $l >$	16	18	20	22	28	32	35	40	45	50	55
Довжина гвинта $l$	3... 70	4... 70	6... 70	(7)... 70	12... 70	(18)... 70	(22)... 85	25... 90	30... 95	32... 110	40... 120

Примітка. Довжину  $l$  вибирають у вказаних межах з ряду: (1,5), 2, (2,5), 3, (3,5), 4, 5, 6, (7), 8, 9, 10, 11, 12, (13), 14, 16, (18), 20, (22), 25, (28), 30, (32), 35, (38), 40, (42), 45, (48), 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, (85), 90, (95), 100, 110, 120.

проєціюванням гвинта на площину (в нашому випадку — фронтальну), паралельну до його осі (див. табл. 11.5). Напрямок проєціювання для утворення вигляду обирають такий, щоб профіль прорізу в головці гвинта проєціювався без спотворень.

Зображення на кресленні гвинта доповнюють розмірами його елементів. До них належать: номінальний розмір різьби (він дорівнює зовнішньому діаметру різьби  $d$ ); загальна довжина гвинта  $l$ ; довжина різьби на стержні  $l_0$ ; висота головки  $H$ ; діаметр головки  $D$ ; ширина  $b$  і глибина  $h$  шліца; розмір фаски на різьбовому кінці  $c$  та деякі інші, що визначають форму головки гвинта. Числові значення вказаних розмірів наведено в табл. 11.5.

*Шпилькою* називають різьбовий виріб у вигляді різьбового стержня з різьбою на обох кінцях. Один кінець шпильки загвинчується в одну зі з'єднуваних деталей (він завжди коротший), а на інший нагвинчується гайка. Той кінець шпильки, яким її загвинчують у деталь, називають *посадочним*, а з різьбою під гайку — *стяжним*.


Шпильки застосовують замість болтів, коли відсутнє місце для головки болта або коли недоцільно встановлювати довгий болт при значній товщині однієї зі з'єднуваних деталей.

На кресленні шпильки виконують одне зображення: вигляд, утворений проєціюванням на площину (в нашому випадку — фронтальну), паралельну до її осі

(табл. 11.6). Зображення на кресленні шпильки доповнюють розмірами її елементів. До них належать: номінальний розмір різьби (він дорівнює зовнішньому діаметру різьби  $d$ ); загальна довжина шпильки  $l$  (без довжини посадочного кінця); довжина різьби на стяжному кінці  $l_0$ ; довжина посадочного кінця  $l_1$ ; діаметр гладенької частини  $d_1$ ; розмір фасок на різьбовому кінці  $c$ . Числові значення вказаних розмірів наведено в табл. 11.6 та 11.7.

Довжина посадочного кінця  $l_1$  (див. табл. 11.6) шпильки залежить від матеріалу

Таблиця 11.6. Шпильки нормальної точності

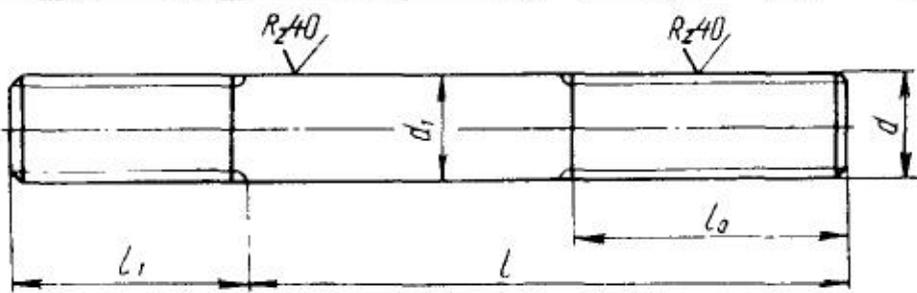

Номінальний діаметр різьби		4	5	6	8	10	12	(14)	16	(18)	20	(22)	24	27	30
Крок	крупний	0,7	0,8	1,0	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5
	дрібний	—	—	—	1,0	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0
Довжина посадочного різьбового кінця $l_1$	$1d$	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
	$1,25d$	5	6,5	7,5	10	12	15	18	20	22	25	28	30	35	38
	$1,6d$	6,5	8	10	14	16	20	22	25	28	32	35	38	42	48
	$2d$	8	10	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	54	60
	$2,5d$	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	50	60	68	75

Таблиця 11.7. Довжина гайкового кінця шпильки

Діаметр різьби $d$	Всі типи шпильок							
	$l$	$l_0$	$l$	$l_0$	$l$	$l_0$	$l$	$l_0$
4	14	×	16...120	14	130...160	22	—	—
5	16...18	×	20...120	16		22	—	—
6	16...20	×	22...120	18		24	—	—
8	16...25	×	28...120	22		28	—	—
10	16...30	×	32...120	26		32	—	—
12	25...35	×	38...120	30	130...200	36	220	49
14	25...40	×	42...120	34		40		53
15	35...45	×	48...120	38		44		57
18	35...50	×	55...120	42		48		61
20	40...50	×	60...120	46		52		65
22	45...60	×	65...120	50		56	220...240	69
24	45...65	×	70...120	54		60		73
27	55...70	×	75...120	60		66		220...260
30	60...80	×	85...120	66		72	85	

тієї деталі, в яку загвинчують шпильку. Для твердих матеріалів  $l_1$  вибирають меншим ( $1d, 1,25d$ ), для м'яких — більшим ( $1,6d, 2d, 2,5d$ ):

$l_1 = d$  для сталевих, бронзових і латунних деталей;

$l_1 = 1,25d$  для деталей із ковкого і сірого чавуну;

$l_1 = 2d$  для деталей з легких сплавів.

Числові значення вказаних розмірів наведено в табл. 11.6.

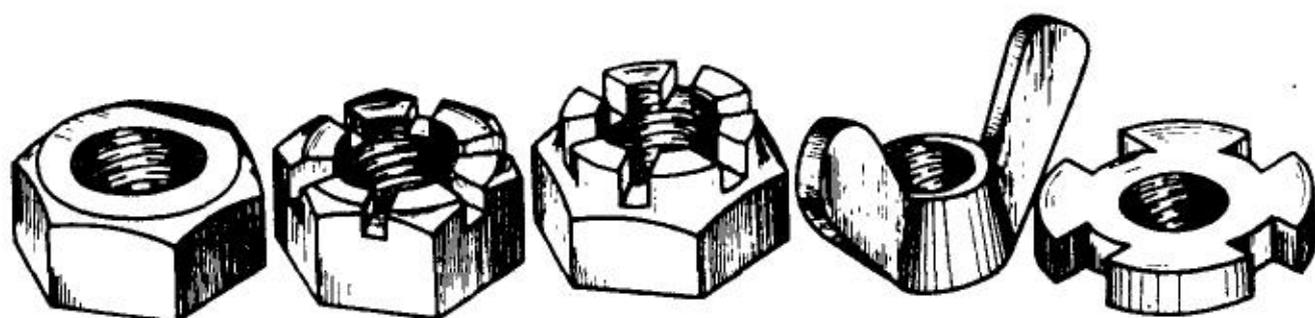


Рис.11.54. Гайки кріпильні.

Таблиця 11.8. Гайки шестигранні

$d$	Грубої точності			Нормальної точності			Підвищеної точності		
	$S$	$H$	$D$	$S$	$H$	$D$	$S$	$H$	$D$
3	—	—	—	—	—	—	5,5	2,4	6,0
4	—	—	—	—	—	—	7,0	3,2	7,7
5	—	—	—	—	—	—	8,0	4	8,8
6	—	—	—	10	5	10,9	10,0	5	11,0
8	—	—	—	13	6	14,2	13,0	6,5	14,4
10	—	—	18,9	17	8	18,7	17,0	8	18,9
12	—	—	24,5	19	10	20,9	19,0	10	21,1
(14)	—	—	26,3	22	11	24,3	22,0	11	24,5
16	—	—	29,6	24	13	26,5	24,0	13	26,8
(18)	—	—	32,4	27	15	29,9	27,0	15	30,2
20	30	16	32,8	30	16	33,3	30,0	16	33,6

$$D_f = (0,9 \dots 0,95)S$$



Таблиця 11.8. Гайки шестигранні (закінчення)

$d$	Грубої точності			Нормальної точності			Підвищеної точності		
	$S$	$H$	$D$	$S$	$H$	$D$	$S$	$H$	$D$
(22)	32	18	34,4	32	18	35,0	32,0	18	35,8
24	36	19	38,8	36	19	39,6	36,0	19	40,3
(27)	41	22	44,4	41	22	45,2	41,0	22	45,9
30	46	24	50,5	46	24	50,9	46,0	24	51,6
36	55	28	59,7	55	29	60,8	55,0	29	61,7
42	65	34	70,8	65	34	72,1	65,0	34	73,0
48	75	38	81,9	75	38	83,4	67,0	38	83,3

Довжина стяжного кінця  $l_0$  залежить від діаметра різьби і від довжини шпильки  $l$  (табл. 11.7).

Гайкою називають кріпильний виріб з різьбовим отвором, призначений для нагвинчування на стержень з різьбою (різьбовий кінець болта чи шпильки). За формою гайки бувають дуже різноманітні: шестигранні, квадратні, круглі тощо (рис. 11.54). Всі гайки виготовляють з метричною різьбою з полями допусків різьби  $7H$  і  $6H$ .

Таблиця 11.9. Шайби

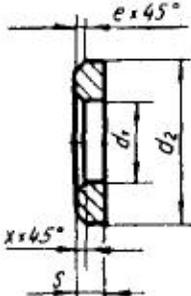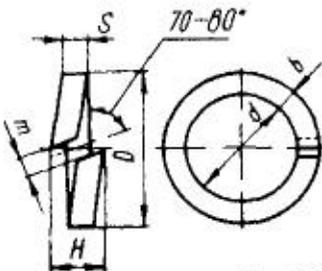Діаметри різьби кріпильної деталі, $d$	Виконання 1		Виконання 2		Пружинні		
							
	$H = 2S \pm 15\%$ $m_{max} = 0,75S$						
Всі типи шайб							
$d_1$	$d_2$	$s$	$e$ , не менше	$e$ , не більше	$x$ , не менше	$S = b$	
10	10,5	21	2,0	0,50	1,00	1,00	2,5
12	13,0	24	2,0	0,50	1,00	1,00	3,0
14	15,0	28	2,5	0,60	1,25	1,25	3,0
16	17,0	30	2,5	0,60	1,25	1,25	4,0
18	19,0	34	3,0	0,75	1,50	1,50	4,5
20	21,0	37	3,0	0,75	1,50	1,50	5,0
22	23,0	39	3,0	0,75	1,50	1,50	5,5
24	25,0	44	3,0	0,75	1,50	1,50	6,0
27	28,0	50	4,0	1,00	2,00	1,50	7,0
30	31,0	56	4,0	1,00	2,00	1,50	8,0

Найбільшого поширення набули шестигранні гайки (табл. 11.8) з двома фасками (підвищеної точності, виконання 1) та з однією фаскою (нормальної точності, виконання 2). Шестигранні гайки бувають низькі ( $H = 0,6d$ ), нормальної висоти ( $H = 0,8d$ ), високі ( $H = 1,2d$ ) і особливо високі ( $H = 1,5d$ ).

На кресленні гайки виконують два зображення: головне і вигляд зліва (див. табл. 11.8). На головному зображенні гайки поєднують половину вигляду (фронтального) з половиною відповідного йому фронтального розрізу. Напрямок проєціювання для утворення вигляду на головному зображенні обирають такий, щоб одна з граней гайки обов'язково проєціювалась без спотворень (тобто в натуральну величину). Розріз на головному зображенні утворюють уявною січною площиною, яка проходить через вісь отвору гайки. За допомогою розрізу показують різьбовий отвір гайки.

*Шайбою* називають виріб з отвором під стержень з різьбою. Шайбу підкладають під гайку або головку болта, щоб запобігти пошкодженню з'єднаних деталей. Отвір у шайбі трохи більший від стержня з різьбою, який проходить крізь нього. Розрізняють **круглі, пружні, стопорні, навскісні** та шайби інших форм.

Круглі шайби мають вигляд суцільного плоского кільця невеликої товщини. Їх виготовляють у двох виконаннях (див. табл. 11.9): виконання 1 — без фасок (одержують штампуванням) і виконання 2 — з фаскою (точені на верстаті). Простота форми шайби дає змогу виконувати на її кресленні одне зображення, доповнене відповідними розмірами.

Пружні шайби застосовують для запобігання саморозгвинчуванню різьбового з'єднання під час ударів, під дією вібрацій і струсів. Пружна шайба являє собою сталеве кільце з прорізом і розведеними в різні сторони кінцями. Її зображення та розміри показано в табл. 11.9.

### **ЗАВДАННЯ**

Дайте відповіді на запитання до креслень (рис. 11.55).

Запитання до креслення на рис. 11.55, а:

*Яку деталь зображено на кресленні?*

*Скільки зображень тут виконано?*

*Яку форму головки має зображений на кресленні болт? Як про це можна дізнатися?*

*Чому дорівнює розмір «під ключ» головки болта?*

*Яку різьбу має болт? Вкажіть її номінальний розмір і крок.*

*Яку довжину має різьба на стержні болта?*

*Чому дорівнює довжина болта?*

Запитання до креслення на рис. 11.55, б:

*Яку деталь зображено на кресленні?*

*Скільки зображень тут виконано?*

*Для чого на кресленні виконано розріз? Чому його половину поєднано з відповідною половиною вигляду?*

*Яку форму має зображена на кресленні гайка? Як про це можна дізнатись?*

*Чому дорівнює розмір гайки «під ключ»?*

*Яку різьбу має гайка? Вкажіть її номінальний розмір і крок.*

*Чому дорівнює висота гайки?*

Під яким кутом виконано фаску в отворі з різьбою?

Запитання до креслення на рис. 11.55, в:

Яку деталь зображено на кресленні?

Скільки зображень тут виконано? Яке з них головне?

Для чого на головному зображенні виконано місцевий розріз?

Яку різьбу має гайка? Вкажіть її номінальний розмір і крок.

Яку довжину має різьба на стержні болта?

Яку шорсткість повинна мати різьба?


Запитання до креслення на рис. 11.55, г:

Яку деталь зображено на кресленні?

Яку різьбу має шпилька? Які її номінальний розмір і крок?


Яка загальна довжина шпильки?

Чому дорівнює довжина посадочного кінця шпильки і стяжного кінця?

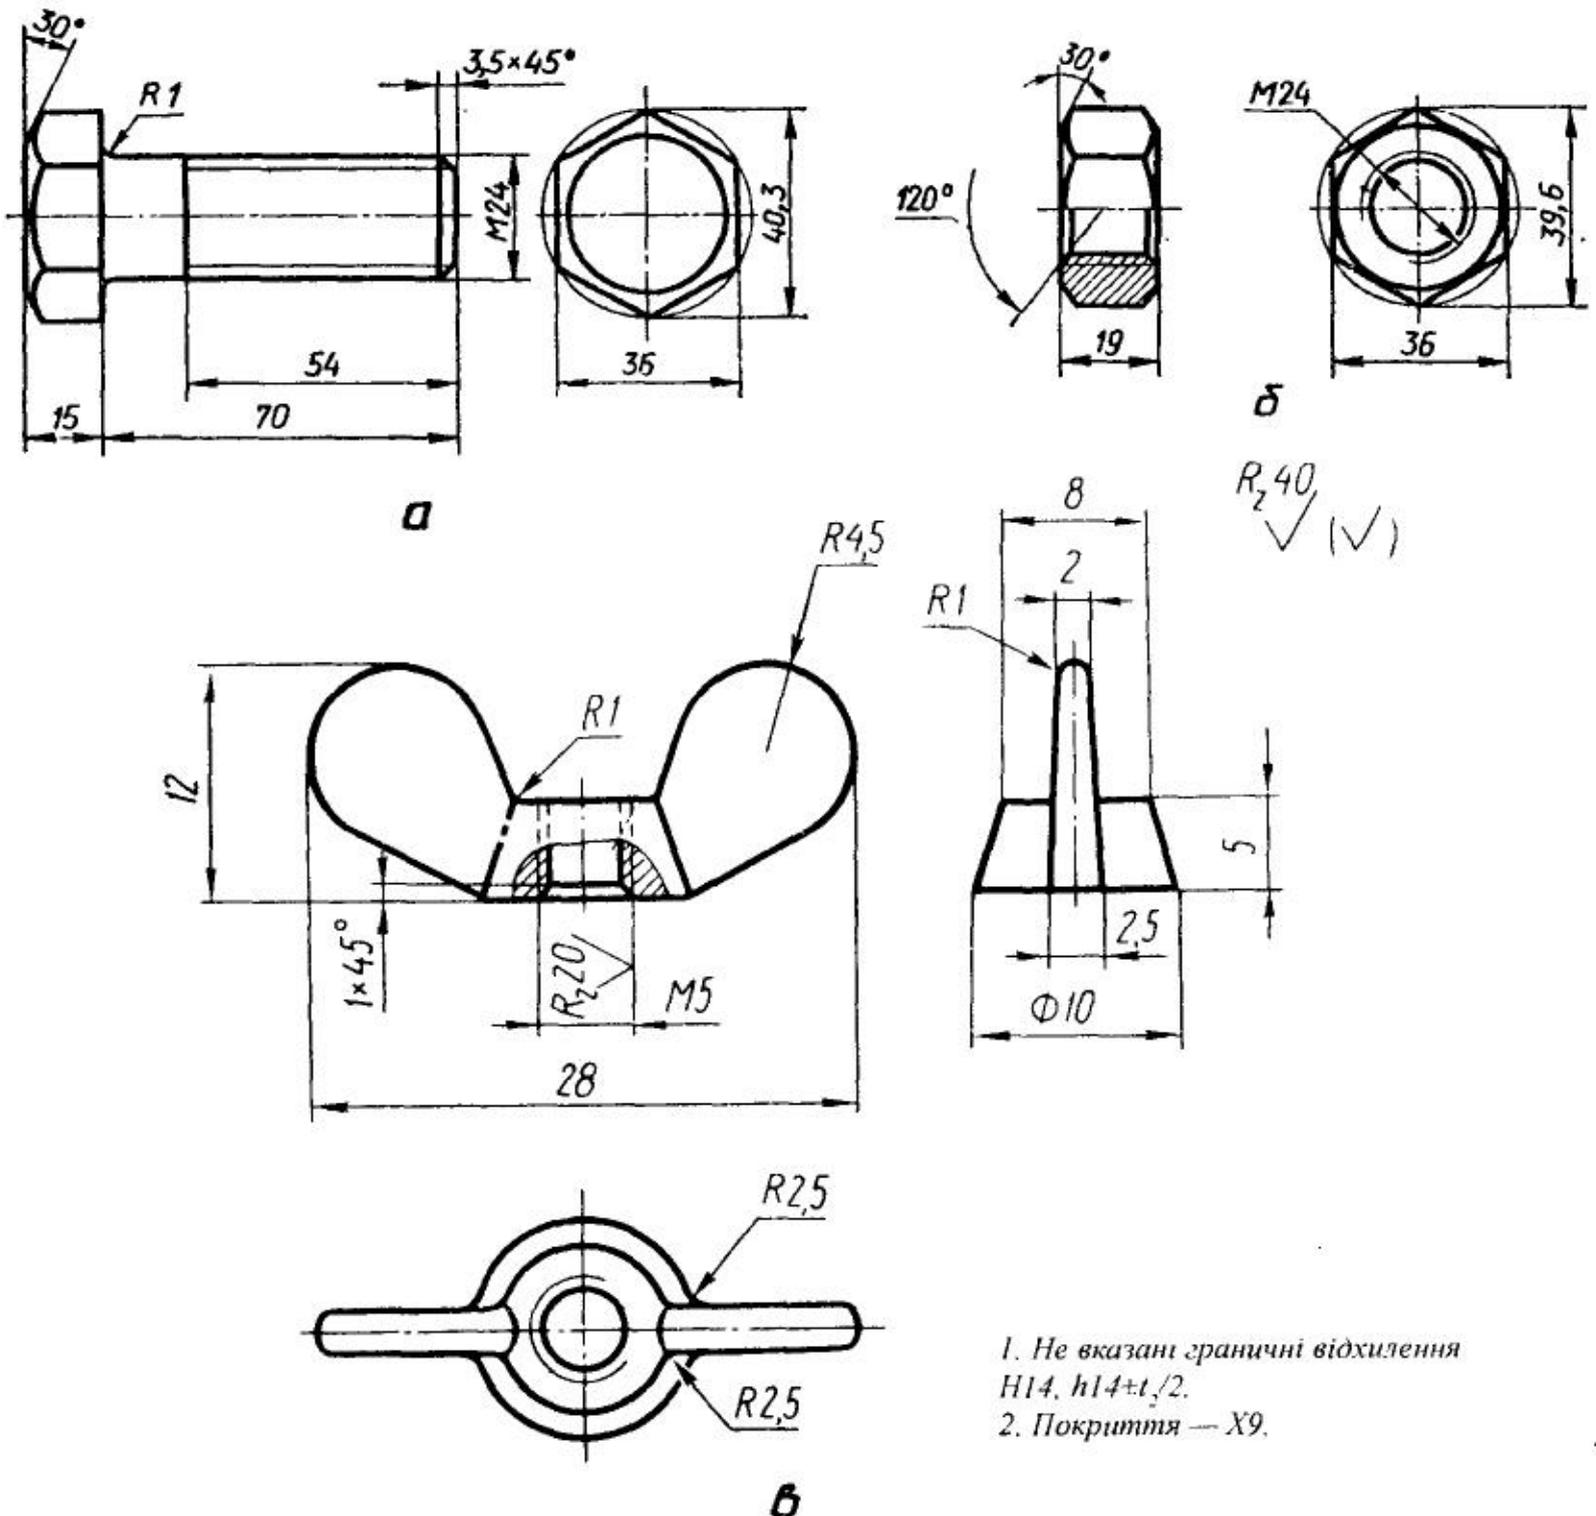


1. Не вказані граничні відхилення H14, h14±t/2.  
2. Покриття — X9.

Рис.11.55. Зображення для завдання.

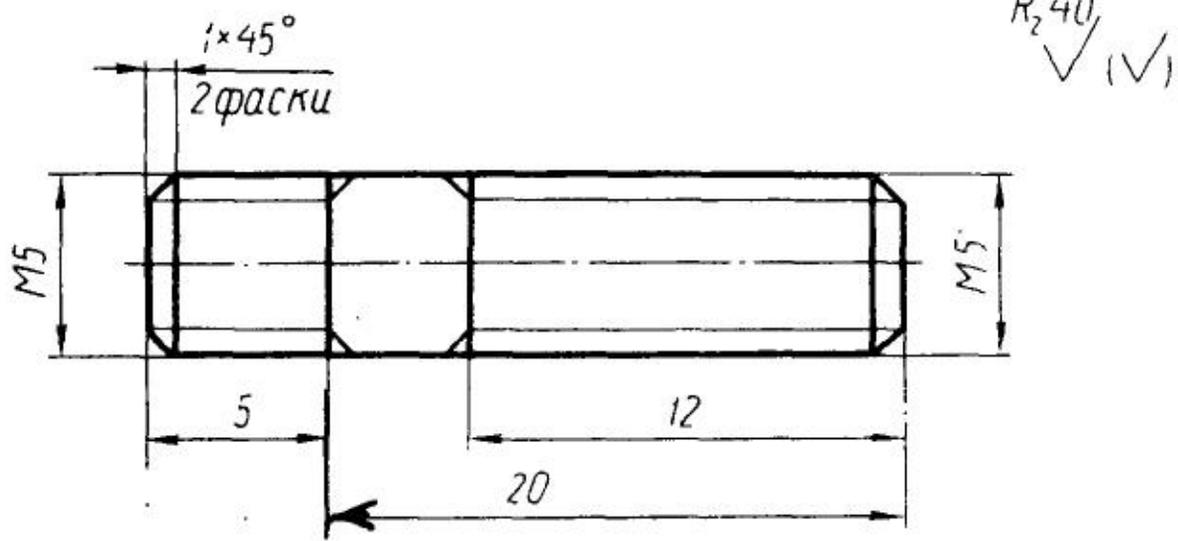

1. Не вказані граничні відхилення H14, h14±t/2.
2. Покриття — X9.

2

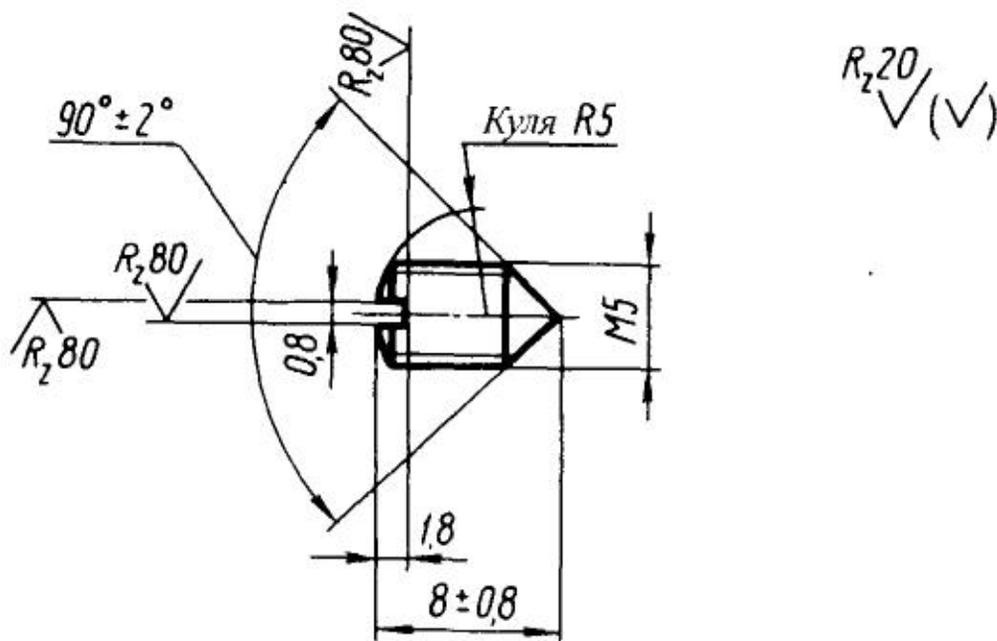

1. HRC 35...40.
2. Не вказані граничні відхилення H14, h14±t/2.
3. Покриття — X9.

д

Рис.11.55. Зображення для завдання.

Яку шорсткість повинна мати різьба на обох кінцях штильки?

Запитання до креслення на рис. 11.55, д:

Який гвинт (кріпильний чи встановлювальний) зображено на кресленні?


Яку форму має натискний кінець гвинта? Який розмір її визначає?

Яку форму має головка гвинта?

Чому дорівнює довжина гвинта?


Які розміри має шліц на головці гвинта?

Яку шорсткість повинна мати різьба гвинта?

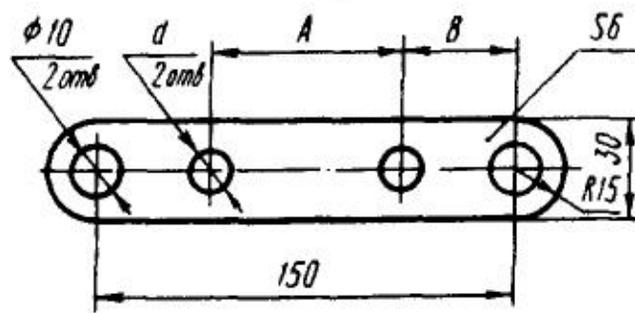

Призначення	Розміри			Маса, кг
	A	B	d	
...	60	40	8	...
...	50	50	8	...
...	40	60	6	...
...	55	45	5	...

Рис. 11.56. Групове креслення зі змінними розмірами.

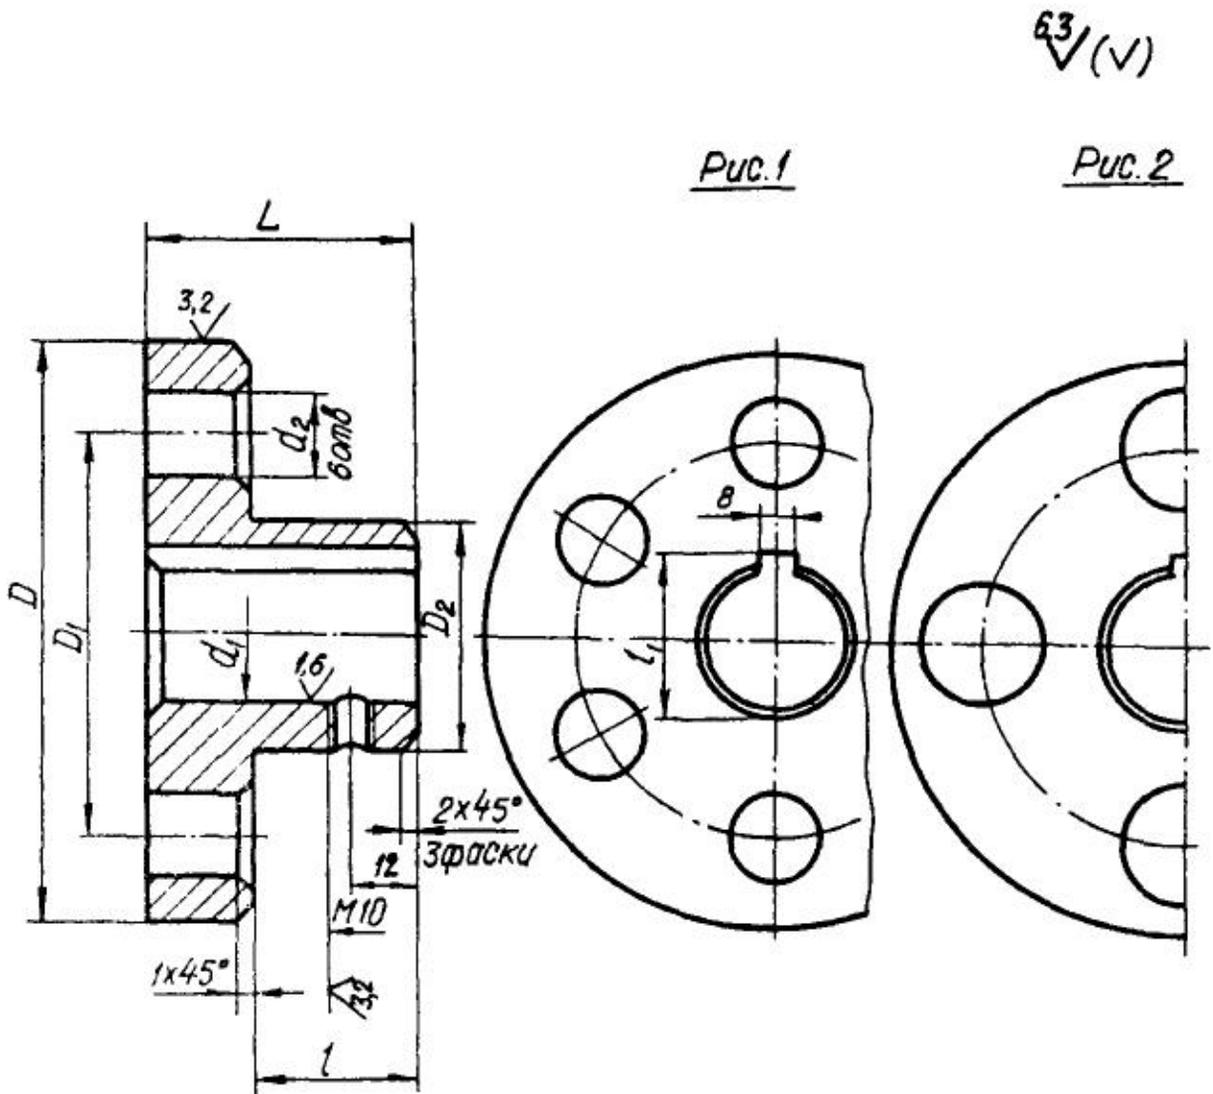

Призначення	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	L	l	l <sub>1</sub>	Рис.
ТА 62.150305.004	105	75	55	20	24	45	22	30	1
ТА 62.150305.004-01	120	82	50	28	28	50	35	32	2

Рис. 11.57. Групове креслення з варіантами конструктивних елементів.

## 11.10. Групові креслення деталей

Існує багато виробів, до складу яких входять однотипні деталі, схожі між собою за певними конструктивними ознаками. Такими ознаками можуть бути:

а) єдність конструкції при відмінностях у деяких параметрах (наприклад, можуть бути різними матеріали, вимоги до точності тощо);

б) єдність конструкції при різних розмірах;

в) схожість конструкції при незначних відмінностях у формі окремих елементів.

Для схожих між собою деталей виконують спільне креслення, на якому в таблиці вказують різні варіанти їх конструктивного виконання.

Креслення, що містить відомості про деталі, які мають спільні конструктивні ознаки з деякими відмінностями між ними, називають *груповим кресленням деталей*.

Спільні для однотипних деталей ознаки називають *постійними*. Характерні (особливі) для кожної конкретної деталі ознаки називають *змінними*.

На груповому кресленні наносять постійні розміри та інші постійні ознаки (граничні відхилення, позначення шорсткості поверхонь тощо). Змінні розміри на зображеннях наносять буквеними позначеннями, а їх числові значення вказують в *таблиці виконань*, якою супроводжують зображення (рис. 11.56). Розміщують таблицю виконань на полі креслення над основним написом.

На наведеному на рис. 11.56 прикладі змінними є три параметри: міжцентрові відстані  $A$  і  $B$  та діаметри двох отворів  $d$ . Їхні числові значення для кожного з чотирьох виконань деталі вказано в таблиці. Числові значення постійних параметрів деталі подають безпосередньо на її зображенні.

Деталі, що схожі за конструкцією, але відрізняються деякими конструктивними елементами, показують на кресленні декількома зображеннями (рис. 11.57). Над основним виконанням у даному випадку роблять напис *Рис. 1*, а інше, яке показує конструктивні відмінності від основного, вказують написом *Рис. 2*. До таблиці виконань таких креслень включають графу *Рис.*, у якій вказують номери рисунків для різних виконань.

## 11.11. Читання робочих креслень

Прочитання робочого креслення означає його детальне вивчення, тобто з'ясування форми зображеної на ньому деталі, її розмірів, точності обробки окремих частин, шорсткості та інших вимог до якості обробки поверхонь.

Читати креслення деталей рекомендується у такій послідовності.

1. Вивчають зміст основного напису креслення. З нього дізнаються про назву деталі, матеріал, з якого її буде виготовлено, масу деталі, масштаб зображень на кресленні.

2. З'ясовують форму деталі. Для цього вивчають наявні на кресленні зображення: вигляди, перерізи і розрізи. Форму деталі визначають на основі вивчення взаємозв'язків між окремими зображеннями, враховуючи при цьому застосовані на кресленні умовності та спрощення.

3. Вивчають розмірні бази та розміри форми й положення окремих елементів деталі. При цьому звертають увагу на граничні відхилення розмірів.

4. Визначають вказані на кресленні вимоги до шорсткості оброблених поверхонь.

5. З'ясовують допустимі відхилення форми і взаємного розташування поверхонь деталі.

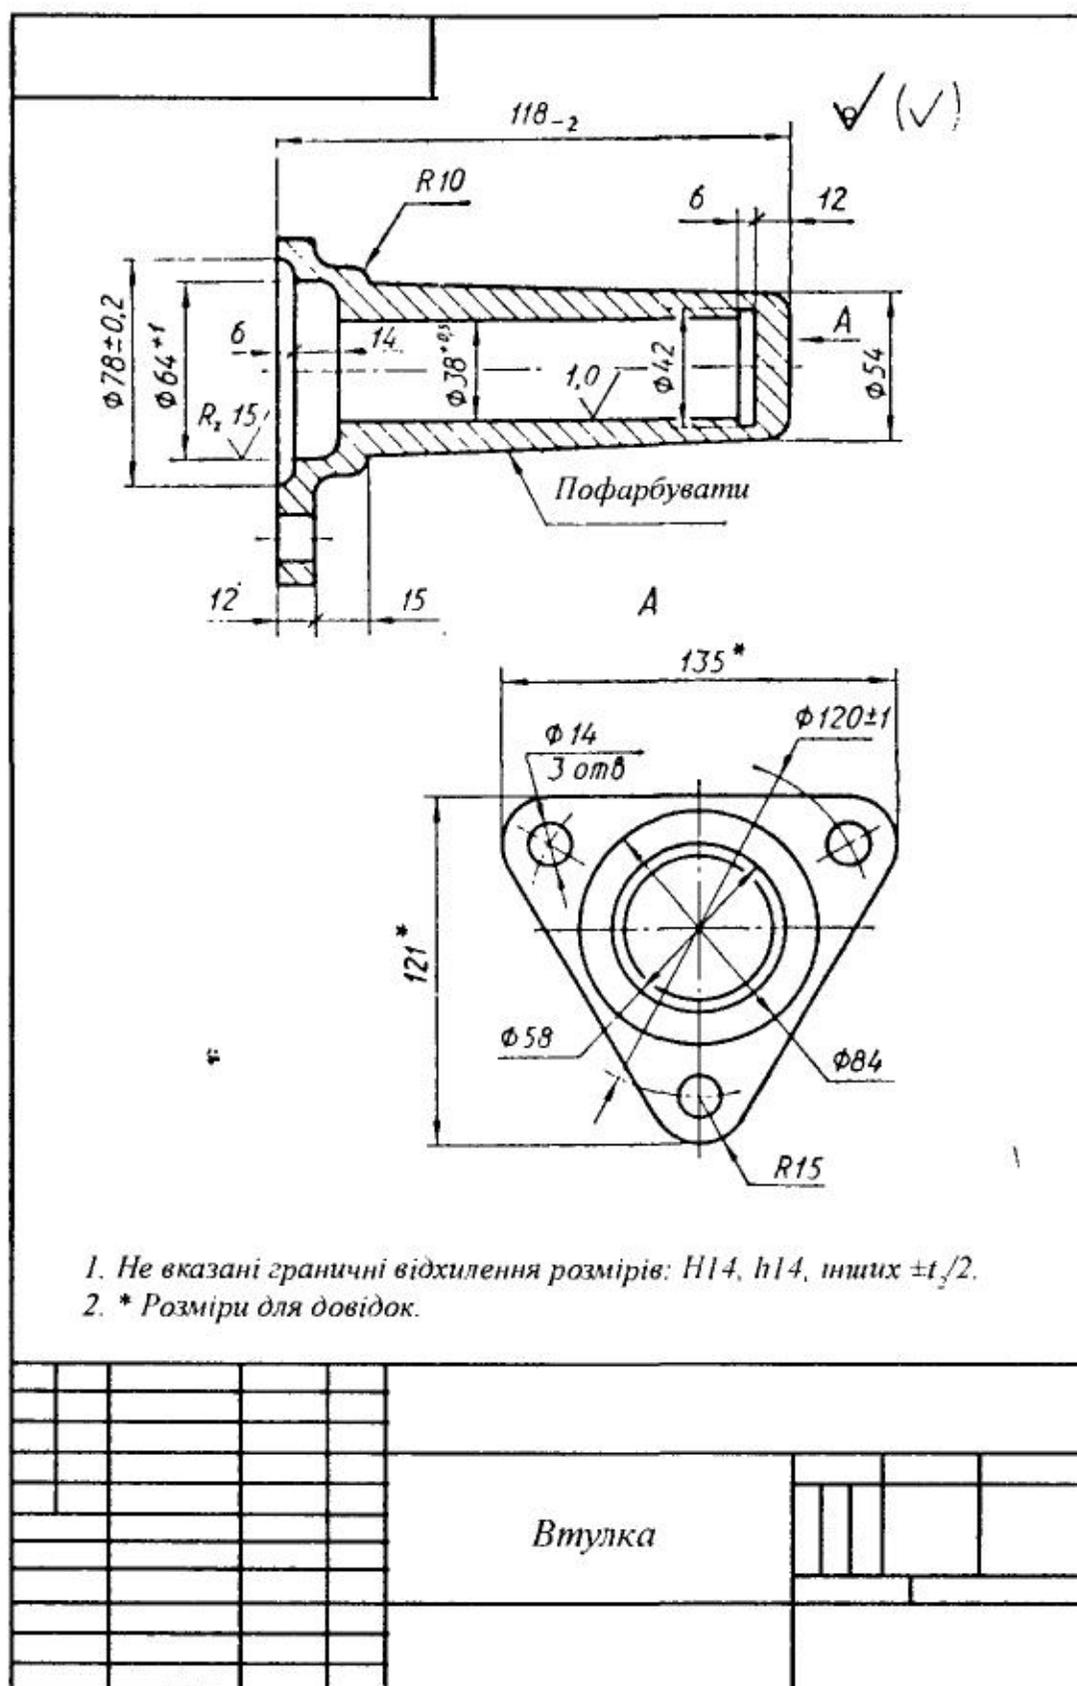


Рис.11.58. Креслення втулки.

6. Вивчають технічні вимоги, з яких можна одержати додаткові відомості щодо технології виготовлення і контролю деталі.

Уміння читати креслення у запропонованій послідовності з'являється не відразу. Тому спочатку доцільно навчитись читати креслення за наведеними до них запитаннями.

**Приклад читання робочого креслення деталі. Прочитати креслення втулки (рис. 11.58).**

*Запитання до креслення:*

1. Яку назву має деталь?
2. У якому масштабі виконано креслення?
3. З якого матеріалу повинна бути виконана деталь?
4. Які зображення містяться на кресленні?
5. Які умовності застосовано на кресленні при виконанні зображень?
6. Поверхнями яких геометричних тіл утворено форму деталі?

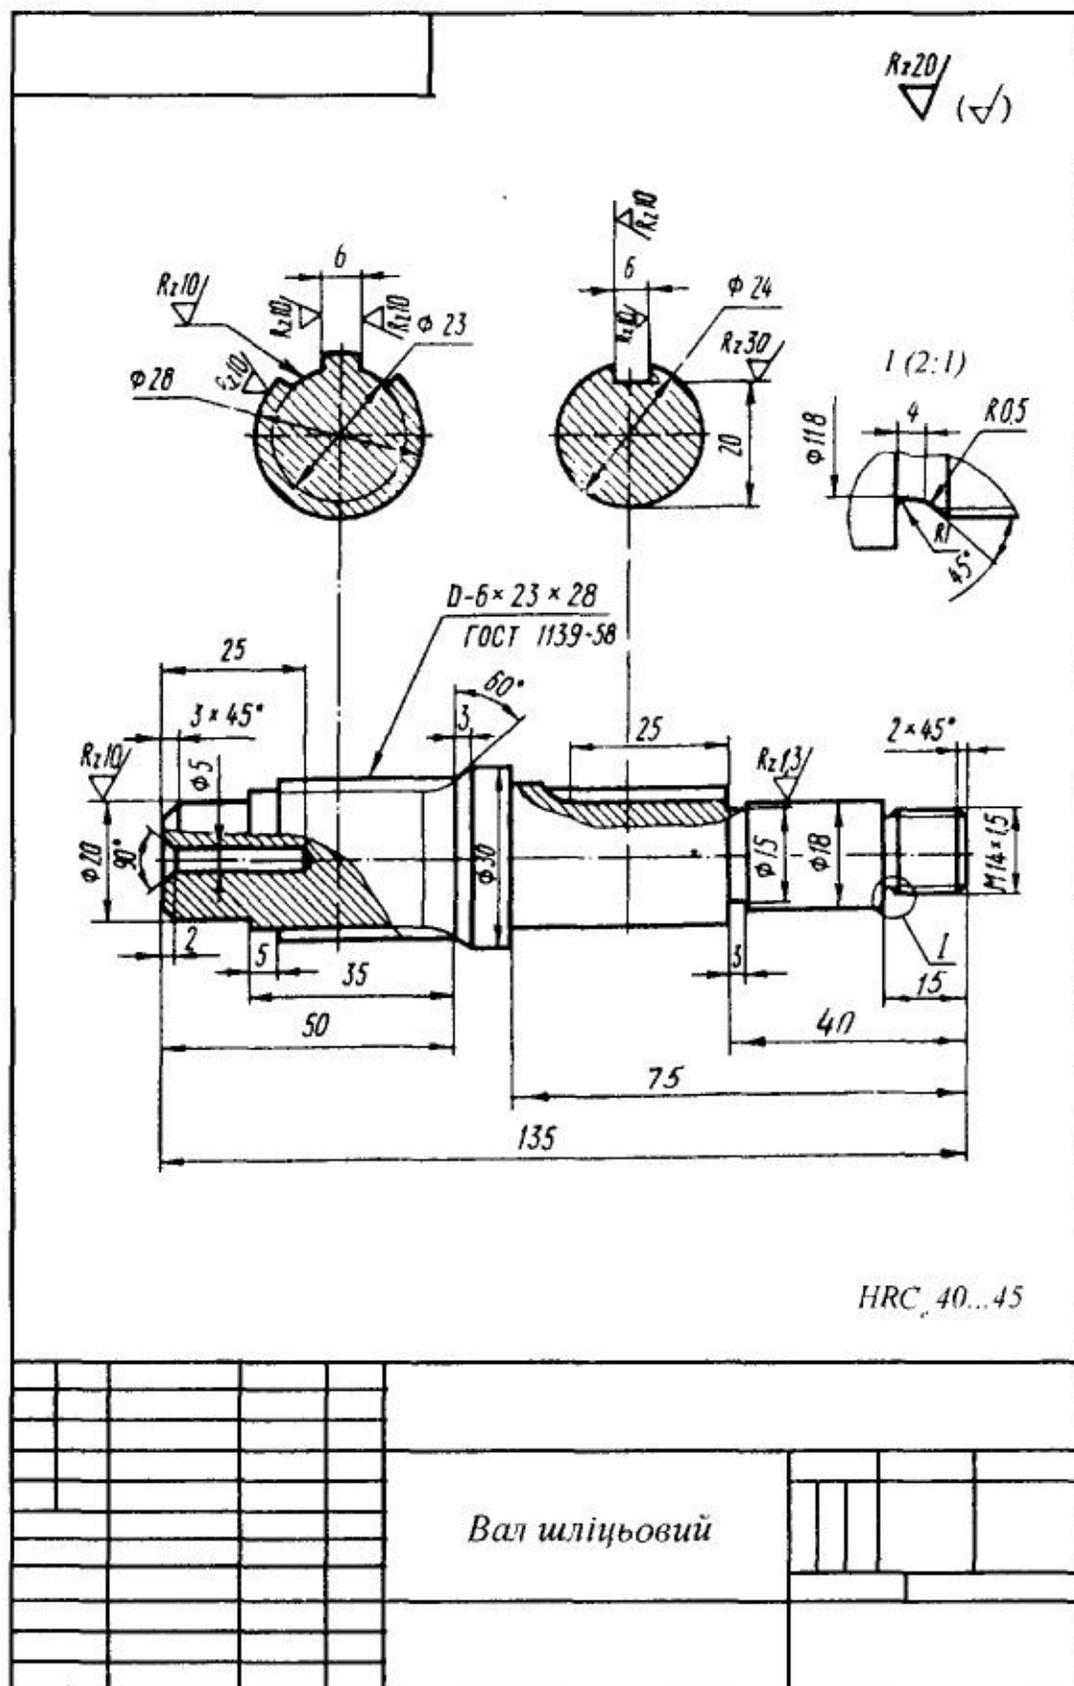


Рис.11.59. Зображення для завдання.





7. Чому дорівнюють габаритні розміри та розміри окремих частин деталі?
8. З якою шорсткістю повинні бути оброблені поверхні деталі?
9. Що означають написи, виконані на полі креслення?

*Відповіді на запитання до креслення:*

1. Як видно з основного напису, назва деталі — «Втулка».
2. Масштаб креслення 1: 2, тобто зображення на кресленні в два рази менші від дійсних.
3. Деталь повинна бути виготовлена з сірого чавуну СЧ 15 (за ГОСТ 1412-72).
4. Креслення втулки містить два зображення: повний поздовжній розріз, розташований на місці головного вигляду, і вигляд справа. Розріз виконано за допомогою фронтальної січної площини, проведеної через вісь втулки. Вигляд справа через відсутність місця на полі креслення розміщений не в проєкційному зв'язку з головним зображенням, а як додатковий вигляд (за стрілкою А).

5. Поздовжній розріз деталі не позначено, тому що січна площина збігається з площиною симетрії втулки, а сам розріз розташований на місці відповідного вигляду.

6. Втулка утворена поєднанням поверхонь різної геометричної форми. Її ліва частина — це фланець трикутної форми зі скругленими вершинами. Зовнішня поверхня втулки має форму конуса. Внутрішня вхідна частина втулки обмежена двома циліндричними поверхнями, які переходять у глуху (закриту) циліндричну поверхню. В глибині циліндричного отвору міститься циліндрична розточка.

7. Габаритні розміри втулки 135×121×148 мм. Фланець трикутної форми має розміри 135×121 мм і 12 мм по висоті. Діаметр внутрішньої циліндричної поверхні 38 мм і може коливатись у межах від 38 до 38,5 мм. Діаметр кільцевої розточки 42 мм. Діаметри вхідної частини втулки 78 і 64 мм. З урахуванням допусків на розміри ці діаметри можуть коливатись у межах відповідно 78,2–77,8 та 65–64 мм.

8. Усі поверхні, за винятком внутрішніх, згідно з кресленням, не оброблюються. Вони утворені під час відливання заготовки деталі (про це свідчить, з урахуванням матеріалу, умовне позначення у верхньому правому кутку поля креслення). Діаметр вхідної частини втулки повинен бути оброблений з шорсткістю у межах  $R_{z15}$ , а діаметр внутрішньої циліндричної поверхні — у межах  $R_{z1,0}$ .

9. Зовнішня поверхня втулки має бути пофарбована, про що свідчить напис на поличці лінії-виноски біля головного зображення креслення.

## **ЗАВДАННЯ**

За розглянутою до рис. 11.58 послідовністю прочитайте креслення деталей на рис. 11.59, 11.60 і 11.61. Відповіді на запитання складіть письмово.

## Розділ 12. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАДАЛЬНІ КРЕСЛЕННЯ

### 12.1. Призначення та зміст складального креслення

*Складальне креслення* — документ, який містить зображення складальної одиниці та інші дані, потрібні для її складання (виготовлення) і контролю. У конструкторських бюро за складальними кресленнями виконують робочі креслення деталей, а далі технічні відділи підприємств використовують їх для підготовки виробництва, розробки технологічної документації, контролю і приймання готових виробів.

За призначенням складальне креслення повинно містити:

- 1) зображення складальної одиниці, яке дає уявлення про розміщення і взаємозв'язок складових частин, забезпечує можливість здійснення складання та контролю складальної одиниці; при потребі на складальних кресленнях має бути додаткова схема з'єднання і розміщення складових частин виробу;
- 2) розміри з їхніми граничними відхиленнями та інші параметри і вимоги, які мають бути виконані чи проконтрольовані за даним складальним кресленням;
- 3) вказівки про характер спряження і методи його виконання, якщо точність спряження забезпечується в процесі складання виробу не заданими граничними відхиленнями, а підбиранням та пригінкою деталей тощо;
- 4) вказівки про спосіб з'єднання нерознімних частин виробу (зварних, паяних та інших);
- 5) номери позицій складових частин виробу;
- 6) основні характеристики виробу (при потребі).

На складальних кресленнях, коли це необхідно, наводять дані та зображення, які додатково пояснюють будову і принцип дії виробу. Наприклад: стрілки, які вказують напрямок обертання валів; модуль, кількість зубів, кут нахилу і напрям зубців зубчастих коліс; розміри діаметрів початкових кіл зубчастих коліс; міжосьові відстані зубчастих передач; вказівка про ліву різьбу *LH*; позначення різьби, якщо вона не визначена у специфікації чи технічних вимогах; зображення профілю спеціальної різьби (за допомогою місцевого розрізу) тощо.

Розглянемо характерні особливості складального креслення на прикладі виробу «Редуктор конічний одноступінчастий» (рис. 12.1, *а, б*). Такий виріб досить поширений, він входить до складу приводу робочого руху багатьох машин і механізмів (конвейєрів, підйомників, насосів, кранів тощо).

Редуктор показано виглядом спереду і горизонтальним розрізом, січна площина якого одночасно проходить через вісь кожного з валів і площину рознімання корпусу

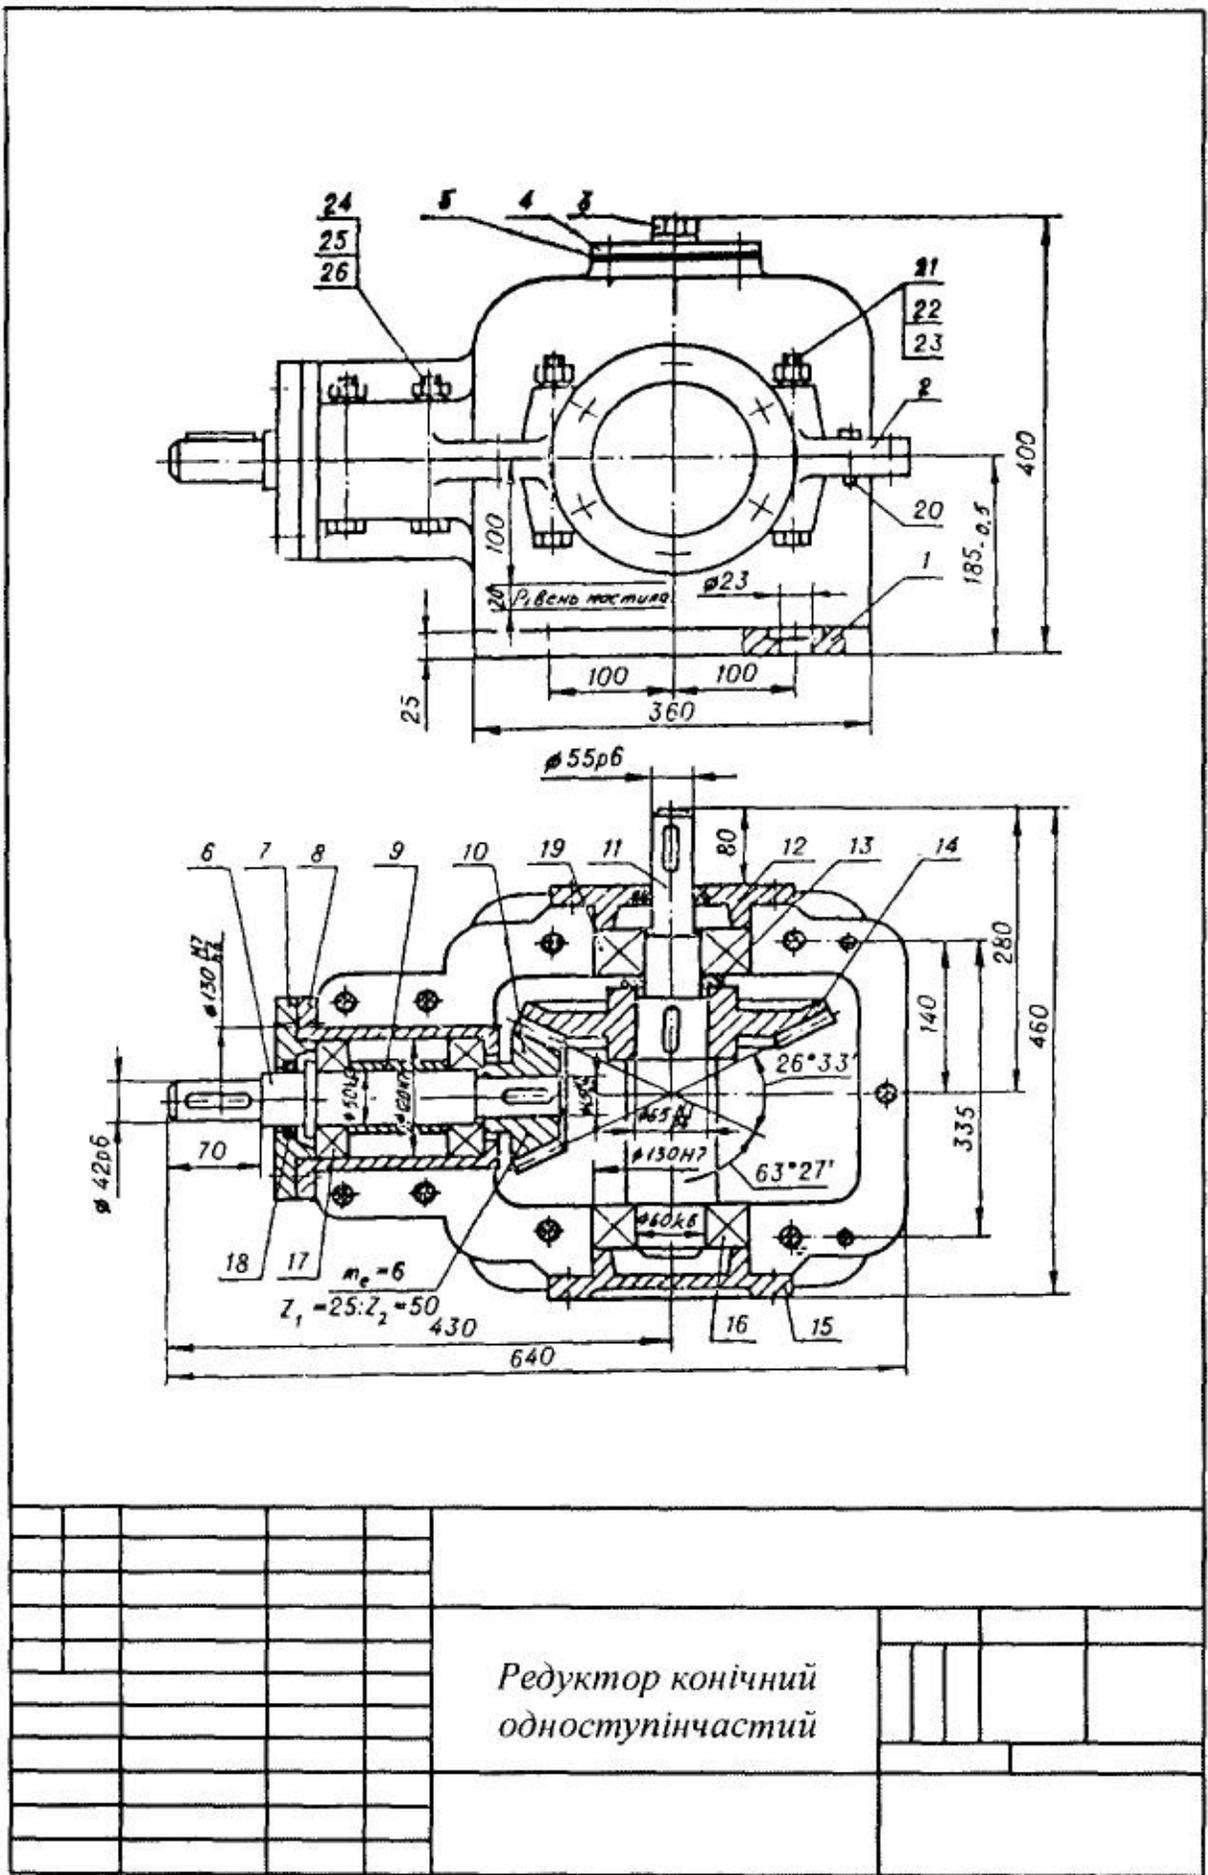


Рис.12.1, а. Складальне креслення конічного одноступінчастого редуктора.



і кришки редуктора. Ці два зображення дають повне уявлення про зовнішній вигляд редуктора (вигляд спереду) і про його внутрішню будову (горизонтальний розріз), про розміщення і взаємозв'язок деталей усередині редуктора, а також про форму самих деталей, що входять до складу редуктора (корпус, кришка, вали, зубчасті колеса, підшипники, кріпильні деталі). Як видно з наведеного прикладу, на розрізі редуктора суміжні деталі заштриховано у різних напрямках. Це зроблено для того, щоб краще відрізнити контури зображень окремих деталей.

Для складання редуктора використовують уже раніше виготовлені деталі. Тому їхні розміри на складальному кресленні не наносять. Креслення редуктора має невелику кількість розмірів, які пов'язані тільки зі складанням виробу та контролем за цим процесом. Це також характерна особливість складального креслення.

Складальне креслення, на відміну від робочого, містить зображення деякої кількості взаємозв'язаних деталей. Показаний на рис. 12.1, *a* редуктор складається більш як із 30 деталей. Усі вони зображені на кресленні. Основні відомості про кожну деталь (її назва, деякі основні параметри, якщо деталь стандартна — то кількість деталей у виробі) заносять у специфікацію, яка додається до кожного складального креслення (рис. 12.1, *б*). Щоб скласти специфікацію, кожній деталі надають порядковий номер, який проставляють на поличках ліній-виносок. Лінію-виноску проводять від зображення деталі (рис. 12.1, *a*).

На складальному кресленні редуктора є деякі додаткові дані: параметри конічних зубчастих коліс  $m_c = 6$ ,  $z_1 = 25$ ,  $z_2 = 50$ , позначення граничних рівнів мастила.

В умовах виробництва поряд зі складальними кресленнями в разі потреби застосовують креслення загального вигляду, габаритні та монтажні креслення.

*Креслення загального вигляду* (рис. 12.2) визначає конструкцію зображеного на ньому виробу в цілому, пояснює принцип його дії і взаємодію складових частин. За кресленням загального вигляду розробляють робочі креслення деталей і виконують складальне креслення виробу. Відомостей, необхідних для складання (чи виготовлення) і контролю виробу, таке креслення не містить.

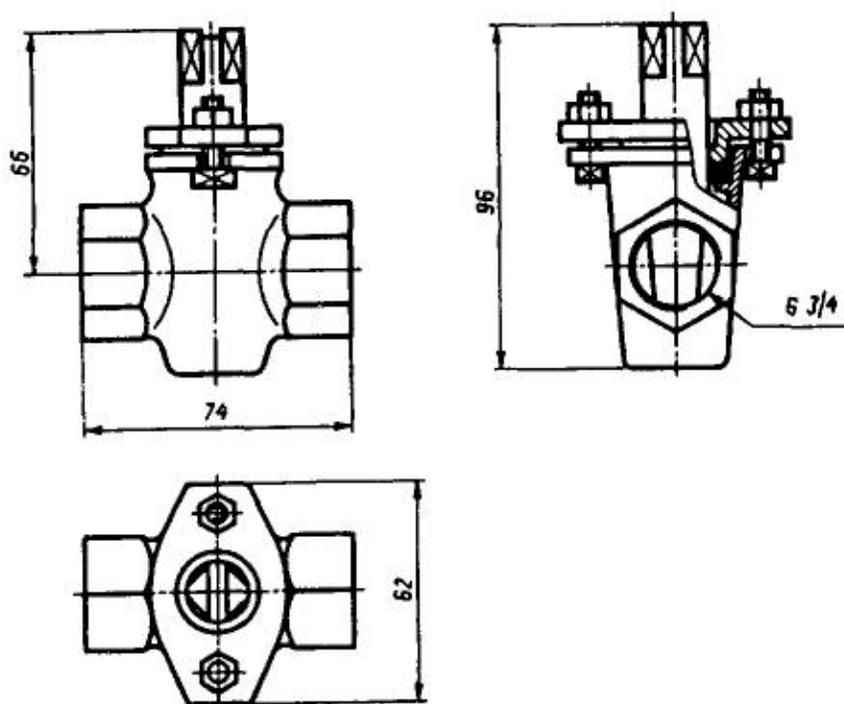


Рис.12.2. Креслення загального вигляду.

Габаритні креслення, як і креслення загального вигляду, не призначені для виготовлення за ними виробів. Тому вони не містять даних для виготовлення і контролю. У зв'язку з цим габаритні креслення виконуються з максимальними спрощеннями (рис. 12.3).

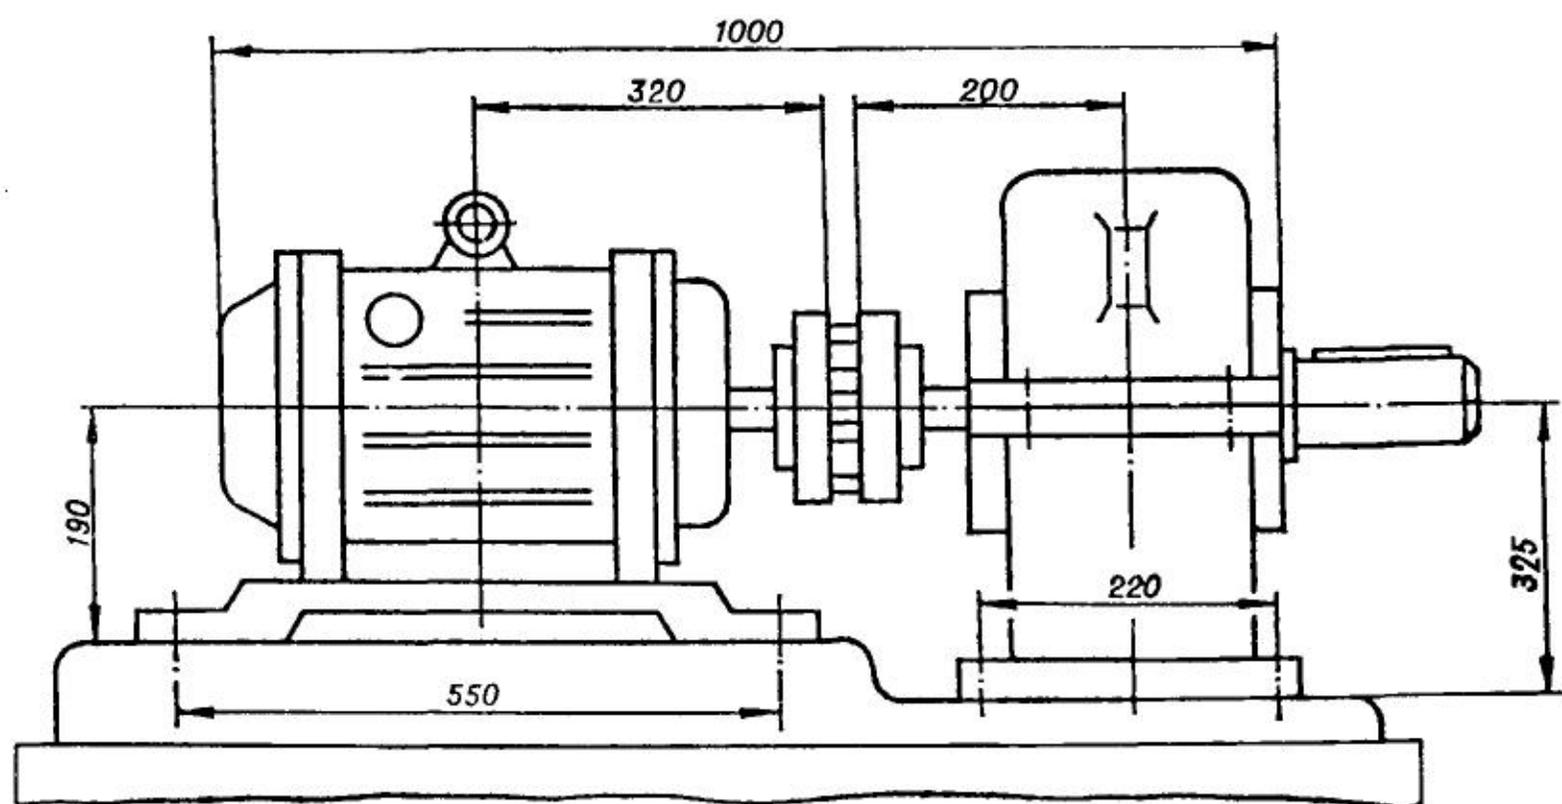


Рис.12.3. Габаритне креслення.

Кількість виглядів на габаритному кресленні роблять мінімальною, але разом з тим такою, щоб дати вичерпне уявлення про зовнішні обриси виробу, положення його виступних частин (важелів, маховиків, ручок, кнопок тощо), елементи, які мають бути постійно у полі зору (наприклад, шкали), розміщення елементів зв'язку виробу з іншими виробами. На габаритному кресленні показують крайні положення частин, які переміщуються, висовуються чи перекидаються, важелів, кареток, кришок на завісах.

Вироби на габаритних кресленнях зображають суцільними товстими основними лініями, а обриси частин, що переміщуються у крайніх положеннях, — штрихпунктирними з двома крапками тонкими лініями. На габаритному кресленні наносять габаритні, встановлювальні та приєднувальні розміри виробу, а в разі потреби — розміри, які визначають положення виступних частин.

На *монтажному кресленні* зображення виробу, що монтується, виконується суцільними товстими основними лініями, а пристрій, до якого кріпиться виріб, — суцільними тонкими лініями (рис. 12.4). Тут показують встановлювальні та приєднувальні розміри (у разі потреби — з граничними відхиленнями), а також розміри, які визначають специфічні вимоги до розміщення виробу (відстані до стін приміщення, сусідніх установок, висоту, на яку повинен бути встановлений виріб, тощо).

Монтажні креслення виконують за правилами, встановленими для складальних креслень, але зі спрощеними зображеннями. Перелік складових частин, потрібних для монтажу (включаючи і монтований виріб), розміщують на кресленні, оформляючи його у

вигляді специфікації. Іноді замість цього переліку вказують позначення виробу, що монтується, а також складальних одиниць, деталей і матеріалів, потрібних для монтажу, на полочках ліній-виносок.

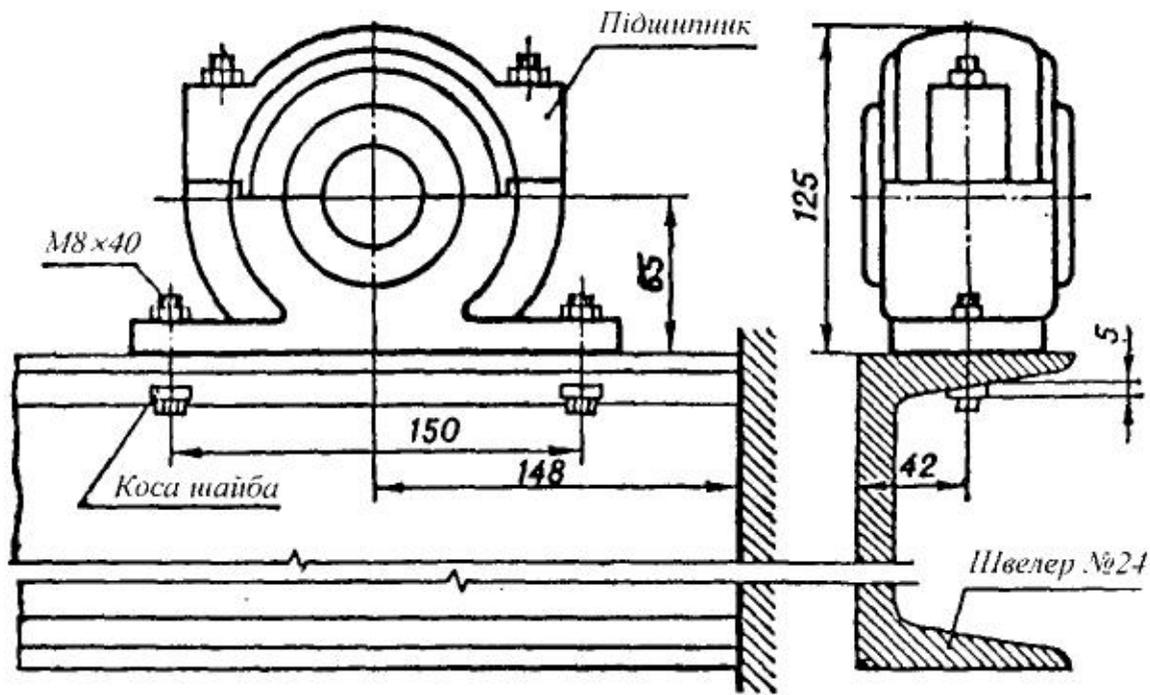


Рис.12.4. Монтажне креслення.

## 12.2. Зображення на складальних кресленнях

Складальні одиниці зображаються на кресленнях *виглядами, розрізами і перерізами*. Найбільше на складальних кресленнях міститься розрізів. Це цілком закономірно, тому що якраз розріз дає змогу з'ясувати внутрішню будову складальної одиниці. При цьому деталі складальних одиниць також здебільшого зображають розрізами. Застосування розрізів на складальних кресленнях зумовлено конструктивними особливостями форми деталей складальних одиниць.

У випадку симетричного зображення поєднують на одному зображенні половину вигляду з половиною розрізу.

Характер зображень на складальному кресленні визначається особливостями зображення деталей, які входять до складу складальної одиниці. Залежно від впливу форми деталі на вибір зображення всі деталі можна умовно поділити на три групи.

До *першої групи* належать деталі, для з'ясування форми яких немає потреби застосовувати розрізи. Сюди входять монолітні деталі, що не мають внутрішніх порожнин (вісь, шток, болт тощо).

*Другу групу* становлять деталі, для з'ясування форми яких треба застосувати розріз. Ця група об'єднує деталі, які мають внутрішні порожнини.

*Третя група* — це деталі, у яких для з'ясування форми однієї частини їхньої поверхні немає потреби застосовувати розріз, а для іншої така потреба існує. У цьому випадку виконують місцевий розріз. Деталі цієї групи, відповідно до розглянутої класифікації можна назвати «комбінованими». Вони поєднують монолітну частину з частиною, яка має внутрішні порожнини.

Кількість зображень та їхній зміст на складальному кресленні залежать від потреби з'ясування форми та взаємного розміщення деталей складальної одиниці.

Вигляди на складальних кресленнях, що розміщені у проєкційному зв'язку, не позначаються і не надписуються. Додаткові вигляди і вигляди, розміщені поза проєкційним зв'язком, позначають стрілкою і буквами «А», «Б», «В» і т.д.

Прості та складні розрізи позначають розімкненою лінією зі стрілками і буквами «А – А», «Б – Б», «В – В» тощо. Прості розрізи зі січною площиною, що проходить через вісь симетрії виробу або зображення яких розміщені на місці відповідних виглядів, не позначаються. Місцеві розрізи обмежують суцільною хвилястою лінією.

Штриховка однієї деталі (чи однакових деталей) на всіх її зображеннях виконується з нахилом  $45^\circ$  в один бік і однаковою відстанню між лініями штриховки. На зображеннях суміжних деталей штриховку урізноманітнюють, змінюючи напрям її нахилу та відстань між лініями штриховки або зсуваючи лінії однієї деталі відносно іншої (рис. 12.5). Елементи, товщина яких на кресленні 2 мм і менше, у розрізах і перерізах зачорнюють незалежно від виду матеріалу.

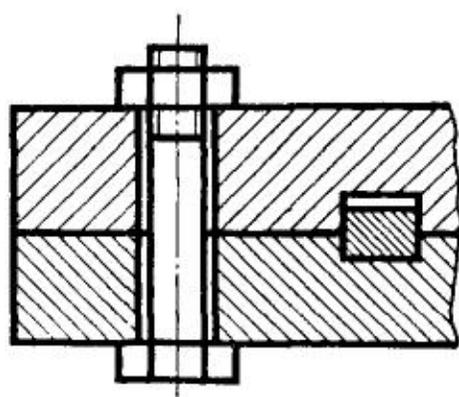


Рис.12.5. Штриховка суміжних деталей у розрізах на складальних кресленнях.

### 12.3. Умовності та спрощення на зображеннях складальних креслень

Зображення на складальних кресленнях виконують зі спрощеннями, передбаченими для всіх видів креслень, а також із деякими додатковими умовностями і спрощеннями, визначеними для складальних креслень.

На складальних кресленнях частини виробу, що переміщуються, зображають у робочому положенні. Під робочим положенням розуміють таке положення робочих органів, що забезпечує їм виконання основних функцій. Наприклад, робочим положенням крана є таке положення отвору в його пробці, яке забезпечить рух рідини, газу чи повітря по трубах.

Щоб з'ясувати принципи роботи або особливості установа виробу, його рухомі частини на складальному кресленні зображають у крайньому або проміжному положенні. Але при цьому наносять відповідні розміри, а зображення крайнього чи проміжного положення виконують штрихпунктирною з двома крапками тонкою лінією (рис. 12.6, а). В разі потреби крайні і проміжні положення рухомої частини виробу супроводжують необхідними написами (рис. 12.6, б).

Дозволяється не зображати на будь-якому вигляді складального креслення окремі деталі, які заважають розумінню конструктивних особливостей інших деталей (кришки, кожухи, маховички, руків'я тощо). У таких випадках над відповідним зображенням складального креслення виконують напис: «Маховичок поз. 6 не

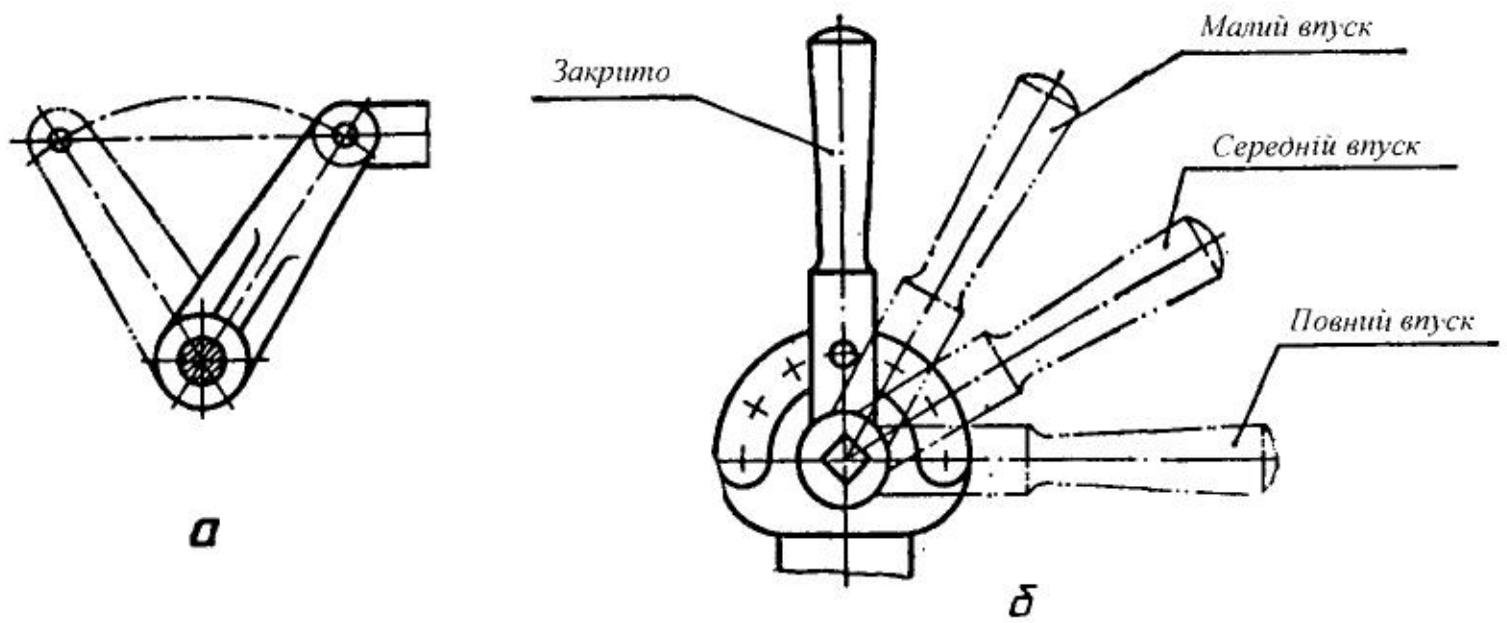


Рис. 12.6. Зображення рухомих частин виробу на складальному кресленні: *а* — крайніх положень; *б* — проміжних положень.

показаний» (рис. 12.7, *а*). Потрібний вигляд, у даному випадку маховичка *б*, креслять окремо на вільному місці поля креслення з пояснювальним написом: «А поз. *б*».

Коли на складальному кресленні є розрізи та перерізи, а січні площини проходять вздовж осей гвинтів, болтів, шпильок, заклепок, непорожнистих валів, шпинделів, шатунів, важелів тощо, то їх зображають нерозсіченими (рис. 12.8, *а, з*). Нерозсіченими на складальних кресленнях показують також гайки, шайби і кульки.

Кріпильні різьбові з'єднання зображають зі спрощеннями, прийнятими для цих видів з'єднань (рис. 12.8, *д, з*). У повному обсязі ці спрощення будуть розглянуті далі.

На складальному кресленні дозволяється не зображати фаски, заокруглення, галтелі (рис. 12.8, *а, с*), але тільки в тому випадку, коли вони не мають конструктивного призначення. Дозволяється не зображати проточки, заглиблення, виступи, насічку та інші дрібні елементи, а також зазори між стержнем і отвором (рис. 12.8, *г*).

При зображенні пружин на складальних кресленнях дотримуються деяких умовностей і спрощень. Це означає, що вироби, розміщені за гвинтовою пружиною, зображають до зони, яка умовно закриває ці вироби і позначається осьовими лініями перерізів витків (рис. 12.8, *е*). Пружину дозволяється зображати нерозсіченою, а також у розрізі лише поперечними перерізами витків. Умовно вважають, що пружина закриває розміщені за нею елементи деталей до контуру перерізів чи до осьових ліній цих перерізів. Якщо діаметр дроту пружини 2 мм і менше, то перерізи зачорнюють.

При зображенні витків пружини круглого перерізу чи при товщині перерізу іншого профілю менше ніж 2 мм пружину дозволяється зображати лише похилими до осі прямими лініями завтовшки 0,6 – 1,5 мм (рис. 12.8, *б*).

Зварний, паяний і клеєний виріб у зібраному вигляді з іншими виробами у розрізах і перерізах штрихують як монолітний предмет в один бік із зображенням межі між деталями цього виробу суцільними товстими основними лініями (рис. 12.8, *в*). Якщо складальна одиниця має кілька однакових рівномірно розміщених деталей (чи їхніх комплектів), то зображають тільки одну-дві деталі (один-два комплекти), а решту показують умовно чи спрощено (рис. 12.8, *ж*), записавши у специфікацію їхню кількість.



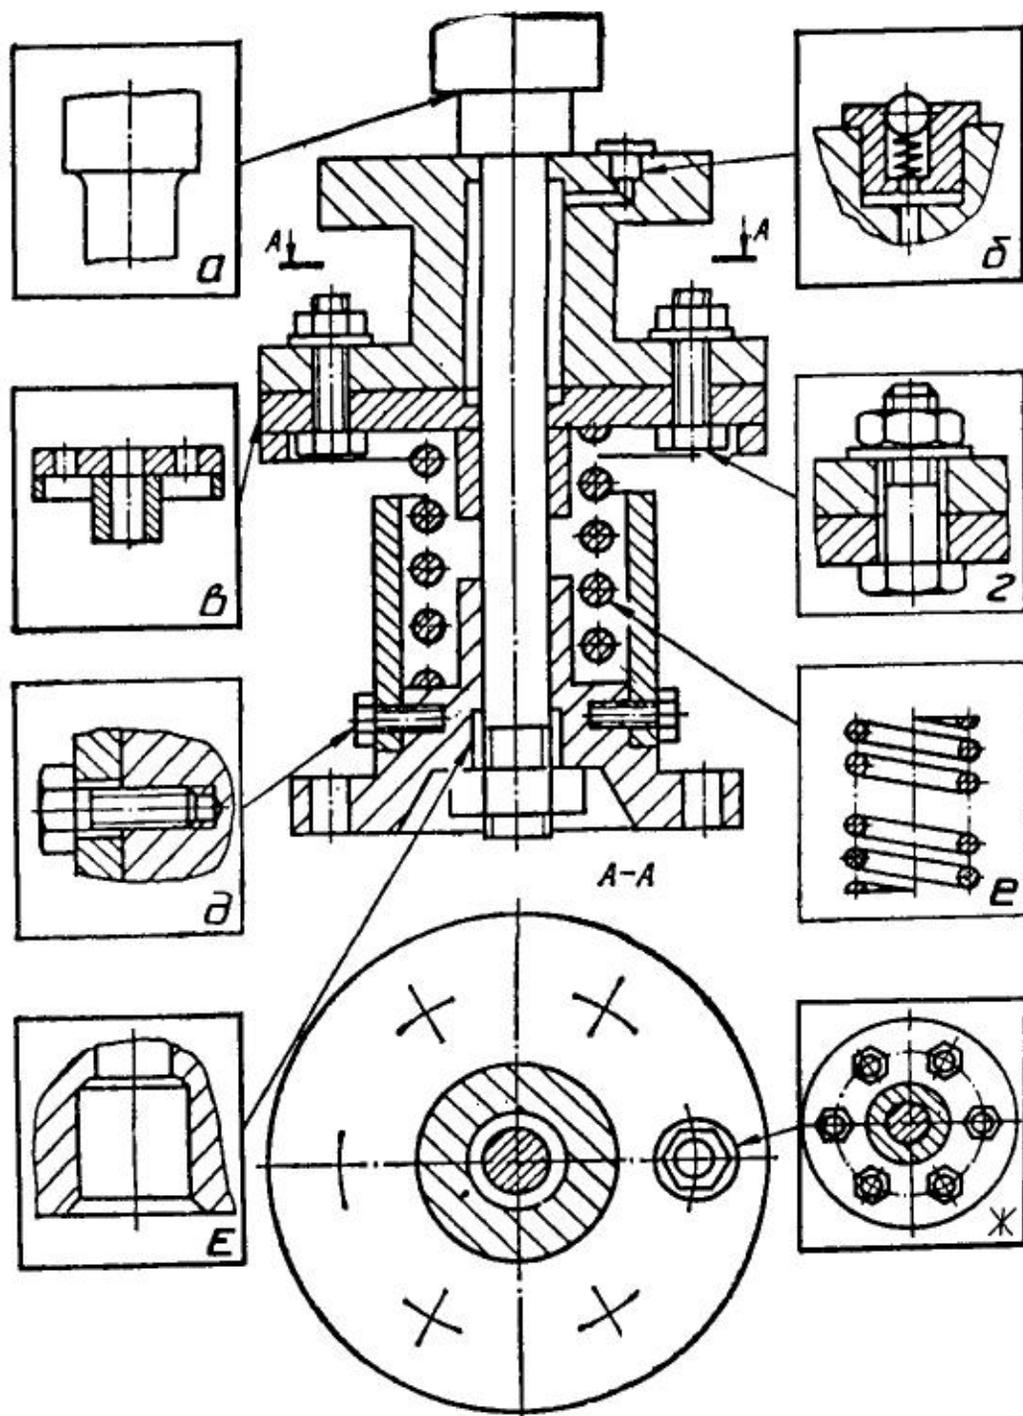


Рис.12.8. Умовності та спрощення на складальному кресленні.

#### 12.4. Розміри на складальних кресленнях

Розміри, які наносяться на складальних кресленнях, поділяють на дві групи.

1. Розміри, які повинні бути виконані чи проконтрольовані за даним складальним кресленням, називають *виконавчими*.

2. Розміри, які не підлягають виконанню за даним складальним кресленням і для більшої зручності користування наносяться кресленням, називають *довідковими*.

До першої групи розмірів належать:

*монтажні розміри*, які визначають взаємне розміщення деталей у виробках (сюди зараховують і монтажні зазори);

*розміри елементів деталей*, які виконуються у процесі чи після складання, наприклад, механічною обробкою після зварювання, клепання, паяння, пресування;

*розміри спряжених елементів деталей*, які зумовлюють характер з'єднання (посадки), наприклад, спряжений розмір із граничними відхиленнями діаметра циліндра і поршня;

розміри, які характеризують експлуатаційні параметри виробу і положення окремих елементів конструкції, до них, наприклад, належить хід поршня, клапана двигуна, важеля.

До другої групи розмірів належать:

*габаритні розміри*, які визначають граничні зовнішні обриси виробу, наприклад, висоту, довжину і ширину виробу чи його найбільший діаметр;

*встановлювальні та приєднувальні розміри*, які визначають величини елементів, за якими даний виріб установлюють на місці монтажу, наприклад, розміри центрових кіл на фланцях, за якими розміщені отвори, та діаметри отворів під болти, відстані між отворами кріплення, приєднувальні розміри різьб тощо;

*характерні розміри*, які конструктор вважає за потрібне вказати на кресленні, наприклад, розміри плечей важелів та руків'їв, діаметри штурвалів, розміри профілю спеціальної різьби, діаметри отворів і трубопроводів, по яких переміщується робоче тіло, тощо.

На кресленнях складальних одиниць наносять ті розміри, які повинні бути виконані та проконтрольовані за даним складальним кресленням, тобто всі виконавчі розміри, включаючи розміри для виконання нерознімних з'єднань (клепання, зварювання, паяння, пресування). Із групи довідкових розмірів зазначають установлювальні, приєднувальні, габаритні, а з характерних — деякі розміри, що визначають технічні характеристики складальної одиниці, наприклад, плечі важелів та їхній хід.

На складальних кресленнях виробу для всіх розмірів спряжених елементів деталей, як рухомих, так і нерухомих, як правило, позначають характер з'єднання (посадку). Для цього наносять номінальний розмір, який належить як до отвору, так і до вала, а праворуч від номінального розміру за допомогою простого дробу позначають посадку з'єднання: у чисельнику — поле допуску і квалітет точності для отвору, а в знаменнику — поле допуску і квалітет точності для вала. Ці відомості потрібні робітнику для ретельного виконання з'єднання, а також під час ремонту виробів.

Щоб краще зрозуміти суть кожного виду розміру, що наноситься на складальному кресленні, розглянемо креслення редуктора (див. рис. 12.1, а).

Граничні зовнішні обриси редуктора визначають габаритні розміри: 640 (довжина) × 460 (ширина) × 400 (висота). Установлювальні та приєднувальні розміри на кресленні — відстань між осями отворів (100 + 100 та 140 і 335) і діаметри отворів під болти (4 отв. Ø23). До них належать також розміри, які будуть використані для з'єднання редуктора з іншими механізмами: діаметри валів (Ø55р6 і Ø42р6) і довжини їхнього вильоту (80 і 70). Є на кресленні розміри спряжених елементів деталей, які визначають характер основних і найвідповідальніших з'єднань у редукторі: Ø65Н7/р6 і Ø45Н7/р6 — посадки зубчастих коліс на валах, Ø130Н7/н6 — посадка зовнішньої поверхні стакану у корпусі редуктора. До цієї групи належать і розміри окремих поверхонь, які забезпечують взаємозамінність деталей редуктора: посадочні отвори у стакані та корпусі під підшипники Ø130Н7 і Ø120Н7 і діаметри валів, на які насаджуються підшипники (Ø60к6 і Ø50к6). Креслення містить кілька

характерних розмірів: кути ділільних конусів зубчастих коліс  $26^{\circ}33'$  і  $63^{\circ}27'$  та лінійний розмір 280, що визначає положення ведучого вала відносно поздовжньої осі редуктора.

### 12.5. Номери позицій і специфікація

На складальному кресленні всі складові частини виробу нумерують відповідно до номерів позицій, які зазначені у специфікації складальної одиниці. Номери позицій наносять на полочки ліній-виносок, які проводять від зображень складових частин виробу. Один кінець ліній-виносок, які перетинають лінію контура, закінчується крапкою, інший — поличкою. У тих випадках, коли зображення складової частини невелике, зачорнене у перерізі (так допускається зображати прокладки) чи показується лінією (наприклад, пружина з тонкого дроту), лінію-виноску закінчують стрілкою (рис. 12.9, а).

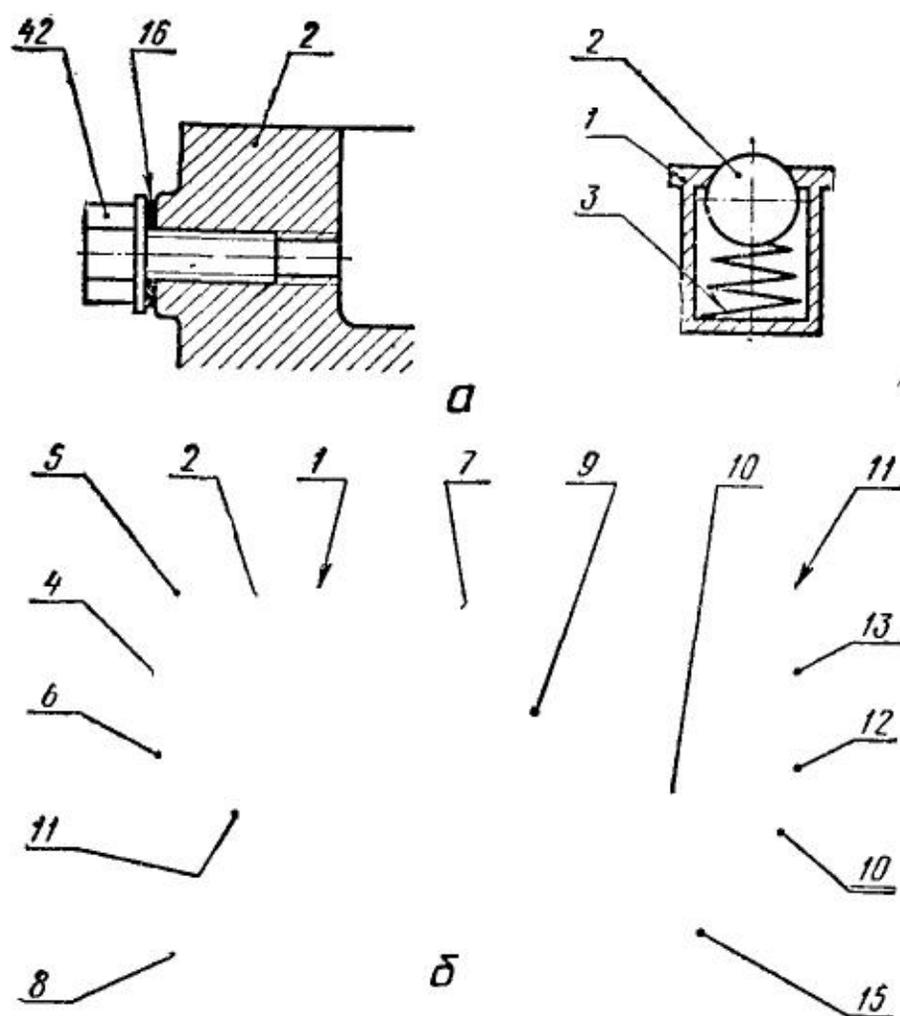


Рис.12.9. Номери позицій на складальному кресленні.

Номери позицій вказують на тих зображеннях, на яких відповідні складові частини проєціюються як видимі, як правило, на основних виглядах чи розрізах. Номер позиції наносять на креслення один раз. Допускається вказувати їх вдруге для однакових складових частин.

Лінію-виноску і поличку виконують суцільною тонкою лінією. Лінії-виноски проводять так, щоб вони не були паралельними до ліній штриховки, а також не перетиналися між собою та з розмірними лініями.

Номери позицій розміщують паралельно до основного напису креслення поза контуром зображення і групують у стовпчик (по вертикалі) чи рядок (по горизонталі)

на одній лінії (приклад такого розміщення показано на рис. 12.9, б). Розмір шрифту для них беруть на один-два порядки більшим, ніж прийнятий на кресленні для розмірних чисел.

У разі потреби виконують спільну лінію-виноску з вертикальним розміщенням номерів позицій для групи кріпильних деталей, які належать до одного і того ж місця кріплення (рис. 12.10, а), і для групи деталей з чітко вираженим взаємозв'язком, коли відсутня можливість підвести лінію-виноску до кожної складової частини виробу (рис. 12.10, б). У цих випадках лінію-виноску проводять від зображення складової частини, що закріплюється. Номер позиції цієї частини вказують першим.

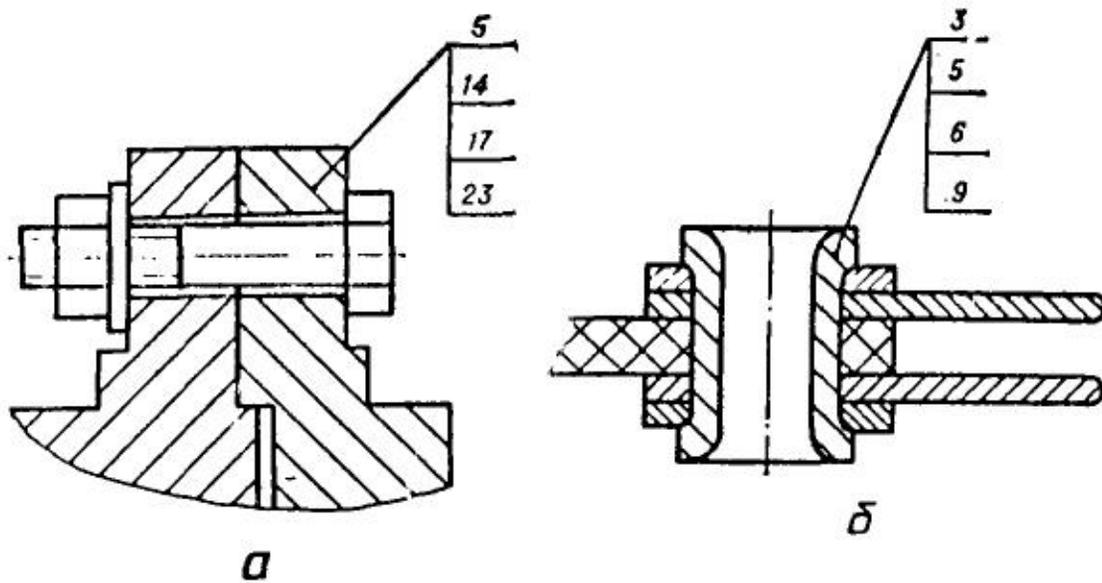


Рис.12.10. Розміщення номерів позицій для групи взаємозв'язаних деталей.

Кожне складальне креслення супроводжують специфікацією. *Специфікація* — це документ, який визначає склад складальної одиниці. Він потрібний для виготовлення, комплектування конструкторських документів і планування запуску у виробництво складових частин складальної одиниці.

Специфікація має вигляд таблиці, до якої заносять номери позицій, позначення робочих креслень деталей, що входять до складальної одиниці. Виконують її на окремих аркушах формату А4 за формою і розмірами, показаними на рис. 12.11, а.

У загальному випадку специфікація складається з таких розділів: а) документація; б) комплекси; в) складальні одиниці; г) деталі; г) стандартні вироби; д) інші вироби; е) матеріали; є) комплекти. Залежно від складу виробу в специфікації можуть бути не всі розділи, а лише деякі з них. На навчальних кресленнях до специфікації здебільшого заносять розділи «Документація», «Деталі», «Стандартні вироби», «Матеріали». Назви розділів записують у вигляді заголовків у графі «Найменування» і підкреслюють суцільною тонкою лінією. Нижче кожного заголовка залишають вільний рядок, а в кінці кожного розділу — не менше одного рядка для можливих додаткових записів.

Розглянемо зміст кожного розділу специфікації стосовно навчальних креслень (на прикладі складального креслення виробу «Вентиль», зображеного на рис. 12.7, б).

До розділу «Документація» записують документи, які становлять основний комплект конструкторських документів специфікованого виробу. В середині цього

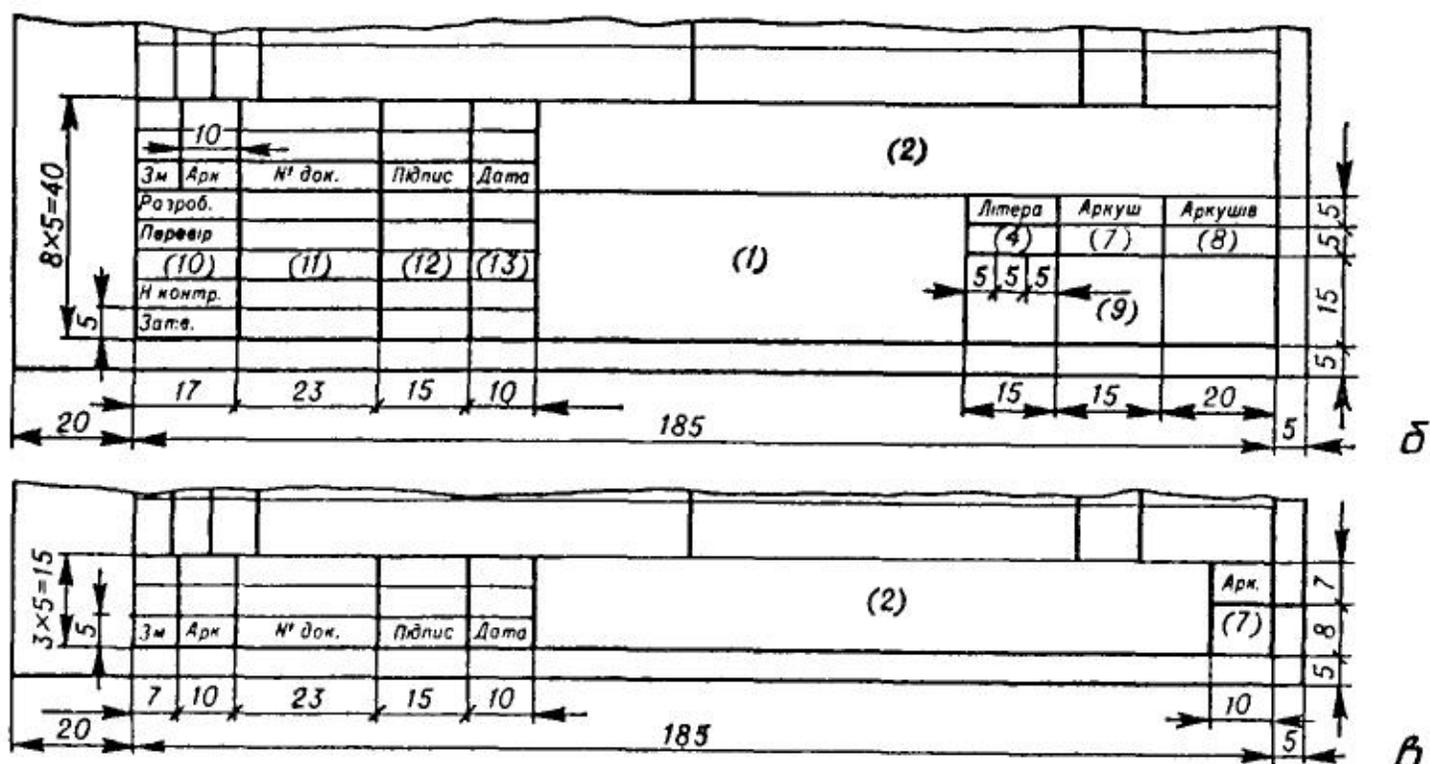
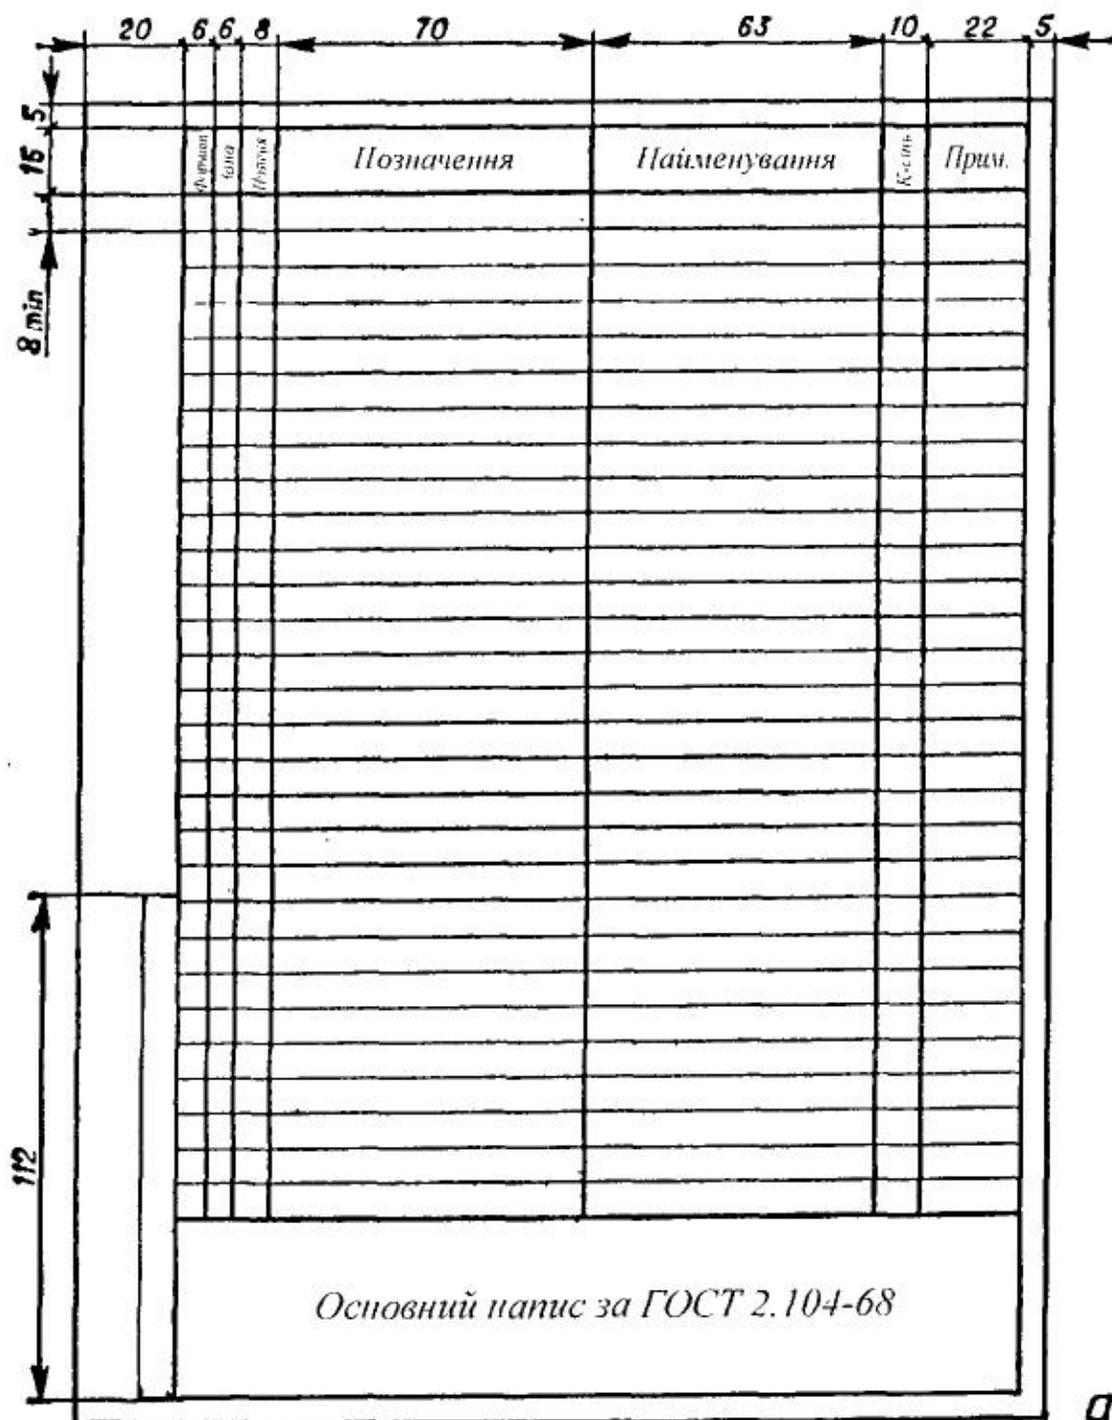


Рис.12.11. Специфікація (а) і основний напис до специфікації (б, в).

розділу документи розміщують у такій послідовності: спочатку документи на специфікований виріб, а потім на неспецифіковані складові частини. Для документів, які входять до основного комплексу документів специфікованого виробу і складаються на даний виріб, вказують тільки назву документів. Наприклад: «Складальне креслення», «Технічні умови» тощо. Для документів на неспецифіковані складові частини вказують назву виробу і документа. На навчальних кресленнях, як видно з рис. 12.7, б, до розділу «Документація» заносять назву документа «Складальне креслення».

До розділу «Деталі» записують деталі, які безпосередньо входять до складу специфікованого виробу і на які виконано креслення. Запис деталей всередині розділу виконують у порядку зростання цифр, які входять до їх позначення. Як деталі вентиля у специфікацію занесено корпус, дві втулки, гайку натискну, шток, маховичок, кільце, штуцер — усього 8 деталей.

До розділу «Стандартні вироби» записують вироби, виготовлені за державними галузевими стандартами і стандартами підприємств (для виробів допоміжного виробництва). У межах кожної категорії стандартів запис виконують за групами виробів, об'єднаних за їхнім функціональним призначенням (підшипники, кріпильні вироби, арматура, електротехнічні вироби тощо); у межах кожної групи — в алфавітному порядку назв (болти, гайки, гвинти, шпильки, шплінти); у межах кожної назви — у порядку збільшення позначень стандартів; у межах кожного позначення — у порядку збільшення основних параметрів чи розмірів виробу (діаметра, довжини). До складу вентиля входять три стандартні вироби: гайка, прокладка і шайба. Вони виготовляються за державними стандартами і є групою виробів, об'єднаних за функціональним призначенням.

До розділу «Матеріали» заносять усі матеріали у вигляді прутків, дроту, листів, стрічок, труб тощо, які безпосередньо входять до складу специфікованого виробу. Матеріали записують за видами у такій послідовності: метали чорні, метали кольорові, пластмаси, прес-матеріали паперові, текстильні тощо. У межах кожного виду матеріали вказують у алфавітному порядку назв; у межах кожної назви — за збільшенням розмірів чи інших технічних параметрів. До складу вентиля входить матеріал «Прядиво», про що зроблено відповідний запис у специфікації.

Як видно із наведених вище прикладів, усі графи специфікації заповнюють зверху вниз.

Щоб надалі вміло діставати зі специфікації потрібну інформацію, треба знати, які відомості містяться в усіх графах специфікації.

Графа «*Формат*» містить позначення форматів, на яких виконано креслення складових частин виробу. Цю графу не заповнюють для розділів «Стандартні вироби» і «Матеріали».

Графа «*Зона*» містить позначення зон, у яких розміщені певні складові частини виробу. Її заповнюють лише для креслень, у яких поле розділене на зони. Графи «*Формат*» і «*Зона*» у специфікаціях до навчальних креслень не заповнюються.

Графа «*Позиція*» містить порядкові номери складових частин, які безпосередньо входять до специфікованого виробу, в послідовності запису їх до специфікації. Для розділу «Документація» цю графу не заповнюють.

Графа «Позначення» містить позначення конструкторських документів на деталі, що входять до складу виробу. Не заповнюють цю графу для розділів «Стандартні вироби» і «Матеріали».

Графа «Кількість» містить відомості про кількість складових частин, що входять до однієї складальної одиниці виробу, а для матеріалів — відомості про кількість матеріалу на один виріб (одиниці фізичних величин позначають). Допускається одиниці фізичних величин записувати у графі «Примітка» (див. рис. 12.7, б).

Графа «Примітка» містить додаткові відомості про вироби, документи і матеріали, які записані у специфікацію.

**Основний напис.** Кожне складальне креслення супроводжується основним написом. Форма основного напису та його розміри для складальних креслень такі, як і для всіх інших технічних креслень,— стандартні (див. рис. 8.5). Графи основного напису складального креслення містять трохи відмінні від уже вам відомих:

*графа 1* — назва складальної одиниці, зображеної на кресленні;

*графа 2* — позначення креслення;

*графа 3* — для складальних креслень не заповнюється.

Усі інші графи на основному написі до складального креслення заповнюються так, як це було розглянуто раніше.

Форма основного напису та його розміри для специфікації відрізняються від основного напису для креслень (рис. 12.11, б, в). При великій кількості складових частин виробу специфікація може розміщатися на кількох аркушах. У цьому випадку на першому аркуші специфікації виконується основний напис за формою рис. 12.11, а, а на всіх наступних аркушах — за спрощеною формою рис. 12.11, б. Зміст граф основного напису для специфікації відповідає розглянутим вище відомостям, які містяться у графах основного напису для складального креслення.

### ЗАПИТАННЯ

1. Що називають складальним кресленням? Про що можна дізнатися зі складального креслення виробу?
2. Що повинно містити складальне креслення?
3. Які вимоги висувають до головного зображення складального креслення?
4. Які розміри наносять на складальних кресленнях?
5. Чому на складальному кресленні не наносять розмірів деталей, що входять до складу зображеного на ньому виробу?
6. Що таке номери позицій і для чого їх вказують на складальних кресленнях?
8. Що називають специфікацією? Для чого вона призначена?
9. Що і в якій послідовності заносять до специфікації?
10. В якому випадку дозволяється суміщати специфікацію зі складальним кресленням на одному форматі?
11. Як штрихують суміжні деталі на складальних кресленнях?

### ЗАВДАННЯ

1. Нанесіть номери позицій на зображення складових частин виробу (рис. 12.12).
2. Складіть специфікацію виробу за його складальним кресленням (рис. 12.13) і переліком його складових частин:

*а* – Ролик регулювальний. Деталі: 1 – Корпус ролика; 2 – Підшипник; 3 – Ролик; 4 – Вісь; 5 – Штифт 4×12 (2 шт.); 6 – Гвинт М10×30.58 (2 шт.); 7 – Прокладка; 8 – Притиск;

*б* – Шків з віссю. Деталі: 1 – Вісь; 2 – Гайка М10.5; 3 – Шайба 10; 4 – Кронштейн; 5 – Кільце (2 шт.); 6 – Гвинт М6×10.58 (2 шт.); 7 – Шків натяжний; 8 – Кільце стопорне (2 шт.); 9 – Маслянка І.І.16;

*в* – Опора. Деталі: 1 – Гайка М30.5; 2 – Опора; 3 – Втулка; 4 – Кришка; 5 – Цанга; 6 – Корпус; 7 – Пружина; 8 – Кільце 100-110-58-1-2; 9 – Диск; 10 – Поршень; 11 – Пружина.

3. Виконайте штриховку на розрізах деталей виробу (рис. 12.14). Складіть специфікацію за назвами деталей:

*а* – Задня бабка ділильної головки фрезерного верстата. Деталі: 1 – Вкладиш (чавун); 2 – Центр (сталь); 3 – Гвинт М12×40.59 (сталь);

*б* – Кондуктор для свердління отвору. Деталі: 1 – Корпус (сталь); 2 – Плита верхня (сталь); 3 – Втулка кондукторна (сталь); 4 – Штифт циліндричний 6×40 (сталь);

*в* – Насос плунжерний. Деталі: 1 – Корпус (чавун); 2 – Набивка сальника (міканіт); 3 – Валик кривошипний (сталь); 4 – Втулка сальника (сталь); 5 – Гайка накладна (сталь); 6 – Колесо зубчасте (сталь); 7 – Шайба 10 (сталь); 8 – Гвинт М10×18.58 (сталь).

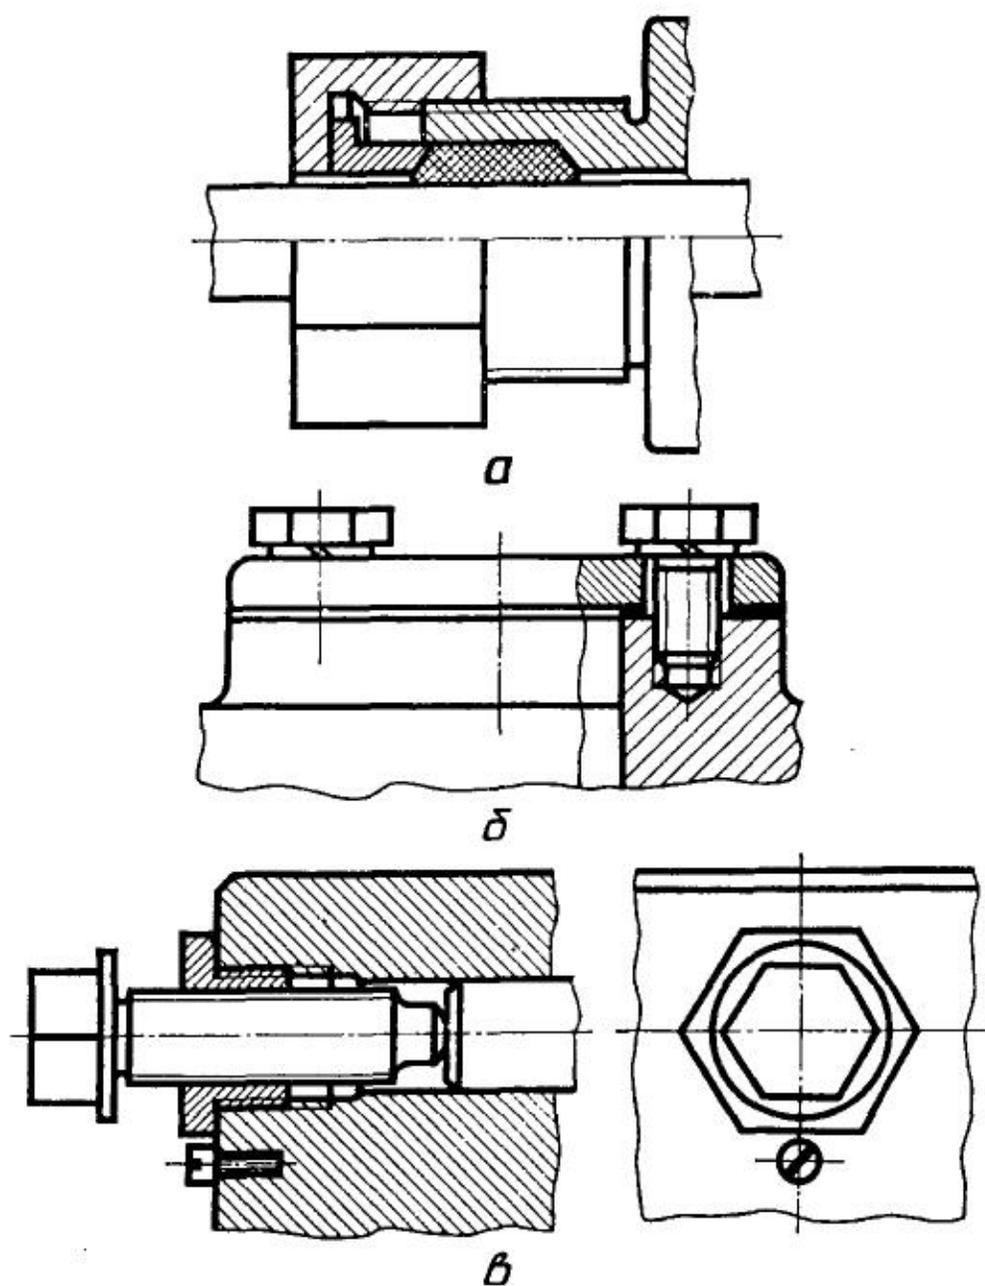


Рис.12.12. Зображення для завдання.

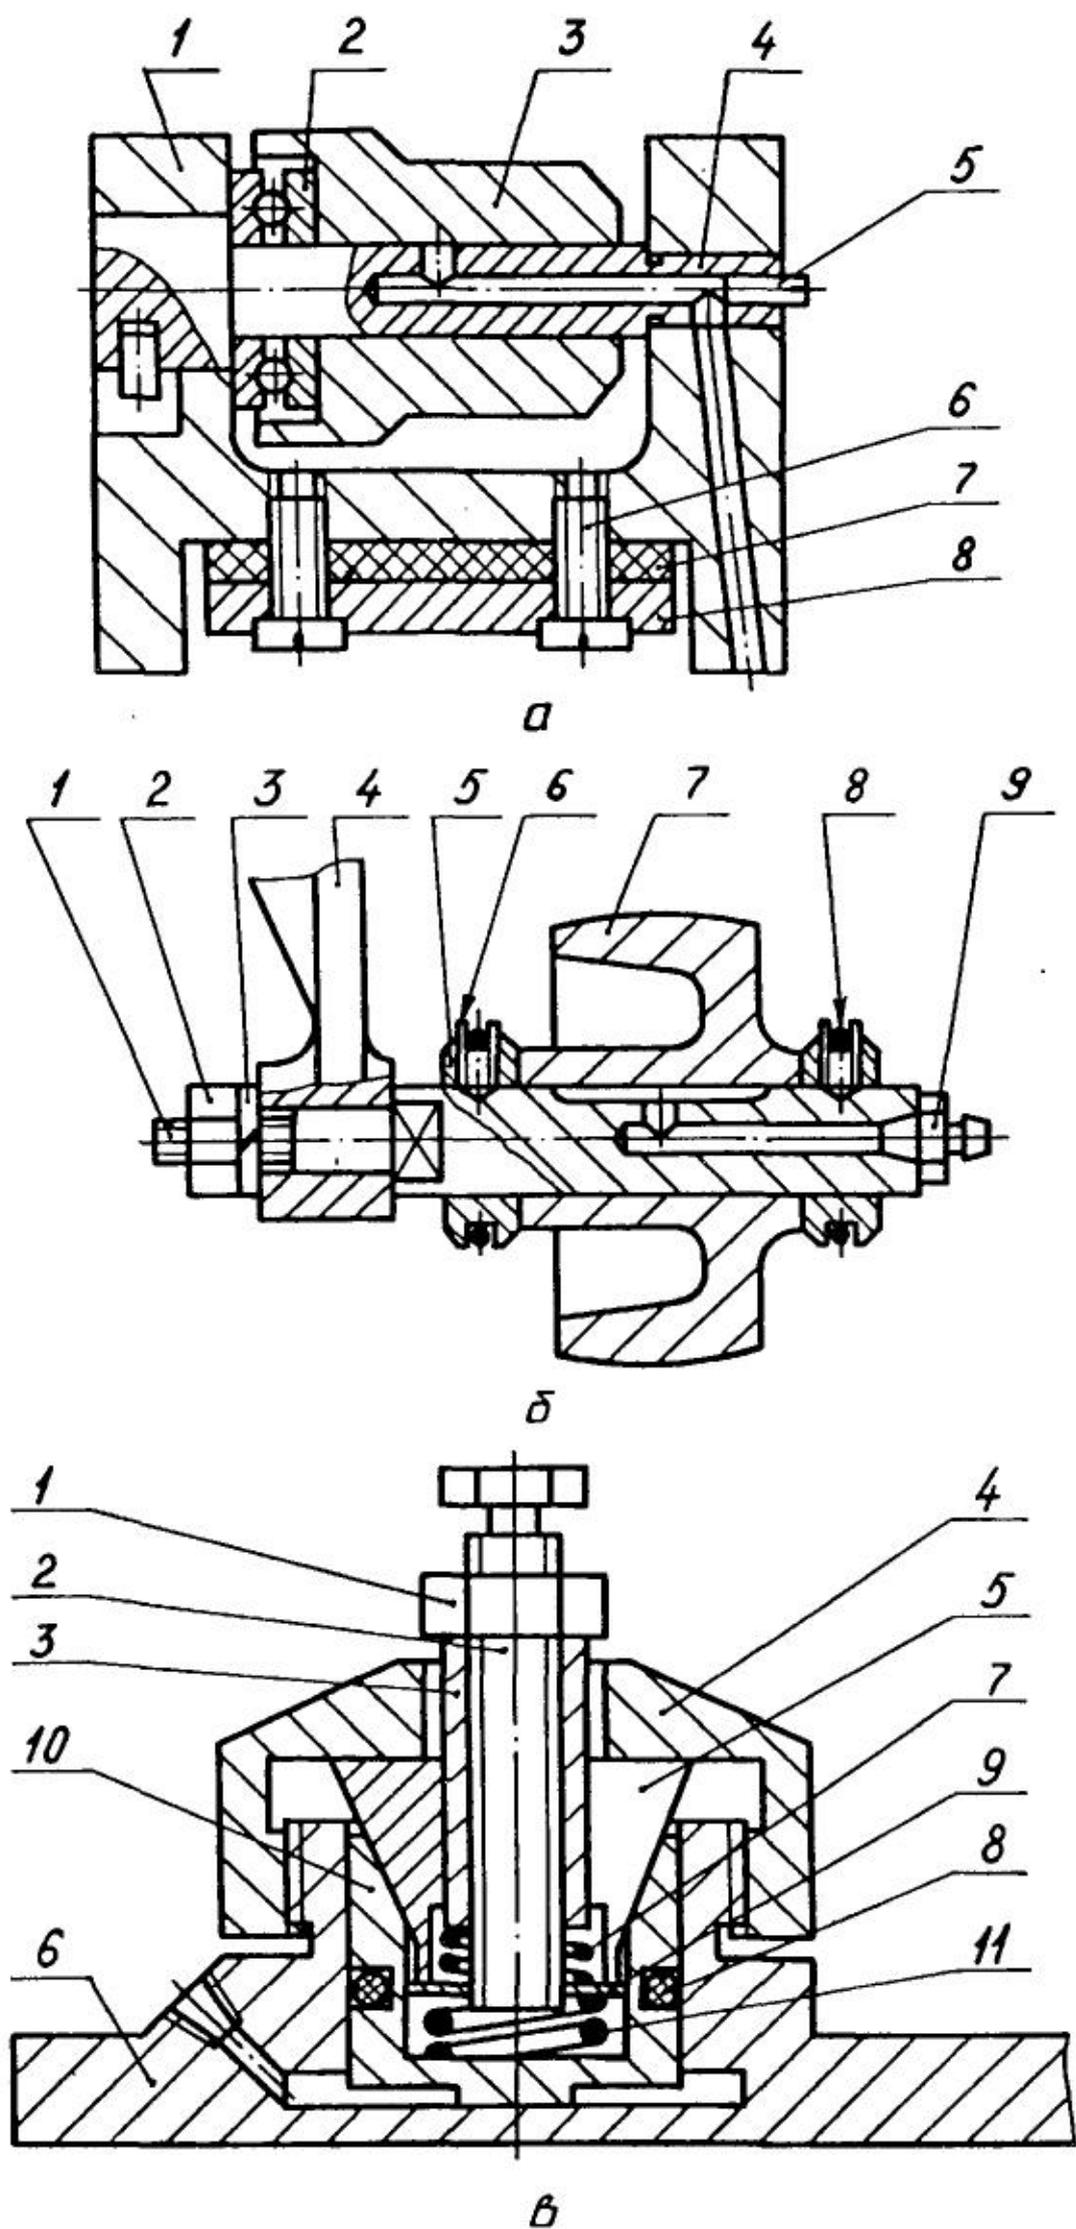


Рис.12.13. Зображення для завдання.

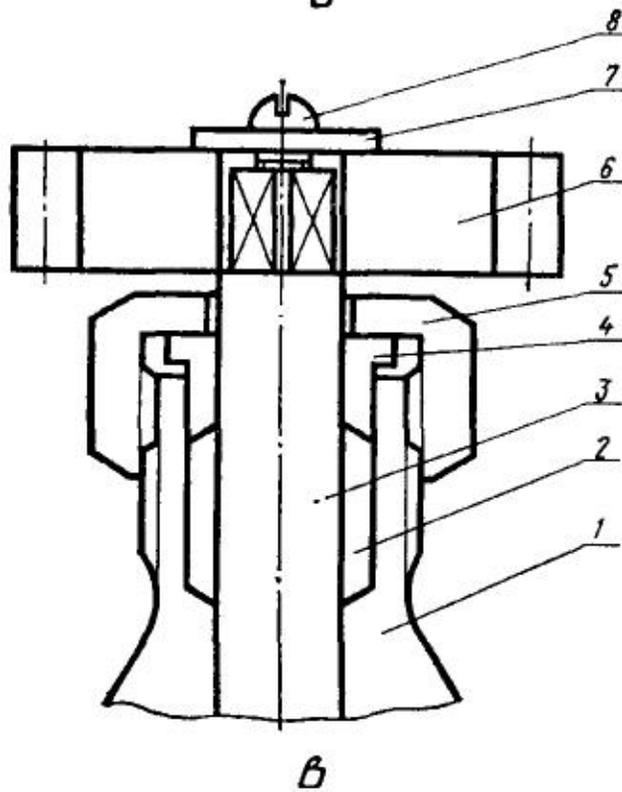
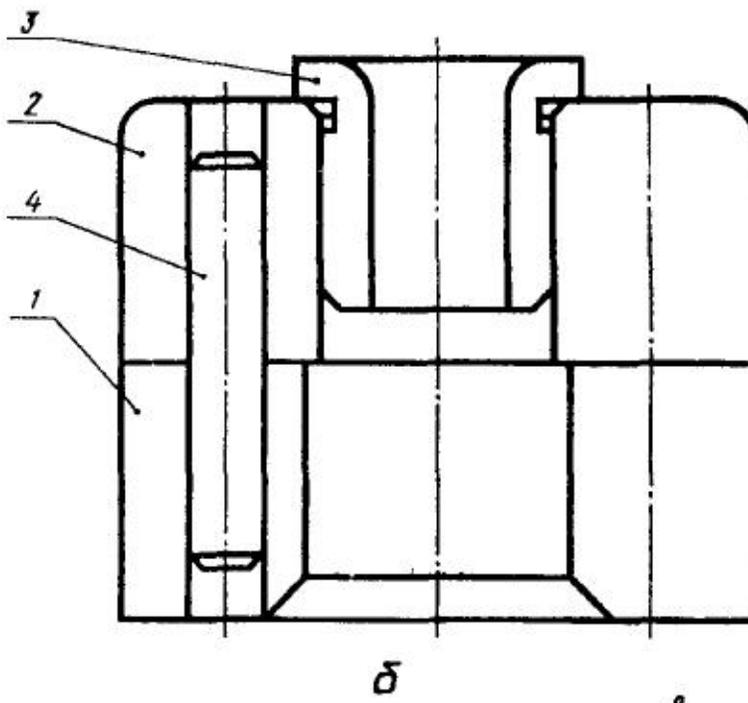
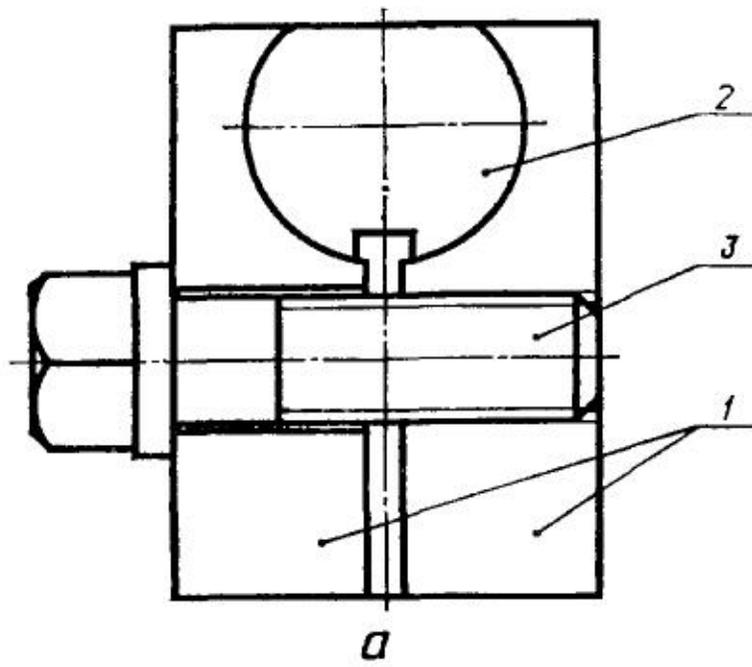


Рис.12.14. Зображення для завдання.

### 13.1. Загальні відомості про з'єднання деталей

Під час складання будь-якого виробу (автомобіля, металорізального верстата, радіоприймача, фотоапарата, велосипеда тощо) головним видом робіт є виконання різних з'єднань деталей. Складання двох чи декількох деталей можна виконати у вигляді *нерухомого* чи *рухомого* з'єднання їх. Нерухомо з'єднанні деталі зберігають незмінне взаємне положення, а рухомо з'єднані спряжені деталі мають змогу певного взаємного переміщення.

Крім того, з'єднання деталей у виробі можуть бути *нерознімними* (*нерозбірними*) чи *рознімними* (*розбірними*). Нерознімні з'єднання застосовують у тих випадках, коли при експлуатації виробів розбирання з'єднаних деталей не передбачено. Якщо за умовами експлуатації необхідно здійснювати розбирання з'єднань, їх виконують рознімними.

Рухомі з'єднання є розбірними (нерознімні рухомі з'єднання трапляються дуже рідко) і виконують їх за допомогою ходових різьб, а також спряженням сферичних і конічних поверхонь. Нерухомі рознімні з'єднання досить різноманітні: до них належать різьбові, шліцьові (зубчасті) і шпонкові з'єднання, а також з'єднання за допомогою штифтів та шплінтів. Нерухомі нерознімні з'єднання здійснюються різними способами: зварюванням, паянням, склеюванням, за допомогою заклепок, запресовуванням (чи напресовуванням), розвальцьовуванням і завальцьовуванням.

Способи здійснення та конструктивні особливості виконання з'єднань деталей можуть бути досить різноманітними. Але, незважаючи на існування цієї різноманітності, види спряження поверхонь з'єднуваних деталей надто обмежені.

Спряження деталей при їх взаємодії у будь-якому виробі здійснюється по *циліндричних, конічних, сферичних, плоских і гвинтових поверхнях*.

**Циліндричні** спряження найпоширеніші. Вони застосовуються у механізмах обертового і перетворювального руху — опорах валів, при установці втулок у корпусах, з'єднанні шківів чи зубчастих коліс з валами. З'єднання деталей по циліндричній поверхні можуть бути рухомими і нерухомими. На складальних кресленнях для таких

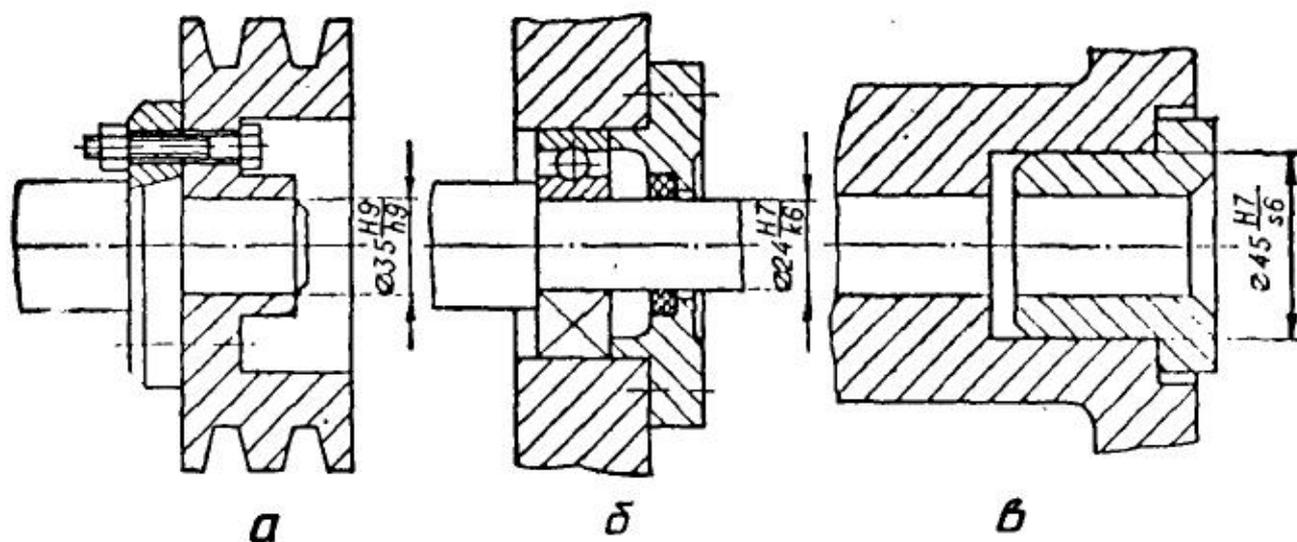


Рис. 13.1. З'єднання деталей по циліндричних поверхнях.

з'єднань вказують: діаметр спряжених поверхонь і умовні позначення полів допусків отвору та вала, які утворюють посадку (рис. 13.1).

Особливістю конструктивного виконання з'єднань по циліндричній поверхні є те, що спряження двох деталей можливе лише по одній співвісній поверхні, при цьому торцеве стикання деталей допускається не більше ніж по одній плоскій поверхні (рис. 13.1, в).

**Конічні спряження** використовують для трьох типів з'єднань: щільних (герметичних), рухомих і нерухомих (рис. 13.2).

*Щільні, чи герметичні, з'єднання* застосовують в арматурі трубопроводів (пробкові крани, рис. 13.2, а), у клапанних пристроях різних регуляторів, насосів тощо. Прикладом *рухомих конічних з'єднань* є опори шпинделів металорізальних верстатів у підшипниках ковзання. *Нерухомі конічні з'єднання* використовують при посадці хвостовиків різальних інструментів, у з'єднувальних муфтах (рис. 13.2, б), з'єднаннях крильчаток з валами у відцентрових насосах, при установці конічних штифтів (рис. 13.2, в) тощо. Спряжені конічні поверхні деталей мають одну і ту ж конусність, або кут конуса, який дорівнює  $2\alpha$ .

Під час конструювання деталей, які з'єднуються по конічній поверхні, передбачають можливість затягування конуса у конічному отворі. Таке затягування внутрішнього конуса досягається за рахунок зменшення базової відстані  $S$  (відстань між основами зовнішнього і внутрішнього конуса, рис. 13.2).

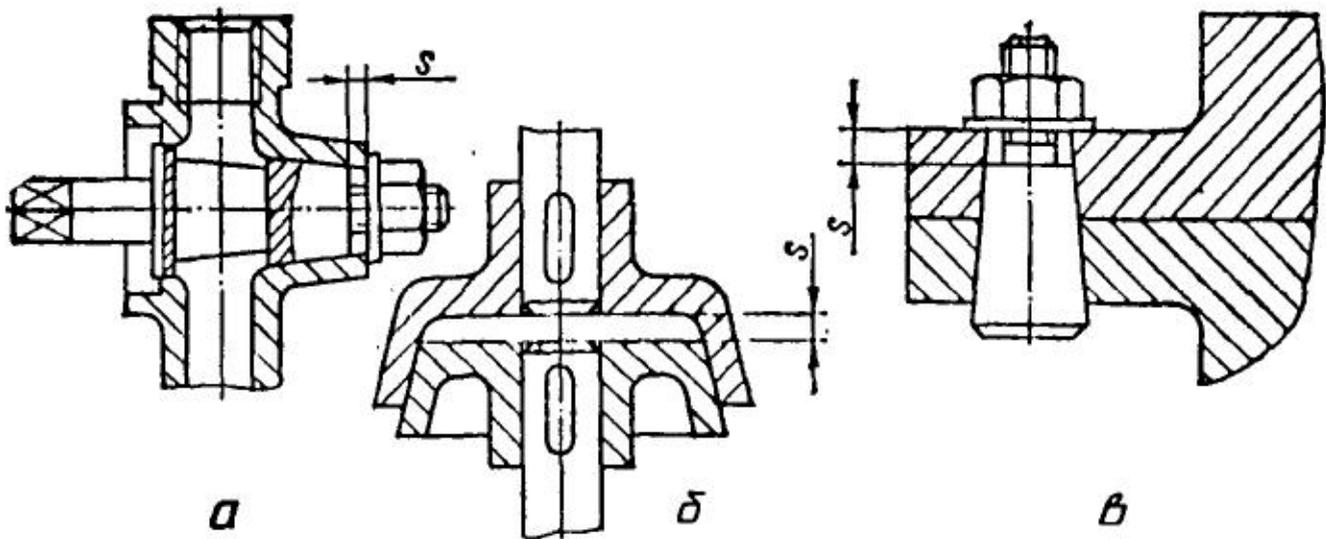


Рис. 13.2. З'єднання деталей по конічних поверхнях.

**Спряження по сферичній поверхні** утворює тільки *рухомі з'єднання*, які застосовуються у конструкціях клапанів, шарнірах, самоустановлюваних опорах, кульових з'єднаннях трубопроводів тощо. Приклади спряження деталей по сферичній поверхні показані на рис. 13.3.

**Плоскі, чи пазові, спряження** складаються звичайно з двох паралельних чи похилих площин, де дві взаємозв'язані площини однієї деталі охоплюють дві площини іншої. При цьому спряження деталей здійснюється по плоскій поверхні. Площини охоплюваної деталі утворюють паз найчастіше прямокутного профілю. Профіль перерізу охоплюваної деталі відповідає профілю паза. При цьому спряжувальним розміром з'єднання є ширина паза. Прикладами такого спряження може бути

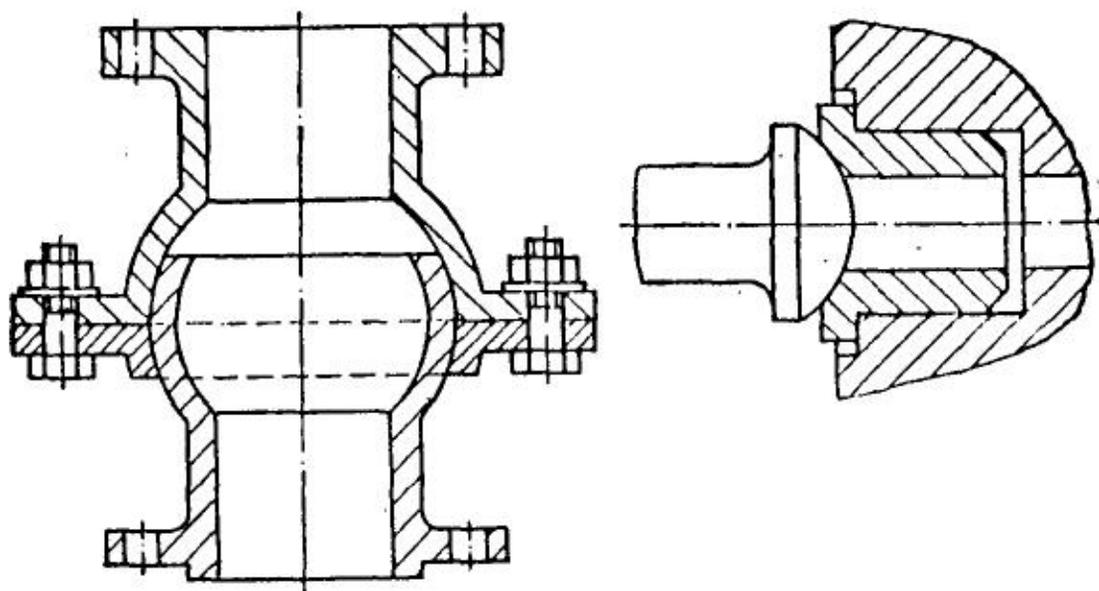


Рис. 13.3. З'єднання деталей по сферичних поверхнях.

спряження поршневих кілець по ширині у пазах поршня, спряження типу «ластівчин хвіст», а також шпонкові та шліцьові з'єднання.

**Спряження по гвинтовій поверхні** утворює різьбове з'єднання. Таке з'єднання одержують внаслідок загвинчування двох деталей зі зовнішньою і внутрішньою різьбою. Залежно від типу різьби, яка є на спряжуваних поверхнях, різьбове з'єднання може бути *кріпильним (нерухомим)* чи *рухомим*. Для того, щоб утворити нерухомі різьбові з'єднання, застосовують деталі з метричними і трубними різьбами. За допомогою трапецеїдальної, упорної чи прямокутної різьби здійснюються рухомі різьбові з'єднання. Конструктивно таке з'єднання є різьбовою парою.

Одна з деталей різьбової пари, яка має зовнішню різьбу, називається *ходовим гвинтом*, інша (з внутрішньою різьбою) — *гайкою*. Використання ходових різьб забезпечує вільне переміщення однієї деталі по іншій. Обертання надається або гайці (рис. 13.4, *а*), або гвинту (рис. 13.4, *б – г*). При цьому одна із деталей переміщається в осьовому напрямку, інша закріплена чи тільки обертається. Якщо гайка повинна бути нерухомою, вона запресовується у корпус або поміщається у спеціальне гніздо чи паз. При переміщенні гайки вздовж осі гвинт тільки обертається і не має осьового переміщення (рис. 13.4, *г*).

Для збільшення швидкості переміщення деталей ходові різьби часто виконують багатозахідними.

Ходові гвинти і гайки як деталі прості за конструкцією. Гвинти мають різьбу повного профілю на усій ділянці можливого контакту його з гайкою, тому різьба звичайно закінчується проточуванням, а не збігом. Гайки гвинтової передачі — це втулка з внутрішньою різьбою чи нарізаний отвір у корпусі деталі.

За допомогою ходової різьби здійснюється переміщення рухомої частини добре відомого всім пристрою — лещат (рис. 13.5). Під час обертання за допомогою руків'я 5 ходового гвинта 3 він взаємодіє з внутрішньою різьбою рухомої губки 4. Але гвинт не має осьового переміщення: цьому запобігають уступ на його кінці і штифт 1 з шайбою 2. Тому обертання гвинта надає осьового переміщення рухомій губці 4.

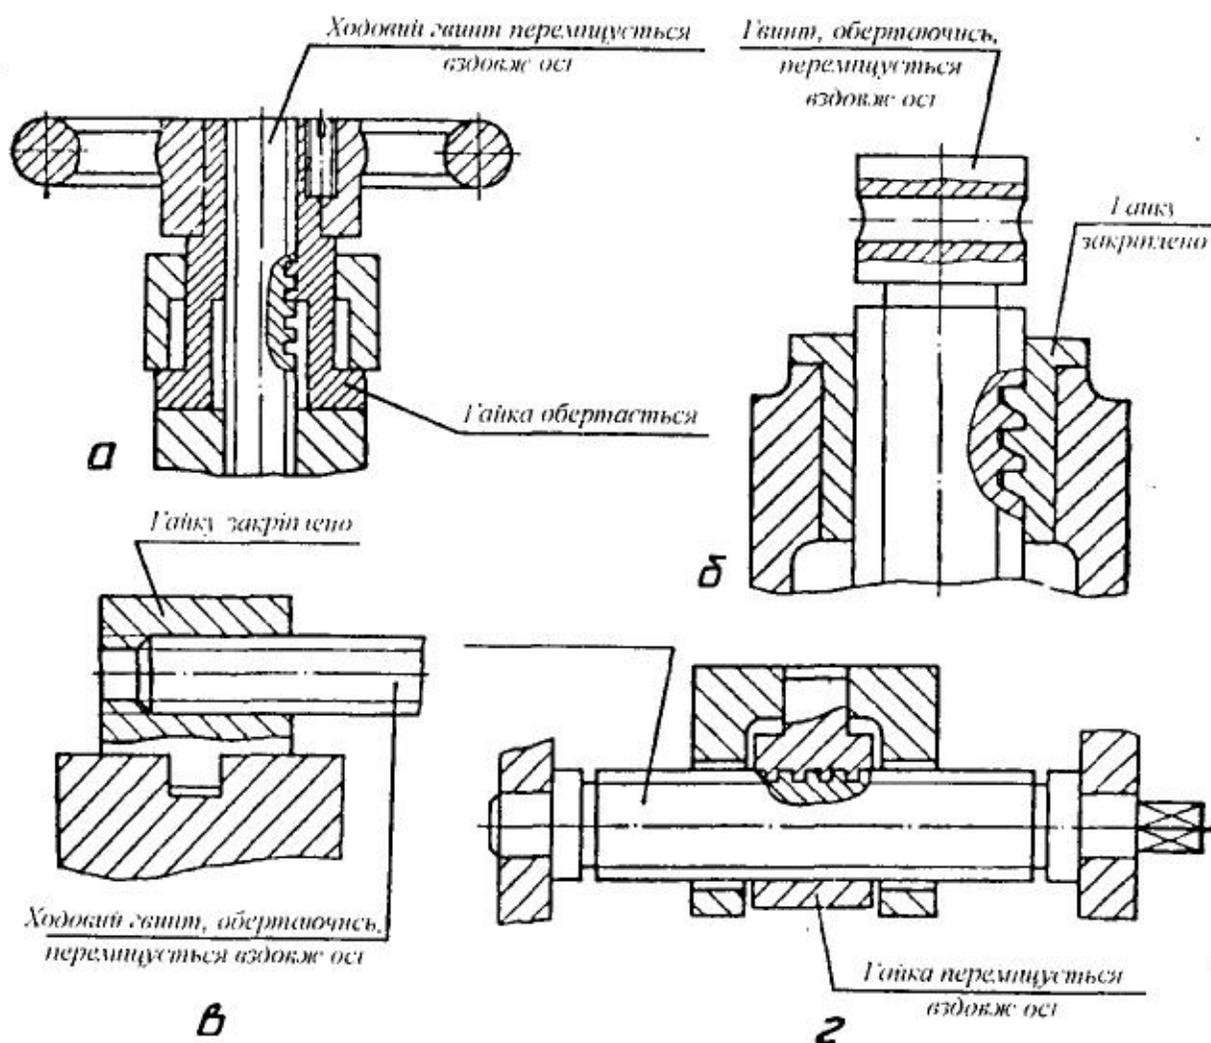


Рис.13.4. Рухомі різьбові з'єднання.

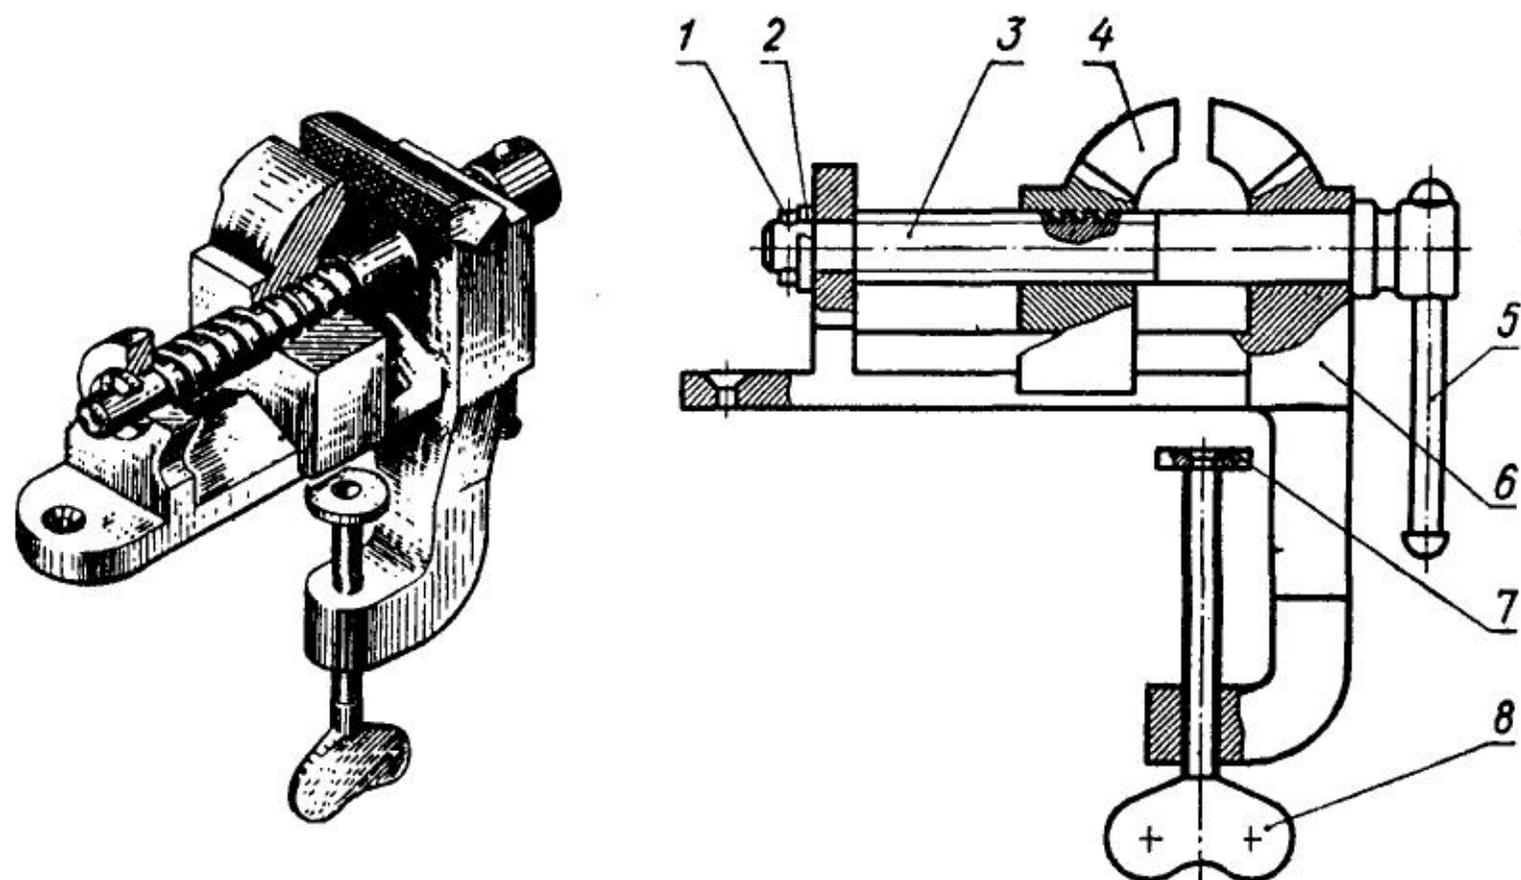


Рис.13.5. Лещата слюсарні: 1 — штифт; 2 — шайба; 3 — гвинт ходовий; 4 — губка рухома; 5 — руків'я; 6 — губка нерухома; 7 — шайба; 8 — гвинт.

**Рознімні з'єднання.** Характерною особливістю рознімних з'єднань є те, що вони допускають розбирання і повторне складання з'єднаних деталей без їх руйнування і пошкодження. До головних різновидностей рознімних з'єднань деталей належать:

*різьбові з'єднання*, які одержують нагвинчуванням однієї деталі на іншу чи за допомогою стандартних деталей з різьбою;

*шпонкові з'єднання*, що утворюються за допомогою деталей певної форми, які входять одночасно у паз вала та у паз охоплюючої його деталі;

*зубчасті (шліцьові) з'єднання* — спряження втулок з валами, які утворюються за допомогою виступів на валу і западин такого ж профілю у втулці ;

*з'єднання за допомогою штифтів* — деталі циліндричної чи конічної форми, які забезпечують точну фіксацію взаємного розміщення спряжуваних деталей чи попередження можливості перевантаження з'єднання.

**Нерознімні з'єднання.** Характерною особливістю нерознімних з'єднань є відсутність можливості роз'єднати їх без руйнування чи значного пошкодження з'єднаних чи з'єднувальних деталей.

До головних різновидностей нерознімних з'єднань належать:

*з'єднання заклепами* — металеві стержні з головками, які вставляються в отвори з'єднаних деталей і розклепуються у цьому положенні;

*зварні з'єднання*, де жорсткий зв'язок між деталями виникає внаслідок плавлення металу;

*з'єднання паянням*, коли деталі у нагрітому стані скріплюються одна з одною за допомогою додаткового легкоплавкого сплаву (припою);

*клеєві з'єднання*, які здійснюються за допомогою тонкого шару швидко твердіючого складу (клею).

До нерознімних з'єднань також зачисляють з'єднання запресовуванням, розвальцьовуванням чи завальцьовуванням, з'єднання зшиванням, посадки з натягом та інші. Останнім часом часто використовують комбіновані нерознімні з'єднання — клеєзварні та клеєзаклепкові.

### ЗАПИТАННЯ

1. Поясніть, чим відрізняються між собою рухомі та нерухомі з'єднання?
2. У яких випадках виникає необхідність виконувати з'єднання деталей рознімними чи нерознімними?
3. Поясніть, за якими ознаками з'єднання можна визнати рознімними чи нерознімними?
4. Якими способами виконують нерознімні з'єднання?
5. По яких поверхнях можуть відбуватися спряження з'єднаних деталей у виробі?
6. Наведіть приклади застосування рухомих різьбових з'єднань.

### 13.2. Різьбові з'єднання

Кріпильні різьбові з'єднання здійснюються за допомогою різьби трикутного профілю — метричної чи трубної. Трикутний профіль таких різьб не допускає самовідгвинчування деталей, що особливо важливо для їх нерухомого з'єднання.

Кріпильні різьбові з'єднання конструктивно можуть бути виконані безпосереднім нагвинчуванням однієї деталі на іншу чи за допомогою кріпильних деталей, які

називаються різьбовими виробами. До кріпильних деталей різьбових з'єднань належать болти, шпильки, гвинти, гайки, муфти (фітінги). З'єднання, що здійснюються за допомогою цих деталей, називаються болтовими, шпильковими, гвинтовими, трубними.

Приклади з'єднань, утворених нагвинчуванням однієї деталі на іншу (чи угвинчуванням однієї деталі в іншу) показано на рис. 13.6. З прикладів випливає, що для показу внутрішньої різьби застосовують розрізи площиною, яка проходить через вісь з'єднання. Розрізи деталей із внутрішньою різьбою можуть бути як повними (рис. 13.6, *а*, *б*), так і місцевими (рис. 13.6, *г*). За необхідності місцевий розріз застосовують і для зображення деталі зі зовнішньою різьбою (рис. 13.6, *в*). Отвір із різьбою може бути наскрізним чи ненаскрізним (глухим). Якщо до з'єднання входить деталь, яка має ненаскрізний отвір з різьбою, на кресленні глибина (довжина) цього отвору зображається дещо більшою, ніж довжина угвинчуваної частини деталі зі зовнішньою різьбою (рис. 13.6, *а*).

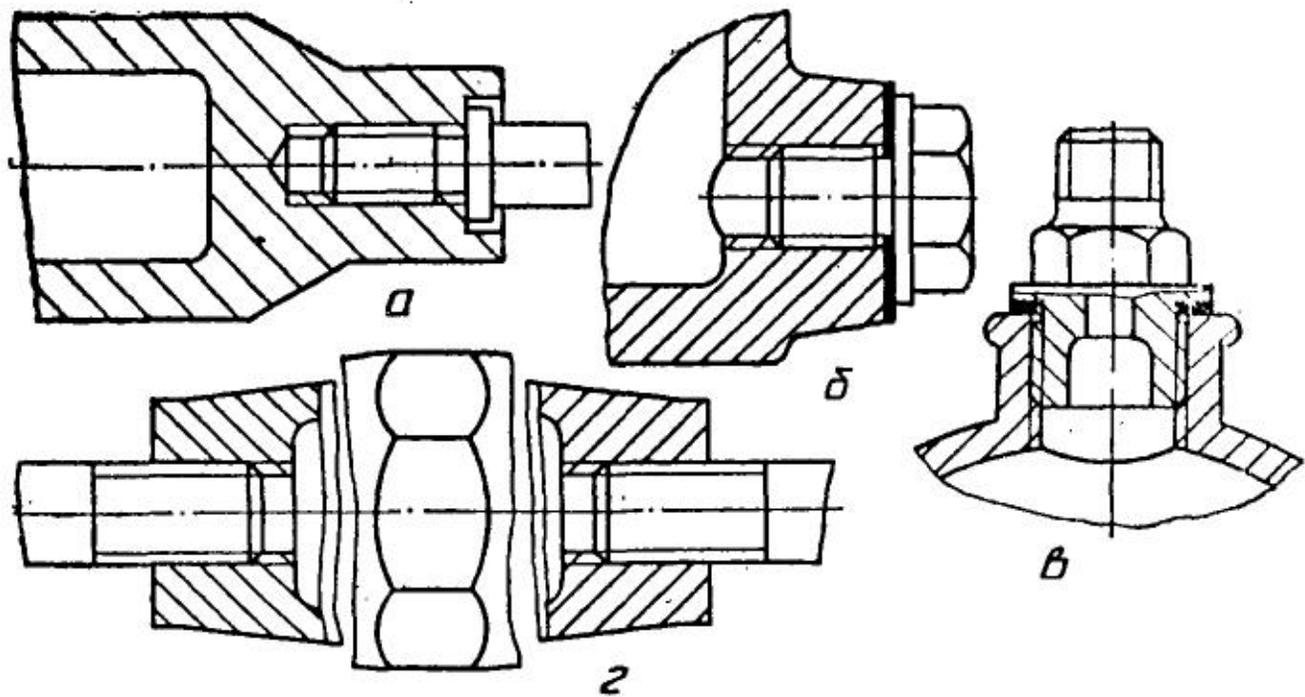


Рис.13.6. Кріпильні різьбові з'єднання, утворені нагвинчуванням однієї деталі на іншу.

При виконанні креслення різьбового з'єднання на розрізі площиною, що проходить через його вісь, у отворі зображують тільки ту частину різьби, яка не закрита зовнішньою різьбою угвинчуваної деталі (на рис. 13.7, *б* — це ділянка *М*). На ділянці отвору, закритій стержнем зі зовнішньою різьбою (на рис. 13.7, *а* — ділянка *М*, на рис. 13.7, *б* — ділянка *Н*), тонкі суцільні лінії, що відповідають зовнішньому діаметру різьби в отворі, переходять у суцільні основні лінії, що відповідають зовнішньому діаметру різьби на стержні. І навпаки: основні суцільні лінії, що відповідають внутрішньому діаметру різьби в отворі, переходять у тонкі суцільні лінії, що відповідають внутрішньому діаметру різьби на стержні.

Поперечний переріз різьбового з'єднання показано на рис. 13.7, *в*. При зображенні різьбового з'єднання з прямокутною різьбою, щоб виявити профіль різьби, роблять місцевий розріз. Приклад зображення різьбового з'єднання з прямокутною різьбою показано на рис. 13.7, *г*.

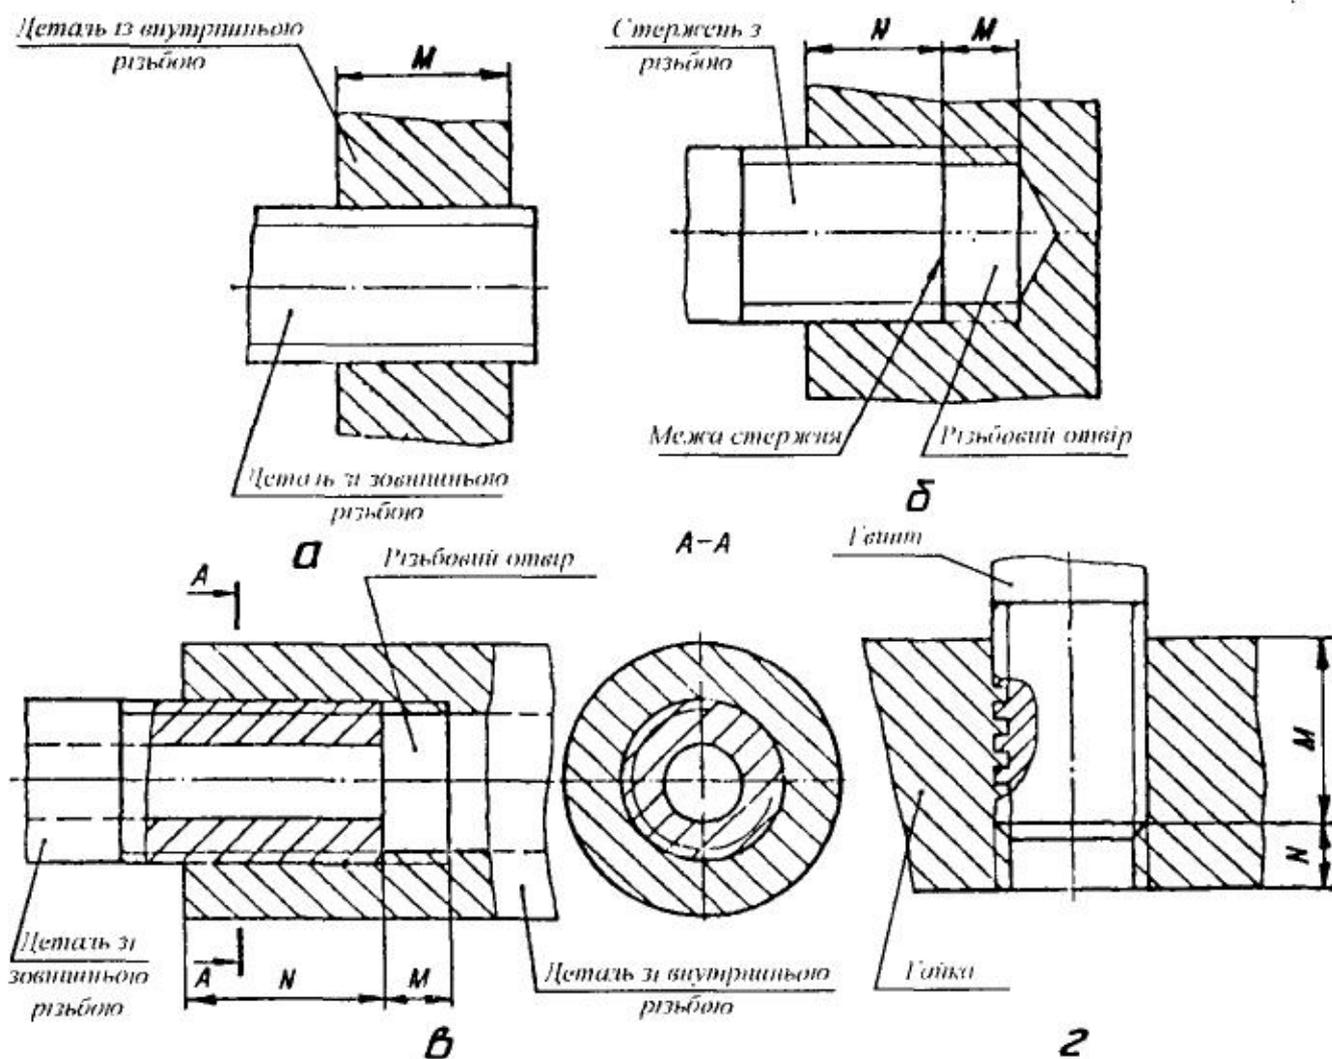


Рис.13.7. Конструктивні особливості різьбових з'єднань.

Кріпильні деталі різьбових з'єднань на складальних кресленнях можуть зображатися одним із трьох способів: *конструктивним, спрощеним, умовним*.

















При конструктивному способі кріпильні деталі зображаються з усіма подробицями за дійсними розмірами, взятими з відповідних стандартів. У навчальному процесі допускається виконувати конструктивне зображення кріпильних різьбових з'єднань за умовними співвідношеннями розмірів. На складальних кресленнях використовують в основному спрощені чи умовні зображення кріпильних деталей у з'єднаннях (табл. 13.1).

Вибір того чи іншого способу зображення залежить від призначення і масштабу креслення. Якщо зображення складальної одиниці виконують у досить великому масштабі і з'єднання болтом, шпилькою, гвинтом мають не дуже дрібний вигляд, то їх зображають спрощено. Якщо ж діаметри стержнів кріпильних виробів на кресленні дорівнюють 2 мм і менше (при масштабі зменшення), з'єднання зображають умовно.

Спрощені зображення з'єднань з кріпильними різьбовими деталями мають такі особливості:

- а) розміри для креслення деталей визначають за умовними співвідношеннями до зовнішнього діаметра різьби;
- б) фаски на кінцях стержнів болтів, гвинтів, шпильок та галтелі, а також фаски на гайці, головці болта і шайбі не зображають;
- в) різьбу умовно показують уздовж усієї довжини стержнів болта, шпильки та гвинта (межу різьби зображають тільки на тому кінці шпильки, що угвинчується);

Таблиця 13.1. Способи зображення кріпильних деталей

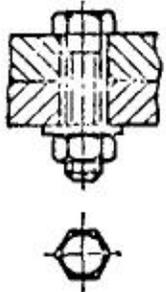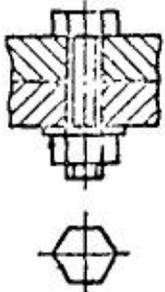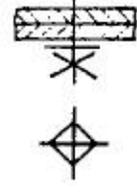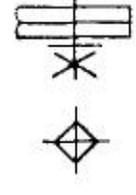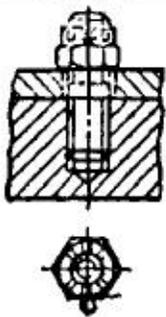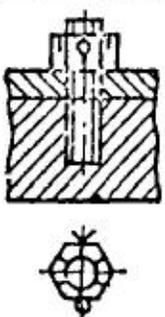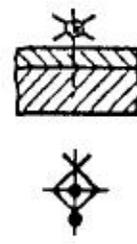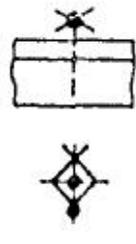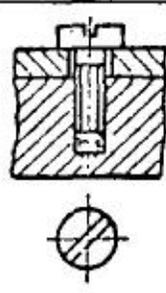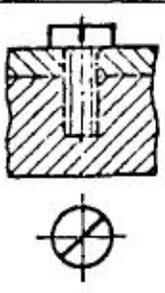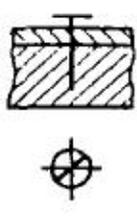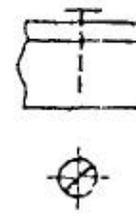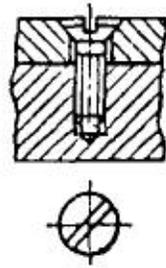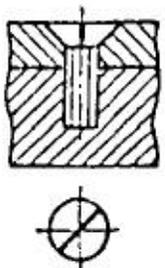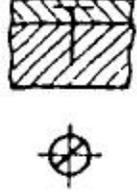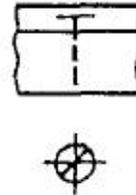Вид з'єднання	Зображення з'єднання			
	Конструктивне	Спрощене	Умовне	
			у перерізах	на виглядах
Болтове (болт із шестигранною головкою)				
Шпилькове				
Гвинтове (гвинт із циліндричною головкою)				
Гвинтове (гвинт із потайною головкою)				

г) внутрішній діаметр різьби беруть таким, щоб він дорівнював  $0,85d$ , чи проводять тонку суцільну лінію, яка відповідає внутрішньому діаметру різьби на відстані не менше  $0,8$  мм і не більше кроку різьби від суцільної основної лінії — контуру зовнішнього діаметра різьби;

д) для стержня болта чи шпильки на вигляді з торця різьбу не показують;

е) зазор між стержнем болта, шпильки, гвинта і стінкою отвору з'єднуваної деталі (деталей) не зображають;

є) межу різьби повного профілю у глухому отворі на розрізі не показують і різьбу умовно доводять до дна отвору, яке зображають плоским на рівні торця стержня;

ж) на виглядах, що утворені проєціюванням на площину, паралельну осі гвинта, шліц під викрутку завжди зображають по осі гвинта. На виглядах, утворених проєціюванням на площину, перпендикулярну до осі гвинта, шліц зображають під кутом  $45^\circ$  до рамки креслення. Якщо при цьому шліц збігається з центральною лінією чи близький за напрямком до неї, то його розміщують під кутом  $45^\circ$  до центральної лінії (рис. 13.8);

з) при кресленні шестигранних гайок та головок болтів, розміщених на фланцях, заглушках і подібних деталях, їхній найбільший розмір суміщають з радіальною центральною лінією (рис. 13.8). Це зручно для побудови шестикутника циркулем.

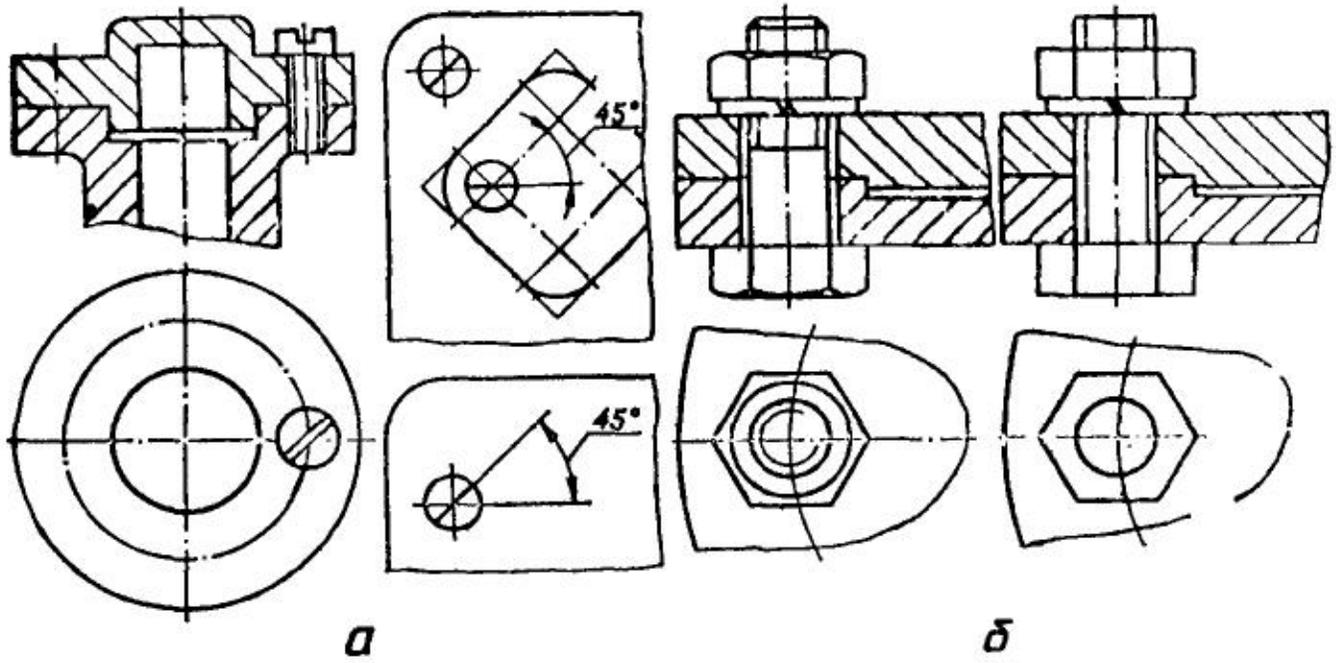


Рис. 13.8. Умовності при виконанні зображень різьбових з'єднань за допомогою кріпильних деталей.

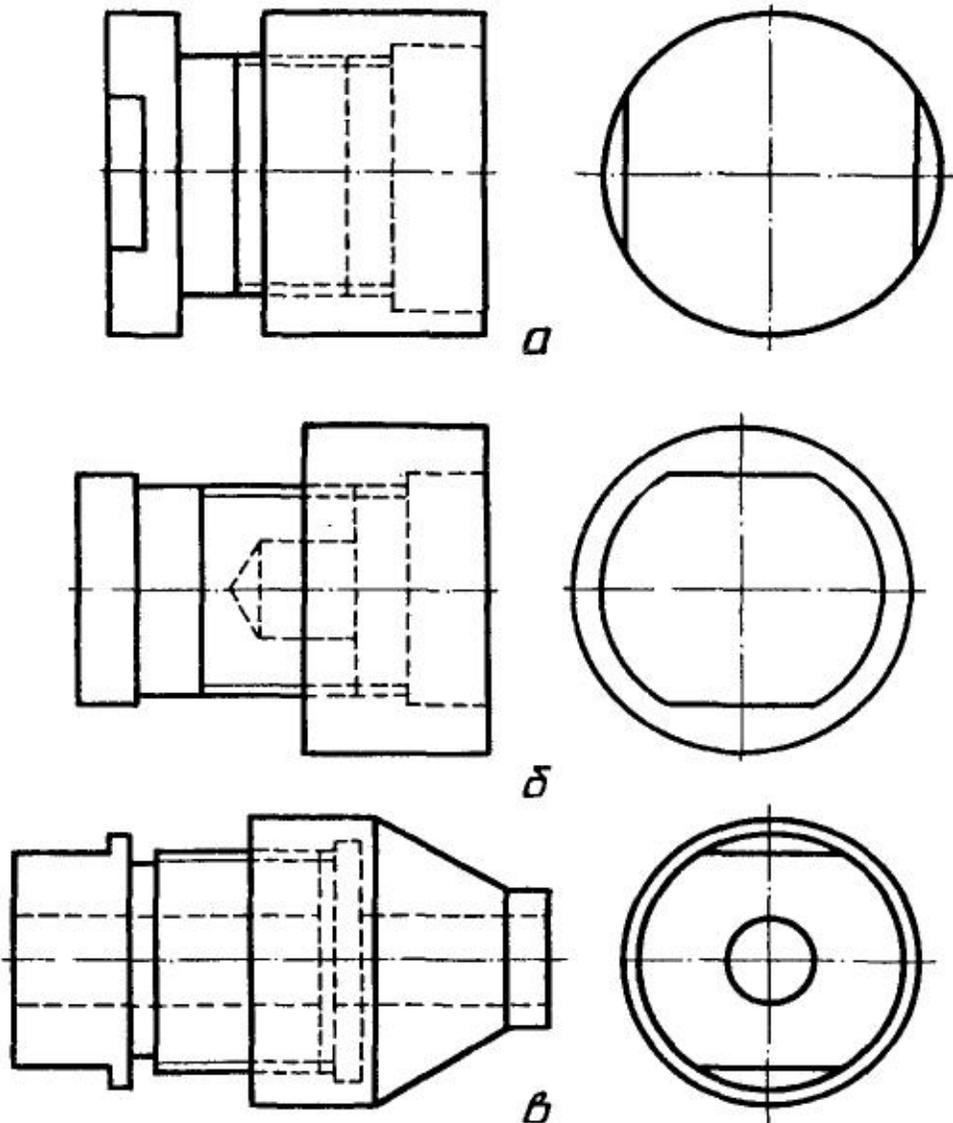


Рис. 13.9. Зображення для завдання.

## ЗАПИТАННЯ

1. За допомогою яких різьб і як утворюють кріпильні різьбові з'єднання?
2. Які зображення необхідні для показу на кресленнях кріпильних деталей різьбових з'єднань?
3. Які існують способи зображення кріпильних деталей різьбових з'єднань?
4. Чим відрізняються між собою конструктивний і спрощений способи зображення кріпильних деталей різьбових з'єднань?
5. У яких випадках кріпильні деталі на кресленнях з'єднань зображують умовно?

## ЗАВДАННЯ

1. Перенесіть на прозорий папір (чи перекресліть) контури зображення різьбового з'єднання (рис. 13.9). На місці вигляду спереду виконайте фронтальний розріз.

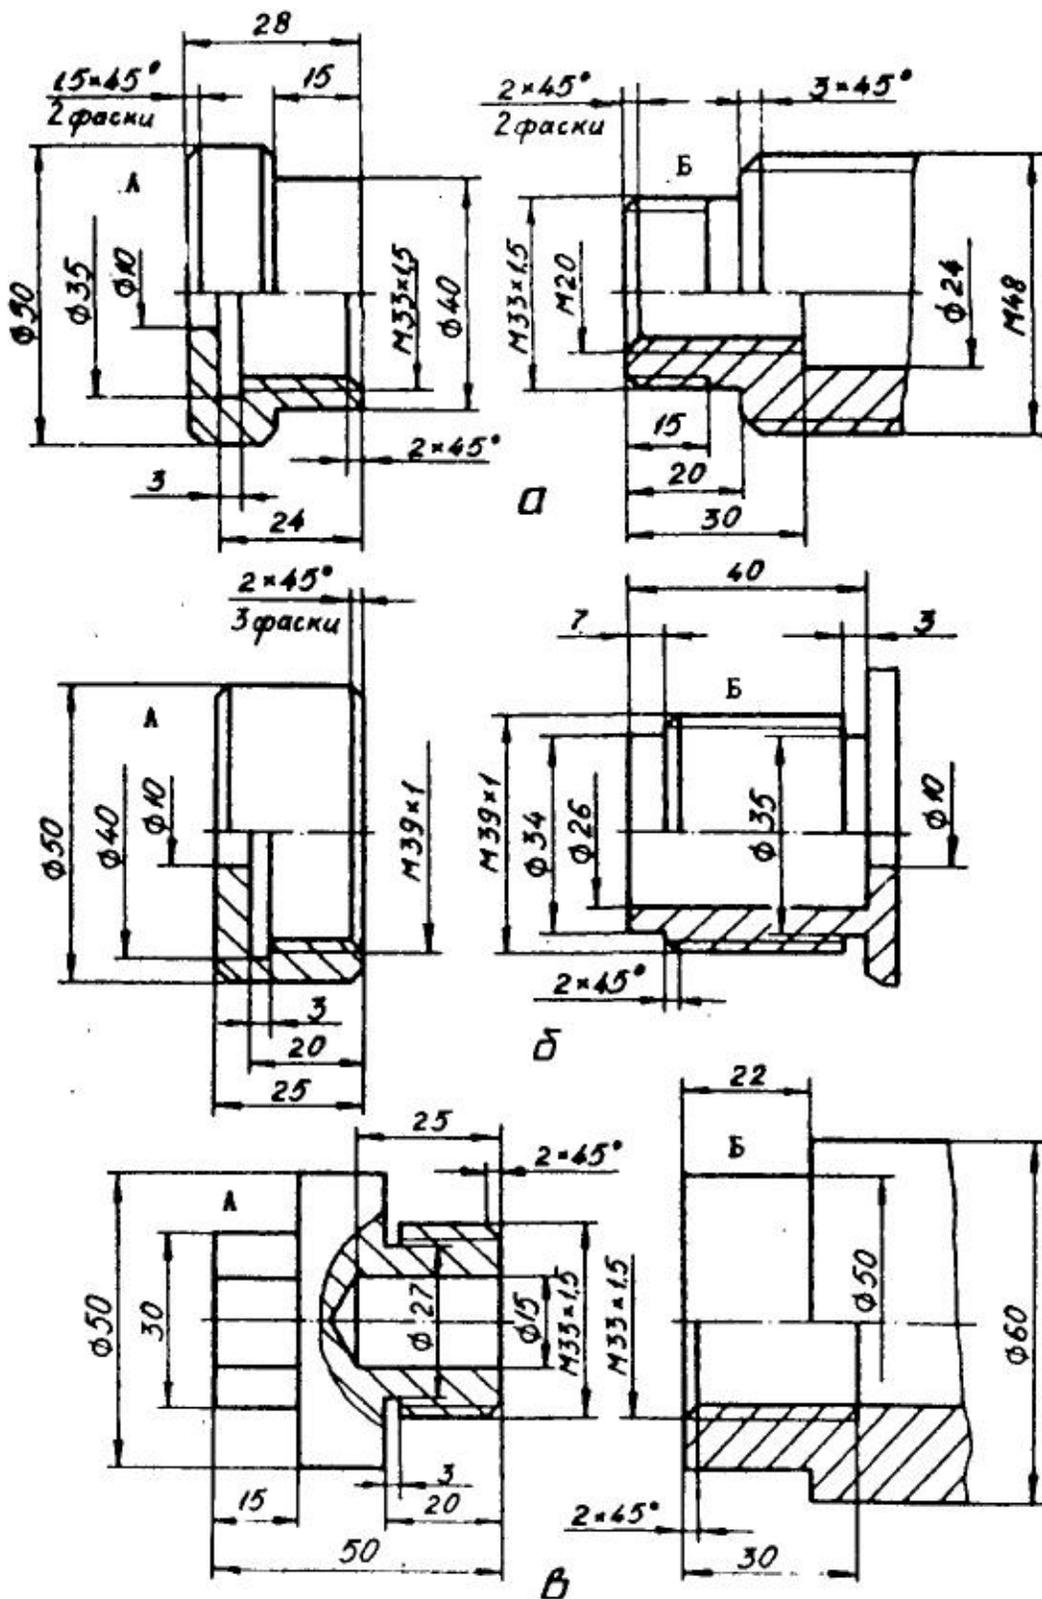


Рис.13.10. Зображення для завдання.

2. Виконайте креслення з'єднання двох деталей за допомогою різьби (рис. 13.10). Деталь А повинна бути загвинченою у деталь Б по різьбі, показаній на кресленнях цих деталей.

### 13.3. Болтові з'єднання

Утворюється таке з'єднання двох (чи декількох) деталей за допомогою болта, гайки та шайби (рис. 13.11). Болт вставляють у отвір з'єднуваних деталей із зазором. З'єднання здійснюють затягуванням гайки.

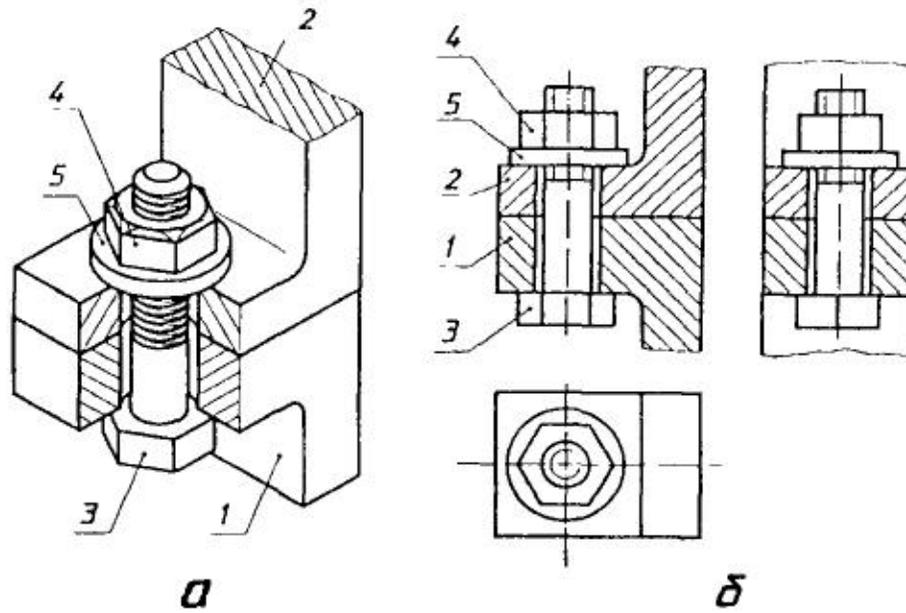


Рис.13.11. Болтове з'єднання: а — загальний вигляд; б — спрощене зображення.

Конструктивне зображення болтового з'єднання показано на рис. 13.12. Болт, гайка і шайба для з'єднання двох деталей накреслені за дійсними розмірами, взятими з відповідних стандартів. З метою економії часу конструктивне зображення болтового з'єднання виконують за відносними розмірами, які визначаються за умовним співвідношенням до зовнішнього діаметра болта  $d$ . За допомогою відносних розмірів креслять і спрощене зображення болтового з'єднання. Конструктивне зображення болтового з'єднання і відповідне до нього спрощене зображення показані у табл. 13.2, яка містить умовні співвідношення для визначення розмірів зазначених зображень.

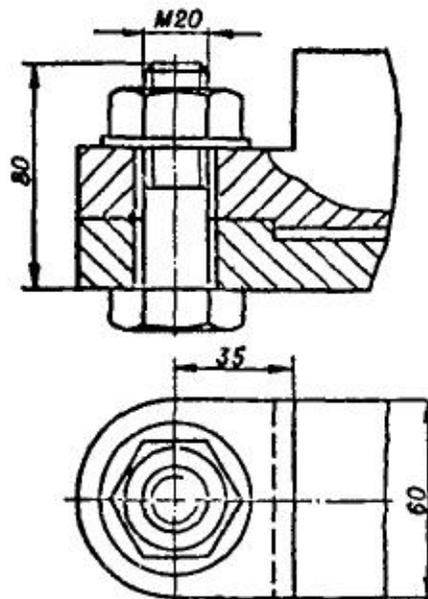
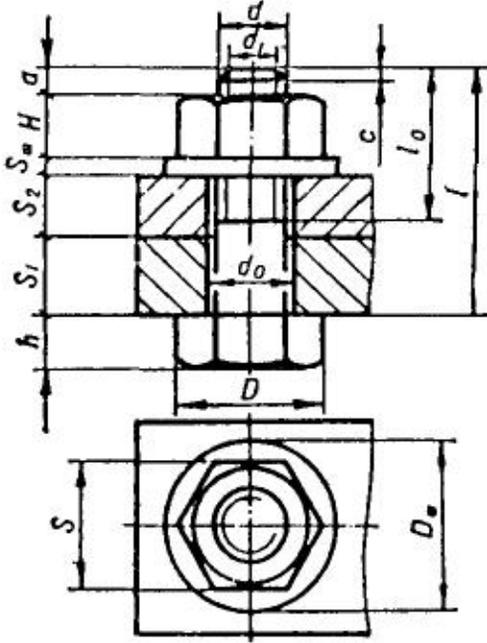
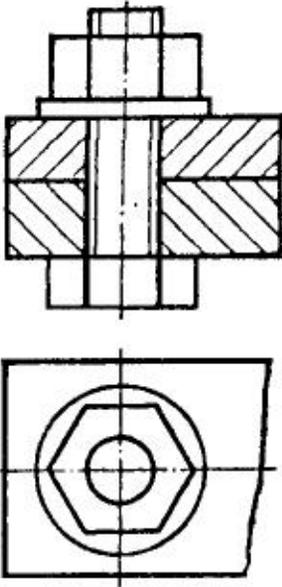


Рис.13.12. Конструктивне креслення болтового з'єднання.

Таблиця 13.2. Умовні співвідношення для визначення відносних розмірів болтового з'єднання

Конструктивне зображення	Спрощене зображення
	
Відносний розмір	Умовне співвідношення
Діаметр описаного кола навколо шестикутника гайки	$D = 2d$
Зовнішній діаметр шайби	$D_m = 2.2d$
Внутрішній діаметр різьби	$d_f = 0.85d$
Діаметр отвору з'єднуваних деталей	$d_0 = 1.1d$
Висота гайки	$H = 0.8d$
Висота головки болта	$h = 0.7d$
Товщина шайби	$S_m = 0.15d$
Довжина різьби	$L_0 = 2d + 6 \text{ мм}$
Запас різьби на виході болта з гайки	$a = (0.25 \dots 0.5)d$
Висота фаски	$c = 0.15d$
Розмір «під ключ»	$S = 1.7d$
Довжина болта	$l = S_1 + S_2 + S_m + H + d$

Щоб накреслити болтове з'єднання, треба знати діаметр отвору в деталях, що підлягають з'єднанню, і їх товщини. Виходячи з діаметра отвору  $d_0$  у з'єднуваних деталях, визначають діаметр болта  $d$ , враховуючи співвідношення між цими діаметрами:  $d_0 \cong 1,1d$ . Наприклад, якщо отвір у деталях має розмір 26 мм, то болт повинен мати діаметр не більше 24 мм. Визначивши діаметр болта, підбирають довжину болта  $l$ , яка складається із суми товщин  $S_1 + S_2$  з'єднуваних деталей, товщини шайби  $S_m$ , висоти гайки  $H$  і розміру  $a$  — запасу різьби на виході болта з гайки. Для визначеного діаметра болта  $d = 24$  мм та при товщинах з'єднуваних деталей, наприклад,  $S_1 = 40$  мм і  $S_2 = 25$  мм, довжина болта має дорівнювати  $40 + 25 + (0.15 \times 24) + (0.8 \times 24) + (0.25 \times 24) = 93,8$  мм. Одержану довжину стержня болта порівнюють з довідковими даними і приймають найближчу більшу стандартну довжину. В даному випадку вона дорівнює 95 мм. Далі обчислюють решту розмірів. Після того як усі розміри знайдено, починають креслити болтове з'єднання.

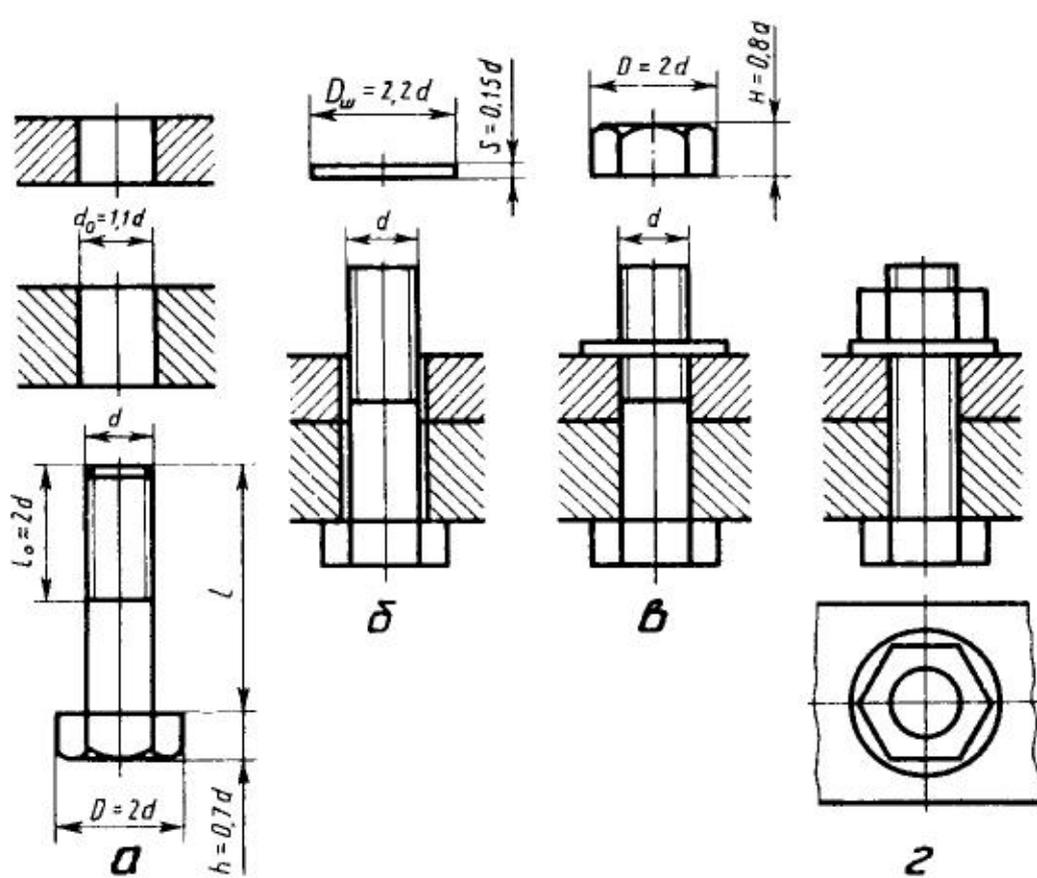


Рис.13.13. Послідовність утворення зображення болтового з'єднання.

Послідовність утворення зображення болтового з'єднання подано на рис. 13.13. На кресленні болтового з'єднання послідовно зображують: з'єднувані деталі з отворами для болта (а), болт (б), шайбу (в), гайку (г). На головному вигляді головку болта і гайку обов'язково показують з трьома гранями. Болт у поздовжньому розрізі зображують нерозсіченим. Як правило, на складальних кресленнях нерозсіченими показують також гайки і шайби.

### ЗАПИТАННЯ

1. Якими деталями і як утворюється болтове з'єднання?
2. Як визначити довжину болта у болтовому з'єднанні?
3. Які вимоги ставлять до зображення гайки і головки болта на головному вигляді?

### ЗАВДАННЯ

1. Перенесіть на прозорий папір (чи перекресліть) задані зображення болтового з'єднання (рис. 13.14). Добудуйте вигляд зверху. Докресліть лінії різьби. Нанесіть штриховку на розрізі деталей.

2. Виконайте креслення болтового з'єднання двох деталей (рис. 13.15). Розміри кріпильних деталей розрахуйте за умовними співвідношеннями.

3. Прочитайте креслення на рис. 13.16. Дайте відповіді на запитання:

*Як називається з'єднання, зображене на кресленні?*

*Які зображення застосовано на кресленні? Назвіть їх.*

*Скільки деталей містить з'єднання? Назвіть їх.*

*Чому деталі 1 і 2 заштриховано з різним нахилом ліній штриховки?*

*Чому при виконанні розрізу на кресленні деталі 3, 4 і 5 не заштриховано?*

*Назвіть номер деталі, зображеної на вигляді зверху шестикутником?*

*Зображенням якої деталі є велике коло на вигляді зверху?*

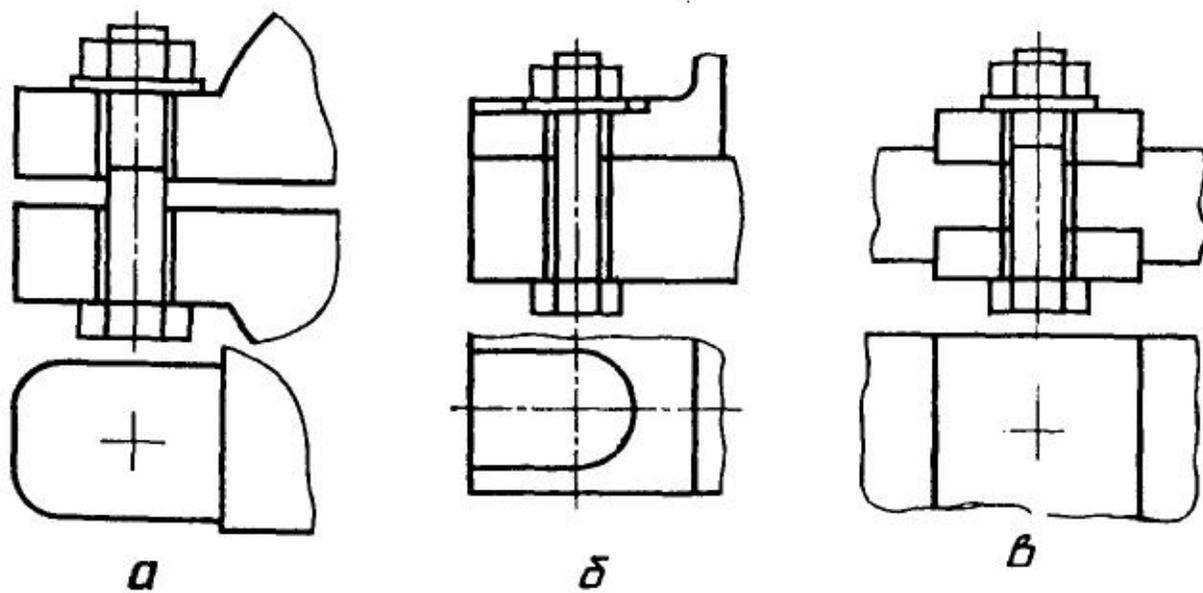


Рис.13.14. Зображення для завдання.

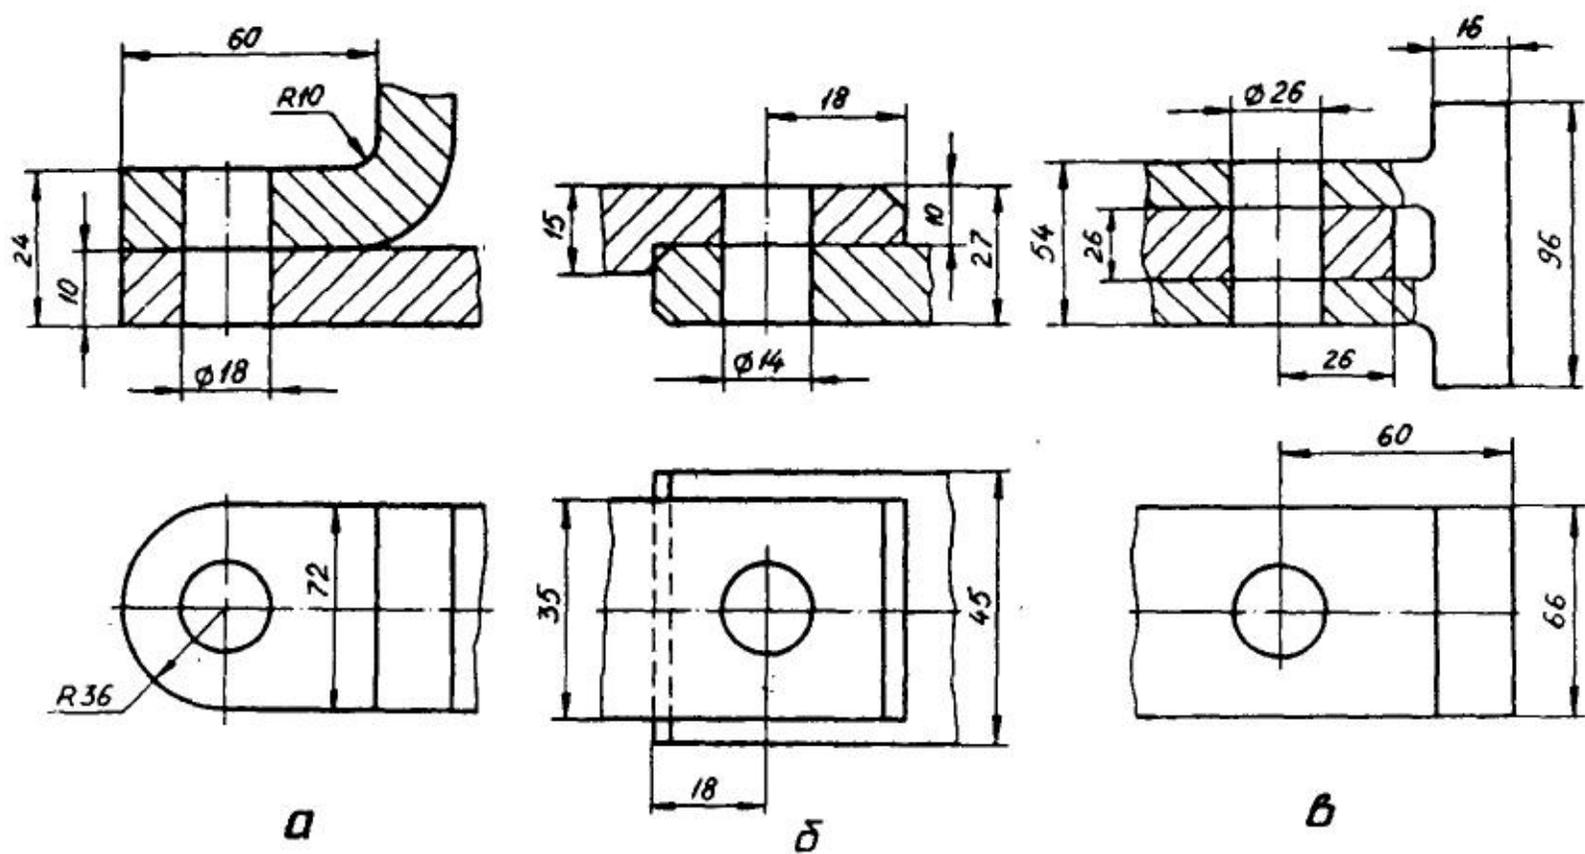


Рис.13.15. Зображення для завдання.

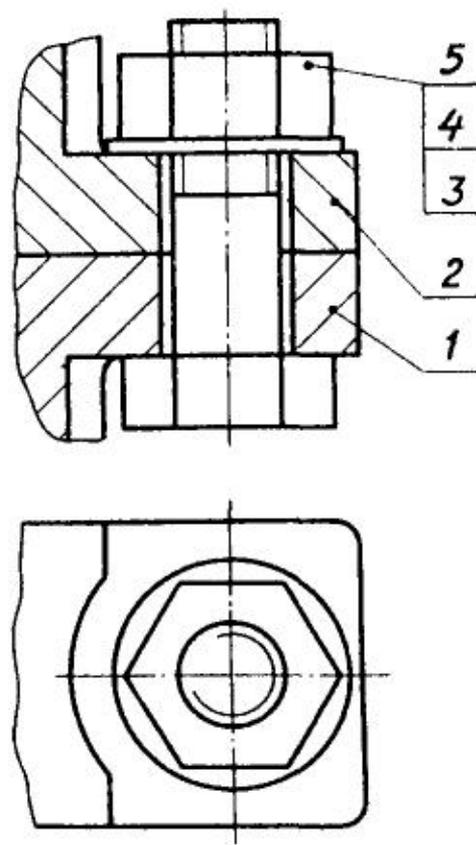


Рис.13.16. Зображення для завдання.

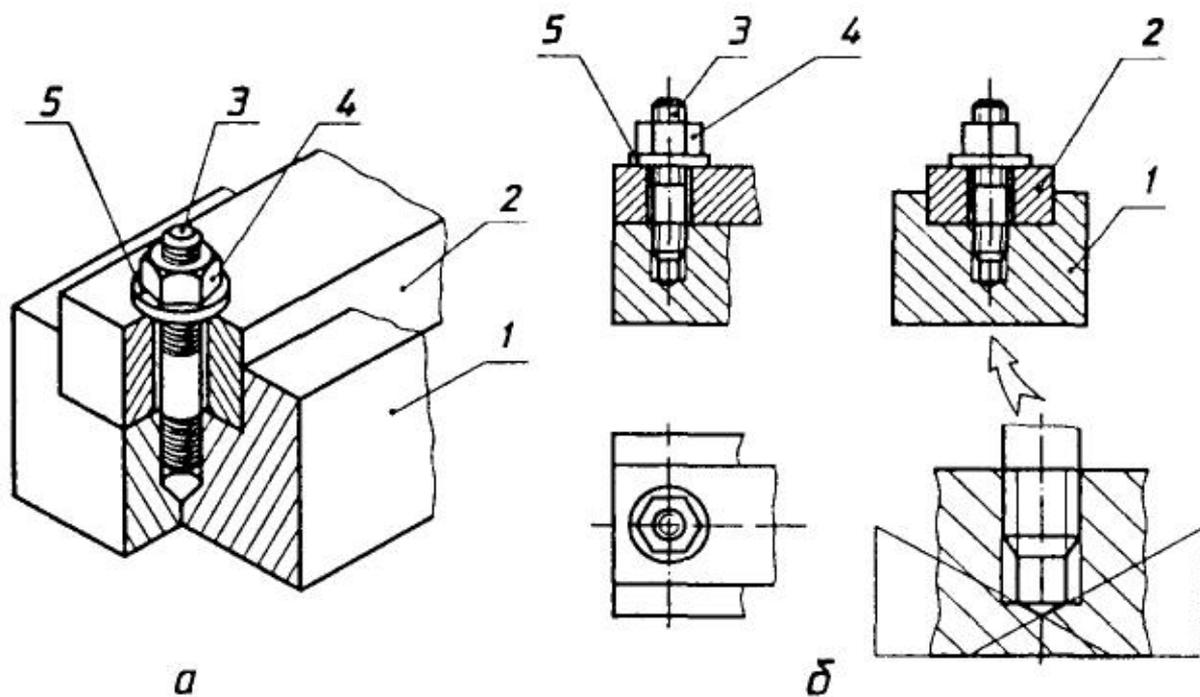


Рис.13.17. Шпилькове з'єднання: *a* — загальний вигляд; *б* — спрощене зображення.

### 13.4. Шпилькові з'єднання

Під час виконання з'єднання деталей за допомогою шпильки посадочний кінець її угвинчується в глухий отвір з різьбою однієї з деталей; на стяжний кінець шпильки надівають приєднувану деталь, потім шайбу і нагвинчують гайку, котра і притискає деталі одну до одної (рис. 13.17).

Конструктивне зображення шпилькового з'єднання показано на рис. 13.18. Шпилька, гайка і гайка для з'єднання двох деталей накреслені за дійсними розмірами, взятими з відповідних стандартів.

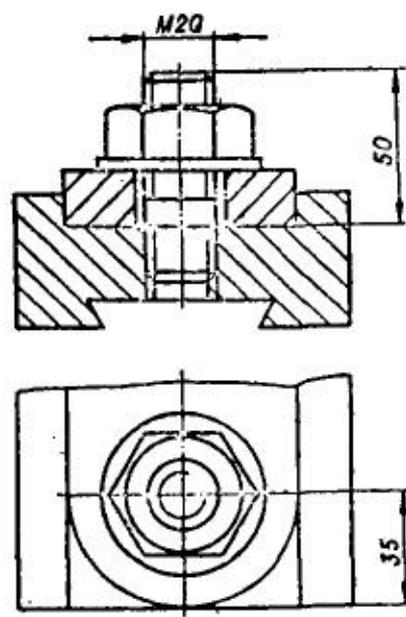


Рис.13.18. Конструктивне креслення шпилькового з'єднання.

При конструктивному зображенні шпилькового з'єднання лінію межі різьби посадочного кінця шпильки умовно суміщають з лінією рознімання деталей. У нижній частині глухого отвору, не закритого шпилькою, суцільні основні лінії зображення різьби шпильки переходять у тонкі лінії зображення різьби отвору. Обрисові твірні конуса отвору повинні відходити від основних ліній циліндричного отвору. Конструктивне та спрощене зображення шпилькового з'єднання за необхідності виконують за умовними співвідношеннями розмірів. Головним розміром в умовних співвідношеннях є зовнішній діаметр різьби шпильки. Умовні співвідношення розмірів, які застосовують для зображення шпилькового з'єднання, наведено в табл. 13.3.

При виконанні креслення шпилькового з'єднання необхідно враховувати, що довжина  $l_1$  різьбового (посадочного) кінця шпильки, який угвинчується, залежить від її діаметра і матеріалу деталі, в отвір якої загвинчується шпилька:

$l_1 = d$  — для сталевих, бронзових і латунних деталей;



$l_1 = 1,25d$  — для деталей із ковкого та сірого чавуну;

$l_1 = 2d$  — для деталей із легких сплавів.

Для того, щоб накреслити шпилькове з'єднання, необхідно правильно визначити довжину шпильки. При цьому слід пам'ятати, що довжина посадочного кінця шпильки до робочої довжини не входить. Тому довжина шпильки  $l$  складається із товщини  $S_1$  приєднуваної деталі, товщини шайби  $S_{ш}$ , висоти гайки  $H$  та розміру  $a$  — запасу різьби на виході шпильки з гайки. Наприклад, для шпильки діаметром  $d = 20$  мм при товщині приєднуваної деталі  $S_1 = 45$  мм довжина шпильки повинна бути:  $45 + (0,15 \times 20) + (0,8 \times 20) = 69$  мм. Одержану довжину шпильки порівнюють з довідковими даними і приймають найближчу більшу стандартну довжину. В нашому випадку вона дорівнює 70 мм. Цій довжині відповідає стандартна довжина стяжного кінця шпильки  $l_0 = 46$  мм. Далі розраховують решту розмірів, необхідних для виконання креслення.

Креслення шпилькового з'єднання виконують у такій послідовності (рис. 13.19): зображують з'єднувані деталі з отворами для шпильки, далі шпильку, шайбу і гайку. На головному вигляді гайку обов'язково показують з трьома гранями. Кріпильні деталі на кресленні з'єднання зображують нерозсіченими.

Таблиця 13.3. Умовні співвідношення для визначення відносних розмірів шпилькового з'єднання

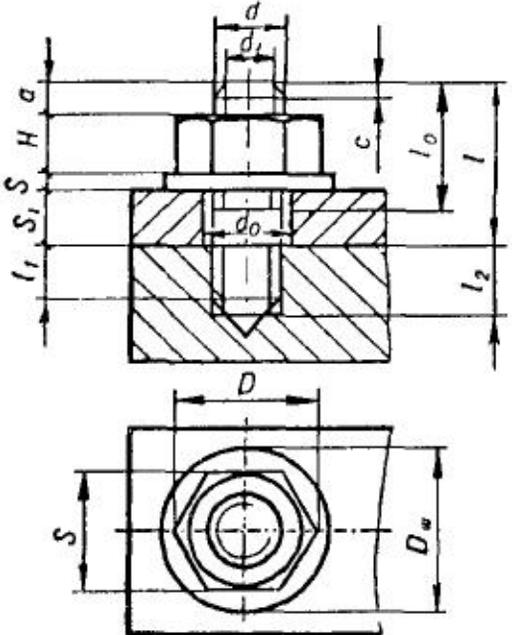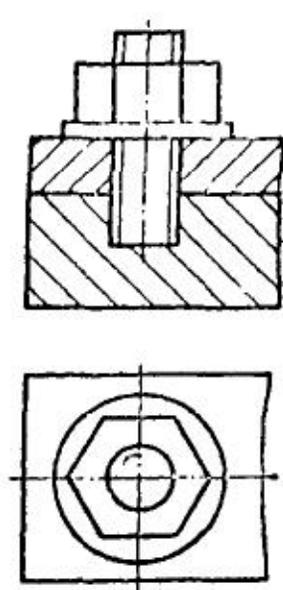Конструктивне зображення	Спрощене зображення
	
Відносний розмір	Умовне співвідношення
Діаметр описаного кола навколо шестикутника гайки	$D = 2d$
Зовнішній діаметр шайби	$D_m = 2,2d$
Внутрішній діаметр різьби	$d_1 = 0,85d$
Діаметр отвору в присднуваній деталі	$d_0 = 1,1d$
Висота гайки	$H = 0,8d$
Товщина шайби	$S_m = 0,15d$
Довжина стяжного кінця шпильки	$l_0 = (1,5 \dots 2)d$
Довжина посадочного кінця шпильки	$l_1 \begin{cases} = d \\ = 1,25d \\ = 2d \end{cases}$
Глибина отвору з різьбою у деталі під посадочний кінець шпильки	$l_2 = H + 0,25d$
Запас різьби на виході шпильки з гайки	$a = 0,25d$
Висота фаски	$c = 0,15d$
Розмір «під ключ»	$S = 1,7d$
Довжина шпильки	$l = S_1 + S_m + H + d$

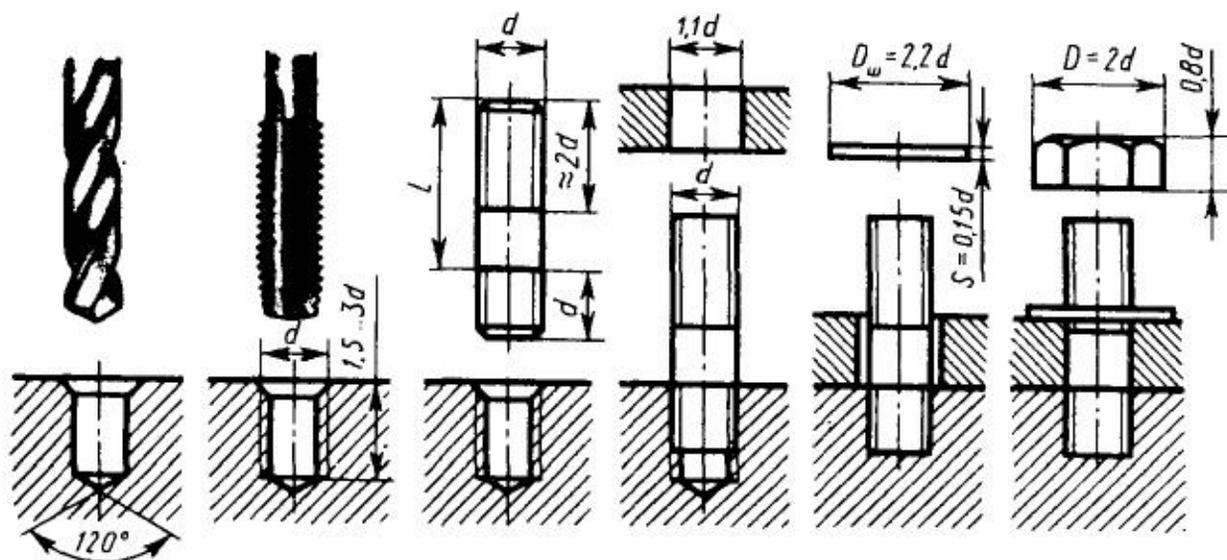


Рис.13.19. Послідовність утворення зображення шпилькового з'єднання.

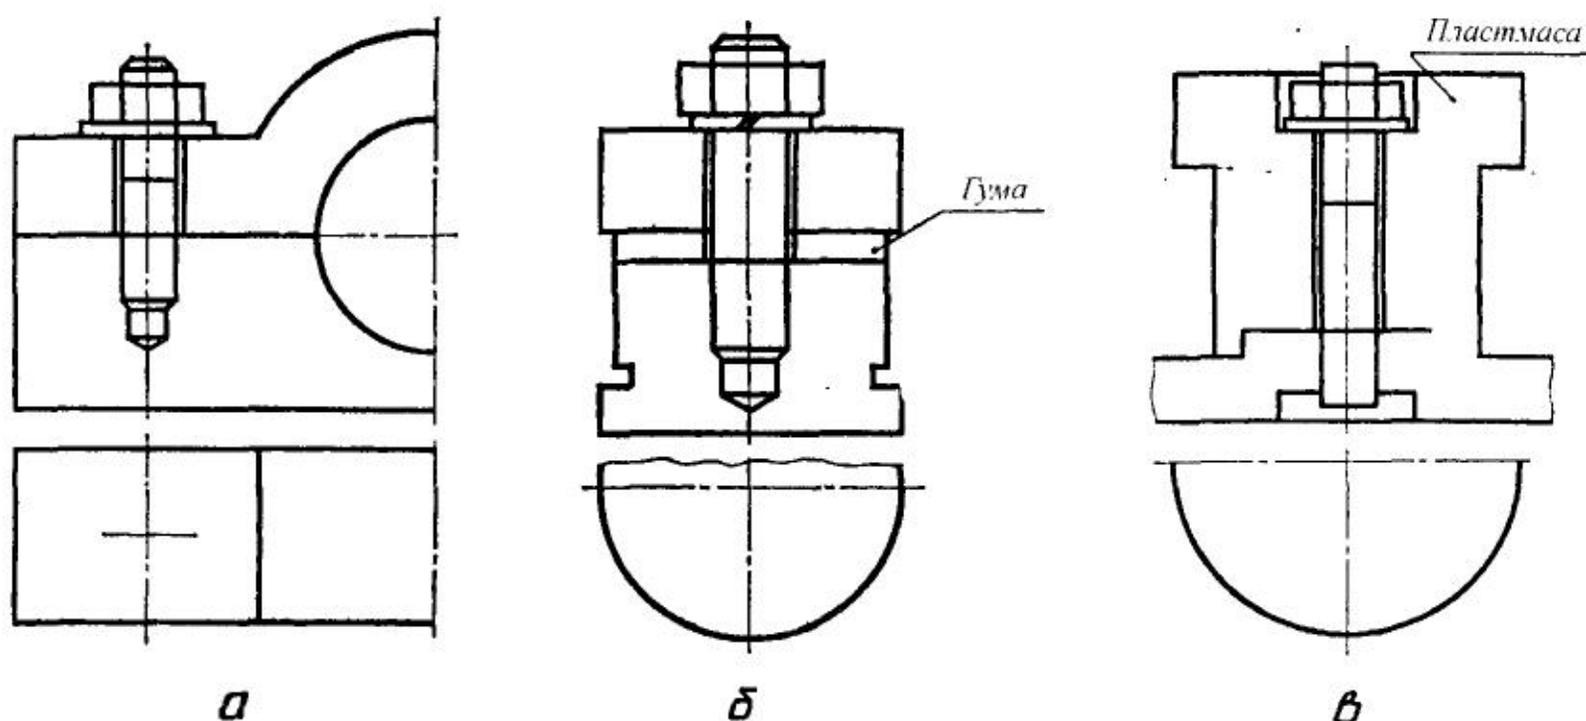


Рис.13.20. Зображення для завдання.

### ЗАПИТАННЯ

1. Якими деталями і як утворюється шпилькове з'єднання?
2. Як визначити довжину шпильки у шпильковому з'єднанні?
3. Залежно від чого слід вибирати довжину посадочного кінця шпильки?

### ЗАВДАННЯ

1. Перенесіть на прозорий папір (чи перекресліть) задані зображення шпилькового з'єднання (рис. 13.20). Добудуйте вигляд зверху. Докресліть лінії різьби. Нанесіть штриховку на розрізі деталей.

2. Виконайте креслення шпилькового з'єднання двох деталей (рис. 13.21). Розміри кріпильних деталей розрахуйте за умовними співвідношеннями.

3. Прочитайте креслення, наведене на рис. 13.22. Дайте відповіді на запитання: Як називається з'єднання, наведене на кресленні?

Скількима деталями утворено з'єднання? Назвіть їх.  
 Яким способом виконано зображення кріпильних деталей на кресленні?  
 З якою метою на кресленні виконано розріз?  
 Скільки граней має гайка у з'єднанні? Як це визначити?  
 Чому штриховку на розрізі деталей 1 і 2 виконано з різним нахилом?  
 Чому дорівнює довжина шпильки?

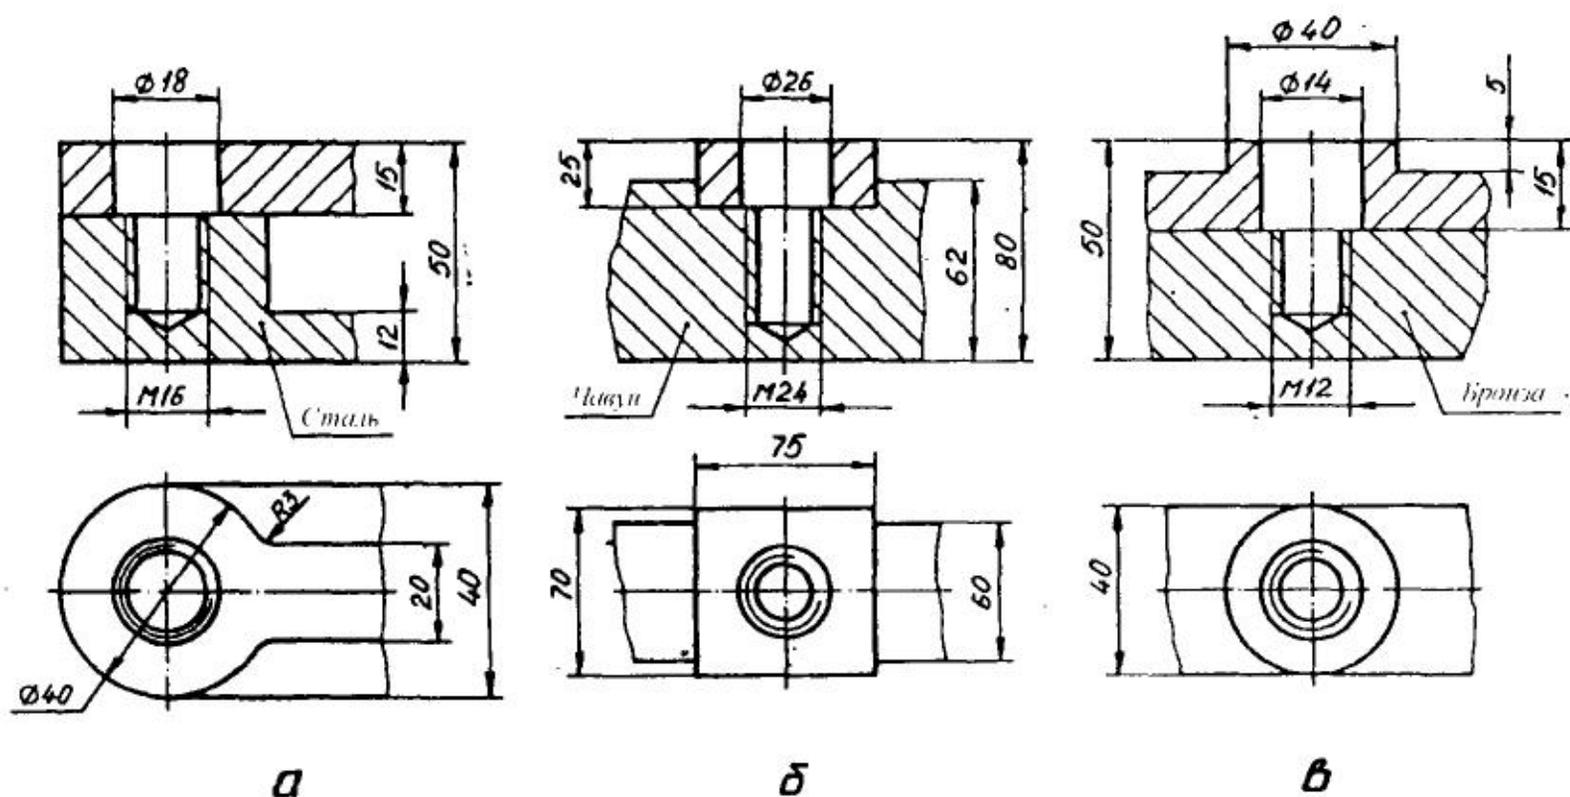


Рис.13.21. Зображення для завдання.

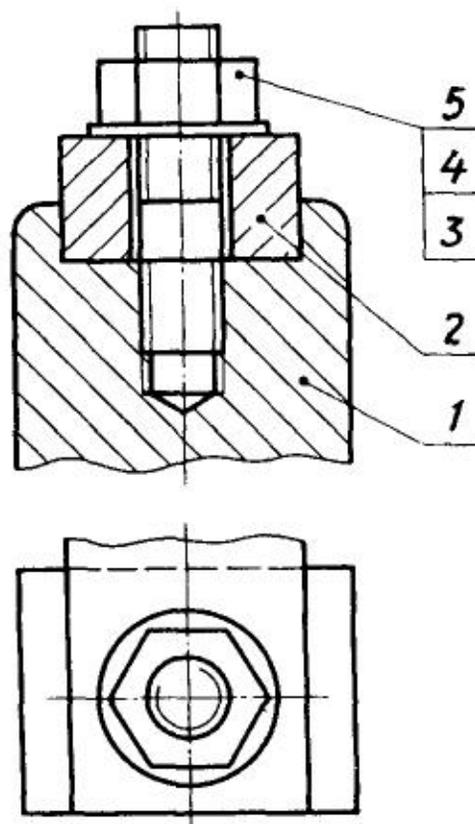


Рис.13.22. Зображення для завдання.

### 13.5. З'єднання гвинтами

Застосовують таке з'єднання для скріплення двох і більше деталей. При виконанні з'єднання за допомогою гвинта його вставляють через гладкий циліндричний отвір у приєднуваній деталі (чи декількох деталях) і загвинчують у різьбовий отвір базової деталі. Різьбовий отвір під гвинт може бути глухим чи наскрізним.

Конструктивне зображення з'єднань деталей гвинтами з циліндричною (*a*), потайною (*б*) і напівкруглою (*в*) головкою показано на рис. 13.23. Гвинти для з'єднання двох деталей накреслено за дійсними розмірами, взятими з відповідних стандартів.

При конструктивному зображенні гвинтового з'єднання показують зазор між гвинтом і отвором у приєднуваній деталі, а також кінець глухого різьбового отвору під гвинтом. На відміну від шпилькового з'єднання лінія межі різьби на гвинті повинна бути вищою від лінії рознімання деталей на 2–3 кроки, інакше неможливо здійснити затягування з'єднання.

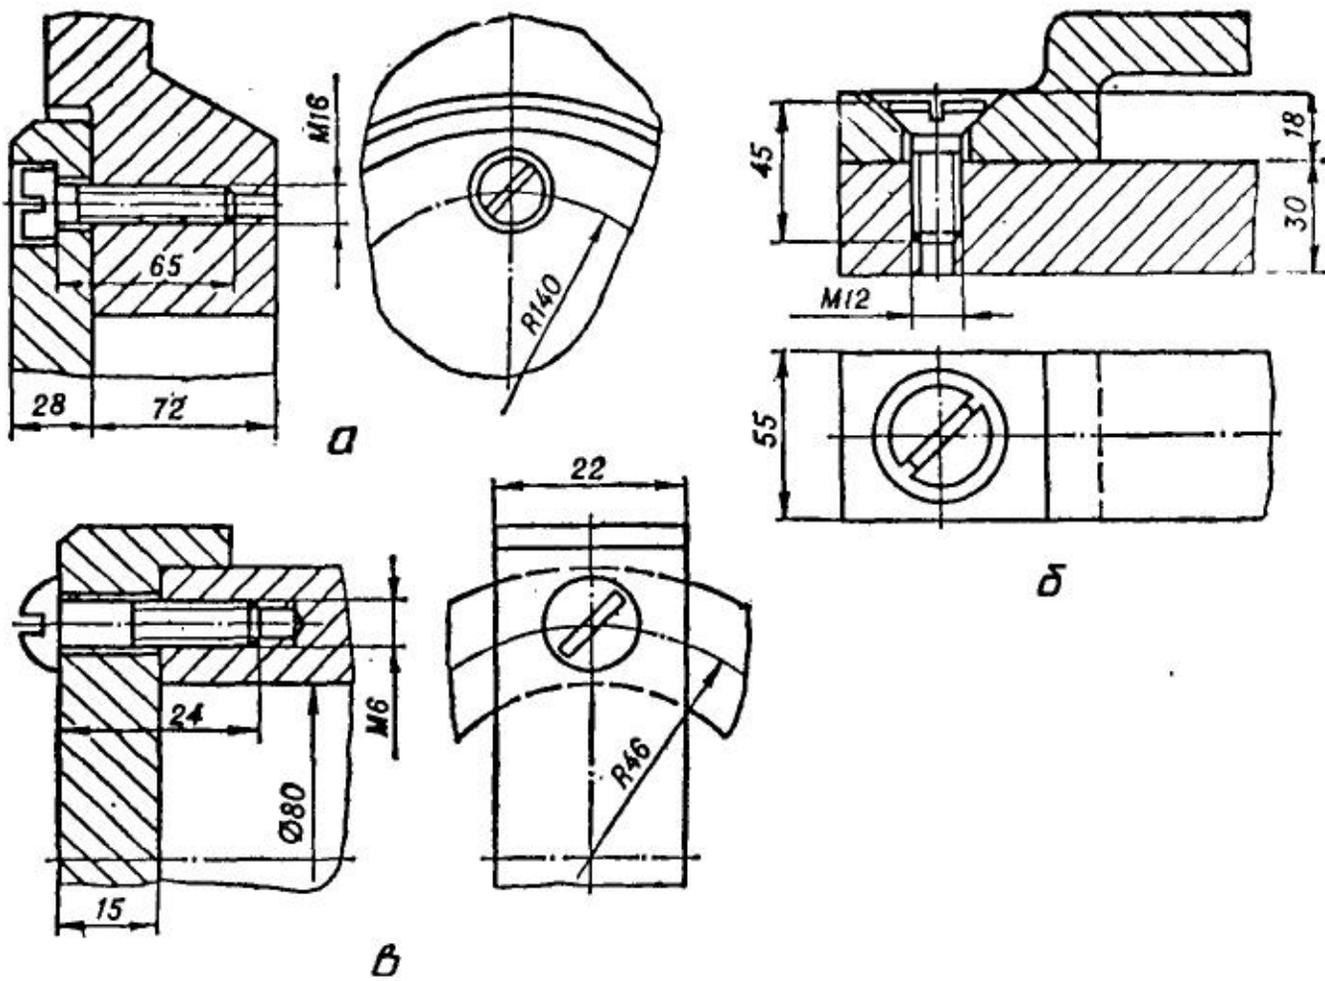
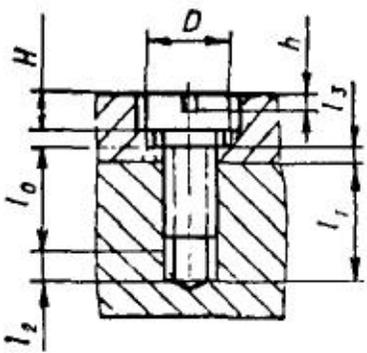
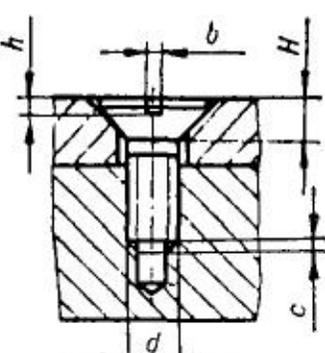
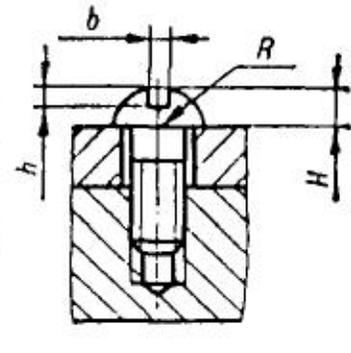
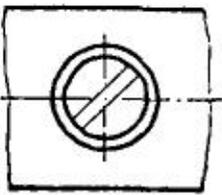
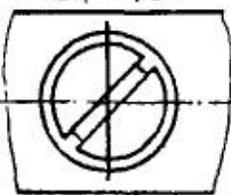
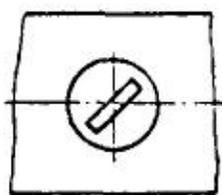
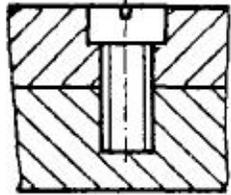
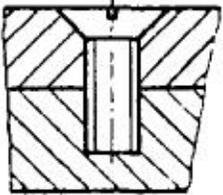
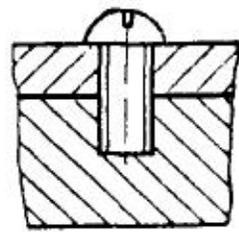
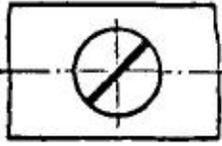
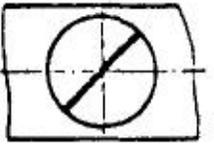
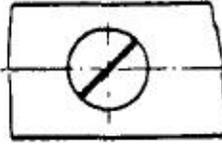


Рис.13.23. Конструктивне зображення з'єднань гвинтом із головками: *a* — циліндричною; *б* — потайною; *в* — напівкруглою.

Спрощені зображення гвинтових з'єднань (а за необхідності — й конструктивні) виконують за умовними співвідношеннями розмірів. Розрахунки розмірів з'єднань виконують виходячи зі зовнішнього діаметра  $d$  різьби гвинта. Умовні співвідношення розмірів, які застосовують для зображення гвинтових з'єднань, наведено в табл. 13.4.

Таблиця 13.4. Умовні співвідношення для визначення відносних розмірів гвинтових з'єднань

Конструктивні зображення	
	
	
	
	
Спрощені зображення	
	
	
	
	
Відносний розмір	Умовні співвідношення
Діаметр циліндричної головки	$D = 1,5d$
Радіус сфери	$R = 0,8d$
Висота головки	$H = 0,6d$ (для циліндричної) $H = 0,5d$ (для потайної) $H = 0,7d$ (для напівкруглої)
Ширина шліца	$b = 0,2d$
Глибина шліца	$h = 0,25d$ (для циліндричної і потайної головок) $h = 0,4d$ (для напівкруглої головки)
Довжина різьби	$l_y = 2d + 6$ мм
Глибина отвору з різьбою	$l_1 = d$ (сталь, бронза, латунь) $l_1 = 1,25d$ (ковкий і сірий чавун) $l_1 = 2d$ (легкі сплави)
Відстань між торцем гвинта і дном отвору з різьбою	$l_2 = (0,5 \dots 1,0)d$
Виступ лінії межі різьби над лінією розрізання деталей	$l_3 = (0,3 \dots 0,5)d$
Висота фаски	$c = 0,15$

## ЗАВДАННЯ

1. Перенесіть на прозорий папір (чи перекресліть) задані зображення гвинтового з'єднання (рис. 13.24). Добудуйте вигляд зверху. Докресліть лінії різьби. Нанесіть штриховку на розрізі деталей.

2. Виконайте креслення гвинтового з'єднання двох деталей (рис. 13.25). Розміри кріпильних деталей розрахуйте за умовними співвідношеннями.

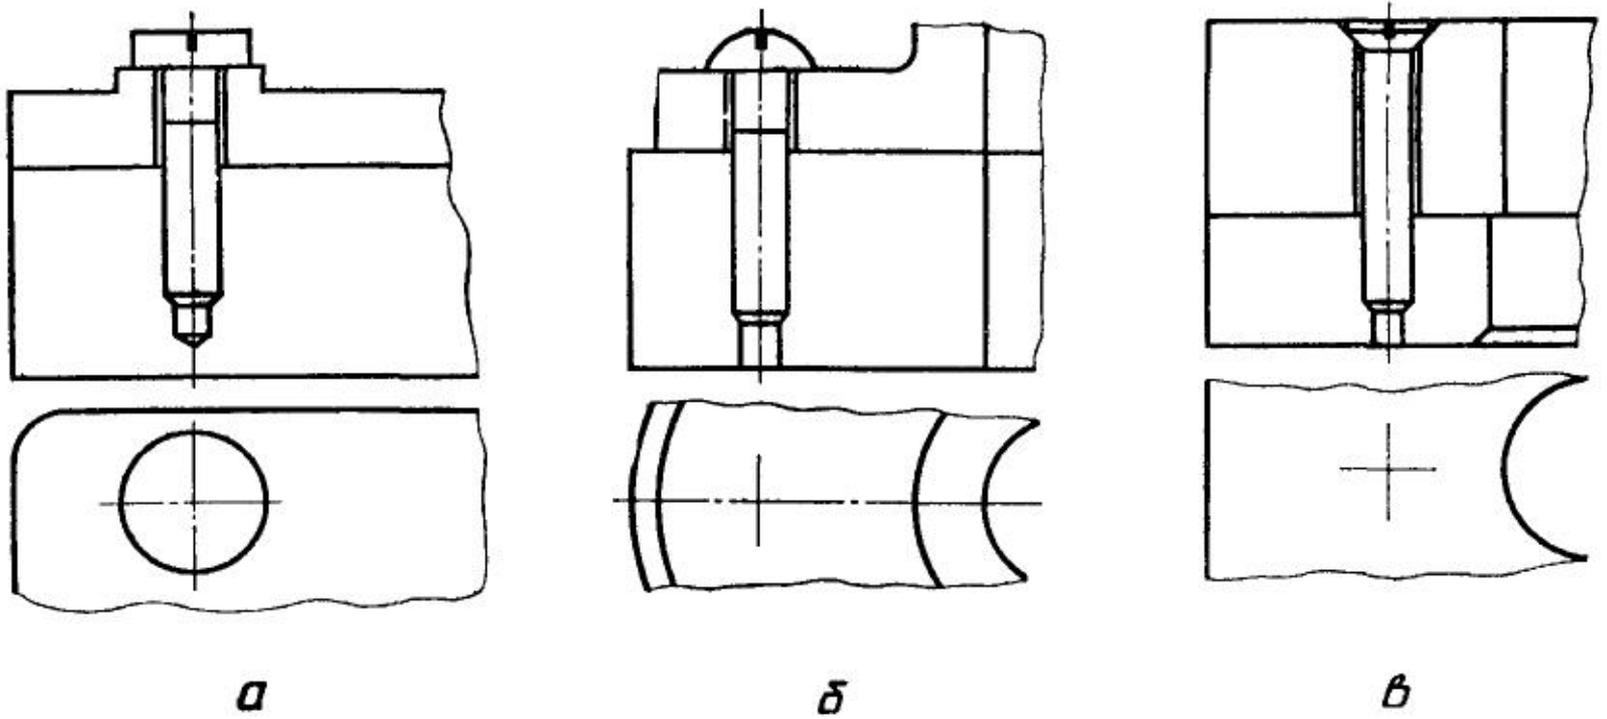


Рис.13.24. Зображення для завдання.

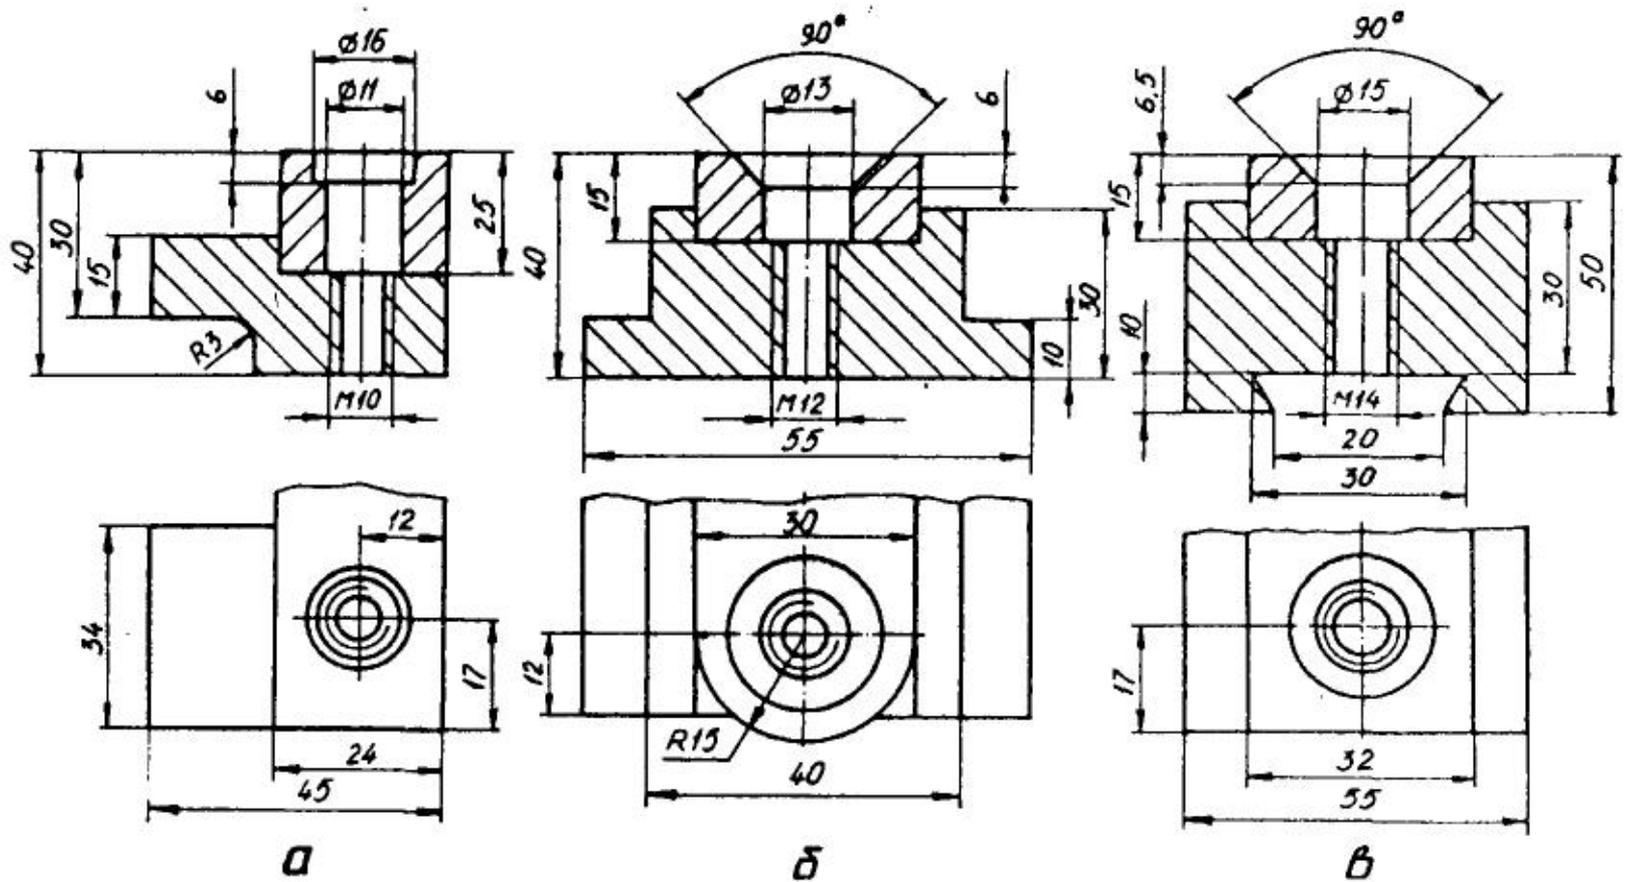


Рис.13.25. Зображення для завдання.

### 13.6. Трубні з'єднання

*Трубне з'єднання* — це з'єднання труб трубопроводів за допомогою *фітингів*. Фітингами можна з'єднувати зразу декілька труб (дві, три, чотири), робити відгалуження чи перехід з одного діаметра труби на інший. Форма і розміри фітингів встановлені стандартами (рис. 13.26):

*муфта пряма* — для з'єднання труб однакового діаметра;

*кутник прямий* — для з'єднання труб під прямим кутом;

*трийник прямий* — для з'єднання трьох труб.

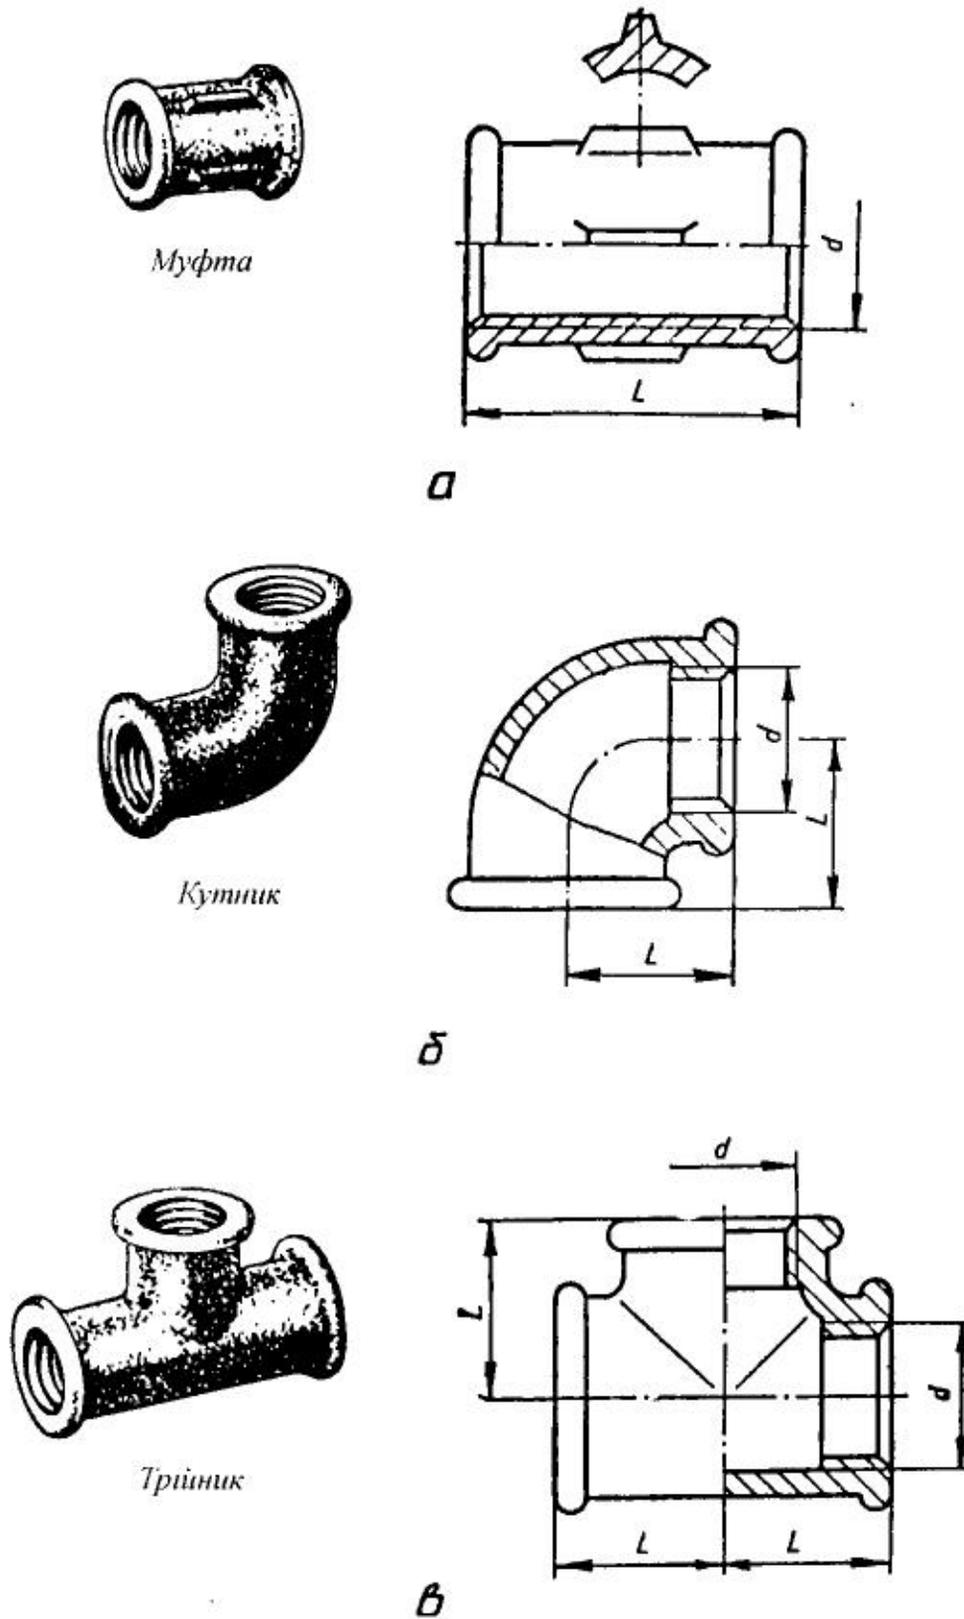


Рис. 13.26. Фітинги для трубних з'єднань.

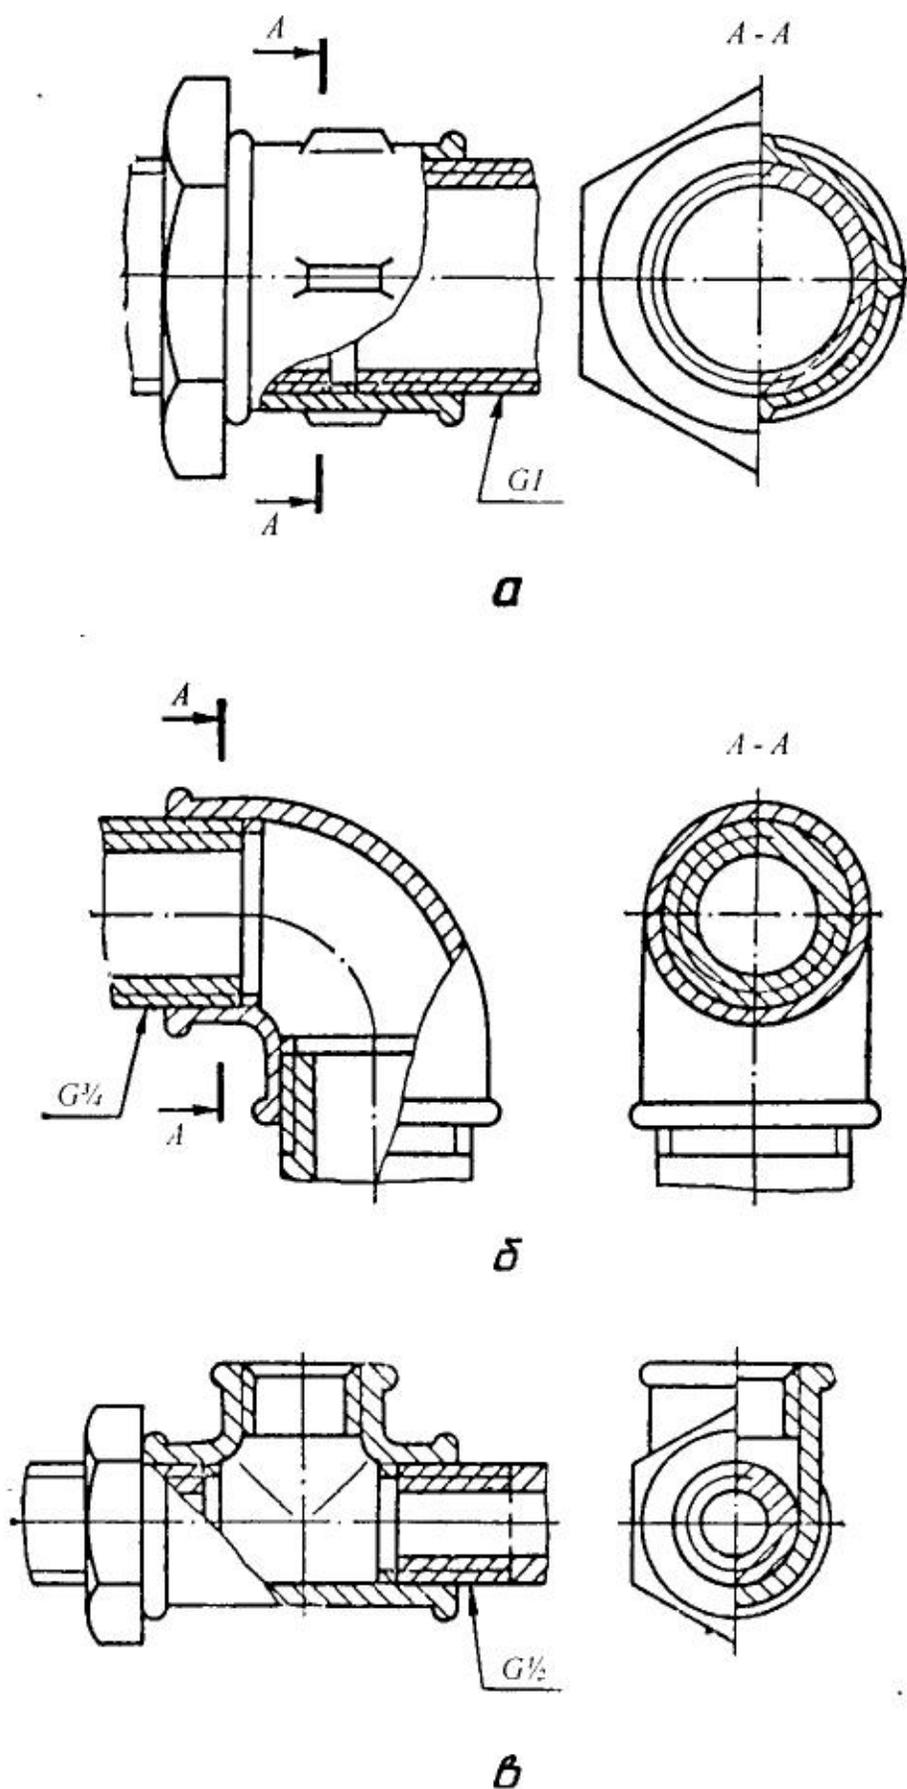


Рис.13.27. Зображення трубних з'єднань.

Залежно від будови фітинга труби можуть з'єднуватися по прямій лінії (за допомогою прямої муфти) і під прямим кутом (кутниками, трійниками). Зразки зображень трубних з'єднань показано на рис. 13.27. Трубні з'єднання виконують як конструктивні з'єднання, без спрощень. При цьому креслять усі елементи з'єднувальних частин — буртики, фаски, ребра тощо, користуючись розмірами, вказаними у відповідних стандартах.

Конструкцію з'єднання на кресленні показують у розрізі площиною, яка проходить через вісь труб і фітинга. Допускається поєднувати частину вигляду і розрізу. На розрізі

показують тільки ту частину різьби фітинга, яка не закрита різьбою труби. Контргайку, яка входить до складу з'єднання, зображують так само, як і інші частини з'єднання. Друге зображення з'єднання є перерізом площиною, перпендикулярною до осі однієї з труб.

### 13.7. Шпонкові з'єднання

*Шпонковим* називають з'єднання, утворене двома спряженими деталями (одна з яких — вал, інша — шків, зубчасте колесо, півмуфта тощо) і шпонкою, яка перешкоджає відносному повороту чи зсуванню цих деталей. Такі з'єднання застосовують у механічних передачах, коли потрібно, щоб з валом оберталася розміщена на ньому деталь (або навпаки). Для того, щоб утворити шпонкове з'єднання (рис. 13.28), на валу 1 і в отворі деталі 3, з'єднуваної з валом, роблять пази — шпонкові канавки. Частина шпонки 2 заходить у паз вала, частина — у паз деталі.

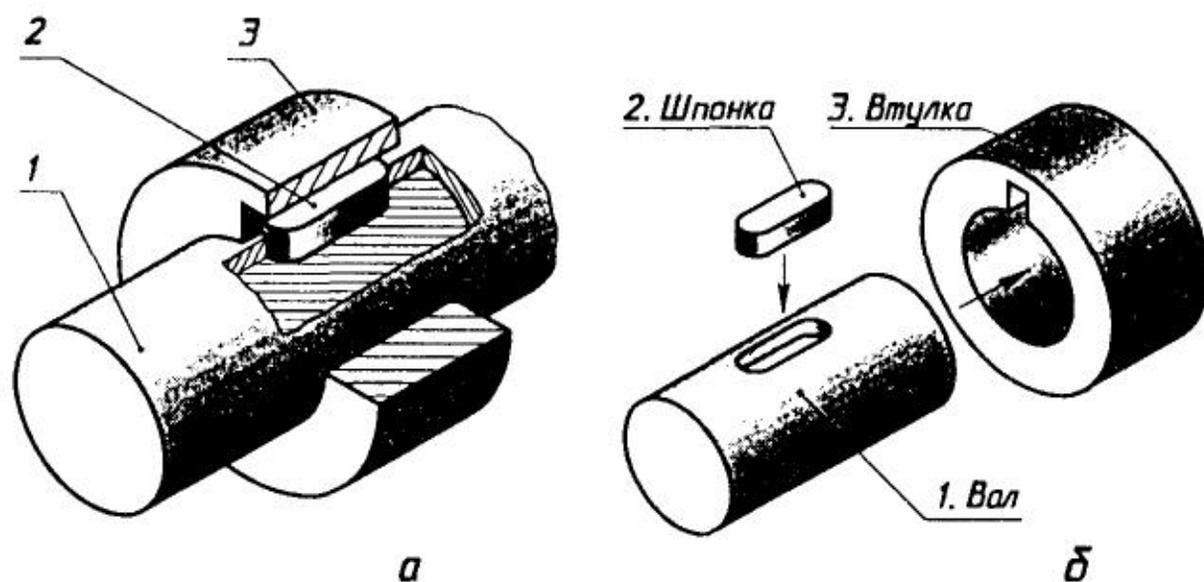


Рис. 13.28. Шпонкове з'єднання: а — загальний вигляд; б — деталі.

Шпонки і пази для них стандартизовані. За формою шпонки бувають *призматичні, клинові, сегментні* (табл. 13.5). Розміри шпонок і пазів для них вибирають з довідкових таблиць залежно від величини діаметра вала (табл. 13.6 – 13.7).

На кресленні шпонкового з'єднання виконують зображення тих деталей, якими воно утворене. З'єднання шпонками на кресленнях показують двома зображеннями. На місці вигляду спереду зображують поздовжній розріз з'єднання (уздовж осі вала і з'єднуваної з ним деталі). Згідно з існуючими правилами, вали на поздовжніх розрізах зображують нерозсіченими. Щоб виявити форму шпонки і шпонкового паза, на зображенні вала роблять місцевий розріз. Поздовжній розріз доповнюють поперечним розрізом, який розміщують на місці вигляду зліва. На цьому розрізі всі три деталі з'єднання (вал, втулку, шпонку) зображують розсіченими.

На рис. 13.29, а показано зображення шпонкового з'єднання за допомогою призматичної шпонки, на рис. 13.29, б — сегментної, на рис. 13.29, в — за допомогою клинкової шпонок.

Між дном паза колеса і верхньою гранню призматичних та сегментних шпонок зображують невеликий радіальний зазор, який дорівнює 0,2...0,3 мм. На кресленні цей зазор показують дещо збільшеним (рис. 13.29, а, б). У клинкової шпонки зазор повинен бути між її бічними гранями та стінками пазів (рис. 13.29, в).











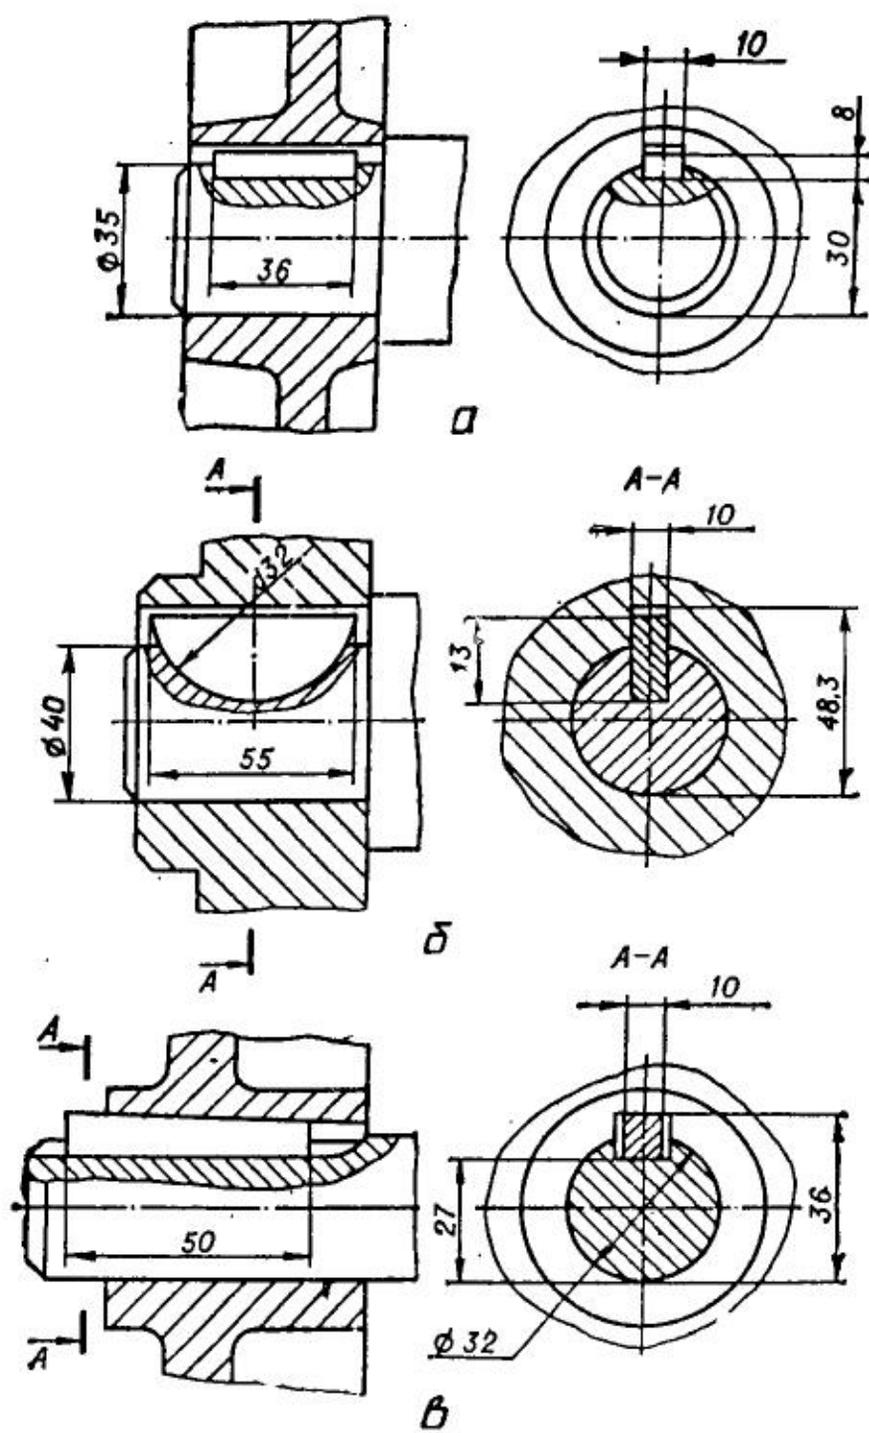


Рис.13.29. З'єднання за допомогою шпонки: а — призматичної; б — сегментної; в — клинної.

Таблиця 13.5. Форми та розміри стандартних шпонок

Форма шпопки	Виконання (загальний вигляд)	Розміри	Основні параметри з'єднання
Призматична			
Сегментна			
Клинова			


Таблиця 13.6. Розміри перерізів пазів для призматичних шпонок

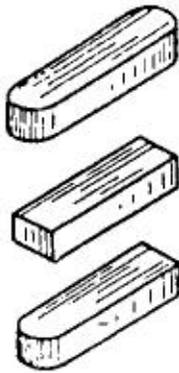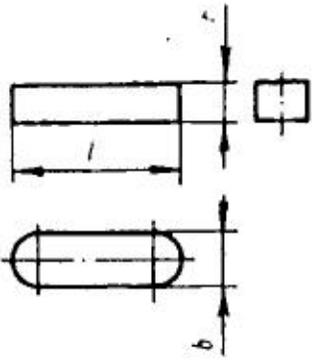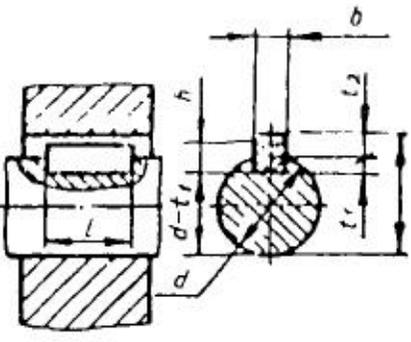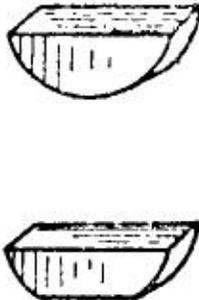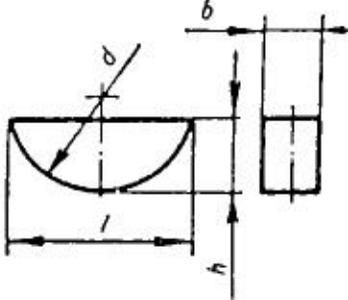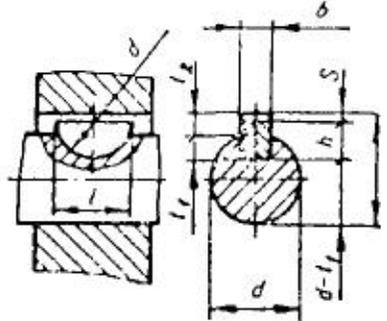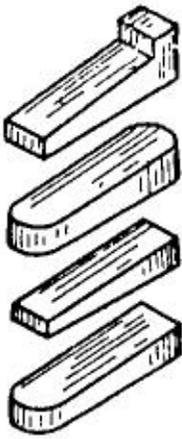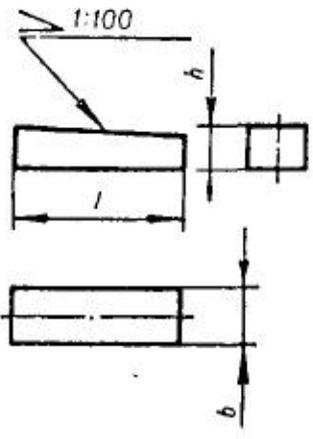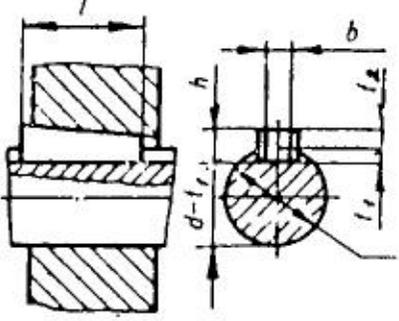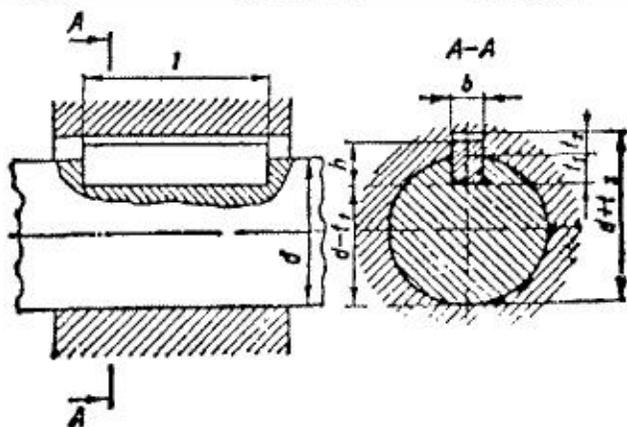

Діаметр вала $d$	Переріз шпонки $b \times h$	Глибина шпонкового паза		Довжина шпонки $l$	
		вала $t_1$	втулки $t_2$	від	до
Від 10 до 12	4×4	2,5	1,8	8	45
» 12 » 17	5×5	3,0	2,3	10	50
» 17 » 22	6×6	3,5	2,8	14	70
» 22 » 30	8×7	4,0	3,3	18	90
» 30 » 38	10×8	5,0	3,3	22	110
» 38 » 44	12×8	5,0	3,3	28	140
» 44 » 50	14×9	5,0	3,3	36	160
» 50 » 58	16×10	6,0	4,3	45	180
» 58 » 65	18×11	7,0	4,4	50	200
» 65 » 75	20×12	7,5	4,9	56	220

Примітка. Довжини шпонок треба вибирати з ряду: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 35; 28; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 63; 70; 80; 90; 100; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 250; 280; 320; 360; 400; 450; 500 мм.

Таблиця 13.7. Розміри перерізів пазів для клинових шпонок, мм

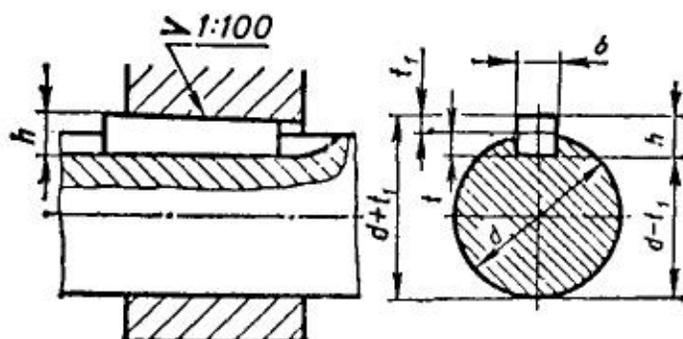

Діаметр вала $d$	Переріз шпонки $b \times h$	Глибина шпонкового паза	
		вала $t$	втулки $t_1$
Від 10 до 12	4×4	2,2	1,2
» 12 » 17	5×5	3,0	1,7
» 17 » 22	6×6	3,5	2,2
» 22 » 30	8×7	4,0	2,2
» 30 » 38	10×8	5,0	2,4
» 38 » 44	12×8	5,0	2,4
» 44 » 50	14×9	5,0	2,9
» 50 » 58	16×10	6,0	3,4
» 58 » 65	18×11	7,0	3,4
» 65 » 75	20×12	7,5	3,9

### ЗАПИТАННЯ

1. Що забезпечує шпонка у шпонковому з'єднанні?
2. Назвіть, які бувають шпонки за формою.
3. Залежно від чого вибирають розміри шпонок і пазів під них?
4. Для чого на зображеннях з'єднань шпонками виконують поперечні розрізи?

### ЗАВДАННЯ

Перенесіть на прозорий папір (чи перекресліть) задані зображення шпонкового з'єднання (рис. 13.30). Добудуйте вигляд зліва за половиною його зображення. Нанесіть штриховку в місцях розрізу деталей.

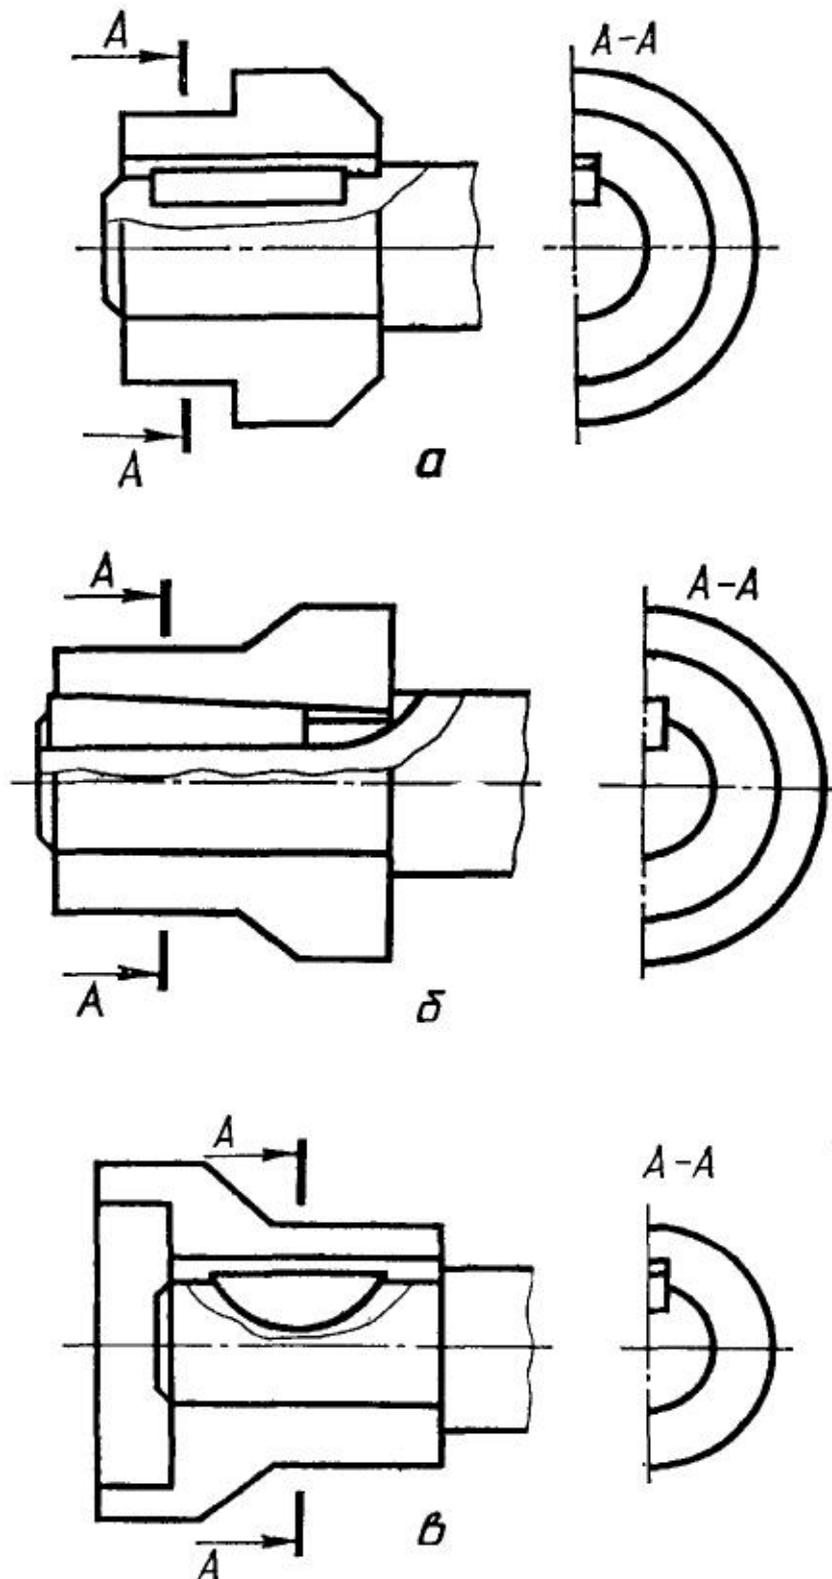


Рис.13.30. Зображення для завдання.

### 13.8. Шліцьові з'єднання

Це з'єднання типу вал–втулка (спряжених між собою) без використання допоміжних деталей, в яких наявні шліци (зубці). Шліци — це паралельні пази, виконані на циліндричній поверхні (зовнішній чи внутрішній) деталі уздовж її осі. Між рівномірно розташованими по колу пазами утворюються виступи (зубці). При з'єднанні деталей за допомогою шліців зубці вала входять у відповідні заглиблення спряжуваної з ним деталі (рис. 13.31) й усувають можливість взаємного їх прокручування.

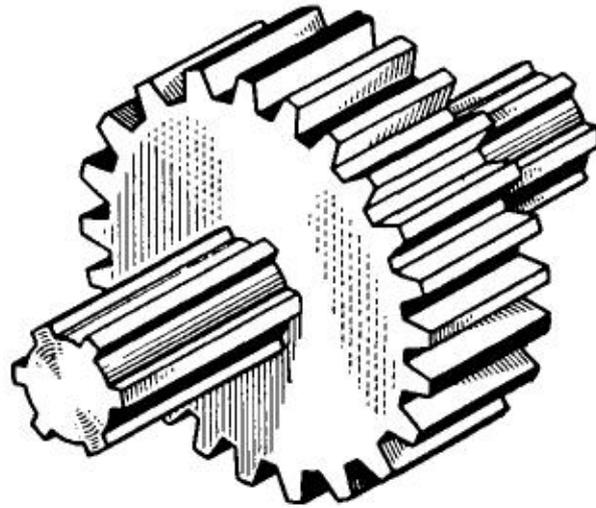


Рис.13.31. Загальний вигляд шліцьового з'єднання.

Шліцьові з'єднання виготовляють зі зубцями *прямобічного* (рис. 13.32, *а*), *евольвентного* (рис. 13.32, *б*) та *трикутного* (рис. 13.32, *в*) профілів. З'єднання з прямобічними та евольвентними шліцами стандартизовано, і тому вони найбільш поширені.

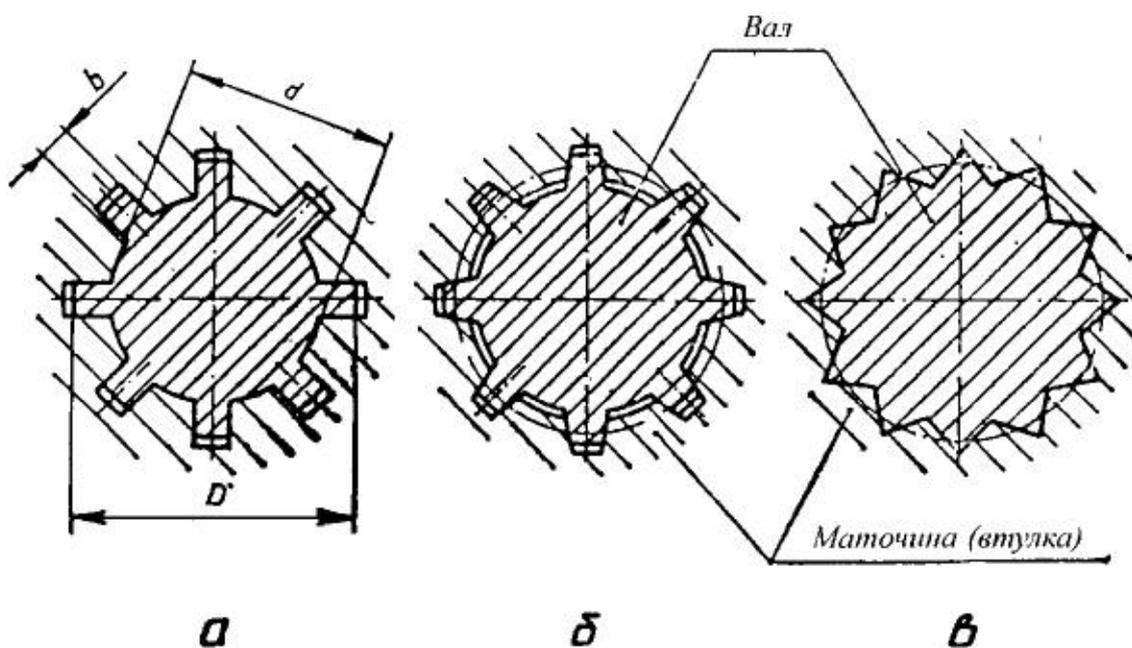


Рис.13.32. Форми профілів шліців:  
*а* — прямобічна; *б* — евольвентна; *в* — трикутна.

З'єднання з прямобічними шліцями розрізняють за способом центрування втулки відносно вала (рис. 13.33):

по зовнішньому діаметру  $D$  (а);

по внутрішньому діаметру  $d$  (б);

по бічних гранях шліців  $b$  (в).

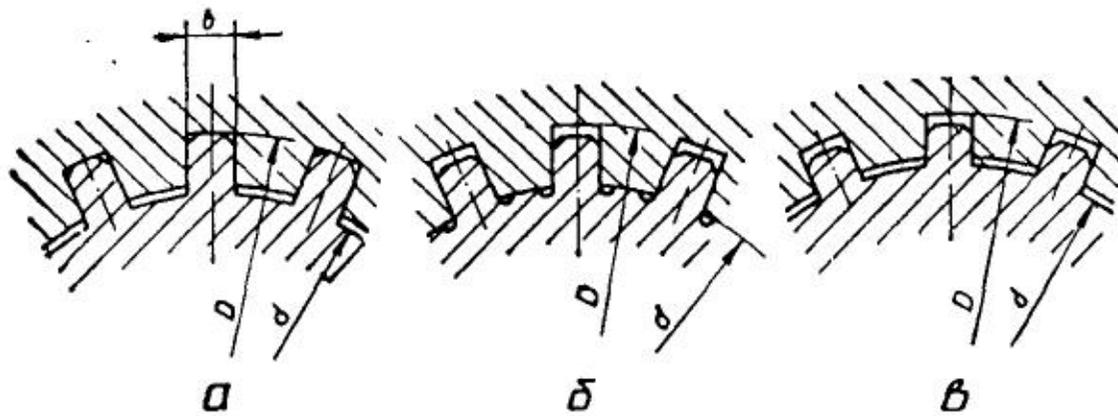


Рис.13.33. Способи центрування шліцьових з'єднань.

Розміри елементів шліцьових з'єднань вибирають із довідкових таблиць відповідних стандартів. Шліцьові з'єднання та їх деталі зображують умовно.

На валах і в шліцьових отворах кола та твірні поверхонь виступів (зубців) показують на всьому протязі суцільними товстими основними лініями (рис. 13.34). Кола і твірні поверхонь западин показують суцільними тонкими лініями. На розрізах площиною, що проходить уздовж довжини шліца, зубці умовно показують нерозрізаними.

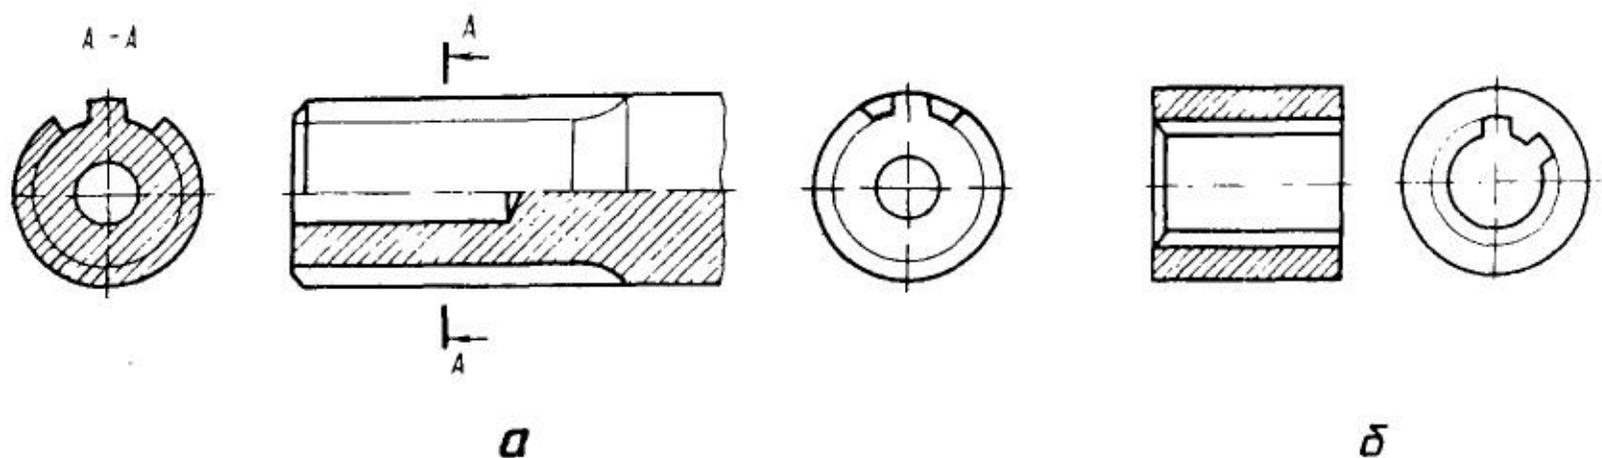


Рис.13.34. Зображення деталей шліцьового з'єднання.

Щоб показати на кресленні необхідні елементи шліцьового з'єднання, застосовують два зображення. На місці вигляду спереду розміщують поздовжній розріз з'єднання (так, щоб січна площина проходила через вісь втулки та вала). На цьому розрізі показують суцільними основними лініями видимі поверхні вершин і западин (рис. 13.35). Причому на розрізі зображають тільки ту частину поверхні виступів отвору, яка не закрита валом.

Якщо вал суцільний і немає потреби робити на ньому місцевий розріз, то шліці на валу умовно показують нерозсіченими. У цьому випадку поверхні западин зубців на валу зображають суцільною тонкою лінією (рис. 13.35).

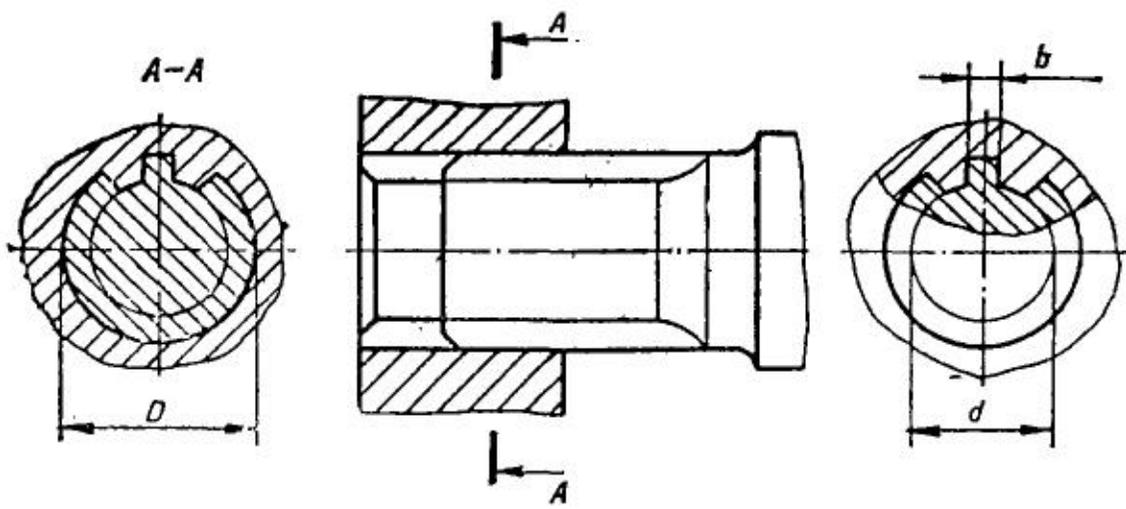


Рис. 13.35. Зображення шліцьового з'єднання.

Другим зображенням шліцьового з'єднання може бути вигляд зліва або поперечний розріз площиною, перпендикулярною до осі вала і втулки. На такому зображенні (рис. 13.35) показують профіль одного зубця (виступу) і двох западин без фасок, канавок чи заокруглень. Межу поверхні западин шліців на валу зображують колом відповідного діаметра суцільною тонкою лінією.

Радіальний зазор між зубцями на валу і западинами у втулці на обох зображеннях креслення не показують.

На кресленні, що містить зображення шліцьового з'єднання, може бути приведені умовне позначення цього з'єднання, яке розміщують на поличці лінії-виноски, проведеної від зовнішнього діаметра шліцьового вала.

До умовного позначення шліцьового з'єднання з *прямобічним профілем* зубців повинні входити:

буква, що відповідає прийнятій системі центрування ( $D$ ,  $d$  чи  $b$ );

число зубців  $z$ ;

внутрішній діаметр  $d$ ;

зовнішній діаметр  $D$ ;

ширина зубця  $b$ ;

позначення посадок елементів з'єднання, розміщені після відповідних розмірів.

Розглянемо деякі приклади позначень.

З'єднання шліцьових вала та втулки з числом зубців  $z = 8$ , внутрішнім діаметром  $d = 36$  мм, зовнішнім діаметром  $D = 40$  мм, шириною зубця  $b = 7$  мм, із центруванням по зовнішньому діаметру, з посадками: по діаметру центрування  $H7/e8$ , по зовнішньому діаметру  $H12/a11$  та по розміру  $b - D9/f8$ . Позначення має вигляд:

$$d - 8 \times 36(H7/e8) \times 40 (H12/a11) \times 7(D9/f8).$$

З'єднання шліцьових вала та втулки з числом зубців  $z = 8$ , внутрішнім діаметром  $d = 46$  мм, зовнішнім діаметром  $D = 54$ , шириною зубця  $b = 9$  мм, з центруванням по зовнішньому діаметру, з посадками: по діаметру центрування  $H8/h7$  та по розміру  $b - F10/h9$ . Позначення має вигляд:

$$D - 8 \times 46 \times 54 (H8/h7) \times 9(F10/h9).$$

З'єднання шліцьових вала та втулки з числом зубців  $z = 6$ , внутрішнім діаметром  $d = 28$  мм, зовнішнім діаметром  $D = 32$  мм, шириною зубця  $b = 7$  мм, з центруванням

по бічних сторонах зубців, з посадками по зовнішньому діаметру  $H12/a11$  та по поверхні центрування -  $D9/h8$ . Позначення має вигляд:

$$b - 6 \times 28 \times 32(H12/a11) \times 7(D9/h8).$$

В умовному позначенні шліцьового з'єднання з евольвентним профілем зубців вказують:

номінальний діаметр з'єднання  $D$ ;

модуль  $m$ ;

позначення посадки з'єднання, розміщеної після розміру центруючого елемента.

Розглянемо приклади позначень.

З'єднання з номінальним діаметром  $D = 50$  мм модуля  $m = 2$  мм з центруванням по бічних сторонах зубців по посадці  $9H/9g$ . Позначення має вигляд:

$$50 \times 2 \times 9H/9g.$$

З'єднання з номінальним діаметром  $D = 35$  мм модуля  $m = 1,25$  мм з центруванням по зовнішньому діаметру по посадці  $H7/g6$ . Позначення має вигляд:

$$35 \times H7/g6 \times 1,25.$$

Креслення деталей шліцьових з'єднань виконують так, як показано на рис. 13.36.



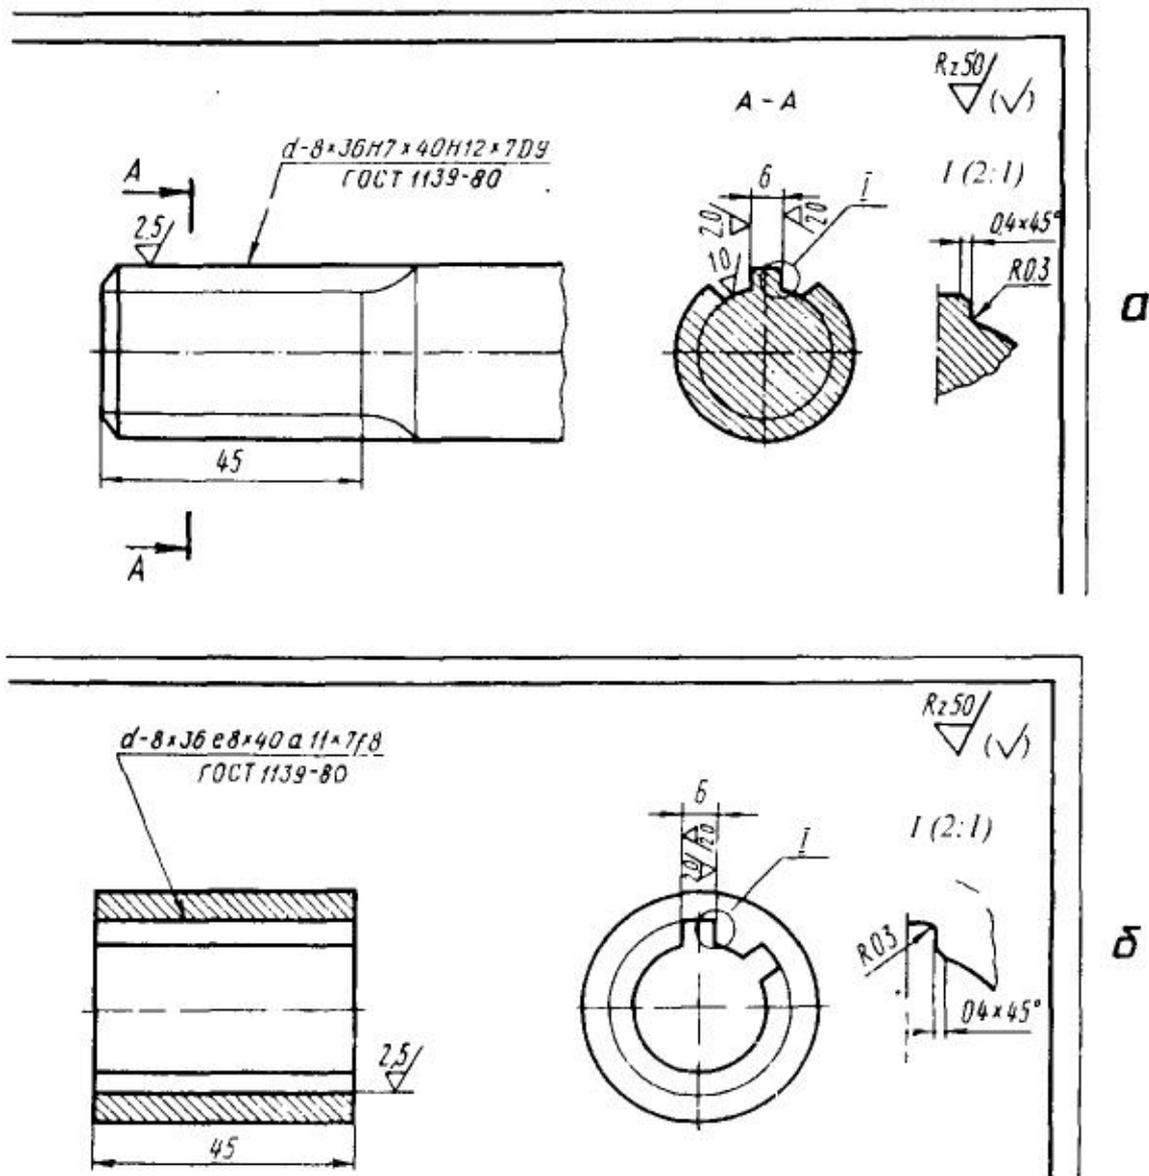



Рис. 13.36. Робочі креслення деталей шліцьового з'єднання.

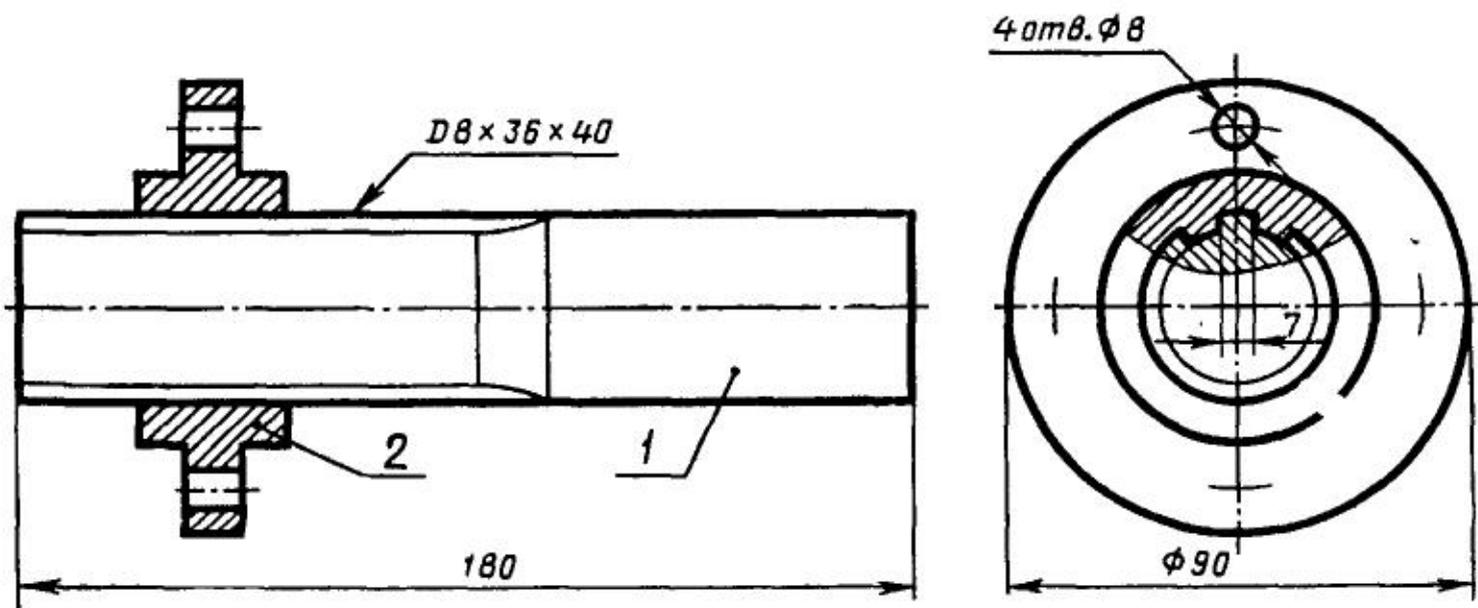

а

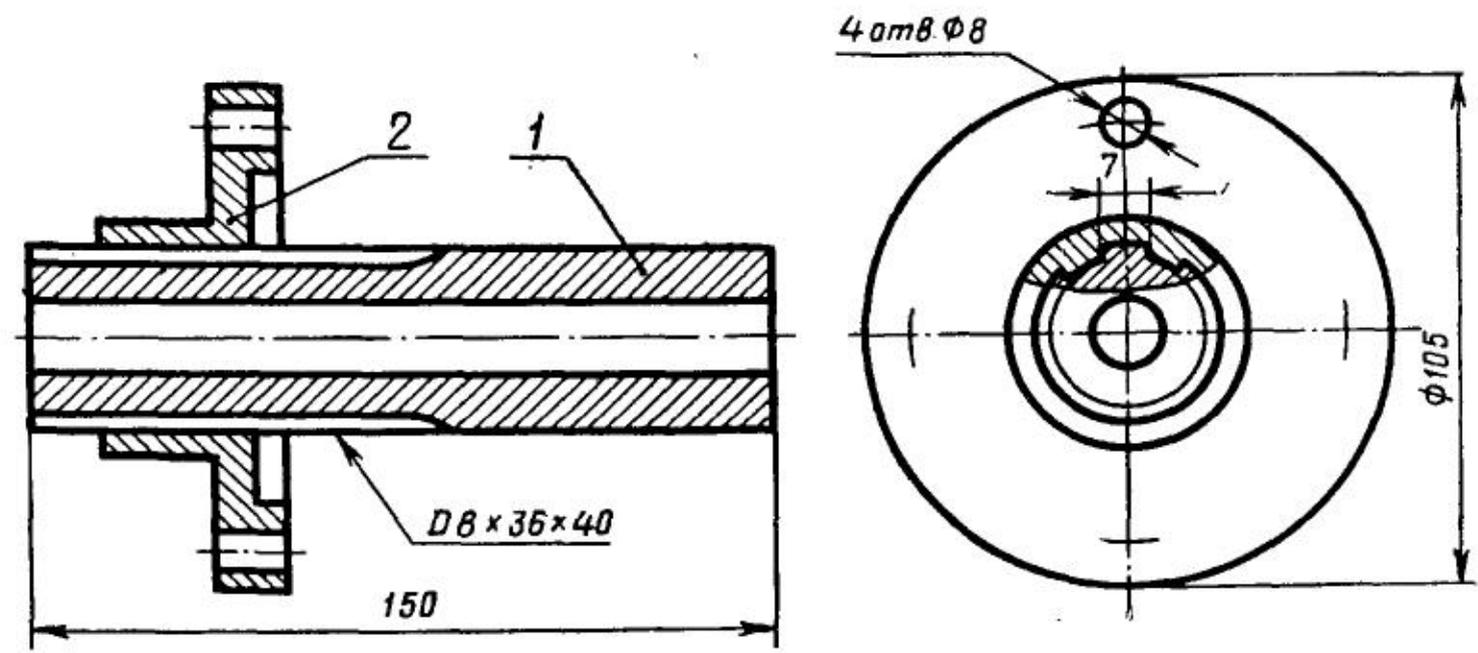

б

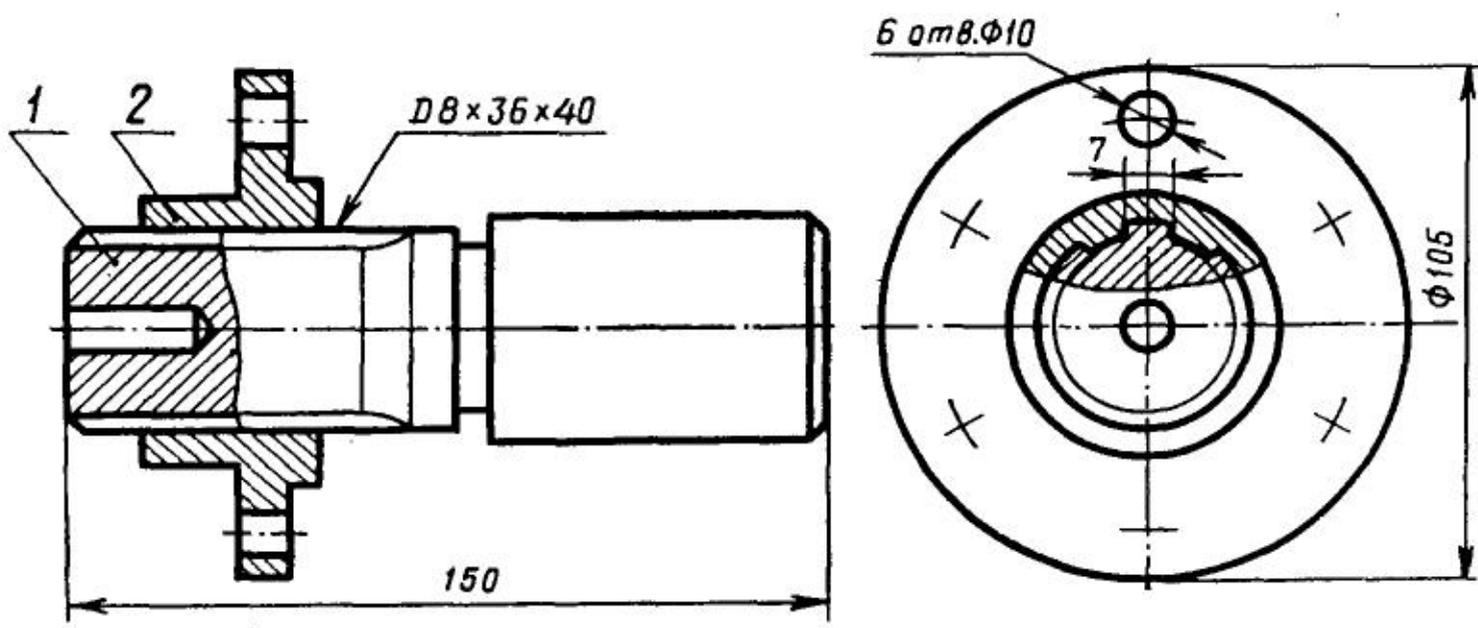

в

Рис.13.37. Зображення для завдання.

## ЗАПИТАННЯ

1. Чим відрізняється шліцьове з'єднання від шпонкового?
2. Яку форму мають профілі шліців?
3. Якими лініями показують на зображенні поверхні виступів шліців? А поверхні западин?
4. У чому полягає умовність зображення шліців на вигляді зліва або поперечному розрізі з'єднання?
5. Де розміщують умовне позначення шліцьового з'єднання?
6. Які елементи входять до умовного позначення шліцьового з'єднання з прямобічним профілем шліців? А з евольвентним профілем?

## ЗАВДАННЯ

1. Розшифруйте наведені умовні позначення шліцьових з'єднань. Значення кожного параметра та відомості про характер з'єднання запишіть у робочий зошит.

$$d - 6 \times 26(H7/e8) \times 30(H12/a11) \times 6(D9/f8);$$

$$D - 8 \times 36 \times 42(H8/h7) \times (F10/h9);$$

$$50 \times H7/g6 \times 2.$$

2. Прочитайте креслення шліцьового з'єднання (рис. 13.37). Дайте відповіді на запитання. Які зображення застосовано на кресленні? Назвіть їх. Якою цифрою позначено шліцьовий вал? А шліцьову втулку? Який профіль мають шліци у з'єднанні? Чому дорівнюють розміри елементів зображеного на кресленні з'єднання? Яким способом центрування утворено зображене з'єднання?

## 13.9. З'єднання за допомогою штифтів і шплінтів

За допомогою *штифтів* одержують з'єднання двох деталей, коли необхідно забезпечити передачу зусилля від однієї деталі до іншої (найчастіше це може бути передача крутного моменту чи осьового зусилля, як це показано на рис. 13.38, *а*) або зафіксувати одну деталь відносно іншої (наприклад, при їх скріпленні — див. рис. 13.38, *б*). В окремих випадках штифт застосовують як запобіжний елемент у з'єднанні двох валів (рис. 13.38, *в*).

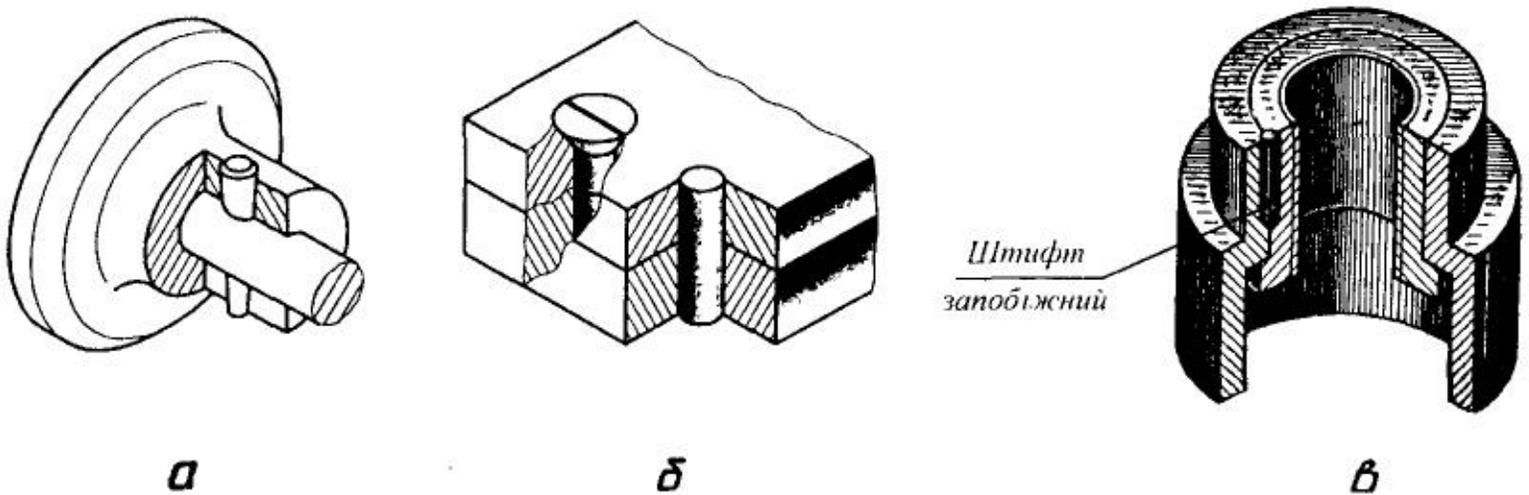


Рис. 13.38. З'єднання за допомогою штифтів.

Особливістю штифтового з'єднання є те, що отвір під штифт свердлять одночасно в усіх деталях, які підлягають з'єднанню. Цим досягається високий ступінь взаємної фіксації з'єднаних деталей. Штифт вставляють у отвір здебільшого шляхом запресовування.

Види і розміри штифтів стандартизовано: найбільш поширеними є два види штифтів (рис. 13.39): *циліндричні* (а) та *конічні* (б). Діаметр і довжину штифтів вибирають залежно від товщини деталей, що з'єднуються, та умов роботи з'єднання.

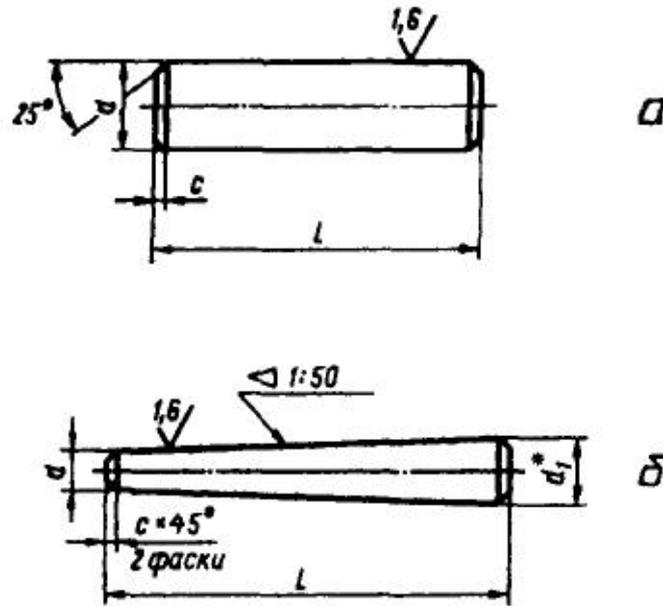


Рис. 13.39. Зображення штифтів.

Зразки штифтових з'єднань показано на рис. 13.40. Штифтові з'єднання зображають, як правило, за допомогою розрізів. Зверніть увагу, що на розрізах штифти показують нерозсіченими, якщо січна площина проходить уздовж їх осі.

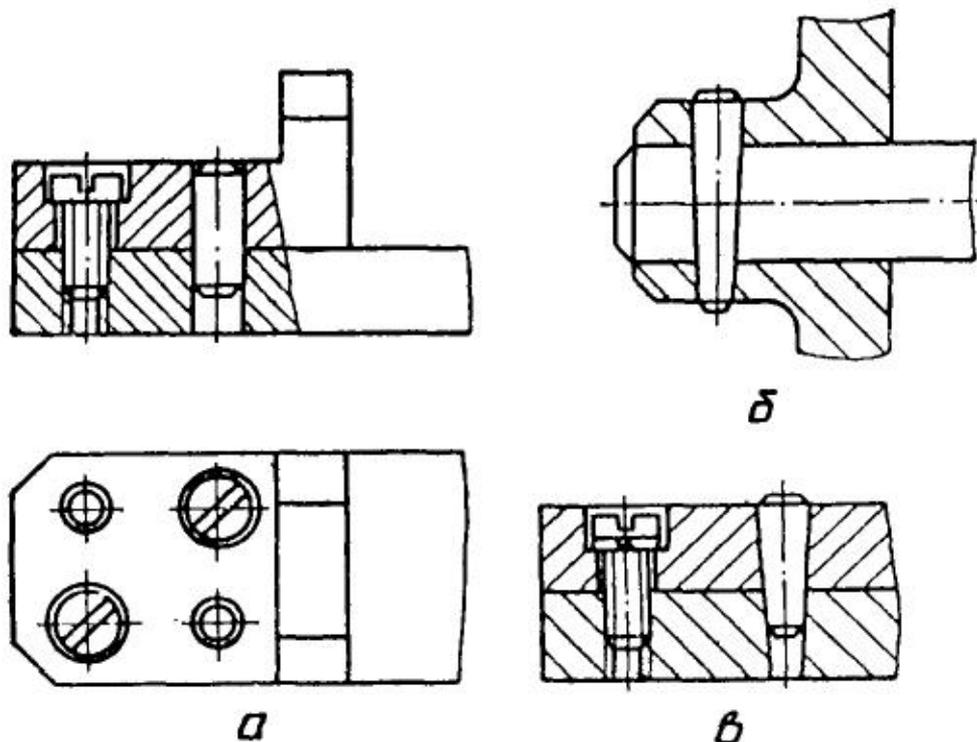


Рис. 13.40. Зображення з'єднань за допомогою штифтів:  
а — циліндричного; б, в — конічного.

Шплінти як самостійні елементи для обмеження осьового переміщення деталей застосовуються мало. Найчастіше їх використовують для запобігання самовідгвинчуванню гайок (особливо корончастих).

*Шплінт* — це відрізок сталевого дроту, складений удвоє, з петлею-головкою на місці перегину (рис. 13.41). Після встановлення шплінта в отвір, передбачений для цього, його кінці розгинають. Розміри шплінтів стандартизовано.

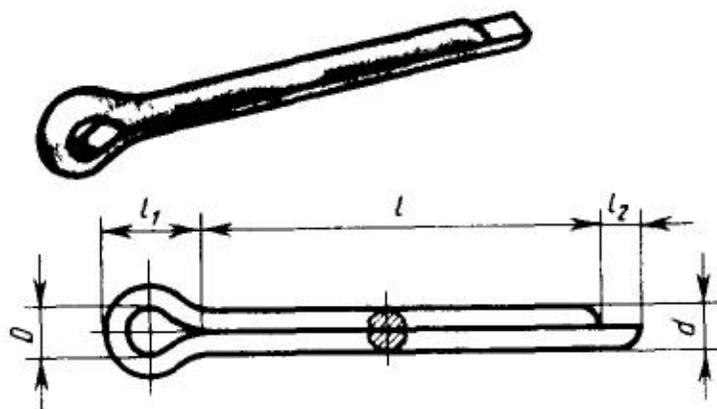


Рис.13.41. Шплінт.

Зразки з'єднань з використанням шплінтів показані на рис. 13.42. Щоб показати форму шплінта на з'єднанні, використовують місцеві розрізи, січні площини яких проходять через осі отворів під шплінти.

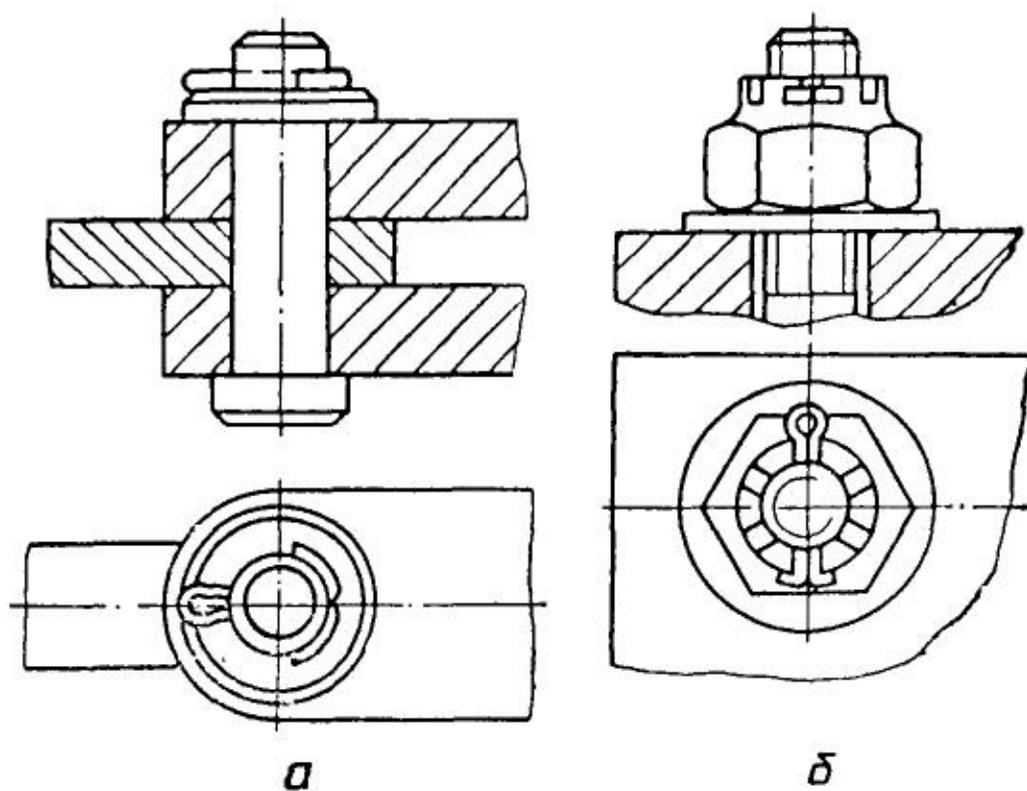


Рис.13.42. З'єднання за допомогою шплінтів.

### 13.10. Умовні позначення стандартних деталей різних з'єднань

Як ми вже знаємо, кожний виріб, який зображається на складальному кресленні, найчастіше включає до свого складу деталі та стандартні вироби. На кожен деталь складальної одиниці виконують своє креслення. Такі креслення містять вичерпну

інформацію про кожну деталь. На стандартні вироби креслення не виготовляють, оскільки стандартні вироби виготовляють на окремих спеціалізованих підприємствах (підшипникові заводи, заводи металовиробів тощо), а звідти на замовлення надсилають туди, де вони потрібні для складання власних виробів. Основні відомості про стандартні вироби, які входять до складальних одиниць, містяться у специфікації у вигляді умовних позначень. Ці позначення дають уявлення про конструктивні особливості виробу (які не можуть бути зображені графічно) та його головні параметри.

Найбільш поширеними стандартними виробами складальних одиниць є стандартні деталі рознімних з'єднань: *болти, гвинти, шпильки, гайки, шайби, фітінги, шпонки, шплінти* тощо. Зміст та приклади умовних позначень цих деталей показано в табл. 13.9.

### ЗАВДАННЯ

Розшифруйте наведені умовні позначення стандартних деталей рознімних з'єднань. Значення кожного параметра, що міститься в умовному позначенні, запишіть в робочому зошиті.

*Болт M18 × 75.66 ГОСТ 7798-70.*

*Болт 2M12 × 1,25 – 6g × 60.58.029 ГОСТ 7798-70.*

*Болт 2M12 × 1,25 – 6g × 60.109.40X.016 ГОСТ 7798-70.*

*Болт відкидний M6 – 8g × 32.36.C.016 ГОСТ 3033-79.*

*Болт відкидний C2 M10 – 8g × 60.32 ГОСТ 3033-79.*

*Гайка M12 - 6H. 5 ГОСТ 5915-70.*

*Гайка 2M12 × 1,25 - 6H.06.40X.016 ГОСТ 5916-70.*

*Гайка M10 - 6H.12.40X.019 ГОСТ 15523-70.*

*Гайка 2M12 × 0,75 - 6H.5.023 ГОСТ 5918-73.*

*Шпилька M16 – 6g × 120.58 ГОСТ 22032-76.*

Таблиця 13.9. Умовні позначення стандартних деталей рознімних з'єднань

Стандартний виріб	Елементи, які входять до складу позначення	Приклад позначення	Зміст позначення
Болт	Назва деталі: вид виконання (виконання 1 не позначається); діаметр різьби, мм; дрібний крок різьби, мм (великий крок різьби не позначається); поле допуску різьби; довжина деталі, мм (для гайок не позначається); клас чи група міцності; марка сталі чи сплаву; вид покриття та розмір його товщини, мкм (покриття 00 не позначається); номер стандарту	<i>Болт M12×60.58 ГОСТ 7798-70</i>	Болт з шестигранною головкою виконання 1; діаметр різьби d=12 мм; великий крок різьби; довжина l=60 мм; клас міцності 5.8; без покриття
		<i>Болт 2M20×1,5- 6g×60.56.016 ГОСТ 7798-70</i>	Болт з шестигранною головкою виконання 2; діаметр різьби d=20 мм; дрібний крок різьби P=1,5 мм; поле допуску різьби 6g; довжина l=60 мм; клас міцності 5.6; покриття 01 завтовшки 6 мкм
		<i>Болт відкидний П2M10×60.32 ГОСТ 3033-79</i>	Болт відкидний зниженої точності виконання 2; діаметр різьби d=10 мм; великий крок різьби; довжина l=60 мм; матеріал групи 32; без покриття

Таблиця 13.9. Умовні позначення стандартних деталей рознімних з'єднань (продовження)

Стандартний виріб	Елементи, які входять до складу позначення	Приклад позначення	Зміст позначення
Гвинт	Назва деталі; вид виконання (виконання 1 не позначається); діаметр різьби, мм; дрібний крок різьби, мм (великий крок різьби не позначається); поле допуску різьби; довжина деталі, мм (для гайок не позначається); клас чи група міцності; марка сталі чи сплаву; вид покриття та розмір його товщини, мкм (покриття 00 не позначається); номер стандарту	<p><i>Гвинт</i> 2M12×1,25- 6g×40.88.35X.019 ГОСТ 1491-80</p> <p><i>Гвинт M24- 8g×50.58 ГОСТ 7798-70</i></p>	<p>Гвинт з шестигранною головкою виконання 2: діаметр різьби d=12 мм; дрібний крок різьби P=1,25 мм; поле допуску різьби 6g; довжина l=40 мм; клас міцності 8.8; матеріал — сталь 35X; покриття 01 завтовшки 9 мкм</p> <p>Гвинт з напівкруглою головкою виконання 1: діаметр різьби d=24 мм; великий крок різьби; поле допуску різьби 8g; довжина l=50 мм; клас міцності 5.8; без покриття</p>
Шпилька	Назва деталі; вид виконання (виконання 1 не позначається); діаметр різьби, мм; дрібний крок різьби, мм (великий крок різьби не позначається); поле допуску різьби; довжина деталі, мм (для гайок не позначається); клас чи група міцності; марка сталі чи сплаву; вид покриття та розмір його товщини, мкм (покриття 00 не позначається); номер стандарту	<p><i>Шпилька</i> M20×1,5- 6g×100.58 ГОСТ 22032-76</p> <p><i>Шпилька</i> M16×1,5- 6g×120.109. 40X.026 ГОСТ 22039-76</p>	<p>Шпилька з діаметром різьби d=20 мм; дрібний крок різьби P=1,5 мм; поле допуску різьби 6g; довжина l=100 мм; клас міцності 5.8; без покриття; довжина загвинчуваного кінця l<sub>1</sub>=d=20 мм</p> <p>Шпилька з діаметром різьби d=16 мм; дрібний крок різьби P=1,5 мм; поле допуску різьби 6g; довжина l=120 мм; клас міцності 10.9; матеріал — сталь 40X; покриття 02 завтовшки 6 мкм; довжина загвинчуваного кінця l<sub>1</sub>=2d=32 мм</p>
Гайка	Назва деталі; вид виконання (виконання 1 не позначається); діаметр різьби, мм; дрібний крок різьби, мм (великий крок різьби не позначається); поле допуску різьби; довжина деталі, мм (для гайок не позначається); клас чи група міцності; марка сталі чи сплаву; вид покриття та розмір його товщини, мкм (покриття 00 не позначається); номер стандарту	<p><i>Гайка</i> M20×1,5.5 ГОСТ 5915-70</p> <p><i>Гайка</i> 2M12×1,25- 6H.12.40X.016 ГОСТ 5915-70</p> <p><i>Гайка</i> 2M18×1,25- 6H.5.019 ГОСТ 5918-73</p>	<p>Гайка шестигранна виконання 1: діаметр різьби d=20 мм; дрібний крок різьби P=1,5 мм; клас міцності 5; без покриття</p> <p>Гайка шестигранна виконання 2: діаметр різьби d=12 мм; дрібний крок різьби P=1,25 мм; поле допуску різьби 6H; клас міцності 12; покриття 01 завтовшки 6 мкм</p> <p>Гайка шестигранна виконання 2: діаметр різьби d=12 мм; дрібний крок різьби P=1,25 мм; поле допуску різьби 6H; клас міцності 12; покриття 01 завтовшки 6 мкм</p>

Таблиця 13.9. Умовні позначення стандартних деталей різних з'єднань (закінчення)

Стандартний виріб	Елементи, які входять до складу позначення	Приклад позначення	Зміст позначення
<b>Шайба</b>	Назва деталі; вид виконання (виконання I не позначається); діаметр різьби на стержні кріпильної деталі, мм; група чи марка матеріалу; вид покриття та розмір його товщини, мкм; номер стандарту	<i>Шайба</i> 2.12.01.019 ГОСТ 11317-78	Шайба виконання 2; під діаметр різьби на кріпильній деталі 12 мм; матеріал групи 01; покриття 01 завтовшки 9 мкм
		<i>Шайба</i> 20.65Г.029 ГОСТ 6402-70	Шайба пружинна; під діаметр різьби на кріпильній деталі 20 мм; матеріал — сталь 65Г; покриття 02 завтовшки 9 мкм
<b>Фітинг</b>	Назва деталі; знак покриття; діаметр умовного переходу, мм; номер стандарту	<i>Муфта пряма</i> Ц-40 ГОСТ 8954-75	Пряма коротка муфта; цинкове покриття; умовний прохід 40 мм
		<i>Кутник 33</i> ГОСТ 8646-68	Кутник; без покриття; умовний прохід 33 мм
<b>Шпонка</b>	Назва деталі; вид виконання (виконання I не позначається); розмір перерізу шпонки, мм; довжина шпонки, мм (для сегментних не вказується); номер стандарту	<i>Шпонка 8×7×40</i> ГОСТ 23360-78	Шпонка призматична виконання I; ширина b=8 мм; висота h=7 мм; довжина l=40 мм
		<i>Шпонка 8×7×40</i> ГОСТ 24068-80	Шпонка клинова виконання I (з головкою); ширина b=8 мм; висота h=7 мм; довжина l=40 мм
		<i>Шпонка 3-18×11×100</i> ГОСТ 24068-80	Шпонка клинова виконання 3; ширина b=18 мм; висота h=11 мм; довжина l=100 мм
		<i>Шпонка 2-6×10</i> ГОСТ 24071-80	Шпонка сегментна виконання 2; ширина b=6 мм; висота h=10 мм
<b>Штифт</b>	Назва деталі; діаметр штифта, мм (у конічного штифта — менший); тип штифта (для циліндричного визначається позначенням поля допуску); довжина, мм	<i>Штифт 10h8×60</i> ГОСТ 3128-70	Штифт циліндричний; діаметр 10 мм; тип 2 (поле допуску h8); довжина 60 мм
		<i>Штифт 2-12×55</i> ГОСТ 3129-70	Штифт конічний виконання 2; менший діаметр 12 мм; довжина 55 мм
<b>Шплінт</b>	Назва деталі; умовний діаметр шплінта, мм (діаметр отвору під шплінт у кріпильній деталі); довжина шплінта, мм; марка матеріалу; вид покриття та розмір його товщини, мкм	<i>Шплінт</i> 5×28.2.019 ГОСТ 397-79	Шплінт з умовним діаметром 5 мм; довжина 28 мм; матеріал групи 2; покриття 01 завтовшки 9 мкм
		<i>Шплінт 4×22.00</i> ГОСТ 397-79	Штифт з умовним діаметром 4 мм; довжина 22 мм; матеріал групи 00; без покриття

Шпилька  $M16 \times 1,5-8g \times 120.109.40X$  ГОСТ 22035-76.

Шпилька  $2M10 \times 1,25 - 8g \times 100.09.40X$  ГОСТ 22039-76.

Гвинт А  $M8 - 6g \times 50.48$  ГОСТ 1491-80.

Гвинт В  $M8 \times 1 - 8g \times 50.48.016$  ГОСТ 1491-80.

Гвинт А1.  $M12 - 8g \times 50.58$  ГОСТ 17473-80.

Гвинт  $M10 \times 0,75 \times 75.36$  ГОСТ 14475-80.

Гвинт В2.  $M8 - 8g \times 50.32.35X.019$  ГОСТ 14475-80.

Шайба 16.01.016 ГОСТ 11371-78.

Шайба 2.16.08.019 ГОСТ 11371-80.

Шайба 64.02.05 ГОСТ 11872-80.

Шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70.

Шпінт  $5 \times 40$  ГОСТ 397-79.

Шпінт  $5 \times 45.3.036$  ГОСТ 397-79.

Штифт  $10h8 \times 70$  ГОСТ 3128-70.

Штифт  $8t6 \times 65$  ГОСТ 3128-70.

Штифт  $2.10 \times 60$  ГОСТ 3129-70.

Шпонка  $2 - 10 \times 8 \times 45$  ГОСТ 23360-78.

Шпонка  $16 \times 10 \times 70$  ГОСТ 24068-80.

Шпонка  $5 \times 6,5$  ГОСТ 24071-80.

### 13.11. З'єднання заклепками

Заклепка — це металевий стержень круглого перерізу з головкою на одному кінці. Найбільш поширені три типи заклепок, які відрізняються формою головки (рис. 13.43): напівкругла головка (а); потайна головка (б); напівпотайна головка (в).

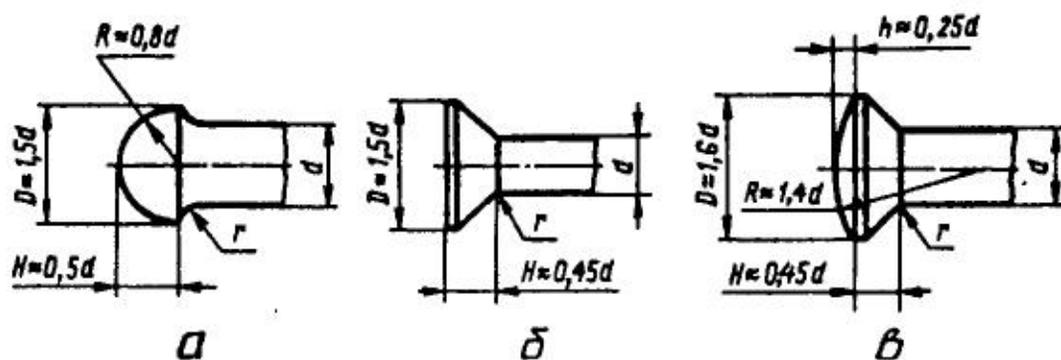


Рис.13.43. Типи заклепок.

Заклепки, які використовуються у заклепкових з'єднаннях, стандартизовано (табл. 13.10)

За допомогою заклепок утворюються нерознімні з'єднання (рис. 13.44, а) в різних металоконструкціях. Для утворення з'єднання заклепку встановлюють у попередньо просвердлені наскрізні отвори у з'єднуваних деталях і осаджують (розклепують) виступаючий кінець заклепки спеціальною оправкою (рис. 13.44, б). Наявну на заклепці головку називають закладною. Головку, що отримують у процесі склепування, називають замикальною. Щоб утворити замикальну головку, довжина  $l$  непоставленої заклепки повинна складатися з товщини з'єднуваних деталей і припуску на цю головку (рис. 13.44, в).

Заклепковий шов — це сукупність заклепок у з'єднанні, розміщених певним чином. Залежно від взаємного розміщення склепуваних деталей і розміщення заклепок у шві існують різні типи заклепкових швів.

Таблиця 13.10. Заклепки нормальної точності

Номінальний діаметр стержня, $d$											
	З напівкруглою головкою			З потайною головкою			З напівпотайною головкою				
	$D$	$H$	$R$	$D$	$H$	$\alpha$	$D$	$H$	$h$	$R$	$\alpha$
2	3,5	1,2	1,9	3,9	1,0	90°	6	1,2	0,5	9,3	120°
3	5,3	1,8	2,9	5,2	1,2		8	1,6	0,8	10,4	
4	7,1	2,4	3,8	7,0	1,6		10,5	2,0	1,3	12,3	
5	8,8	3,0	4,7	8,8	2,0		13	2,5	1,3	12,9	
6	11,0	3,6	6,0	10,3	2,4		14	3,0	1,5	14,8	90°
8	14,0	4,8	7,5	13,9	3,2		15	4,0	2,0	16,1	
10	16,0	6,0	8,3	17,0	4,8	75°	17	4,8	2,5	16,7	75°
12	19,0	7,2	9,8	20,0	5,6		20	5,6	3,0	18,2	
(14)	22,0	8,5	11,4	24,0	6,8		24	6,8	3,5	20,0	
16	25,0	9,5	13,0	24,0	7,2	60°	24	7,2	4,0	22,3	60°
(18)	27,0	11,0	13,8	27,0	8,0		27	8,0	4,5	22,5	
20	30,0	12,0	15,4	30,0	9,0		30	9,0	5,0	25,0	

Примітка. Довжину  $L$  заклепок вибирають з ряду: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 і більше із закінченням на 0 до 180.

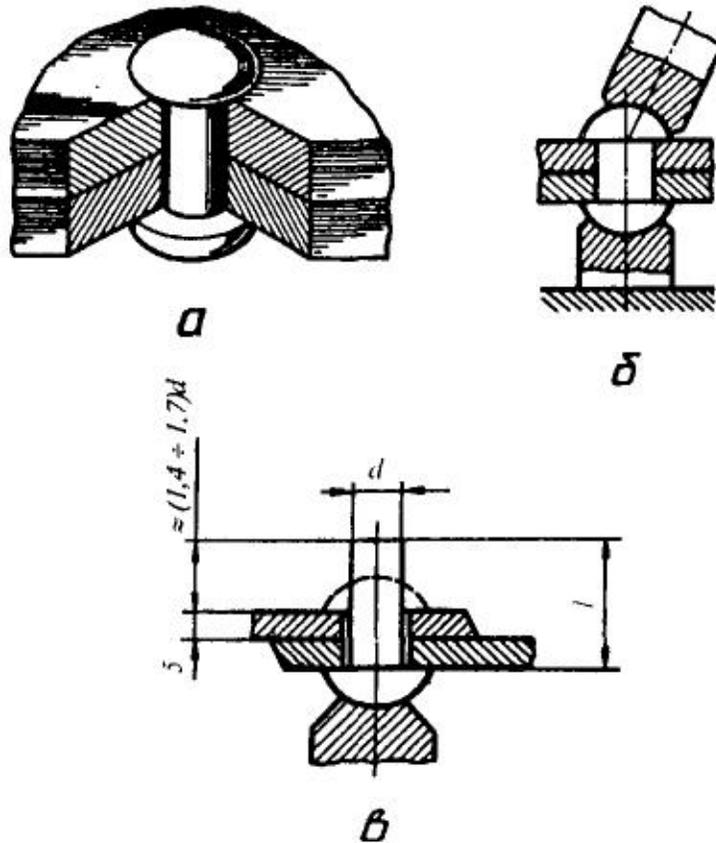


Рис.13.44. Утворення з'єднання заклепкою.

Таблиця 13.11. Характерні типи заклепкових швів

Характеристика шва	Зображення з позначенням основних параметрів	Формули для обчислення розмірів шва
Напустковий однорядний		$d = \delta + 8 \text{ мм};$ $d_1 = 1,1d;$ $t = 2d + 8 \text{ мм};$ $l_1 = 1,5d;$ $L = 2\delta + 1,5d$
Напустковий дворядний шаховий		$d = \delta + 8 \text{ мм};$ $d_1 = 1,1d;$ $t = 2,6d + 15 \text{ мм};$ $l_1 = 1,5d;$ $l = 0,6t;$ $L = 2\delta + 1,5d$
Напустковий дворядний паралельний		$d = \delta + 8 \text{ мм};$ $d_1 = 1,1d;$ $t = 2d + 15 \text{ мм};$ $l_1 = 1,5d;$ $l = 0,8t;$ $L = 2\delta + 1,5d$
Стиковий однорядний з двома накладками		$d = \delta + 8 \text{ мм};$ $d_1 = 1,1d;$ $t = 2d + 8 \text{ мм};$ $l_1 = 1,5d;$ $\delta_1 = 0,8\delta;$ $L = \delta + 2\delta_1 + 1,5d$

Характер взаємного розміщення з'єднаних деталей визначає два типи заклепкових швів: *напусткові* та *стикові*. Шви, виконані у стик, можуть бути з однією чи двома накладками.

Залежно від кількості рядів заклепок у з'єднанні шви можуть бути *одно-*, *дво-* чи *багаторядними*.

Розміщення заклепок у сусідніх рядах визначає поділ швів на *паралельні* та *шахові*.

Найбільш характерні щодо наведеної класифікації типи заклепкових швів показано в табл. 13.11. Заклепкові шви характеризуються такими розмірами (див. табл. 13.11):  $\delta$  — товщина з'єднаних деталей;  $\delta_1$  — товщина накладки;  $d$  — діаметр стержня заклепки;  $d_1$  — діаметр отвору під заклепку;  $t$  — крок-відстань між осями двох сусідніх заклепок, виміряна паралельно до кромки шва;  $l$  — відстань між рядами заклепок;  $l_1$  — відстань від ряду до краю листа;  $L$  — довжина непоставленої заклепки.

Креслення клепаного з'єднання виконують з використанням двох зображень: фронтального розрізу на місці головного вигляду та вигляду зверху. На кресленні зображають усі конструктивні елементи і показують розміри з'єднання. Зразок креслення клепаного з'єднання показано на рис. 13.45.

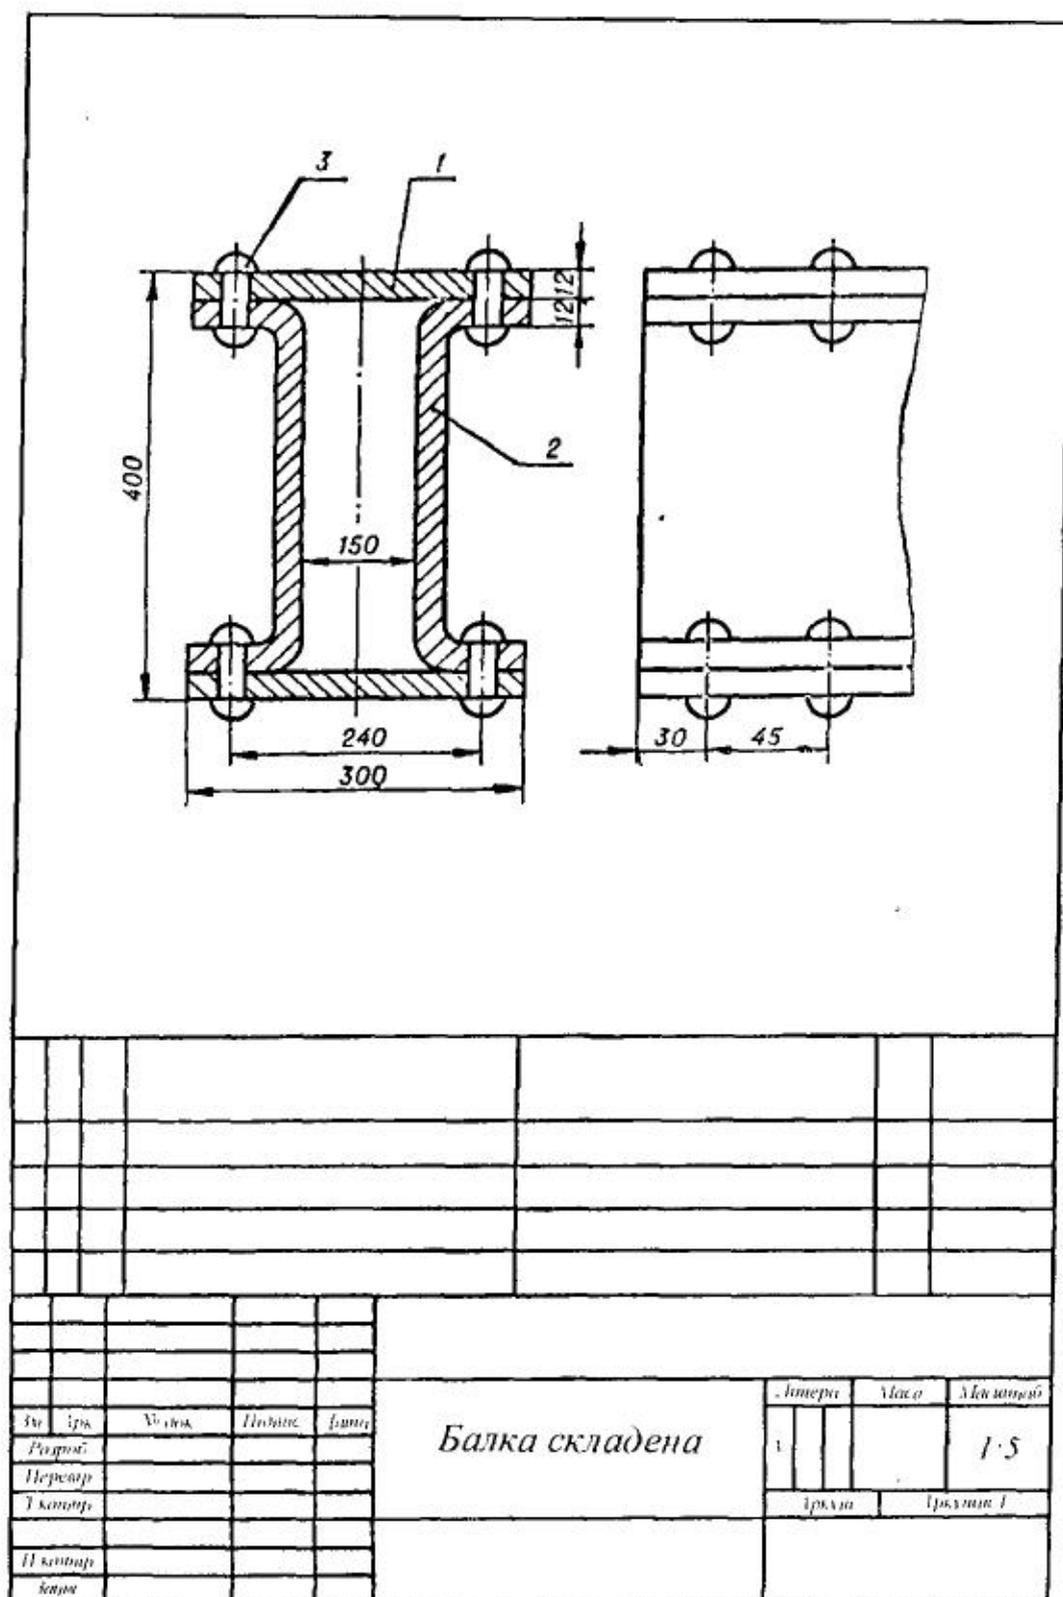


Рис.13.45. Креслення заклепкового з'єднання.

Перед виконанням креслення клепаного з'єднання необхідно:

- 1) за формулами (табл. 13.11) визначити діаметр заклепки  $d$ , знайдене значення зіставити з довідковими даними і прийняти найближче стандартне значення діаметра;
- 2) за вибраним значенням  $d$  обчислити решту параметрів;
- 3) визначити за довідником розміри елементів головки заклепки залежно від  $d$  і її

орієнтовну довжину. Знайдену довжину заклепки  $L$  співставити з рядом стандартних довжин і взяти найближче стандартне значення.

Дозволяється застосовувати спрощення при виконанні креслення клепаного з'єднання. Розміщення заклепок показують умовним знаком «+», який виконують тонкою суцільною лінією (центрові лінії зображення головок заклепок). На виглядах заклепки при цьому зображають тільки на початку та в кінці з'єднання (рис. 13.46). Крім того, дозволяється позначення заклепки давати не у специфікації, а на поличці лінії-виноски, як показано на рис. 13.46.

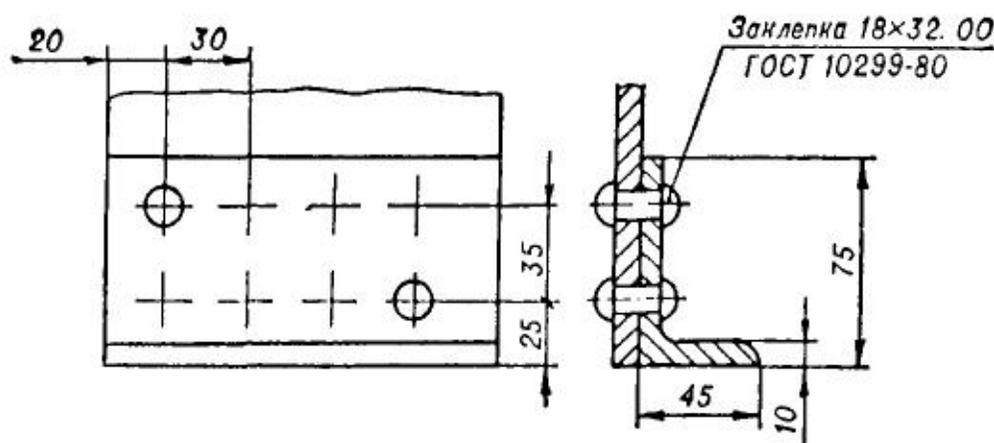


Рис. 13.46. Спрощення на кресленні клепаного з'єднання.

Незалежно від того, де дається позначення заклепки (у специфікації чи на лінії-виносці), воно має включати слово «Заклепка», діаметр та довжину стержня заклепки (в мм), групу матеріалу і покриття, номер стандарту. Наприклад:

*Заклепка 8 × 20.00 ГОСТ 10300-60* (заклепка з потайною головкою, діаметр 8 і довжина 20 мм, група матеріалу 00, без покриття).

### ЗАПИТАННЯ

1. Що таке заклепковий шов?
2. Яку форму головки мають стандартні заклепки?
3. Назвіть основні типи заклепкових швів.
4. Які зображення застосовують на кресленнях заклепкових з'єднань?
5. З яких елементів складається позначення заклепки?

### ЗАВДАННЯ

Прочитайте креслення виробу, що містить заклепкові з'єднання (рис. 13.45). Дайте відповіді на запитання:

*Яку назву має виріб?*

*За допомогою чого з'єднані між собою деталі виробу?*

*Яку довжину має балка?*

*Які зображення застосовано на кресленні?*

*Скільки заклепок використано для з'єднання деталей балки?*

*Яку форму має головка заклепки?*

*Чому дорівнює відстань між осями двох сусідніх заклепок?*

*Чому дорівнює діаметр стержня заклепки? Яка його довжина до розклепування?*

*Який тип заклепкового шва застосовано у з'єднанні деталей балки?*

### 13.12. Зварні з'єднання

*Зварювання* — це процес створення нерознімного з'єднання шляхом місцевого нагрівання деталей до розплавленого стану із застосуванням чи без застосування механічного зусилля. Зварюванням з'єднують деталі з металів та їх сплавів, з термопластичних пластмас (вініласту, капрону, поліетилену полістиролу, плексиглазу тощо). Джерелом тепла для зварювання може бути електрична дуга, газовий пальник, струм високої частоти, тертя деталей між собою, промінь світла тощо.

Деталі, з'єднані між собою за допомогою зварювання, утворюють нерознімні з'єднання, які входять до складу виробу у вигляді складальної одиниці. Зварні з'єднання досить різноманітні. Найбільш загально їх класифікують за такими ознаками:

*типом зварювання* — зварні з'єднання, виконані зварюванням плавленням (електродугове, газове) чи зварюванням тиском (контактне, тертям тощо);

*способом зварювання* — зварні з'єднання, виконані електродуговим чи контактним зварюванням;

*ступенем механізації процесу зварювання* — виконані автоматичним, напівавтоматичним та ручним зварюванням;

*взаємним розміщенням зварюваних деталей* — класифікацію з'єднань за цією ознакою наведено в табл. 13.12.

*Зварний шов* — це частина зварного з'єднання, утворена шляхом наплавлення металу в місці з'єднання. Зварні шви мають свою класифікацію, яка враховує як характер зварних з'єднань, так і особливості виконання швів. Залежно від цього зварні шви поділяють за такими ознаками: взаємним розміщенням зварюваних частин,

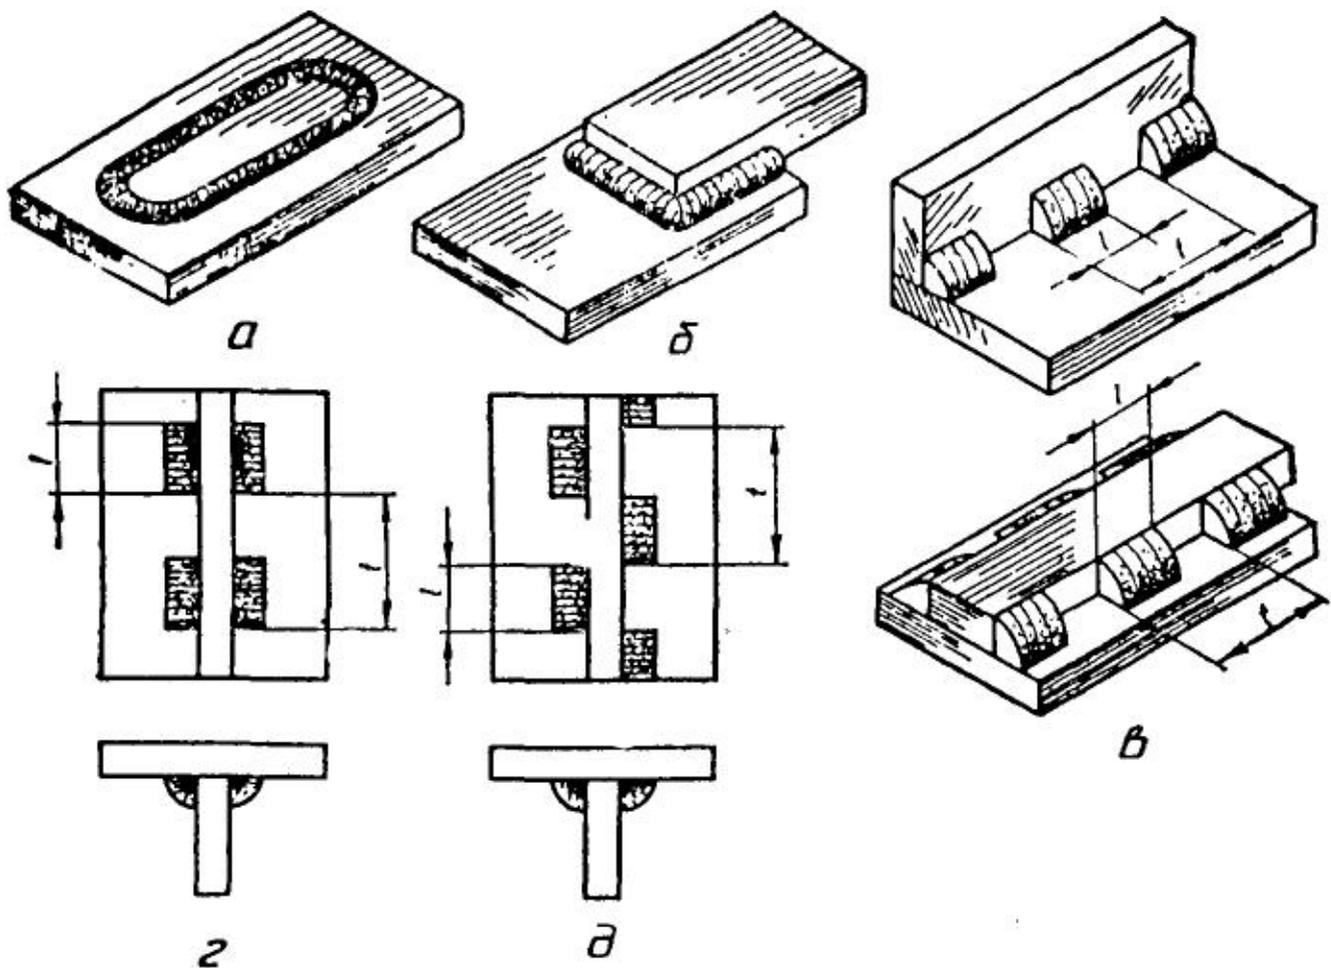


Рис. 13.47. Види зварних швів: *a* — безперервний замкнутий; *б* — безперервний розімкнутий; *в* — переривчастий; *г* — ланцюговий; *д* — шаховий.

протяжністю, зовнішньою формою, формою підготовлених кромek і характером виконаного шва.

За взаємним розміщенням зварюваних частин зварні шви можуть бути *стиковими* та *кутовими*. *Стиковий шов* — це зварний шов стикового з'єднання. *Кутовий шов* — це зварний шов кутового, таврового і напусткового з'єднання.

За протяжністю зварні шви поділяють на безперервні (суцільні), переривчасті та точкові. *Безперервний* зварний шов не має проміжків по довжині та може бути замкнутим (рис. 13.47, а) чи розімкнутим (рис. 13.47, б). *Переривчастий* зварний шов складається з однакових по довжині ділянок з рівними проміжками між ними (рис. 13.47, в). *Точковий шов* є різновидністю переривчастого шва і складається з однакових зварених ділянок у вигляді кружечків.

Переривчасті та точкові шви можуть бути ланцюговими і шаховими. *Ланцюговий шов* — це двосторонній переривчастий шов таврового з'єднання, у якого проміжки розміщені з обох боків стінки один проти одного (рис. 13.47, г). *Шаховий шов* — це двосторонній переривчастий шов таврового з'єднання, у якого проміжки з одного боку стінки розміщені напроти зварених ділянок другого його боку (рис. 13.47, д).

За зовнішньою формою зварні шви поділяються на *посилені* й *ослаблені*. Посилення зварного шва характеризується підвищенням частини металу шва над поверхнею зварюваних деталей (рис. 13.48, а, величина  $g$ ) чи випуклістю шва (рис. 13.48, б, величина  $g$ ). Ослаблення шва характеризується відстанню між площиною, яка проходить через видимі лінії сплавлення шва з основним металом, та поверхнею зварного шва, виміряним у місці найбільшої увігнутості шва (рис. 13.48, в, величина  $m$ ).

Для оцінки зовнішньої форми кутових зварних швів використовують дві величини: товщину шва і катет шва. *Товщина шва* — це найбільша відстань  $a$  (рис. 13.48, б, в) від поверхні кутового шва до точки максимального проплавлення основного металу.

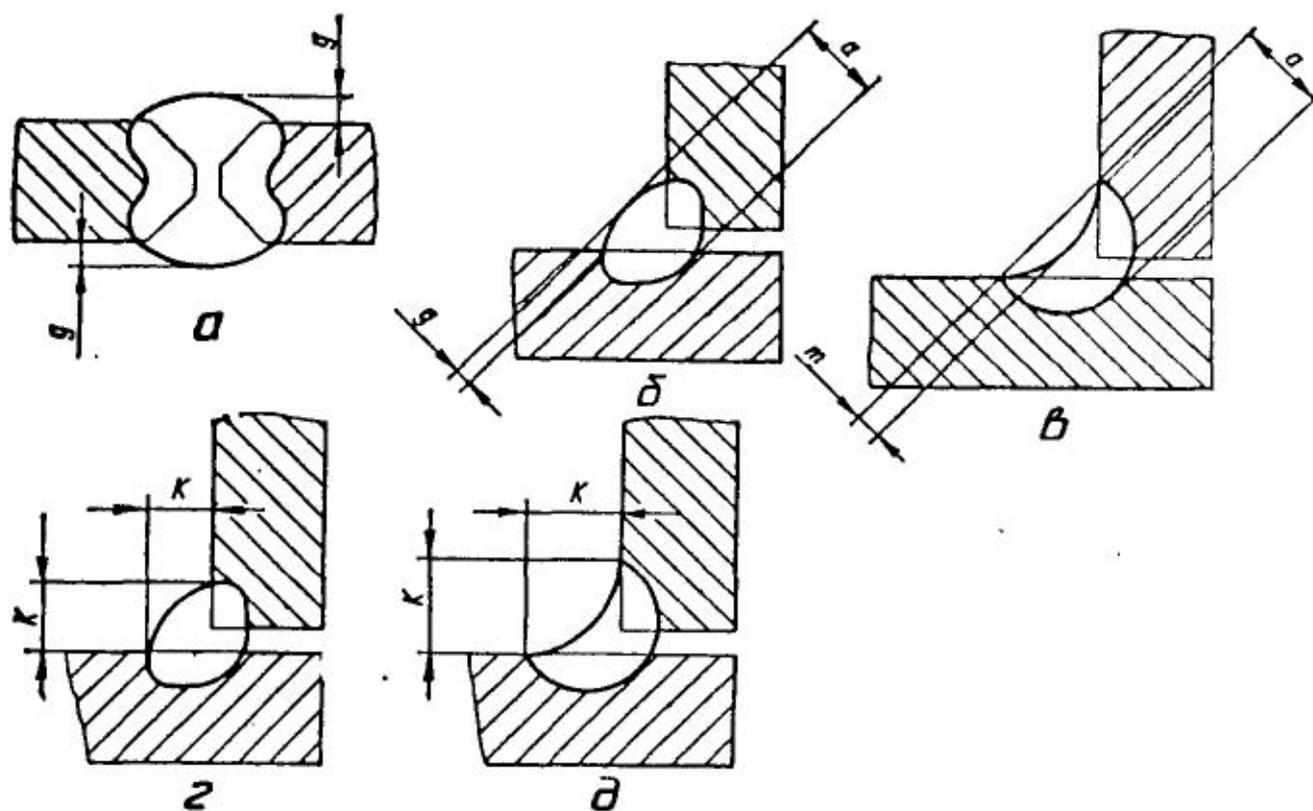
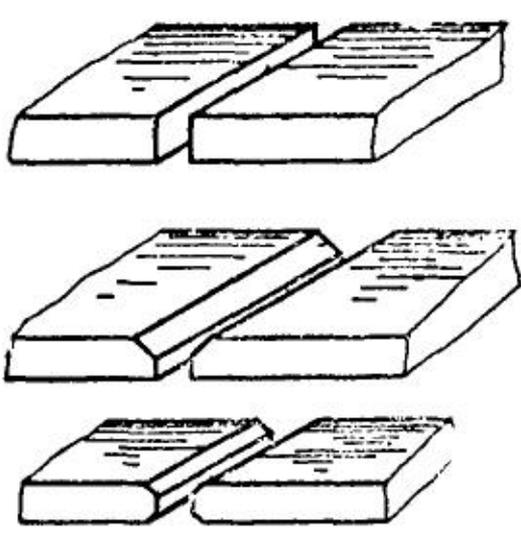
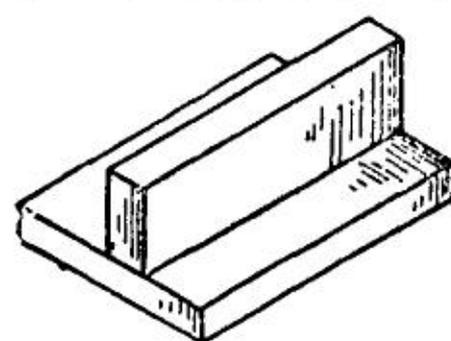
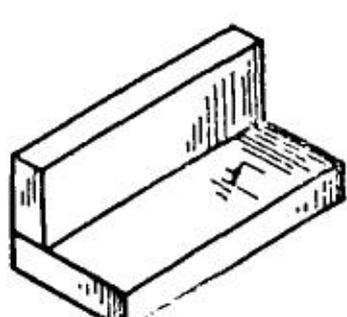
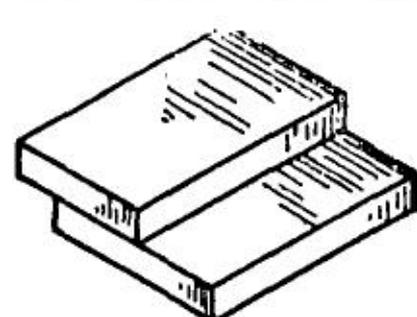


Рис. 13.48. Форма та розміри зварних швів.

*Катет шва* — це найкоротша відстань від поверхні однієї зі зварюваних деталей до межі кутового шва на поверхні другої зварюваної деталі (величина  $k$  на рис. 13.48,  $z, d$ ).

За формою підготовлених кромки розрізняють зварні шви: *без скосу кромки, зі скосом однієї кромки, з двома скосами кромки* (табл. 13.12). Форма підготовки кромки залежить від товщини зварюваних деталей, положення шва у просторі та інших даних.

Таблиця 13.12. Характеристика зварних з'єднань залежно від взаємного розміщення зварюваних деталей

Назва зварного з'єднання	Загальний вигляд з'єднання	Спосіб утворення з'єднання
Стикове (С)		Деталі зварюються торцями
Таврове (Т)		При зварюванні торець однієї деталі з'єднується з бічною поверхнею другої деталі
Кутове (У)		Зварювані деталі розміщуються під кутом одна до одної
Напусткове (Н)		Бічні поверхні зварюваних деталей дещо перекривають одна одну

За характером виконання зварні шви поділяють на *одно-* і *двобічні* (рис. 13.48, *в, г*).

Зображають зварні шви на кресленнях умовно. Незалежно від способу зварювання *видимий зварний шов* (його лицевий бік) по довжині зображають суцільною товстою основною лінією (рис. 13.49, *а*), *невидимий* (зворотний бік) — штриховою лінією (рис. 13.49, *б*). При цьому за лицевий бік однобічного шва зварного з'єднання приймають той бік, з якого виконують зварювання (рис. 13.49, *в*). За лицевий бік двобічного шва з несиметрично підготовленими кромками беруть той, з якого виконують зварювання основного шва (рис. 13.49, *г*). За лицевий бік двобічного шва з симетрично підготовленими кромками можна брати будь-який бік (рис. 13.49, *д*).

Видиму поодинокую зварну точку незалежно від способу зварювання умовно зображають знаком «+» (рис. 13.49, *е*), який виконують суцільними товстими основними лініями. Невидимі поодинокі точки не зображають.

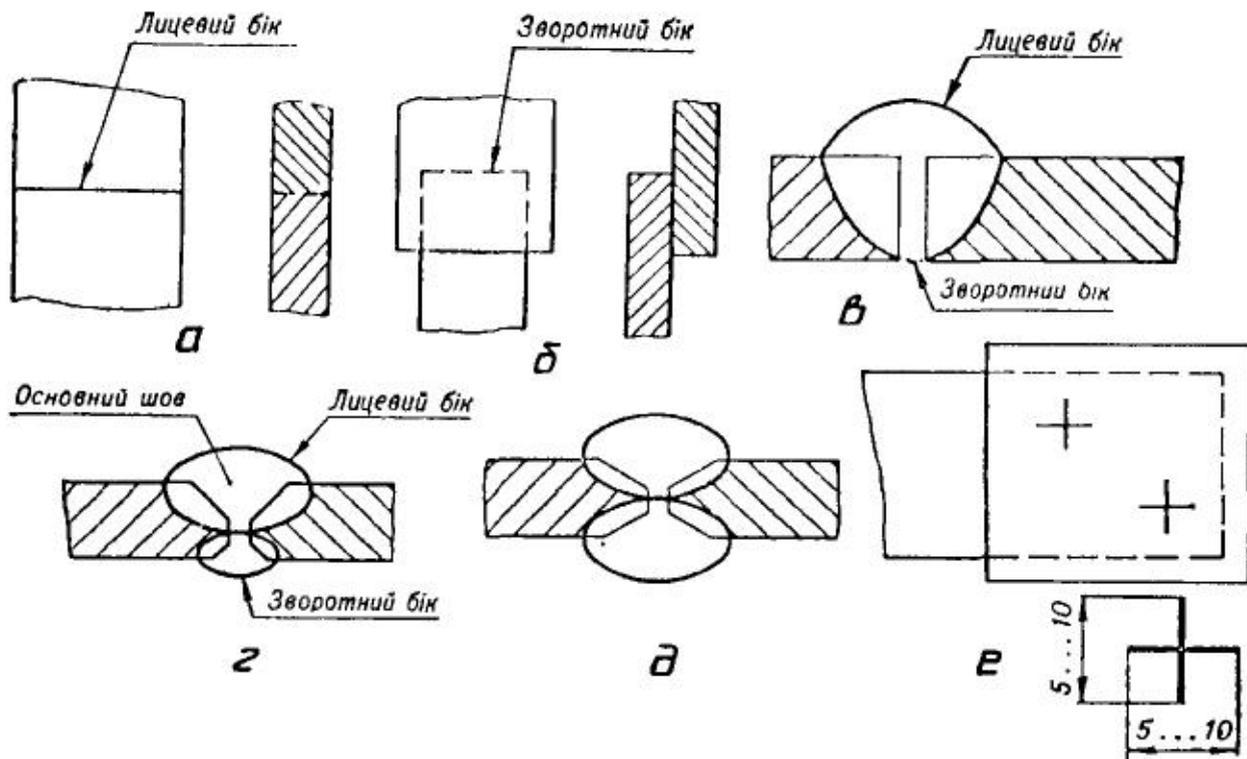


Рис. 13.49. Умовне зображення швів зварних з'єднань.

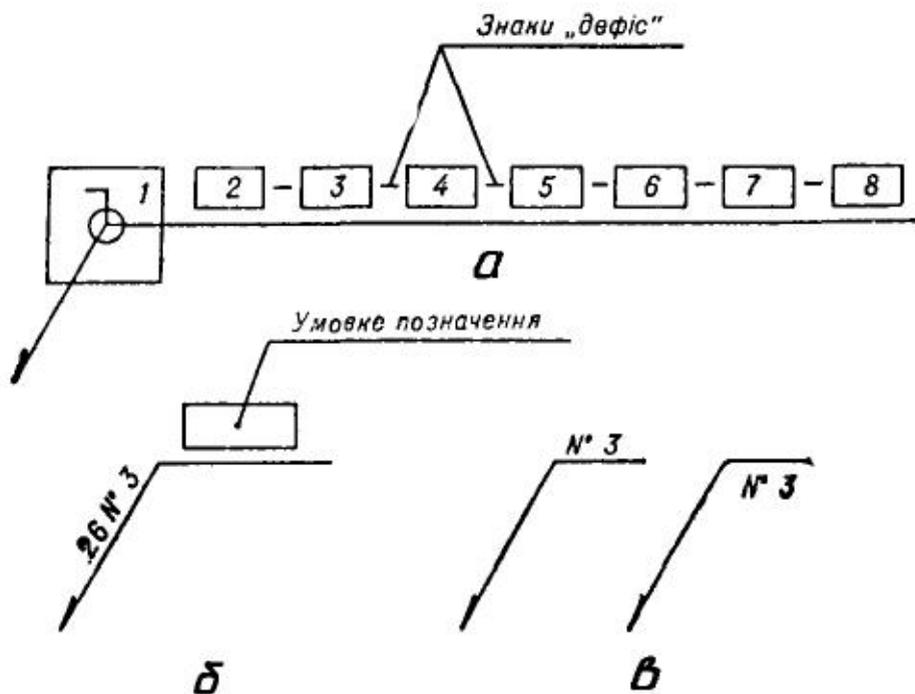




















Рис. 13.50. Структура умовного позначення шва зварного з'єднання.

Межі шва на перерізі показують суцільними товстими основними лініями, які проводяться від руки, а конструктивні елементи кромок з'єднаних деталей у межах шва — суцільними тонкими лініями (рис. 13.49, в — д).









Щоб показати місцезнаходження зварного шва з'єднання, до зображення шва проводять лінію-виноску, яка закінчується односторонньою стрілкою (рис. 13.50). Перевагу віддають проведенню лінії-виноски до зображення видимого шва.

Приклади умовного зображення швів зварних з'єднань подано в табл. 13.13.

Таблиця 13.13. Приклади умовного зображення швів зварних з'єднань

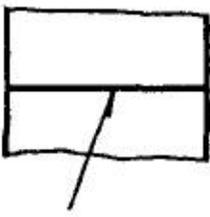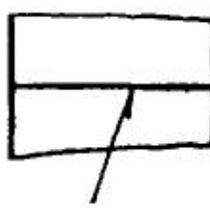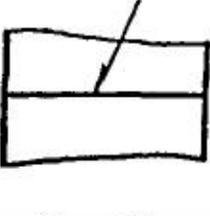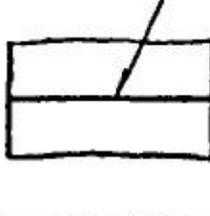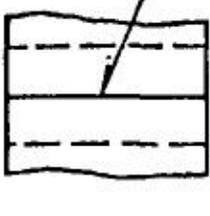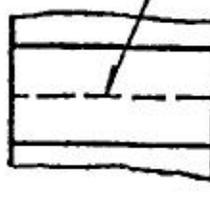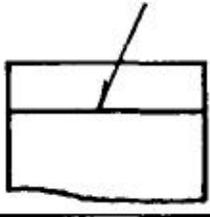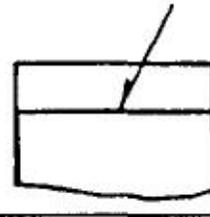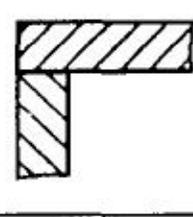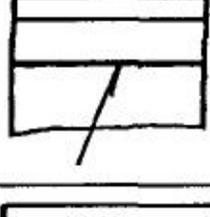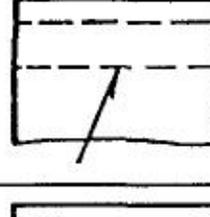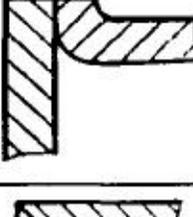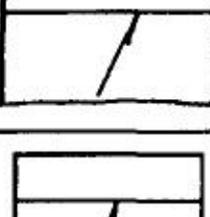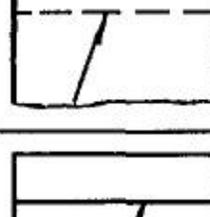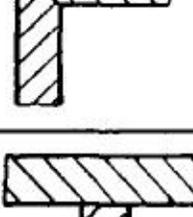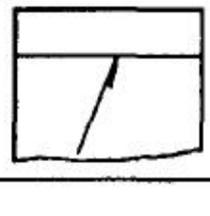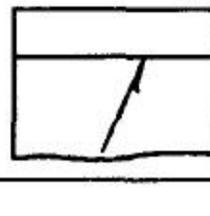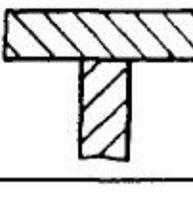Вид з'єднання	Форма підготовлених кромок	Характер шва	Умовне зображення шва на кресленні		
			На вигляді		На розрізі
			лицевий бік	зворотний бік	
Стикове	Із відбортуванням двох кромок	Однобічний			
	Без скосу кромок				
	Зі скосом двох кромок	Однобічний на сталевій підкладці			
Кутове	Без скосу кромок	Однобічний			
	Із відбортуванням				
	Зі скосом кромок				
Таврове	Без скосу кромок				

Таблиця 13.13. Приклади умовного зображення швів зварних з'єднань (закінчення)

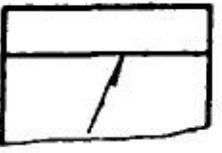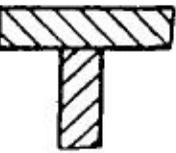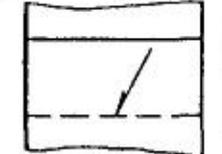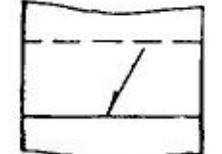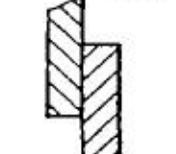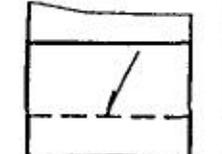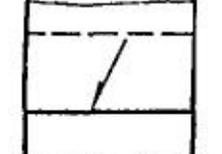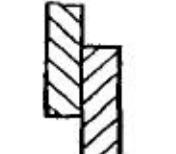Вид з'єднання	Форма підготовлених кромки	Характер шва	Умовне зображення шва на кресленні		
			На вигляді		На розрізі
			лицевий бік	зворотний бік	
Гаврове	Без скоєу кромки	Двобічний переривчастий шаховий			
Напусткове		Двобічний			
		Однобічний			

До лінії-виноска, проведеної від умовного зображення шва, приєднують горизонтальну поличку, на якій розміщують умовне позначення шва. Причому, якщо лінія-виноска проведена до видимого зображення шва, то його позначення наносять на поличці, а якщо до невидимого (звornoї сторони), — то позначення наносять під поличкою.

Таблиця 13.14. Умовні допоміжні знаки в позначеннях зварних швів

Значення допоміжного знака	Знак
Шов по замкненій лінії	○
Шов по незамкненій лінії	□
Шов переривчастий чи точковий з ланцюговим розміщенням	/
Шов переривчастий чи точковий з шаховим розміщенням	Z
Підсилення шва зняти	Ω
Напиви і нерівності шва обробити з плавним переходом до основного металу	≡
Шов виконати під час монтажу виробу	└

Структуру умовного позначення зварного шва відповідно до існуючих вимог показано на рис. 13.50, а. Назвемо ці позначення.

1. Допоміжні знаки (табл. 13.14).

2. Позначення стандарту на типи та конструктивні елементи швів зварних з'єднань (табл. 13.15).

Таблиця 13.15. Види зварювання

Види зварювання	Буквене позначення	Номер стандарту
Ручне електродугове	Р	ГОСТ 5264-80
Автоматичне під флюсом	АФ	ГОСТ 8713-79
Напівавтоматичне під флюсом	ПФ	»
Електродугове у захисних газах	Ш, Ш. УП	ГОСТ 14771-76
Електрозакленкове	ЕФЗ. ЕУЗ	ГОСТ 14776-79
Електрошлакове	ШЕ. ШМ. ШП	ГОСТ 15164-78
Контактне:		
точкове	К <sub>г</sub>	ГОСТ 15878-79
роликове	К <sub>р</sub>	»
шовне	К <sub>ш</sub>	»

3. Позначення шва за стандартом на типи і конструктивні елементи швів зварних з'єднань да допомогою букв і цифр, наприклад, С2, Н6 (табл. 13.16).

4. Умовне позначення способу зварювання за стандартом, наприклад, Р — ручне, А — автоматичне (див.табл. 13.15), дозволяється не позначати.

5. Знак « $\Delta$ » (прямокутний трикутник) і розмір катета шва в міліметрах, відповідно до стандарту, на типи та конструктивні елементи швів зварних з'єднань (наприклад,  $\Delta 5$ ). Слід пам'ятати, що розмір катета для кутових швів (у кутових, таврових і напусткових з'єднаннях) пишуть в позначенні шва тільки тоді, коли деталі не мають розчищення кромки під зварювання (табл. 13.16), наприклад, шви: К5 -  $\Delta 4$ , Т1 -  $\Delta 2$ , Т3 -  $\Delta 10$ , Н1 -  $\Delta 4$ . У решті випадків (коли наявне розчищення кромки у зварюваних деталях) пишуть тільки буквено-цифрове позначення шва, наприклад: К6, К8, Т6 тощо. Не пишуть розміру катета шва у стикових швах, які трапляються у кутових з'єднаннях, наприклад: К1, К2 і К3. У стикових з'єднаннях пишуть тільки буквено-цифрові позначення стикового шва.

6. Для переривчастого шва — розмір довжини проварюваної ділянки, знак / чи Z (див. табл. 13.14) і розмір кроку (наприклад, 5/40, 6Z70). Для поодинокі зварної точки — розмір розрахункового діаметра точки (наприклад, 6) .

7. Допоміжні знаки (див. табл. 13.14).











6. Шорсткість механічної обробки поверхні шва.

Враховуючи те, що умовне позначення стандартного шва дає повну його характеристику, на поперечних перерізах зварних швів підготовку кромки під зварювання, зазор між ними та контур шва не зображують.

Приклади умовних позначень зварних швів подано в табл. 13.17.

Якщо на зварному з'єднанні є однакові шви, то їх умовне позначення на кресленні наносять біля зображення одного шва. На похилій частині лінії-виноска від цього

Таблиця 13.16. Класифікація буквено-цифрових позначень зварних швів залежно від форми підготовлених кромки

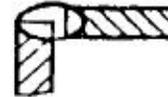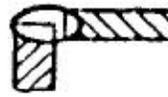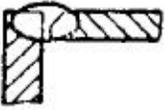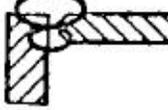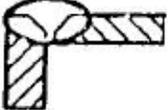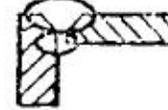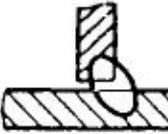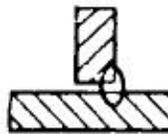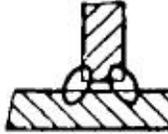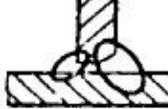З'єднання	Зображення				
Стикове	C1 1...4 	C2 1...6 	C3 1...6 	C4 2...8 	C5 4...26 
	C6 4...26 	C7 6...34 	C8 4...26 	C9 15...60 	C10 15...60 
	C11 12...60 	C12 30...100 	C13 12...60 	C14 8...40 	C15 3...50 
	C16 5...100 	C17 6...34 	C18 3...50 	C19 15...100 	C20 15...100 
	C21 25...60 	C22 30...100 	C23 30...100 	C24 12...60 	C25 8...40 
Кутове	K1 1...4 	K2 1...6 	K3 2...8 	K4 1...30 	K5 2...30 
	K6 4...26 	K7 4...26 	K8 12...60 	K9 12...50 	K10 12...50 
Таврове	T1 2...30 	T2 2...30 	T3 2...30 	T4 2...30 	T5 2...30 
	T6 4...26 	T7 4...26 	T8 15...60 	T9 12...60 	T10 12...100 
Напунктове	III 2...60 		H2 2...60 		H3 не менше 2 

Примітка. Ліворуч у кожній рамочці наведено буквено-цифрове позначення шва, праворуч — межув товщини зварюваних деталей, мм.

Таблиця 13.17. Приклади позначення зварних швів

Характеристика шва	Форма поперечного перерізу шва	Умовне позначення шва, зображеного на кресленні	
		з лицевого боку	зі зворотного боку
Шов стикового з'єднання з прямолінійним скосом однієї кромки, двобічний. Виконаний дуговим ручним зварюванням під час монтажу виробу. Підсилення знято з обох боків. Шорсткість шва: з лицевого боку - R, 20, зі зворотного боку - R, 80		ГОСТ 5264-80-С9 $\frac{Rz20}{\sqrt{Q}}$ $\frac{Rz80}{\sqrt{Q}}$	$\frac{Rz80}{\sqrt{Q}}$ ГОСТ 5264-80-С9 $\frac{Rz20}{\sqrt{Q}}$
Шов кутового з'єднання зі скосом кромки. Виконаний електрошлаковим зварюванням дротяним електродом. Катет шва 22 мм		ГОСТ 15164-78-У2-ШЕ-Δ22	ГОСТ 15164-78-У2-ШЕ-Δ22
Шов стикового з'єднання без скосу кромки, однібічний, на підкладці, яка залишена. Виконаний зварюванням нагрітим газом із присадкою		ГОСТ 16310-80-С2-НГП	ГОСТ 16310-80-С2-НГП
Шов таврового з'єднання без скосу кромки, двобічний, переривчастий, шаховий. Виконаний ручним дуговим зварюванням у захисних газах по замкненій лінії. Катет шва 6 мм. Довжина проварюваної ділянки 50 мм. Крок 100 мм		ГОСТ 14806-80-Т5-РнЗ-Δ6-50 Z 100	ГОСТ 14806-80-Т5-РнЗ-Δ6-50 Z 100
Поодинокі точки напусткового з'єднання, виконані контактним точковим зварюванням. Розрахунковий діаметр точки 5 мм		ГОСТ 15878-79-Н1 Нм-5	ГОСТ 15878-79-Н1 Нм-5
Шов напусткового з'єднання переривчастий. Виконаний контактним роликним зварюванням. Ширина шва 6 мм. Довжина проварюваної ділянки 50 мм. Крок 100 мм		ГОСТ 15878-79-Н6-Нр-6×50/100	ГОСТ 15878-79-Н6-Нр-6×50/100

шва пишуть кількість швів і номер, присвоєний цій групі швів (рис. 13.50, б). А від зображень решти однакових швів проводять тільки лінії-виноски з полічками, на яких вказують порядковий номер, присвоєний усім однаковим швам (рис. 13.50, в).

Приклад креслення зварного з'єднання, що має однакові шви, подано на рис. 13.51. У табл. 13.18 розшифровуються зварні шви, позначені на рис. 13.51. За наявності на кресленні швів, які виконуються за одним і тим же стандартом, позначення стандарту вказують у технічних вимогах креслення записом такого типу: «Зварні шви за ГОСТ...».

Таблиця 13.18. Умовні позначення зварних швів до рис. 13.51

Порядковий номер шва на кресленні	Зміст умовного позначення шва
№1	Шов стикового з'єднання без скосу кромek, двобічний, виконаний автоматичним зварюванням під флюсом по замкненій лінії
№2	Шов стикового з'єднання зі скосом двох кромek, одnobічний, виконаний ручним дуговим зварюванням під час монтажу виробу. Катет шва 12 мм, довжина шва 60 мм
№3	Шов таврового з'єднання без скосу кромek, одnobічний, виконаний ручним дуговим зварюванням по замкненій лінії. Катет шва 6 мм, довжина проварюваної ділянки 50 мм. Крок 100 мм
№4	Шов напусткового з'єднання, переривчастий, виконаний контактним роликотим зварюванням. Ширина роликотого шва 6 мм, довжина проварюваної ділянки 50 мм. Крок 100 мм
№5	Шов таврового з'єднання без скосу кромek, двобічний, виконаний ручним дуговим зварюванням по замкненій лінії. Катет шва 8 мм
№6	Шов напусткового з'єднання, без скосу кромek, одnobічний, виконаний дуговим напівавтоматичним зварюванням під флюсом. Катет шва 12 мм, довжина шва 200 мм. Кількість швів на виріб — 4

Дозволяється не надавати порядковий номер однаковим швам, якщо усі шви на кресленні однакові та зображені з одного боку (лицевого чи зворотного). При цьому шви, які не мають позначення, відмічають лініями-виносками без полічок.

На кресленні симетричного виробу за наявності на зображенні осі симетрії можна відмічати лініями-виносками і зображати шви тільки однієї зі симетричних частин виробу.

Дозволяється не відмічати на кресленні зварні шви лініями-виносками, а виконувати відповідні записи у технічних вимогах креслення, якщо такі записи однозначно визначають місця зварювання, способи зварювання, типи швів зварних з'єднань і розміри їх конструктивних елементів у поперечному перерізі, а також розміщення швів.

Приклади креслень, що містять зварні з'єднання, наведено на рис. 13.52.

### ЗАПИТАННЯ

1. Що таке зварний шов?
2. Як умовно зображають видимі зварні шви? А як невидимі?
3. За допомогою чого показують на кресленні місцезнаходження зварного шва?
4. У яких випадках умовні позначення зварних швів наносять над полічкою лінії-виноски?

В яких під полічкою?

5. Які відомості включають до складу умовного позначення зварного шва?

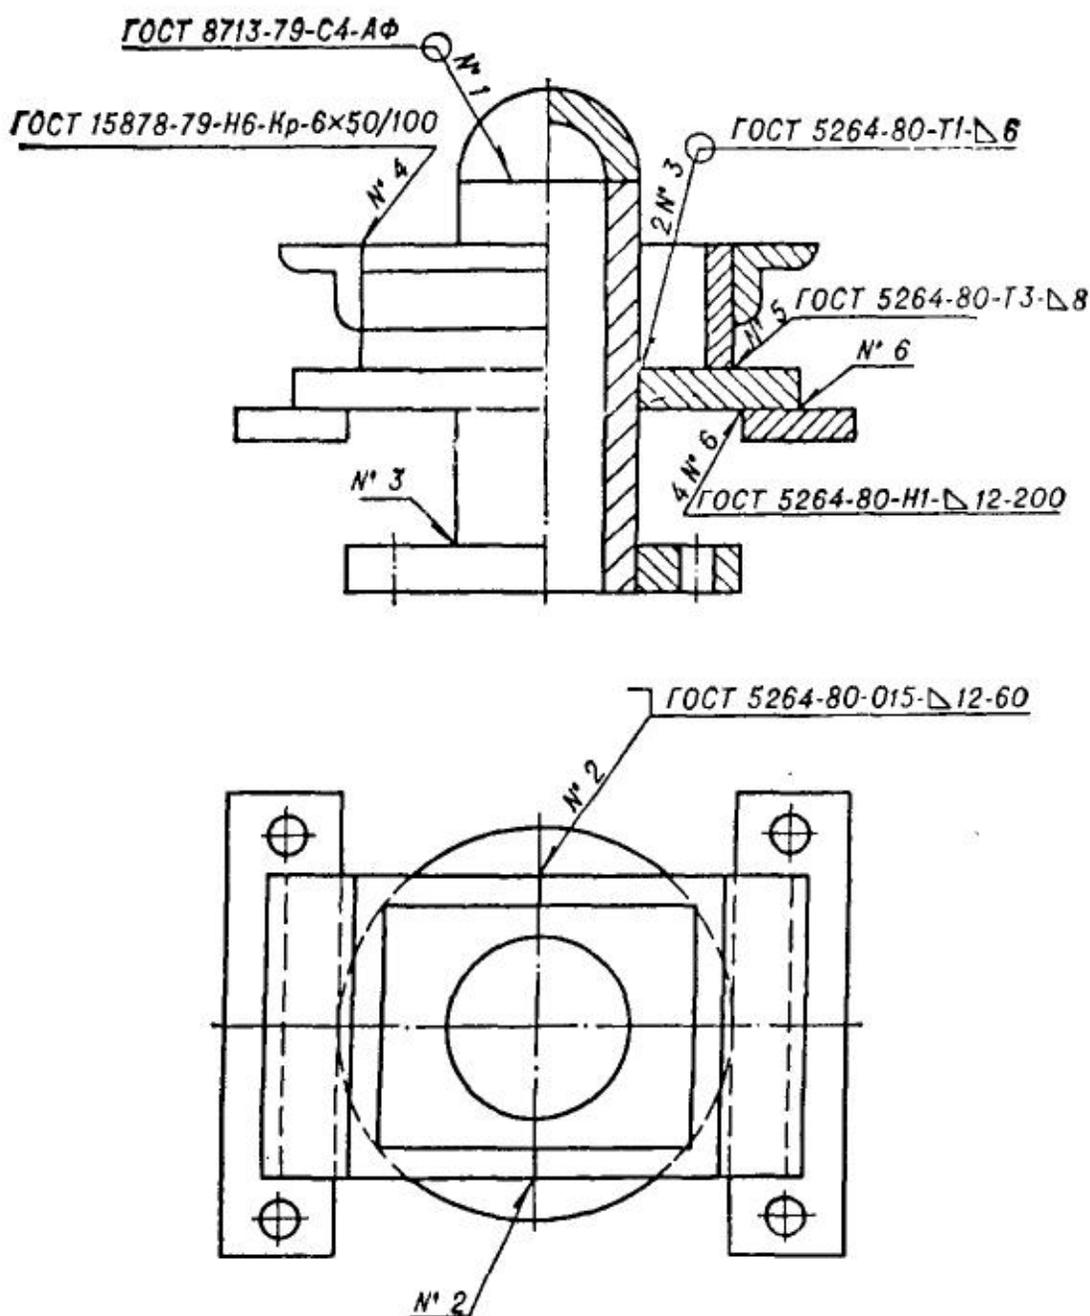


Рис. 13.51. Креслення зварного з'єднання, що має однакові шви.

6. Яку умовність застосовують для позначення на кресленні декількох однакових зварних швів?

### ЗАВДАННЯ

Прочитайте креслення виробів зі зварними швами (рис. 13.52). Дайте відповіді на запитання. Запитання до креслення на рис. 13.52, а:

Яку назву має виріб?

Які зображення застосовано на кресленні?

Які габаритні розміри має виріб?

Зі скількох деталей складається виріб? Як називається кожна з них?

Скільки зварних швів має виріб?

Яким способом утворено кожне зі зварних з'єднань?

Яким видом зварювання утворене кожне зі з'єднань?

Чому дорівнює розмір катета шва кожного з'єднання?


Чи всі зварні шви, показані на кресленні, є видимими (лицевими)? Як про це дізнатися?

Запитання до креслення на рис. 13.52, б:

Яку назву має виріб?

Які зображення застосовано на кресленні?

Для чого на кресленні виконано розріз? Яку він має назву?

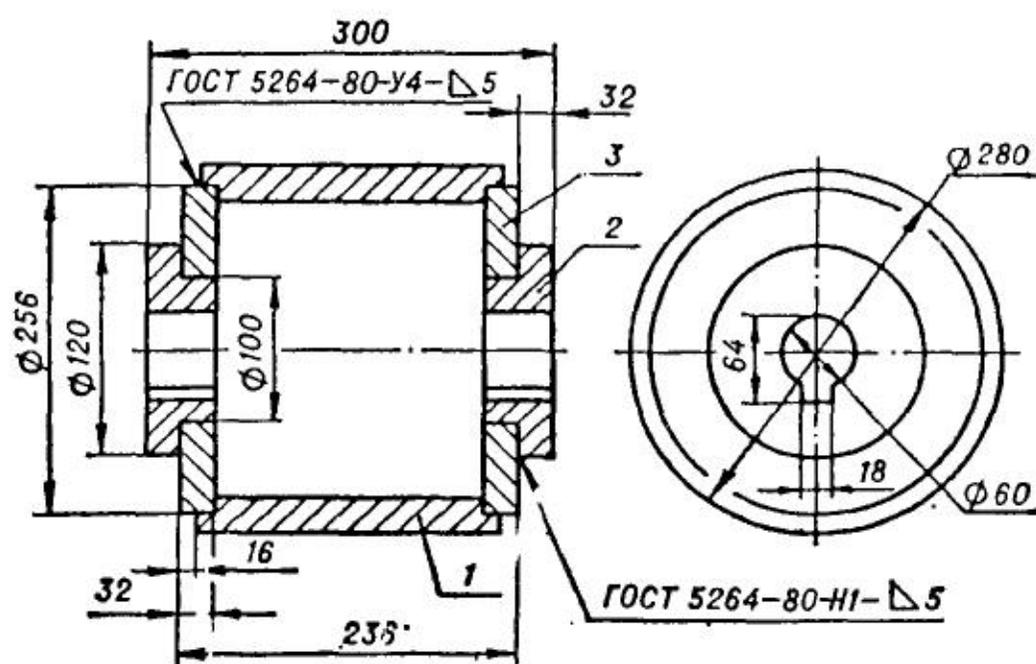


Зварювання виконувати електродами Е42 ГОСТ 9467-75

Формат	Зона	Позиція	Позначення	Найменування	Кільк.	Примт.
				<u>Деталі</u>		
		1	ТС22.КЧ0602.001	Барабан	1	
		2	ТС22.КЧ0602.002	Втулка	2	
		3	ТС22.КЧ0602.003	Диск	2	
			ТС22.КЧ0602.00 СК			
Ід.	Ірк.	Автом.	Поводс.	Дата	Ітера	Маса
Розроб						Масштаб
Перевір						1:5
Технік					Ірсути	Ірсути, І
Інженер						
Вісн.						

а

Рис.13.52. Зображення для завдання.

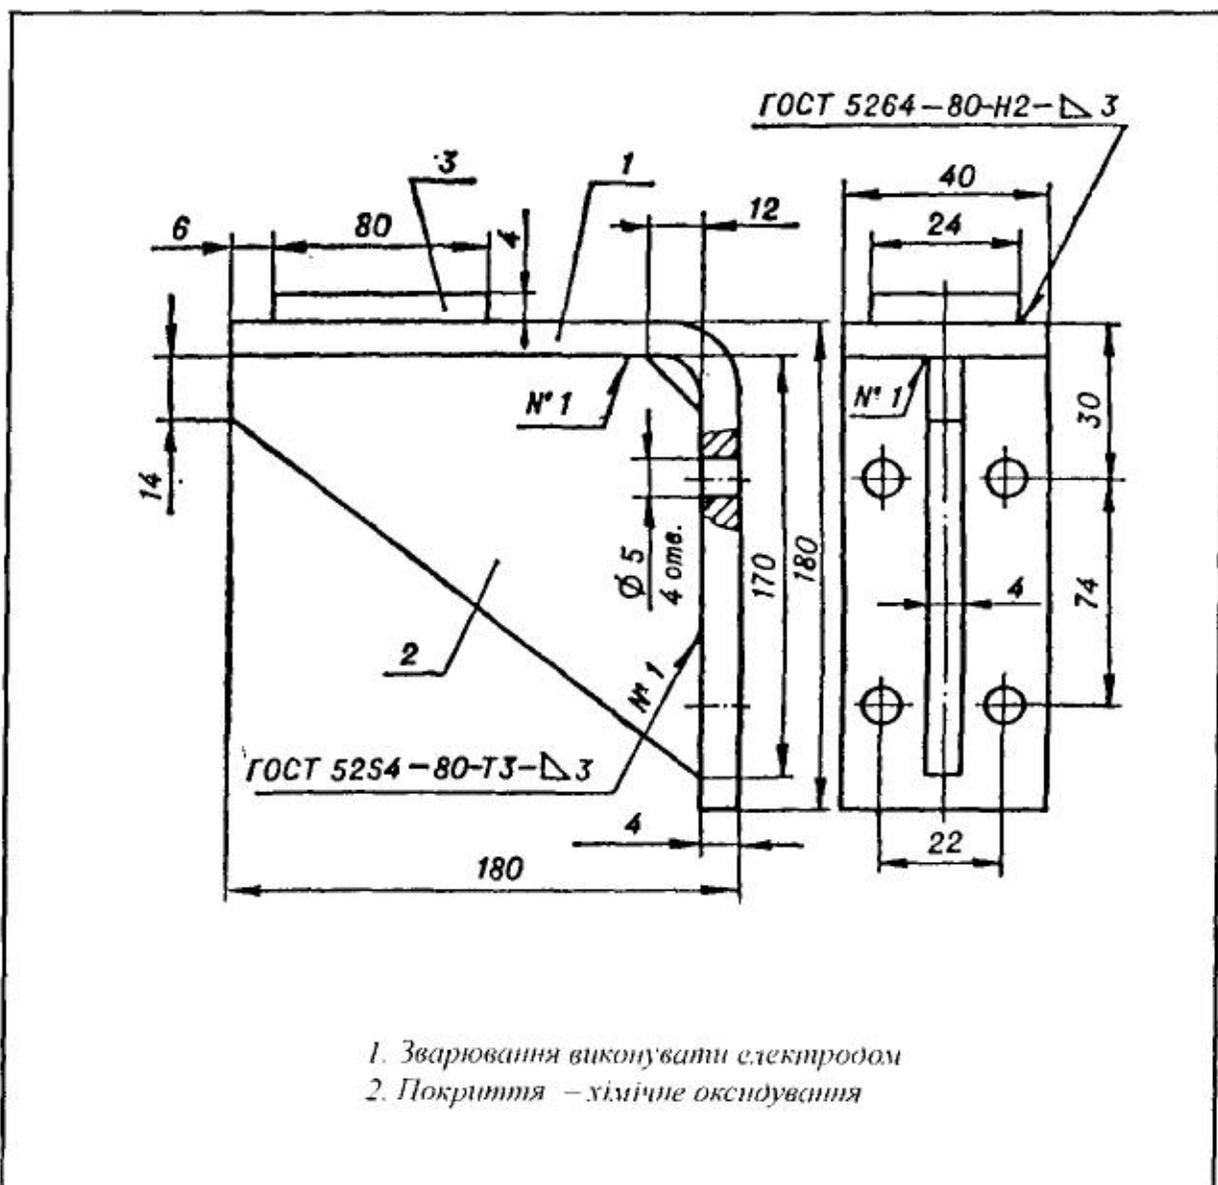

1. Зварювання виконувати електродом
2. Покриття – хімічне окиснення

Формат	Зелес	Позитив	Позначення	Найменування	Кільк	Приміт.				
				<i>Деталі</i>						
		1	МС12.КЧ0602.001	Скоба	1					
		2	МС12.КЧ0602.002	Косинка	1					
		3	МС12.КЧ0602.003	Накладка	1					
			МС12.КЧ0602.00 СК							
			Крошитель			Дітери	Маса	Масштаб		
Зм	Арх	Листок				Порядк	Іванко	У		1:2
Розроб										
Перевір										
Укладир								Архив	Інформація	
Підпис										
Земля										

δ

Рис.13.52. Зображення для завдання.

Які розміри на кресленні є габаритними?

Зі скількох деталей складається виріб? Як називається кожна з них?

Скільки зварних швів має виріб?

Якими способами виконано зварні шви виробу?

Якими видами зварювання утворено з'єднання деталей виробу?

Чому дорівнює розмір катета шва кожного з'єднання?

Чи є на кресленні невидимі зварні шви? Як це визначити?

Скільки однакових зварних швів показано на кресленні? Назвіть їх.

### 13.13. З'єднання паянням і склеюванням

**Паяні з'єднання.** Вони поділяються на два типи: *стикові* та *напусткові*. Інші різновиди з'єднань одержують шляхом комбінування цих двох типів. Основні типи і параметри паяних з'єднань встановлено державними стандартами. Умовні позначення різних типів з'єднань наведено в табл. 13.19, параметри конструктивних елементів паяних швів та їх умовні позначення — в табл. 13.20.

Місце з'єднання — паяний шов зображають на виглядах і розрізах суцільною лінією завтовшки  $2S$  (у два рази товщою від суцільної товстої основної лінії). Для позначення паяного шва застосовують умовний знак (у вигляді півкола, який наносять суцільною товстою основною лінією на лінії-виносці, яка вказує місце шва (рис. 13.53, *а*). Лінія-виноска закінчується стрілкою, якщо зображається безпосередньо шов (рис. 13.53, *б*). При позначенні невидимого на зображенні шва стрілку не ставлять (рис. 13.53, *в*). Паяний шов, виконаний по периметру, позначається колом діаметром 3-5 мм, розміщеним на другому кінці лінії-виноски (рис. 13.53, *г*). У разі потреби на зображенні паяного шва вказують розмір шва та позначення шорсткості поверхні (рис. 13.53, *д, е*).

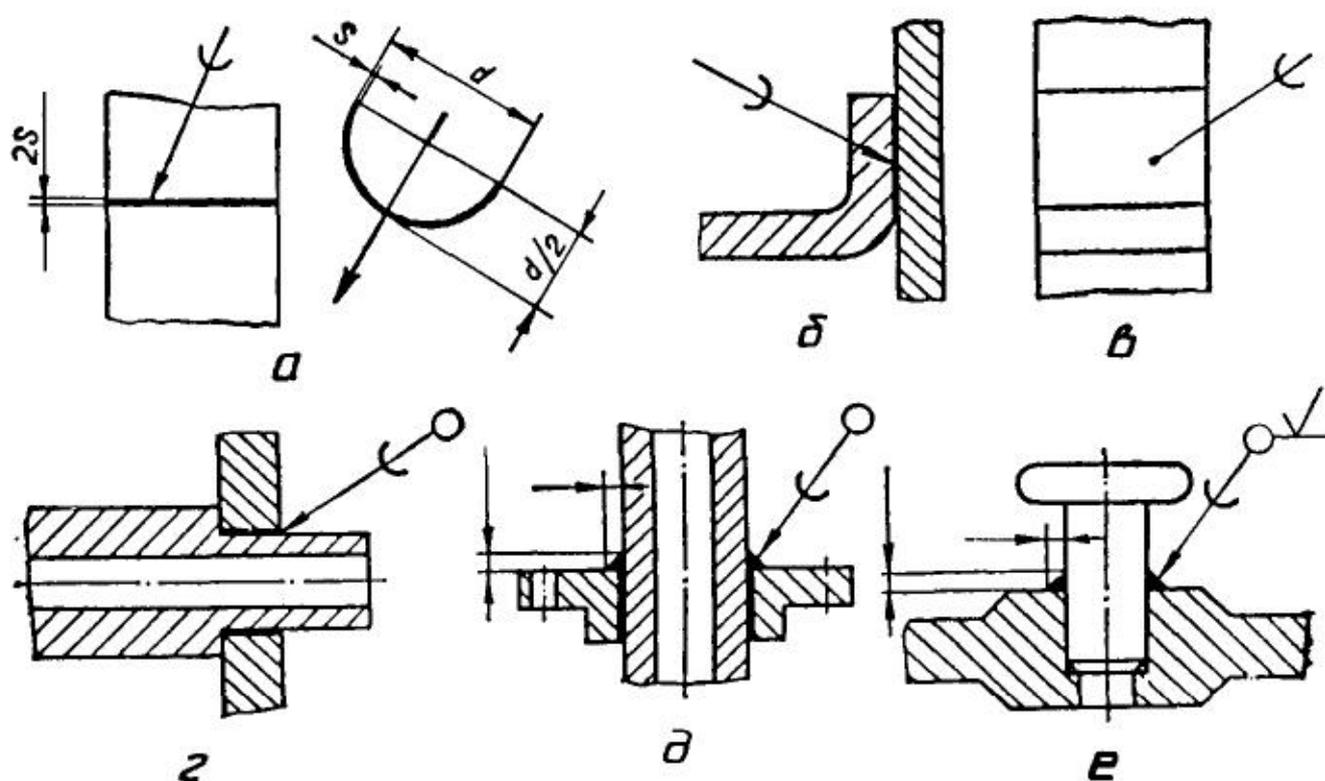
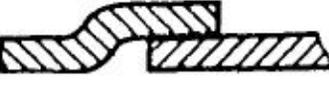
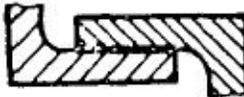
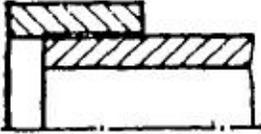
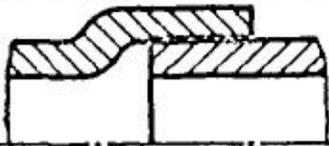
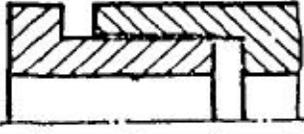
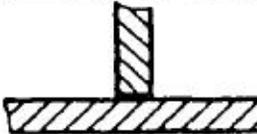
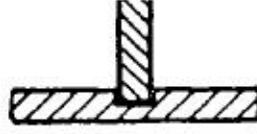
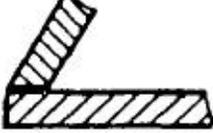
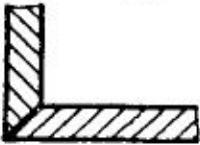
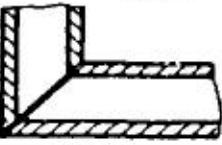
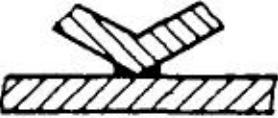


Рис. 13.53. Умовне зображення швів паяних з'єднань.







Таблиця 13.19. Умовні позначення паяних з'єднань

Тип паяного з'єднання	Форма поперечного перерізу з'єднання	Умовне позначення з'єднання
Напусткове		ПН-1
		ПН-2
		ПН-3
Телескопічне		ПН-4
		ПН-5
		ПН-6
Стикове		ПВ-1
		ПВ-2
Навскісно-стикове		ПВ-3
		ПВ-4
Таврове		ПТ-1
		ПТ-2
		ПТ-3
Кутове		ПК-1

Таблиця 13.19. Умовні позначення паяних з'єднань (закінчення)

Тип паяного з'єднання	Форма поперечного перерізу з'єднання	Умовне позначення з'єднання
Кутове		ПК-2
		ПК-3
Догичне		ПС-1
		ПС-2
		ПС-3
		ПС-4
		ПС-5

Таблиця 13.20. Параметри конструктивних елементів паяних швів

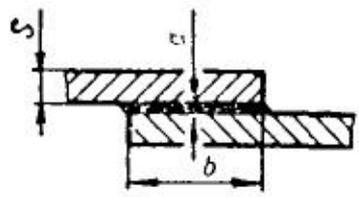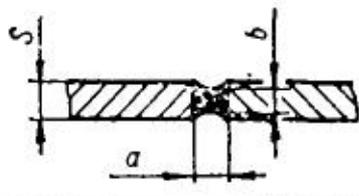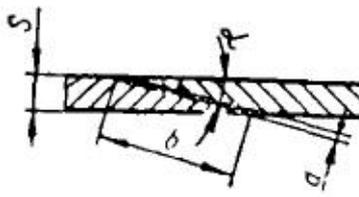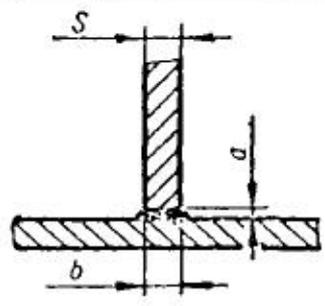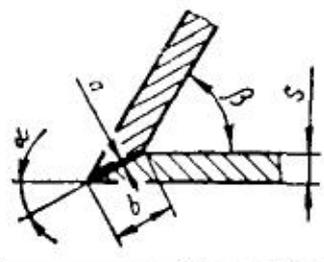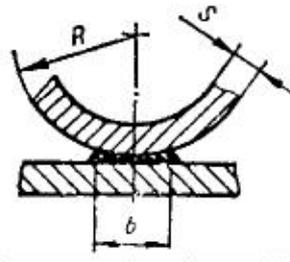Тип з'єднання	Конструктивні елементи швів	Назва конструктивних елементів	Позначення
Напусткове телескопічне		Товщина основного матеріалу: товщина і ширина шва	$S; a; b$
Стикове		Товщина основного матеріалу: товщина і ширина шва	$S; a; b$
Навскісно-стикове		Товщина основного матеріалу: товщина і ширина шва; кут скосу	$S; a; b; \alpha$
Таврове		Товщина основного матеріалу: товщина і ширина шва	$S; a; b$
Кутове		Товщина основного матеріалу: товщина і ширина шва; кут з'єднання деталей; кут скосу	$S; a; b; \alpha; \beta$
Дотичне		Товщина основного матеріалу: радіус кривизни паяної деталі; ширина шва	$S; R; b$

Позначення припою вказують за відповідними стандартами чи технічними умовами у технічних вимогах креслення. Якщо потрібно, то в цьому ж пункті технічних вимог зазначають вимоги до якості шва. Посилання на номер пункту розміщують на поличці лінії-виноски, проведеної від зображення шва, наприклад, п. 6 (рис. 13.54, а).

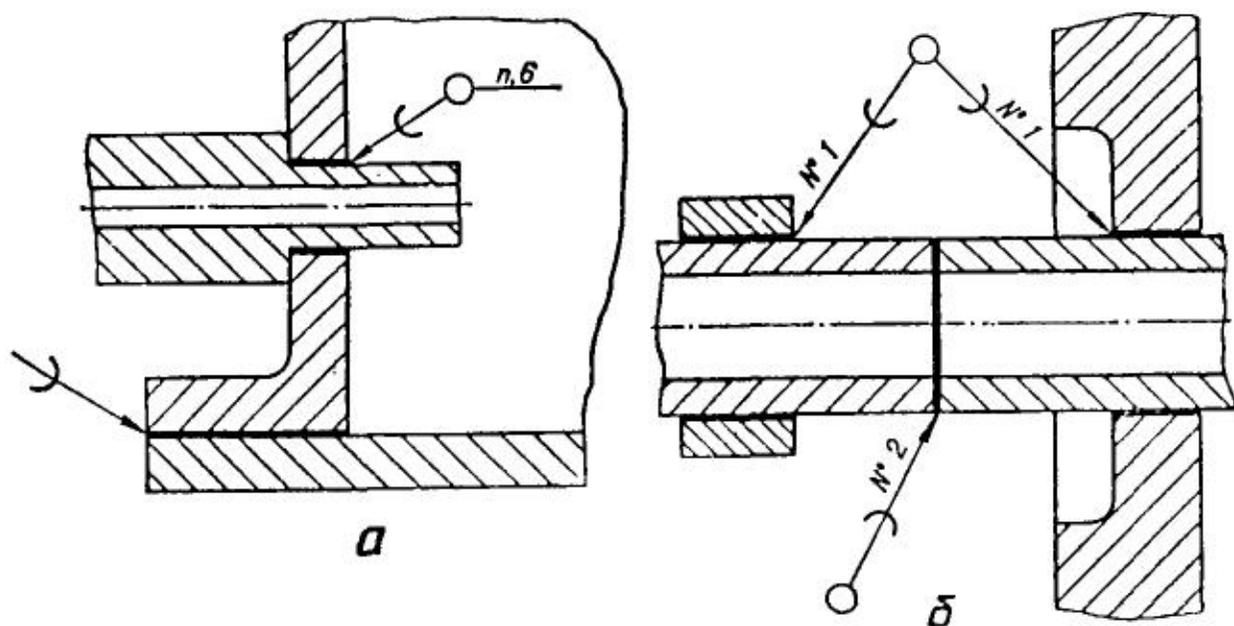


Рис.13.54. Умовності при позначенні швів паяних з'єднань.

При виконанні швів припоями різних марок усім швам, які виконуються одним і тим же припоєм, треба присвоювати один і той же порядковий номер, який наносять на лінії-виносці (рис. 13.54, б). У технічних вимогах припій вказується записом такого типу: «ПОС 40 ГОСТ 21930-76 (№ 1)» або «ПМЦ 36 ГОСТ 23137-78 (№ 2)».

Приклади креслень виробів, що містять паяні з'єднання, ілюструє рис. 13.55.

### ЗАПИТАННЯ

1. Як умовно зображають на кресленнях паяні шви?
2. За допомогою чого показують на кресленні місцезнаходження паяного шва?
3. У чому полягає особливість позначення на кресленні невидимого паяного шва?
4. Як позначають на кресленнях замкнуті паяні шви (виконані по периметру)?

### ЗАВДАННЯ

Прочитайте креслення виробів, що містять паяні з'єднання (рис. 13.55). Дайте відповіді на запитання.

Запитання до креслення на рис. 13.55, а:

Яку назву має виріб?

Які зображення застосовано на кресленні? Скільки серед них розрізів? Назвіть їх.

Які габаритні розміри має виріб?

Зі скількох деталей складається виріб? Як називається кожна з них?


Який тип паяного з'єднання застосовано у виробі?

Чому дорівнює товщина фланця?

Скільки круглих отворів виконано у фланці? Чому дорівнює їх діаметр?

Для чого на кінці лінії-виноски, яка вказує місце паяного шва, розміщено коло?


Якою маркою припою виконано паяний шов?

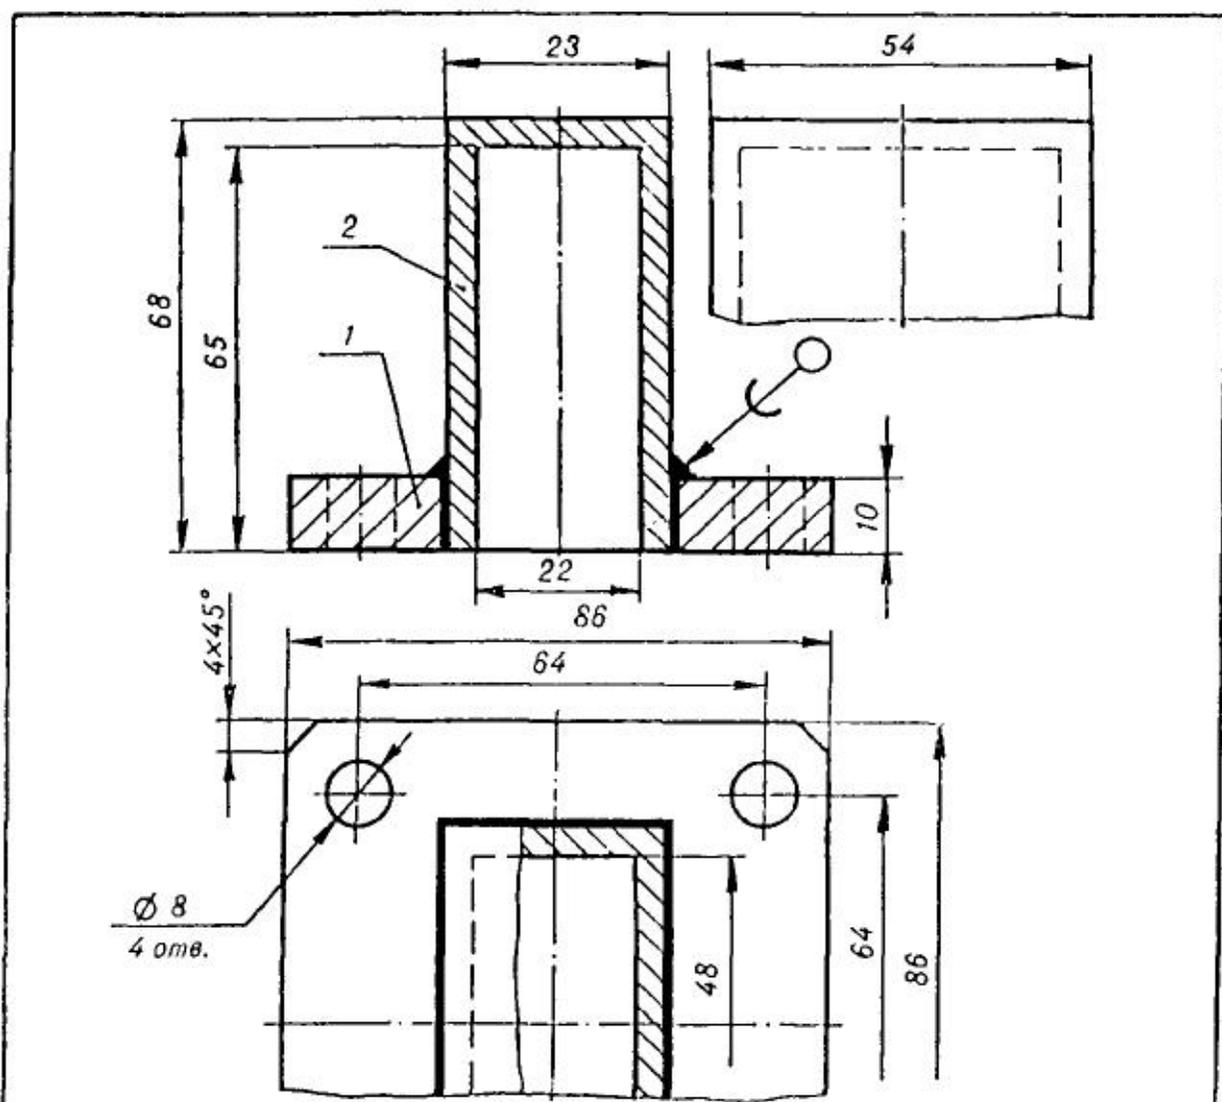

Формат	Зона	Позиція	Позначення	Найменування	Кільк.	Приміт.				
				<u>Деталі</u>						
		1	PM12.KЧ0604.001	Скоба	1					
		2	PM12.KЧ0604.002	Косинка	1					
				<u>Матеріали</u>						
				Притій ПСр 50		0,01 кг				
			PM12.KЧ0604.00 СК							
			Кришка приладу			Ітера	Маса	Масштаб		
Зм	Дру	В об'є				Питанн	Ітера	У		1:1
Розроб										
Перевір										
Технік										
						Архив	Архив 1			
II етап										
Дата										

**а**

Рис.13.55. Зображення для завдання.

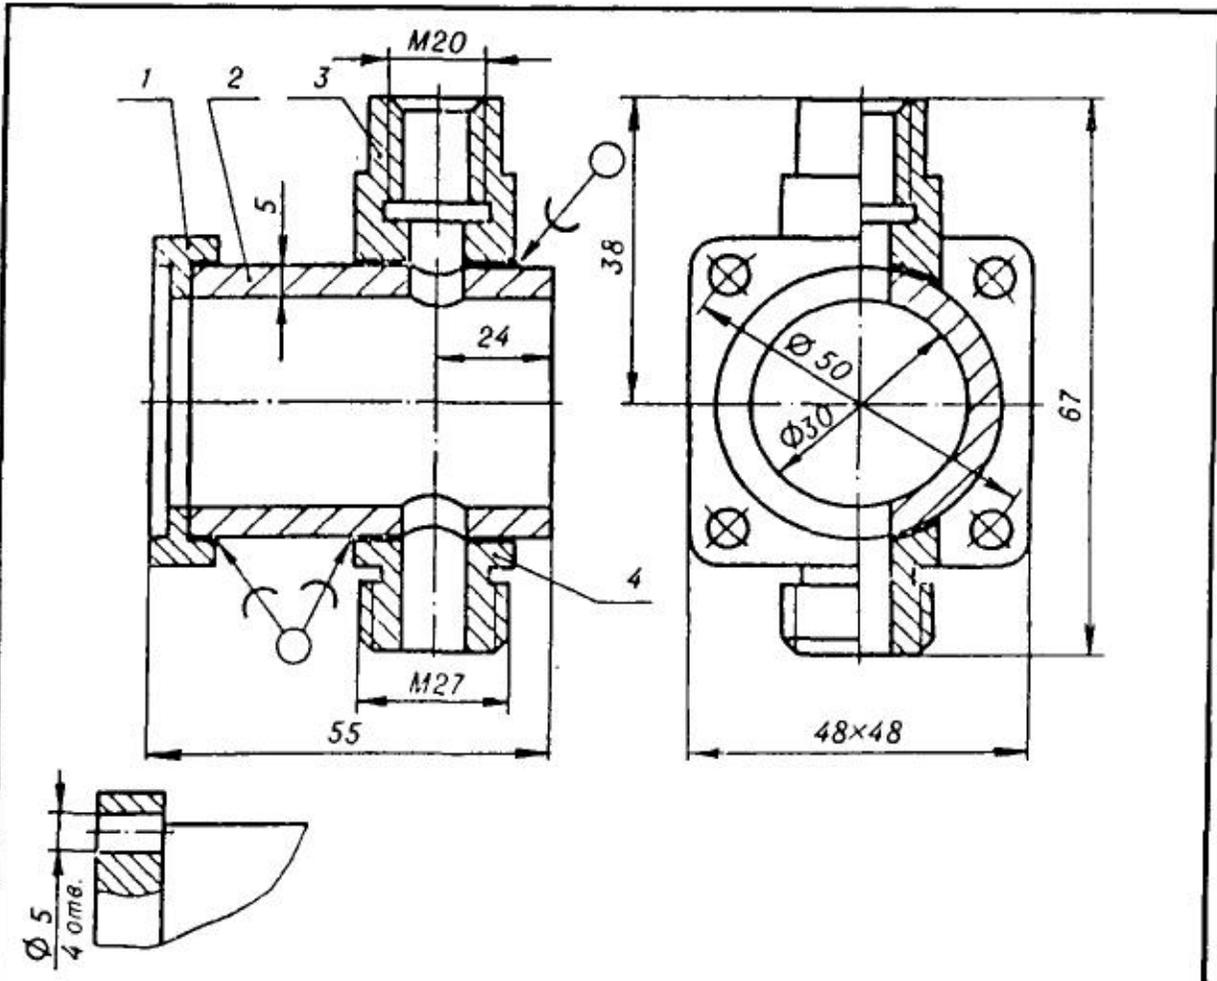

Формат	Зона	Позиція	Позначення	Найменування	Кільк.	Приміт.	
				<u>Деталі</u>			
		1	PM12.KЧ0604.001	Фланець	1		
		2	PM12.KЧ0604.002	Трубка	1		
		3		Патрубок	1		
		4		Патрубок	1		
				<u>Матеріали</u>			
				Притій ІОС 40		0,05 кг	
PM12.KЧ0604.00 СК							
				Корпус	Літера	Маса	Міжовий
Зм	Ірм	№ док.	Підпис		Дата	У	
Рядов							
Перевір							
І конст					Аркши	Ірхиток 1	
І конст							
Зона							

б

Рис.13.55. Зображення для завдання.

Запитання до креслення на рис. 13.55, б:

*Яку назву має виріб?*

*Скільки розрізів виконано на кресленні? Назвіть їх.*

*Які розміри серед нанесених на кресленні габаритні? Назвіть їх.*

*Зі скількох деталей складається виріб? Назвіть їх.*

*Які деталі виробу мають різьбу? Назвіть основні параметри кожної різьби.*

*Який тип паяного з'єднання застосовано у виробі?*

*Чи всі паяні шви виконано по периметру?*

*Якою маркою припою виконано паяні шви?*

**Клейові з'єднання.** Їх використовують у тих випадках, коли склеювання є єдиним способом, за допомогою якого можна утворити з'єднання. Досягнення хімії дали змогу зробити клеї, які забезпечують з'єднання не тільки неметалевих матеріалів.

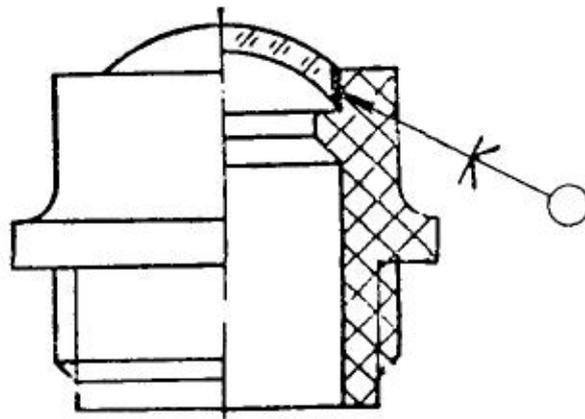


Рис.13.56. Зображення та позначення клейового з'єднання на кресленні.

Правила зображення та позначення клейових з'єднань повністю збігаються з розглянутими вище для паяних з'єднань, з тією різницею, що знак паяння замінюють знаком склеювання, схожим на літеру К (рис. 13.56). Позначення склеювальної речовини вказують у технічних вимогах креслення, наприклад: «Клей БФ-4 ГОСТ 12172-74», у простіших випадках — на поличці лінії-виноски.

На складальних кресленнях більшості виробів, особливо таких широко розповсюджених, як крани, вентилі, засувки, клапани, насоси, домкрати, редуктори, елементи пневмо- та гідроприводів, містяться зображення однотипних за своїм призначенням пристроїв. До них передовсім належать кріплення маховиків і руків'їв, сальникові пристрої і пристрої для змащування, кріплення клапанів і золотників, підшипникові опорні вузли тощо. Знання особливостей зображень таких пристроїв полегшує використання складальних креслень у практичній діяльності.

**Кріплення маховиків і руків'їв на штоках.** Ці деталі бувають знімними та встановленими постійно. Під час закріплення таких деталей з'єднання здійснюють спряженням плоских поверхонь — за рахунок насадження маховичків і руків'їв на лиску чи квадрат штока.

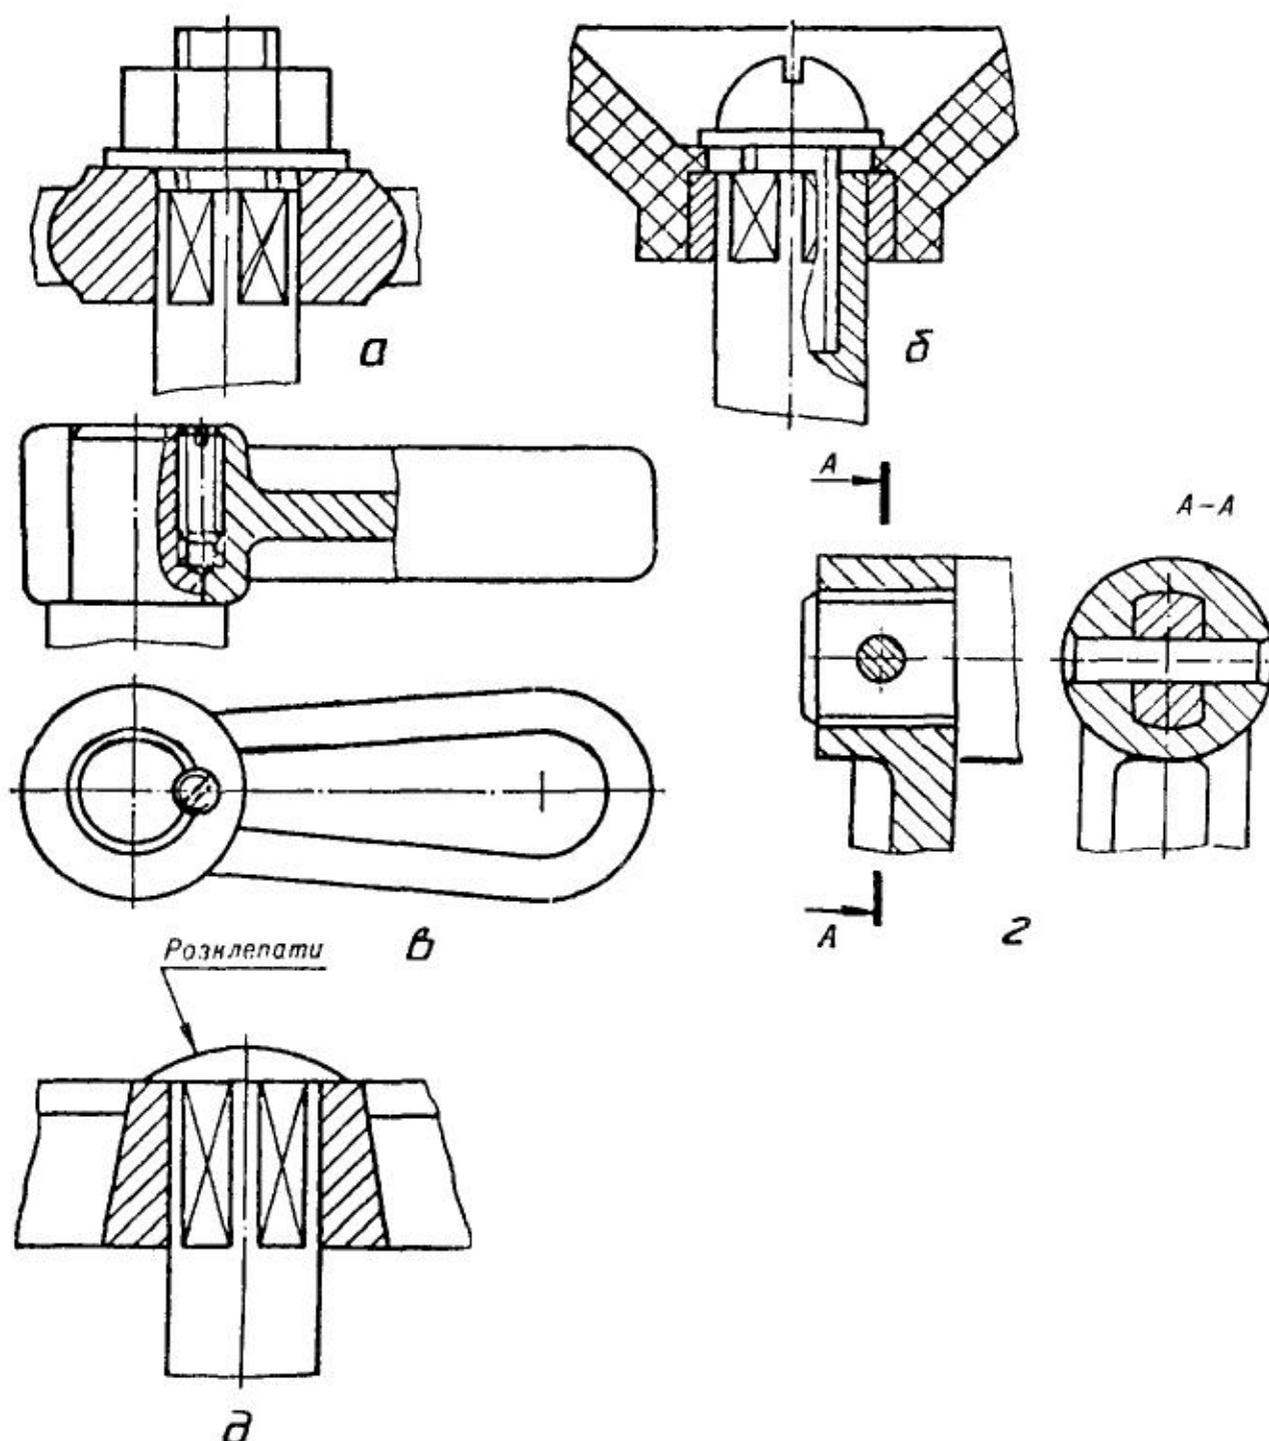


Рис. 14.1. Кріплення маховичків і руків'їв на кресленнях.

Для запобігання осьовому зміщенню деталей застосовують стандартні шестигранні гайки, які нагвинчують на хвостовик штока чи вала з різьбою (рис. 14.1, а). Щоб забезпечити можливість затягування гайки при кріпленні маховичка чи руків'я, обов'язково передбачають різницю у розмірах висоти (довжини) посадочної поверхні (квадрат) та відповідного отвору в закріпленій деталі. Різниця у цих розмірах повинна бути не меншою ніж 2 мм (запас різьби).

Для арматури трубопроводів з малими проходами, а також у тих випадках, де не потрібні великі зусилля для повороту руків'я чи маховичка, кріплення цих деталей виконують за допомогою гвинта з шайбою (рис. 14.1, б), стопорного гвинта (рис. 14.1, в) чи штифта (рис. 14.1, г), а також розклепуванням хвостовика штока (рис. 14.1, д).

**Кріплення клапанів і золотників на штоках запірної арматури.** Кріплення клапана чи золотника на головці штока повинно бути вільним, щоб забезпечити щільний контакт зі сідлом перепускного отвору крана чи вентиля. Залежно від форми і призначення запірної пристрою застосовують кріплення різних конструкцій. Найпоширеніші з них показано на рис. 14.2.

Для вентилів з малими умовними проходами кріплення клапанів найчастіше здійснюють обтискуванням втулки клапана навколо головки штока (рис. 14.2, а). Головка штока в цьому випадку може бути як конічною (варіант, зображений на рисунку), так і циліндричною чи сферичною. Часто використовують варіант кріплення за допомогою затримувальної скоби з дроту (рис. 14.2, б). Особливістю зображення цього варіанта кріплення, на відміну від попереднього, є потреба застосувати переріз площиною, яка збігається з площиною симетрії кільцевої проточки на поверхні штока. Зображення такого перерізу дає уявлення про те, яка форма скоби і як вона утримує клапан у з'єднанні зі штоком, допускаючи при цьому взаємне їх прокручування.

Для запірних пристроїв великих розмірів застосовують варіанти кріплення клапанів, зображених на рис. 14.2, в, г. Для запобігання саморозгвинчуванню різьбового з'єднання у варіанті кріплення за допомогою втулки з різьбою (рис. 14.2, в) до кріплення обов'язково повинна входити стопорна шайба. У варіанті на рис. 14.2, г кріпильним елементом може бути як циліндричний штифт, так і шплінт. В обох випадках на кресленні повинні бути два зображення: на місці головного зображення — поздовжній розріз та переріз площиною, перпендикулярною до осі штока (рис. 14.2, б).

**Зображення ущільнювальних пристроїв.** Щоб створити герметичність при ущільненні отворів, крізь які проходять рухомі частини механізмів (вали, штоки, тяги тощо), застосовують ущільнювальні пристрої, які називають *сальниковими*. Такі пристрої застосовують у вентилях, пробкових кранах, засувках, насосах, редукторах та інших механізмах. Для сальників використовують *набивку зі шнурів*, виготовлених із бавовняного, льняного, джутового, конопляного і азбестового прядив, а також спеціальні *повстяні* та *азбестові кільця*. Сальникову набивку чи кільця просочують густим технічним жиром або графітовим порошком і поміщають у кільцеву порожнину між рухомою деталлю та стінками сальника. Натискною втулкою стискають ущільнювальну набивку в осьовому напрямку, яка, щільно прилягаючи до циліндричної поверхні штока чи вала, усуває наявні зазори.

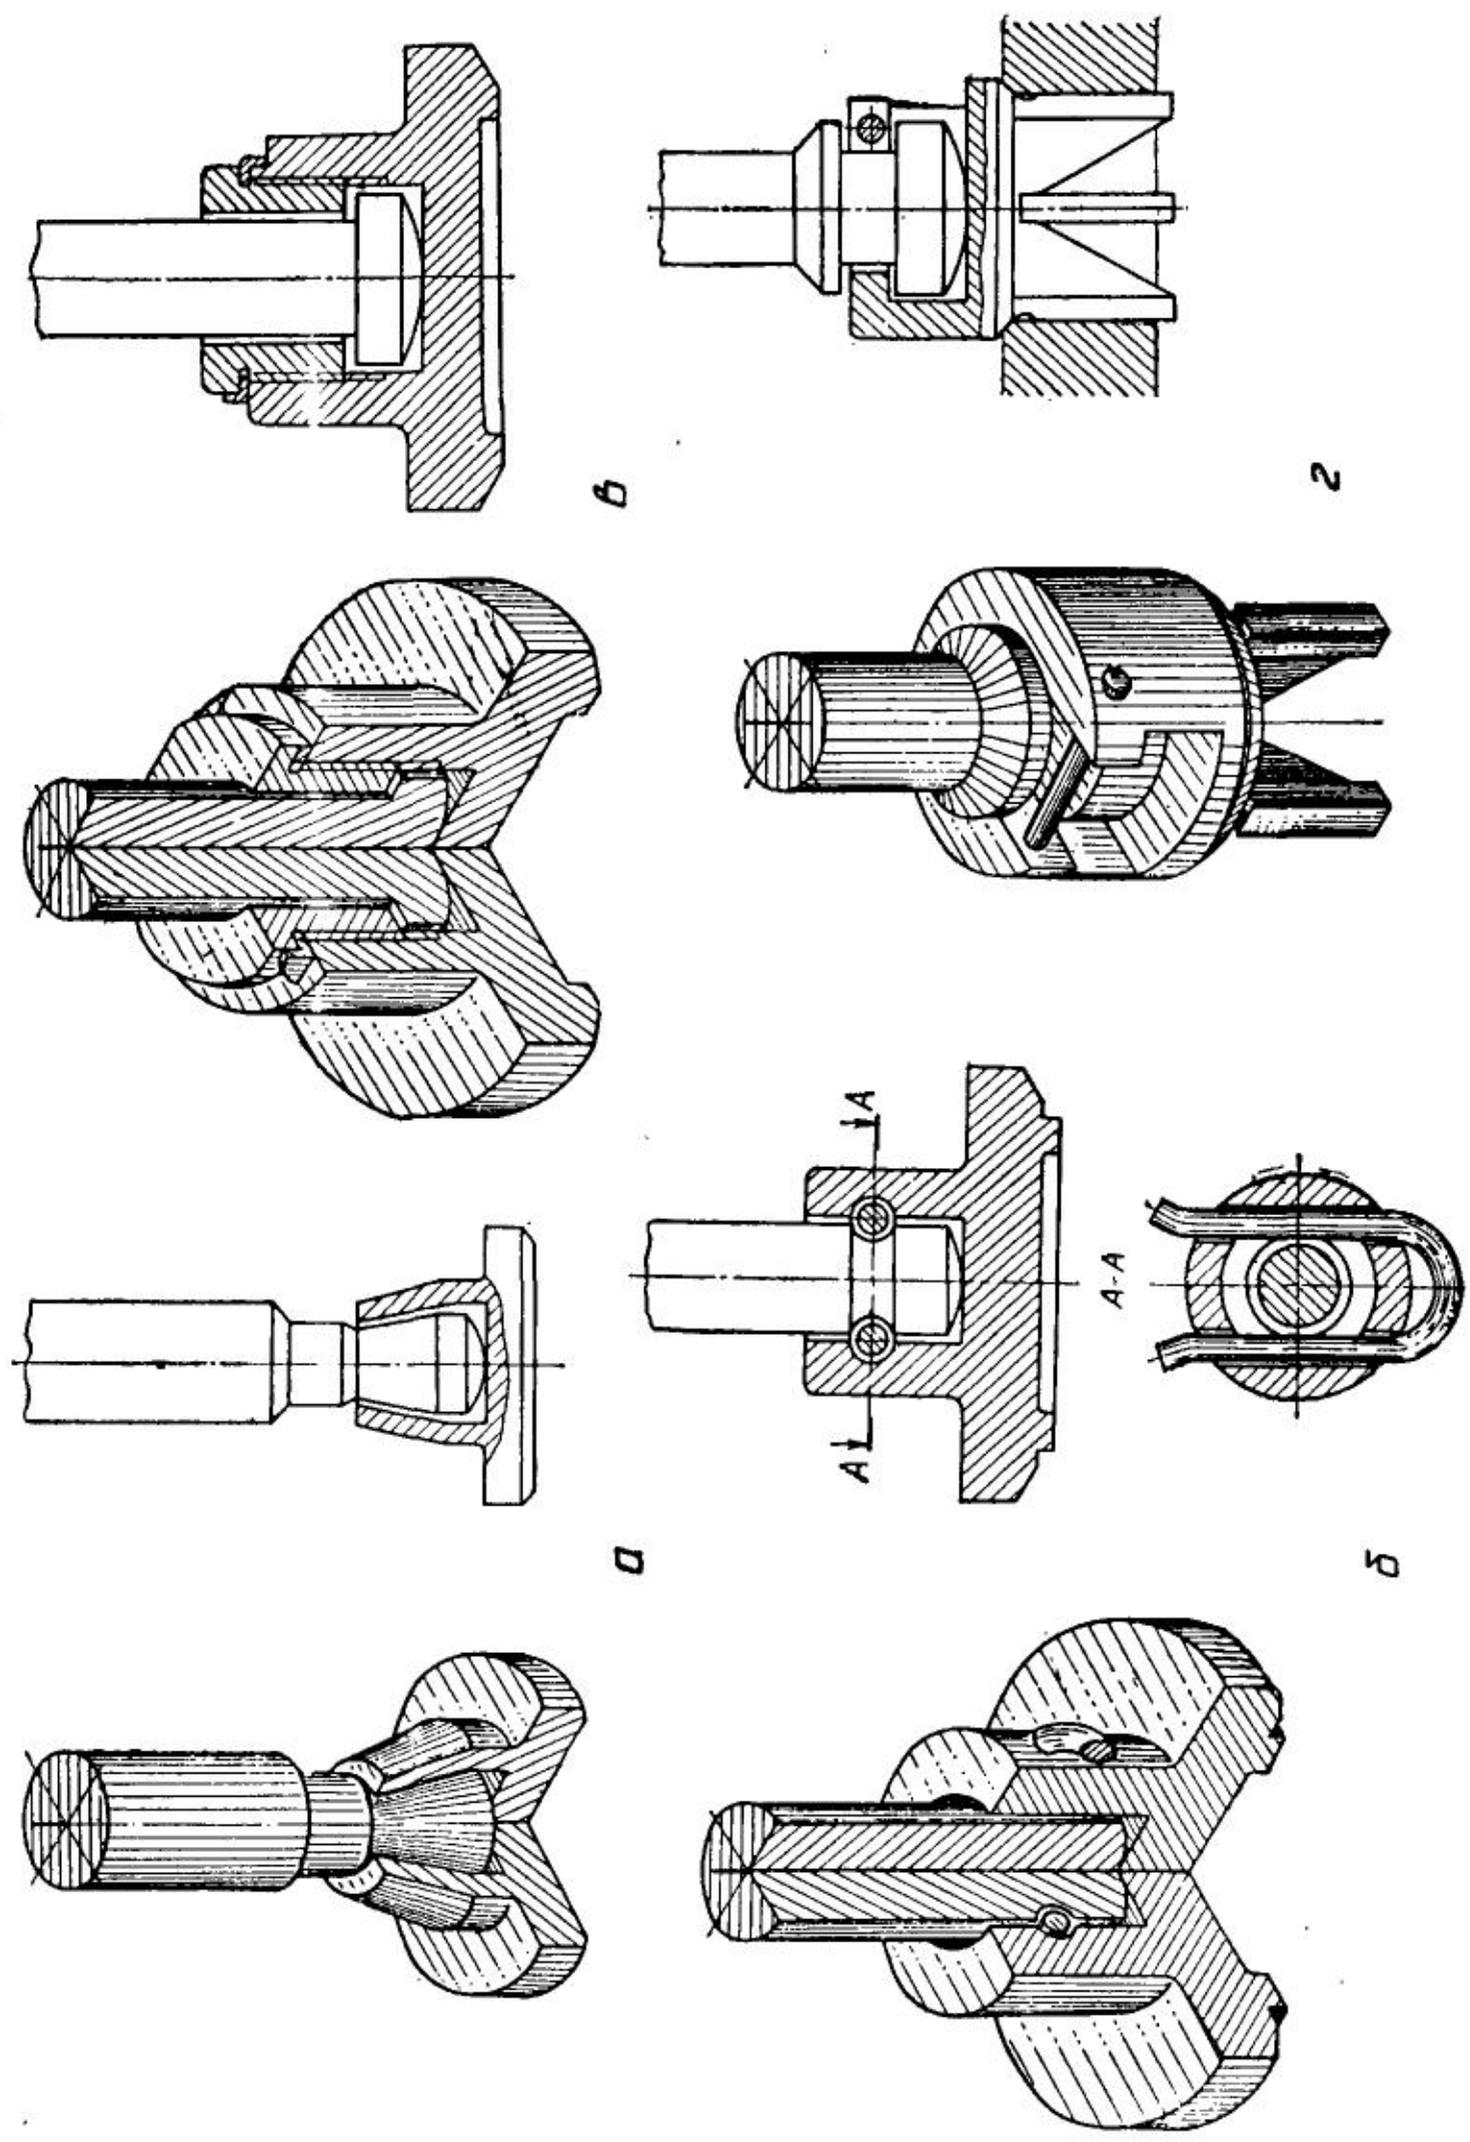


Рис.14.2. Кріплення клапанів і золотників на штоках.

Конструкції сальникових пристроїв запірної арматури залежать від способу опускання натискної втулки. Натискна втулка може спускатися при підтягуванні гайок на шпильках і болтах (рис. 14.3, а), за допомогою накидної гайки (рис. 14.3, б) чи при загвинчуванні втулки у корпус сальника (рис. 14.3, в). В інших випадках між набивкою і натискною втулкою ставлять спеціальне кільце. Для прискорення складання і розбирання сальникових пристроїв, замість звичайних шпильок застосовують відкидні болти (рис. 14.3, г).

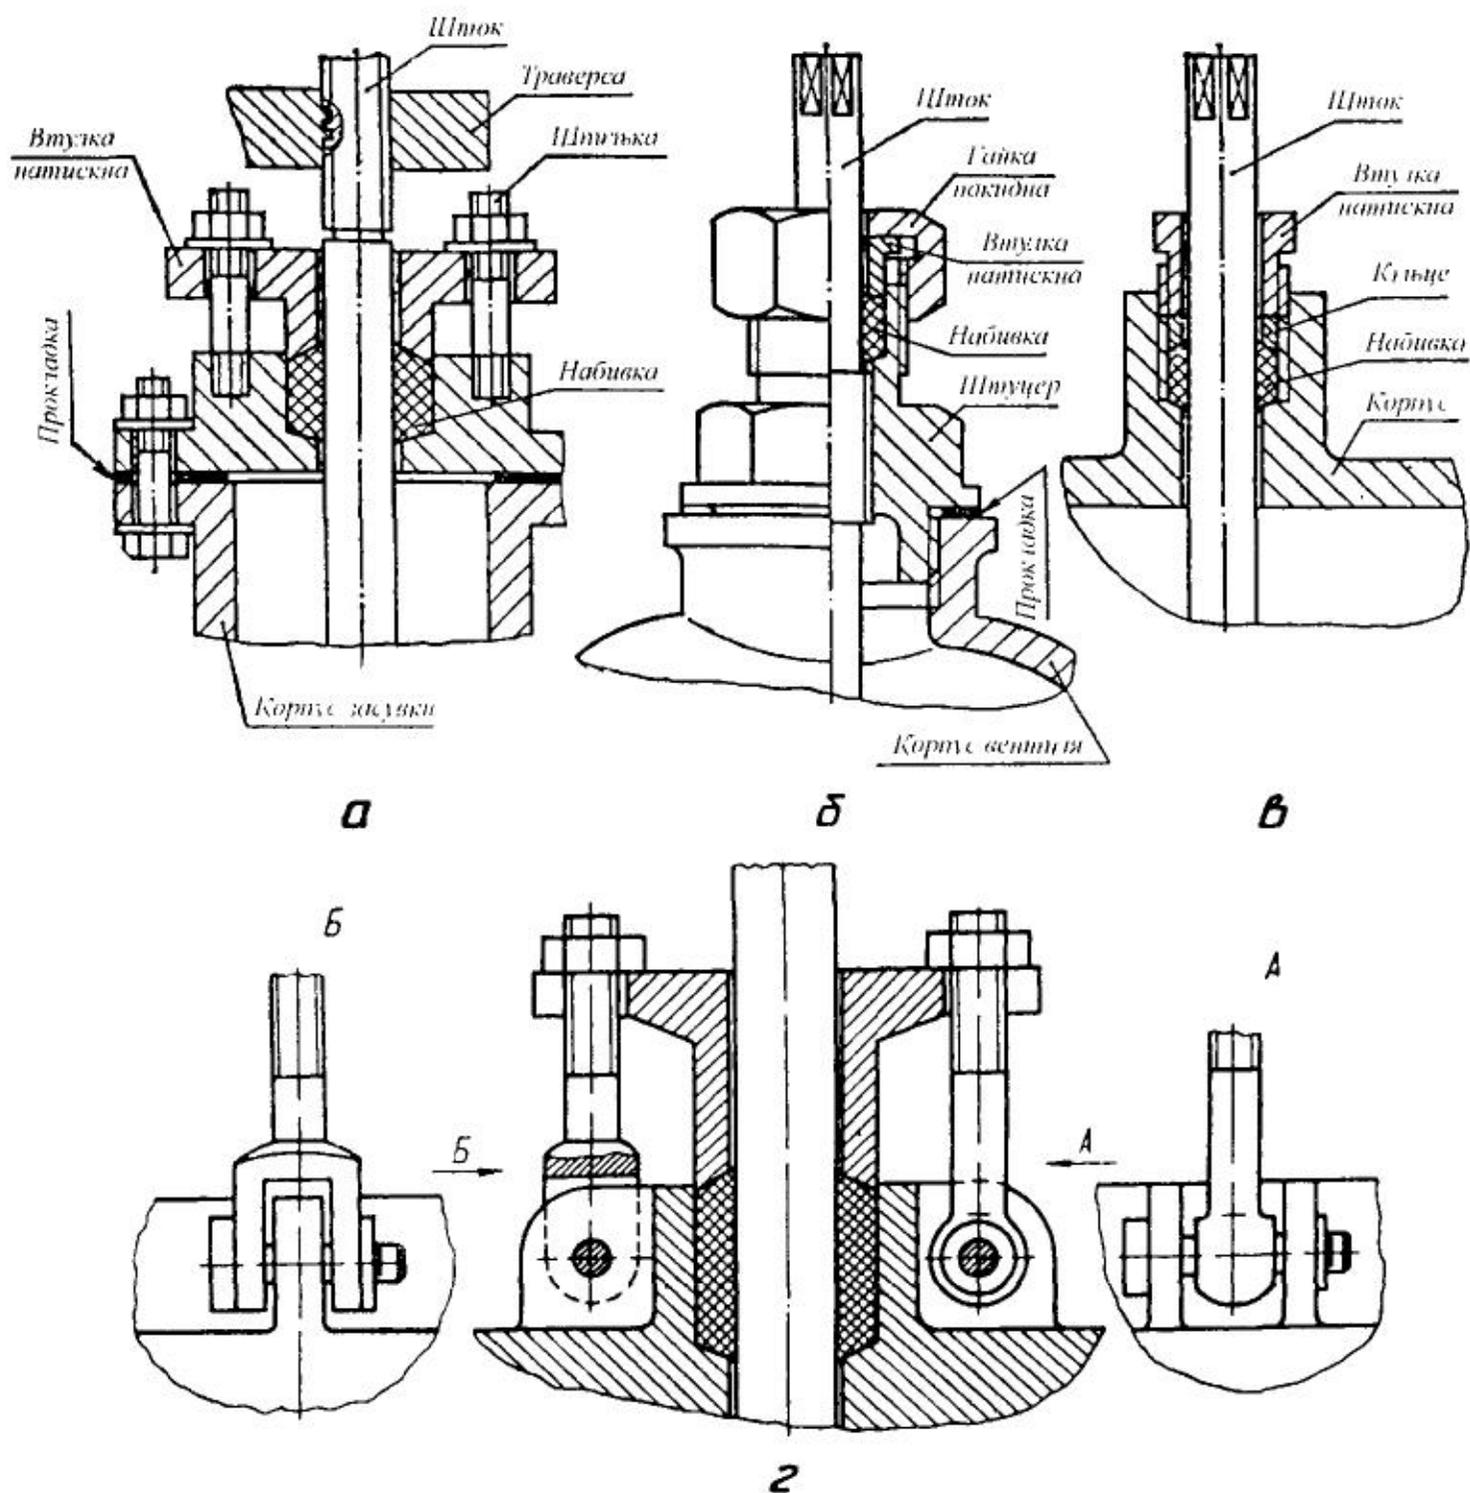



Рис. 14.3. Конструкції сальникових пристроїв.

На кресленнях натискну втулку зображають у крайньому верхньому положенні, а набивку на розрізах показують умовно і штрихують як неметалеві матеріали.

Поряд із сальниковими для ущільнення зазорів між спряженими циліндричними поверхнями застосовують радіальні ущільнення. Для цього використовують ущільнювальні кільця і манжети.

Ущільнювальні кільця закладають у кільцеві проточки, виконані в одній зі спряжених деталей (табл. 14.1). Ущільнювальні кільця мають різну форму поперечного перерізу (круглу і прямокутну), їх виготовляють із технічної гуми, пластмаси, технічної повсті, фетру. Розміри кілець вибирають з таким розрахунком, щоб кільця виступали з проточок, у які вони закладені. До установки в проточку трапецієподібного перерізу кільце має прямокутний переріз, а після установки воно деформується по формі проточки, внаслідок чого і утворюється досить щільний контакт кільця з поверхнею вала (рис. 14.4).

Таблиця 14.1. Канавки для сальникових ущільнень, мм

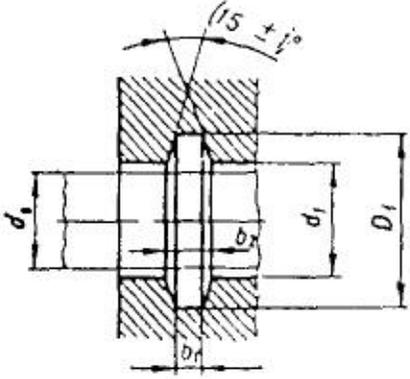

$d_e$	$D_1$	$d_1$	$h$	$h$
10	19	11	2.0	3.0
12	21	13		
15	24	16		
18	29	19	3.0	4.3
20	31	21		
22	33	23		
25	38	26	4.0	5.5
28	41	29		
30	43	31		
32	45	33		
35	48	36		
38	51	39		
40	53	41		
42	55	43		
45	58	46	5.0	7.1
48	61	49		
50	67	51		
55	72	56	6.0	8.3
60	77	61		
65	82	66		
70	89	71		

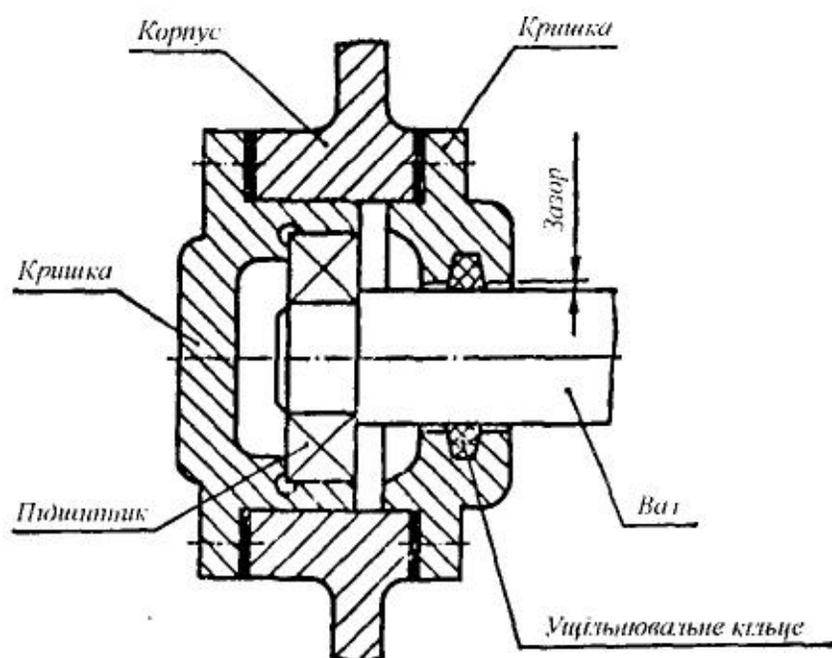


Рис.14.4. Радіальне ущільнення за допомогою кільця з технічної повсті чи фетру.

Ущільнювальні пристрої застосовують у всіх без винятку конструкціях, де є підшипникові вузли. Вони захищають підшипники від потрапляння на них зовні сторонніх речовин і одночасно запобігають витіканню мастила. У конструкціях підшипникових вузлів досить поширені вже розглянуті вище ущільнення з використанням кілець із повсті та фторопласту (рис. 14.5, а, б) та манжета з технічної гуми (рис. 14.5, в). Разом з тим застосовують і безконтактні ущільнення, дія яких

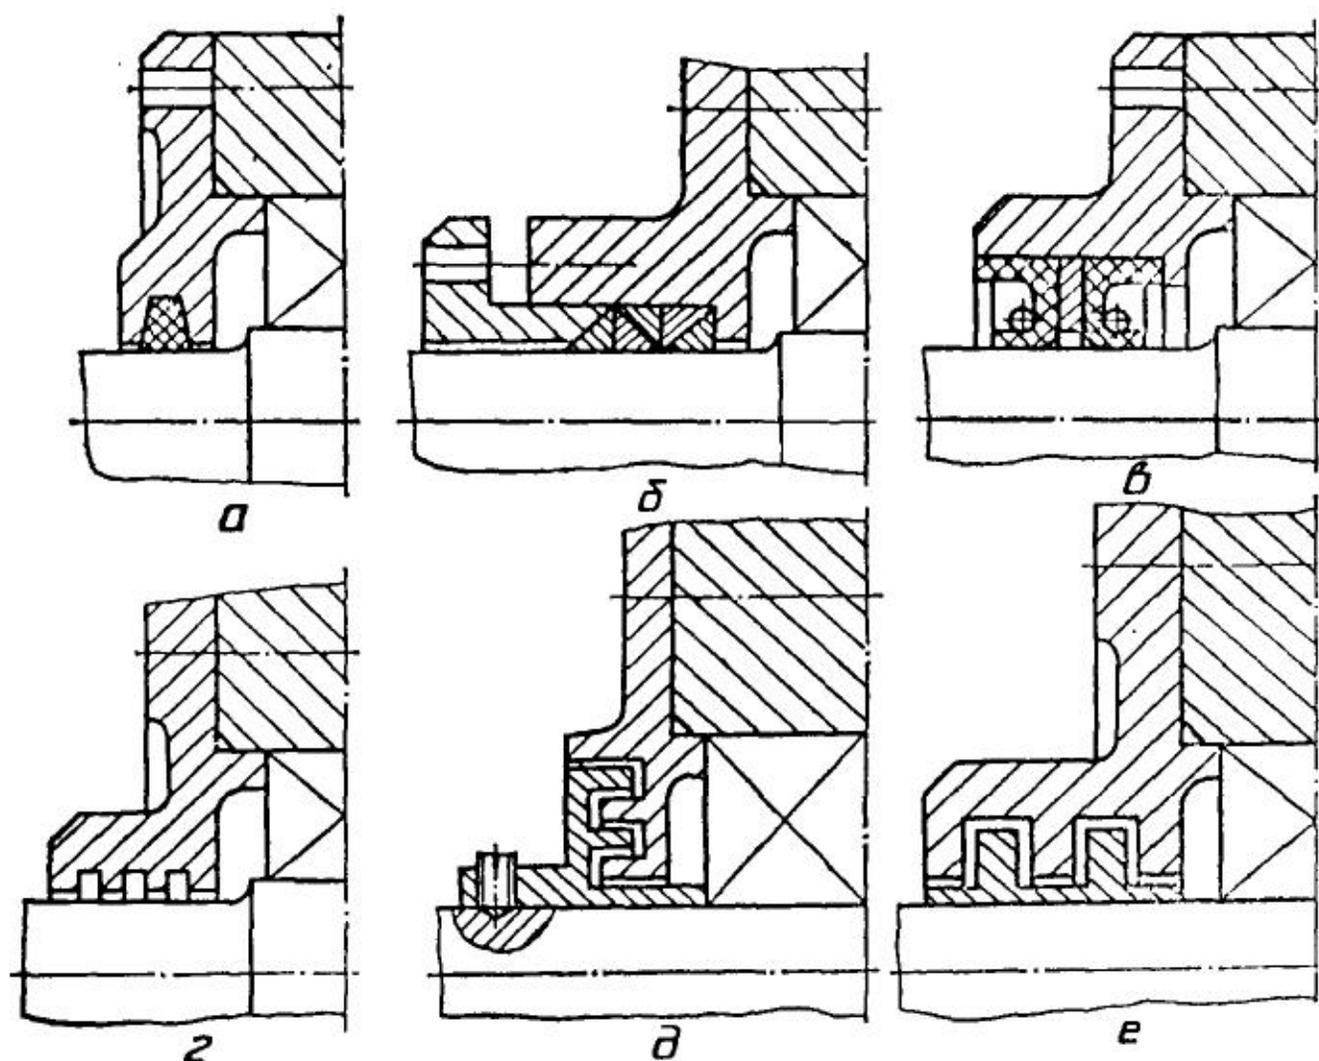


Рис.14.5. Типові конструкції ущільнень підшипникових вузлів.

базується на принципі газодинамічного затвору. Конструктивно вони виконуються або у вигляді сукупності проточок на поверхні отвору кришки (рис. 14.5, *з*), або у вигляді радіального (рис. 14.5, *д*) чи осьового (рис. 14.5, *е*) лабіринту (для різних корпусів).

Для радіального ущільнення циліндрів і валів гідроциліндрів, пневмоклапанів тощо застосовують гумові кільця. Конструкція такого ущільнення показана на рис. 14.6. Гумове кільце круглого перерізу вкладають у проточку найчастіше прямокутного (іноді трапецієподібного) перерізу так, щоб воно дещо виступало з проточки, чим і досягається герметичність з'єднання (табл. 14.2).

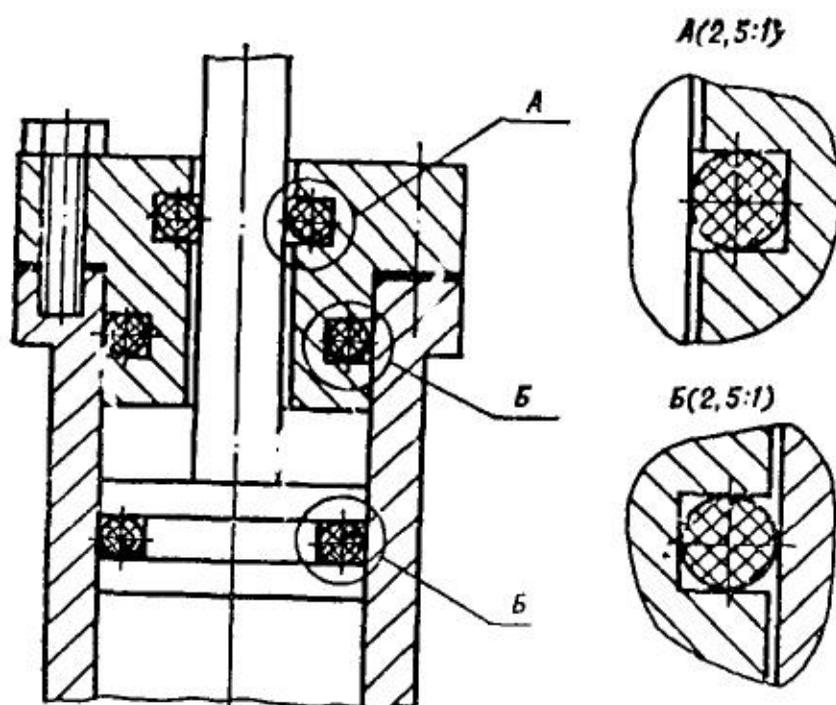


Рис.14.6. Радіальне ущільнення за допомогою гумових кілець.

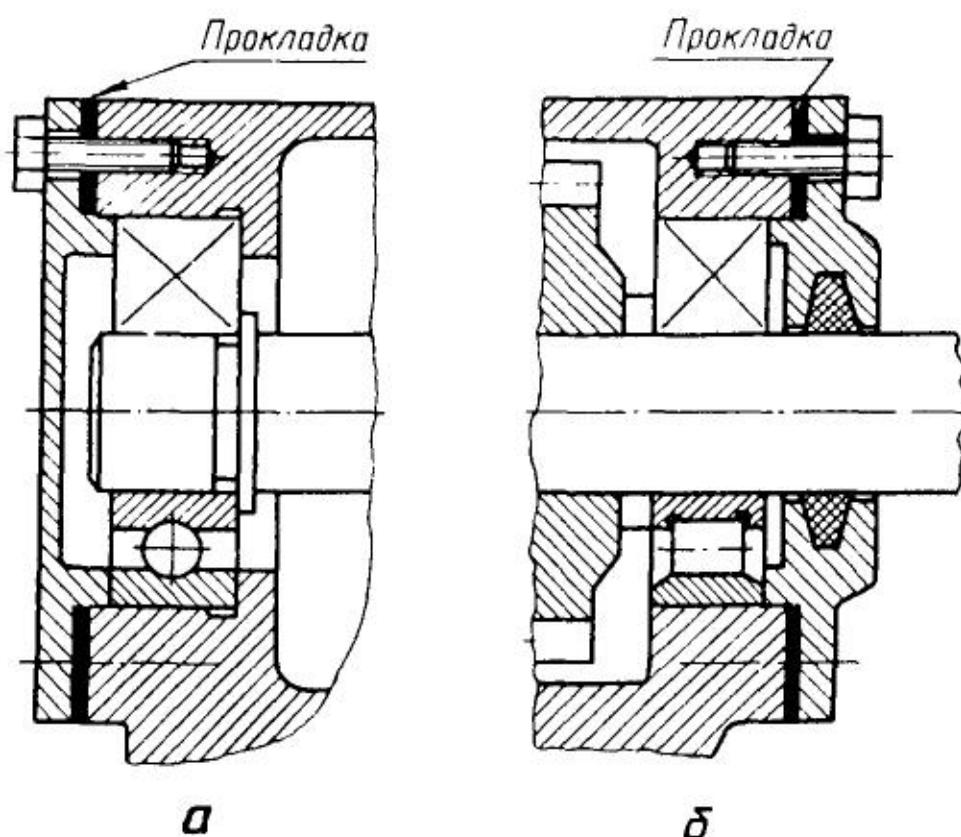


Рис.14.7. Торцеве ущільнення прокладками з листового матеріалу.

Таблиця 14.2. Канавки для ущільнень гумовими кільцями, мм

Ущільнення штока		Ущільнення циліндра					
Діаметр вала, $d$	Діаметр циліндра, $D$	З'єднання					
		рухоме			нерухоме		
		$d_2$	$D_1$	$B$	$d_2$	$D_1$	$b$
Діаметр перерізу кільця 2.5 мм							
9.5	13.5	$d_2 = D$	$D_1 = D$	3.3	$d + 0.3 \text{ мм}$	$D - 0.3 \text{ мм}$	3.6
10.5	14.5						
11.5	15.5						
12.5	16.5						
13.5	17.5						
14.5	18.5						
15.5	19.5						
Діаметр перерізу кільця 3 мм							
10.0	15.0	$d_2 = D$	$D_1 = D$	3.7	$d + 0.3 \text{ мм}$	$D - 0.3 \text{ мм}$	4.0
11.0	16.0						
12.0	17.0						
13.0	18.0						
14.0	19.0						
15.0	20.0						
16.0	21.0						
17.0	22.0						
18.0	23.0						
19.0	24.0						
20.0	25.0						

Для ущільнення поверхонь кришок та фланців у різних з'єднаннях використовують ущільнювальні прокладки (рис. 14.7). Вони належать до групи торцевих ущільнень і мають форму й обриси тих поверхонь, які вони ущільнюють

(рис. 14.8). Виготовляють прокладки з листового матеріалу: пароніту, технічної гуми, азбестового картону тощо.

Основні відомості про стандартні деталі для ущільнень (манжети, кільця) заносять до специфікації у вигляді умовних позначень.

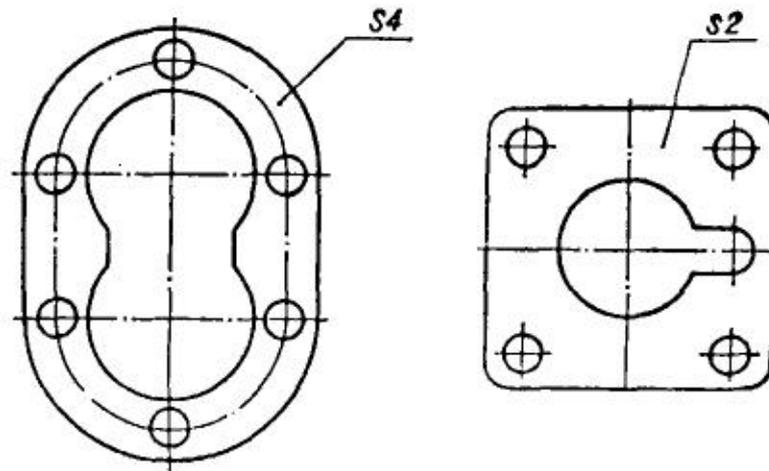


Рис. 14.8. Плоскі ущільнювальні прокладки.

Умовне позначення *манжетів* містить: назву деталі, позначення типу, діаметр вала  $d$ , зовнішній діаметр манжета  $D$ , позначення групи гуми та номер стандарту. Наприклад:

*Манжет 1-15 × 30-3 ГОСТ 8752-79,*

де 1 — тип манжета (однокромковий);  $d = 15$  мм — діаметр вала;  $D = 30$  мм — зовнішній діаметр манжета; 3 — група гуми.

Умовне позначення *гумового кільця* круглого перерізу містить: назву деталі, діаметр вала  $d$ , діаметр циліндра  $D$ , діаметр перерізу кільця  $d_1$ , помножений на 10, позначення групи точності кільця, позначення групи гуми, номер стандарту. Наприклад:

*Кільце 020-025-30-2-4 ГОСТ 9833-73,*

де 020 — діаметр вала  $d = 20$  мм;  $D = 25$  мм — діаметр циліндра;  $d_1 = 3$  мм — діаметр перерізу кільця; 2 — група точності кільця; 4 — група гуми.

Умовне позначення *кільця з повсті* містить: назву деталі, марку повсті, зовнішній  $D$  і внутрішній  $d$  діаметри, товщину  $b$ , номер стандарту. Наприклад:

*Кільце СТ 75-50-7 ГОСТ 6308-71,*











де СТ — повсть тонкошерста для сальників;  $D = 75$  мм — зовнішній діаметр;  $d = 50$  мм — внутрішній діаметр;  $b = 7$  мм — товщина.

**Зображення опорних вузлів механічних передач.** Головним елементом будь-якого опорного вузла є *підшипник кочення* — досить розповсюджений стандартний виріб. На складальних кресленнях його зображають спрощено.

Зображення найбільш уживаних підшипників кочення наведено в табл. 14.3. На складальних кресленнях підшипники кочення зображають спрощено, умовно або схематично. У цьому випадку контур підшипника зображають суцільною товстою основною лінією і суцільними тонкими лініями наносять діагоналі (табл. 14.3). Коли потрібно вказати тип підшипника, то в його контурі виконують умовне графічне зображення.

Дозволяється поєднувати на кресленні половину більш детального зображення підшипника з його спрощеним позначенням.

Таблиця 14.3. Зображення підшипників кочення на складальних кресленнях

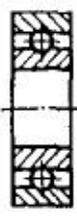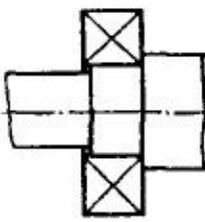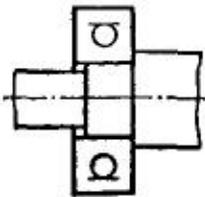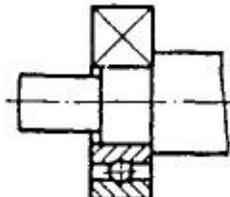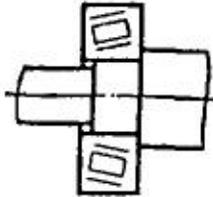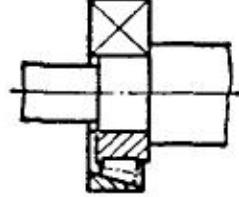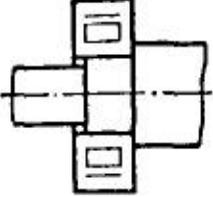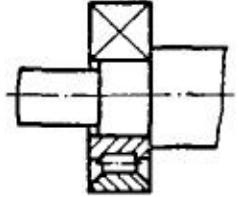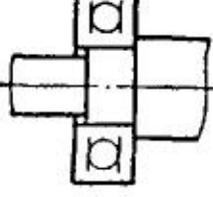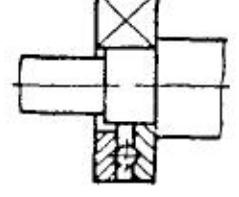Назва підшипника (тип)	Загальний вигляд підшипника	Зображення на розрізі	Зображення на складальних кресленнях		
			без зазначення типу	із зазначенням типу	із половинною розрізу
Радіальний кульковий однорядний					
Радіально-упорний роликовий із конічними роликами					
Радіально-роликовий із циліндричними роликами					
Упорний кульковий однорядний					

Зображення опорного вузла на складальному кресленні складається із зображень посадочного місця під підшипник у корпусі виробу, підшипника (чи підшипників) і посадочного кінця вала, кришки з прокладкою і кріпильних деталей. Для зображення вузла в цілому застосовують розрізи, що дає змогу передати форму кришки та інших деталей, а також взаємне розміщення деталей у вузлі.

Типові конструкції опорних вузлів зображено на рис. 14.9.

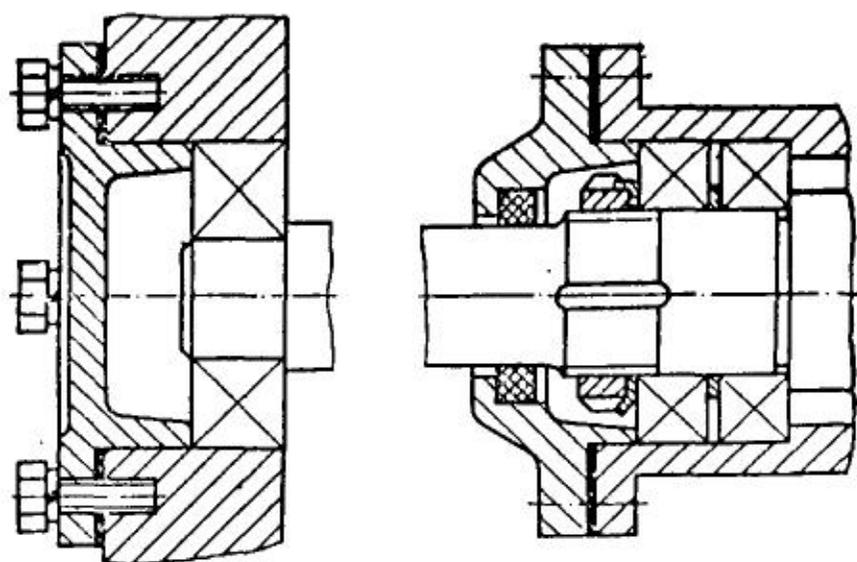


Рис. 14.9. Типові конструкції опорних вузлів.

**Зображення пристроїв для змащування.** Для періодичного змащування поверхонь тертя (наприклад, цапфи — опорної частини вала, вкладиша підшипника ковзання) у конструкціях складальних одиниць застосовують стандартні *ковпачкові маслянки* (рис. 14.10, *а*). На складальних кресленнях такі маслянки, що потрапили в січну площину, зображають нерозсіченими (рис. 14.10, *б*).

Мастило може подаватися за допомогою шприца через прес-маслянку зі зворотним кульковим клапаном. Корпус прес-маслянки виконують гладеньким циліндричним (рис. 14.10, *в*) чи з різьбою (рис. 14.10, *г*).

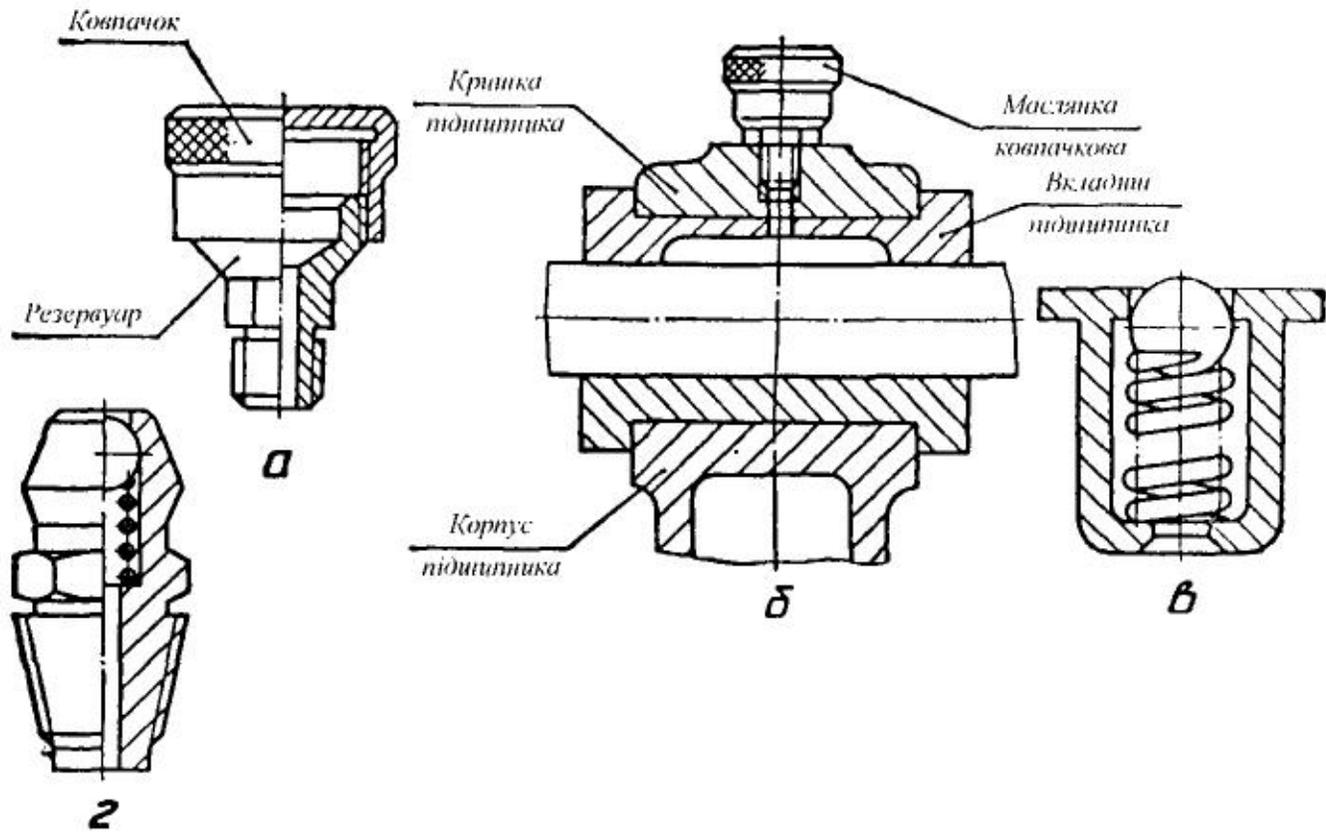


Рис. 14.10. Пристрої для змащування.

**Зображення способів стопоріння різьбових з'єднань.** Під час дії на кріпильні деталі різьбових з'єднань динамічних навантажень (виникають від ударів, вібрацій тощо) можливе довільне відкручування гайки. Для підвищення надійності кріплення у різьбових з'єднаннях застосовують стопоріння деталей, насамперед гайок. Можливість використання для цього шплінтів уже була розглянута вище. Але поряд із цим способом є багато інших, які часто застосовуються у конструкціях складальних одиниць.

Для здійснення взаємної фіксації болта (чи шпильки) і гайки застосовують спосіб, зображений на рис. 14.11, *а*. Фіксація здійснюється за допомогою спеціального конічного штифта. Більш надійними є ті способи, коли досягається взаємна фіксація гайки, болта і корпусу виробу. Для цього використовують пружинні (рис. 14.11, *б*) чи спеціальні стопорні (рис. 14.11, *в, г*) шайби.

Досить часто додаткові сили тертя у з'єднанні утворюють за допомогою використання двох однакових (рис. 14.11, *д*) або спеціальної розрізної гайки (рис. 14.11, *е*).

Якщо виріб розбирають рідко, то для стопоріння використовують місцеву пластичну деформацію (рис. 14.11, *с*).

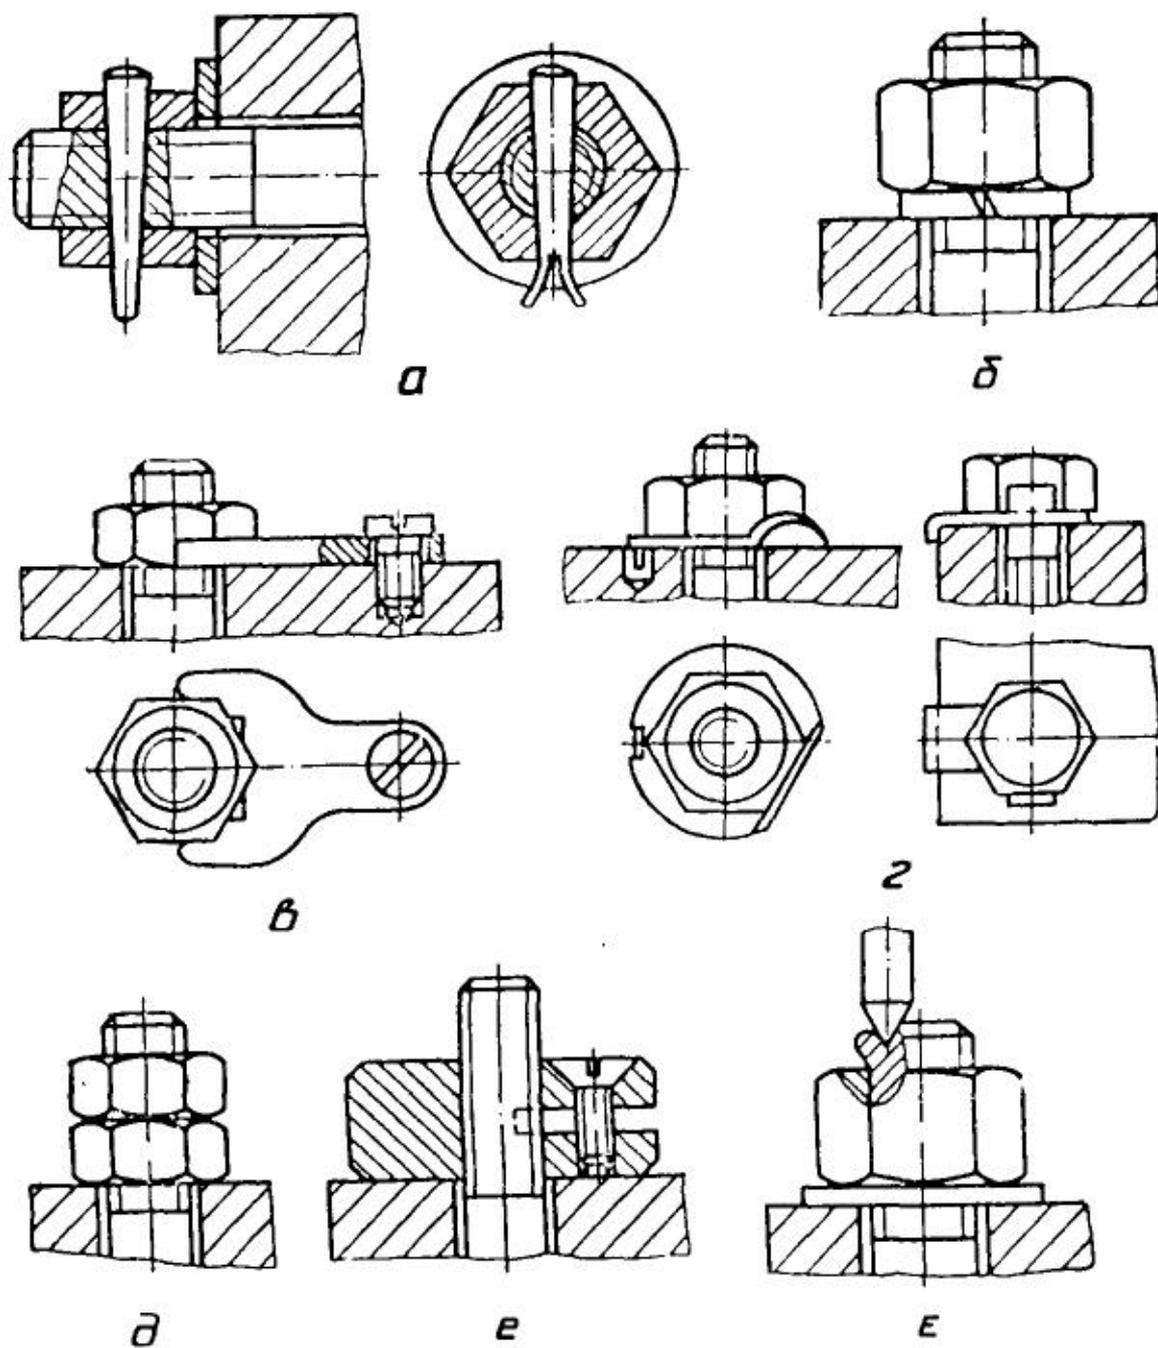


Рис.14.11. Способи стопоріння деталей різьбових з'єднань.

**Конструктивно-технологічні особливості зображення з'єднань.** Процес складання механічного пристрою значно полегшується і прискорюється, якщо деталі, що входять до його складу, виготовлені з урахуванням певних вимог. Незважаючи на різноманітність форм деталей, які входять до складу виробів, ці вимоги можуть бути систематизовані і зведені до таких:

а) встановлення втулки (рис. 14.12, *а*) чи валика (рис. 14.12, *б*) в отвір корпусу полегшується, якщо на торцях охоплювальної та охоплюваної деталей є фаски;

б) якщо всередині деталі (корпусу) є співвісна з розточеним чи просвердленим отвором необроблена циліндрична поверхня (на рис. 14.2, *а* — поверхня А), то вона повинна виконуватися більшого діаметра, ніж діаметр отвору, що зменшує внутрішню обробку (розточку);

в) якщо на ступінчастому валу передбачена наявність галтелі, то в отворі охоплювальної деталі розміри фаски вибирають таким чином, щоб уникнути контакту між її поверхнею і кільцевою поверхнею галтелі (рис. 14.2, *б*);

г) щоб забезпечити щільність прилягання торців двох деталей циліндричної форми, одна з них має упиратися в іншу тільки однією торцевою поверхнею (на рис. 14.2, *в* — у

поверхню А); цього можна досягти, якщо буде зазор між іншими торцевими поверхнями деталей;

д) у разі потреби загвинчувати різбову деталь в отвір до упору, а недоріз різби не повинен цьому перешкоджати; зенківку різбового отвору виконують більшої глибини, ніж недоріз на деталі з різьбою (рис. 14.2, з).

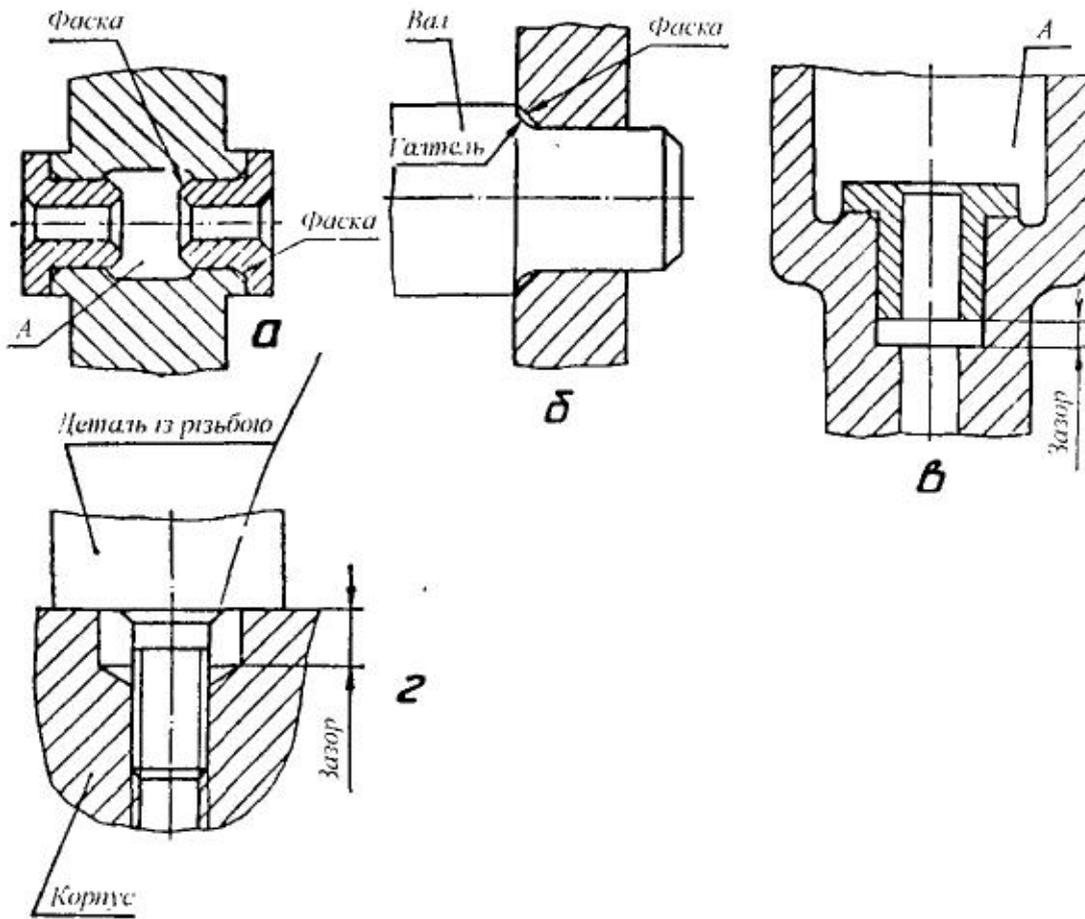


Рис. 14.12. Конструктивно-технологічні особливості при виконанні з'єднань.

**Відображення даних про додаткову обробку деталей у процесі складання виробу.** Деталі, що надійшли на складання виробу, виготовлено відповідно до робочих креслень. Але іноді виникає потреба додатково обробити деякі деталі спільно з іншими деталями, що входять до складу виробу. Відомості про додаткову обробку наводять у вигляді текстового напису безпосередньо на складальному кресленні. Напис виконують на поличці лінії-виноски, проведеної від зображення поверхні, яка підлягає додатковій обробці, чи може бути продовженням розмірної лінії, яка визначає розмір обробки.

Найчастіше на складальних кресленнях трапляються позначення даних про додаткову обробку деталей (рис. 14.13).

Умовно позначення відомостей про додаткову обробку можна поділити на чотири групи. *Першу групу* становлять відомості про додаткову обробку для виконання операцій нерухомих з'єднань (рис. 14.13, а, б); *другу групу* — про потребу утворення рухомих з'єднань (рис. 14.13, в); *третьою групою* — про виконання операції з'єднання з наступною механічною обробкою місця з'єднання (рис. 14.13, г); *четвертою групою* — про спільну механічну обробку з'єднаних деталей (рис. 14.13, д).

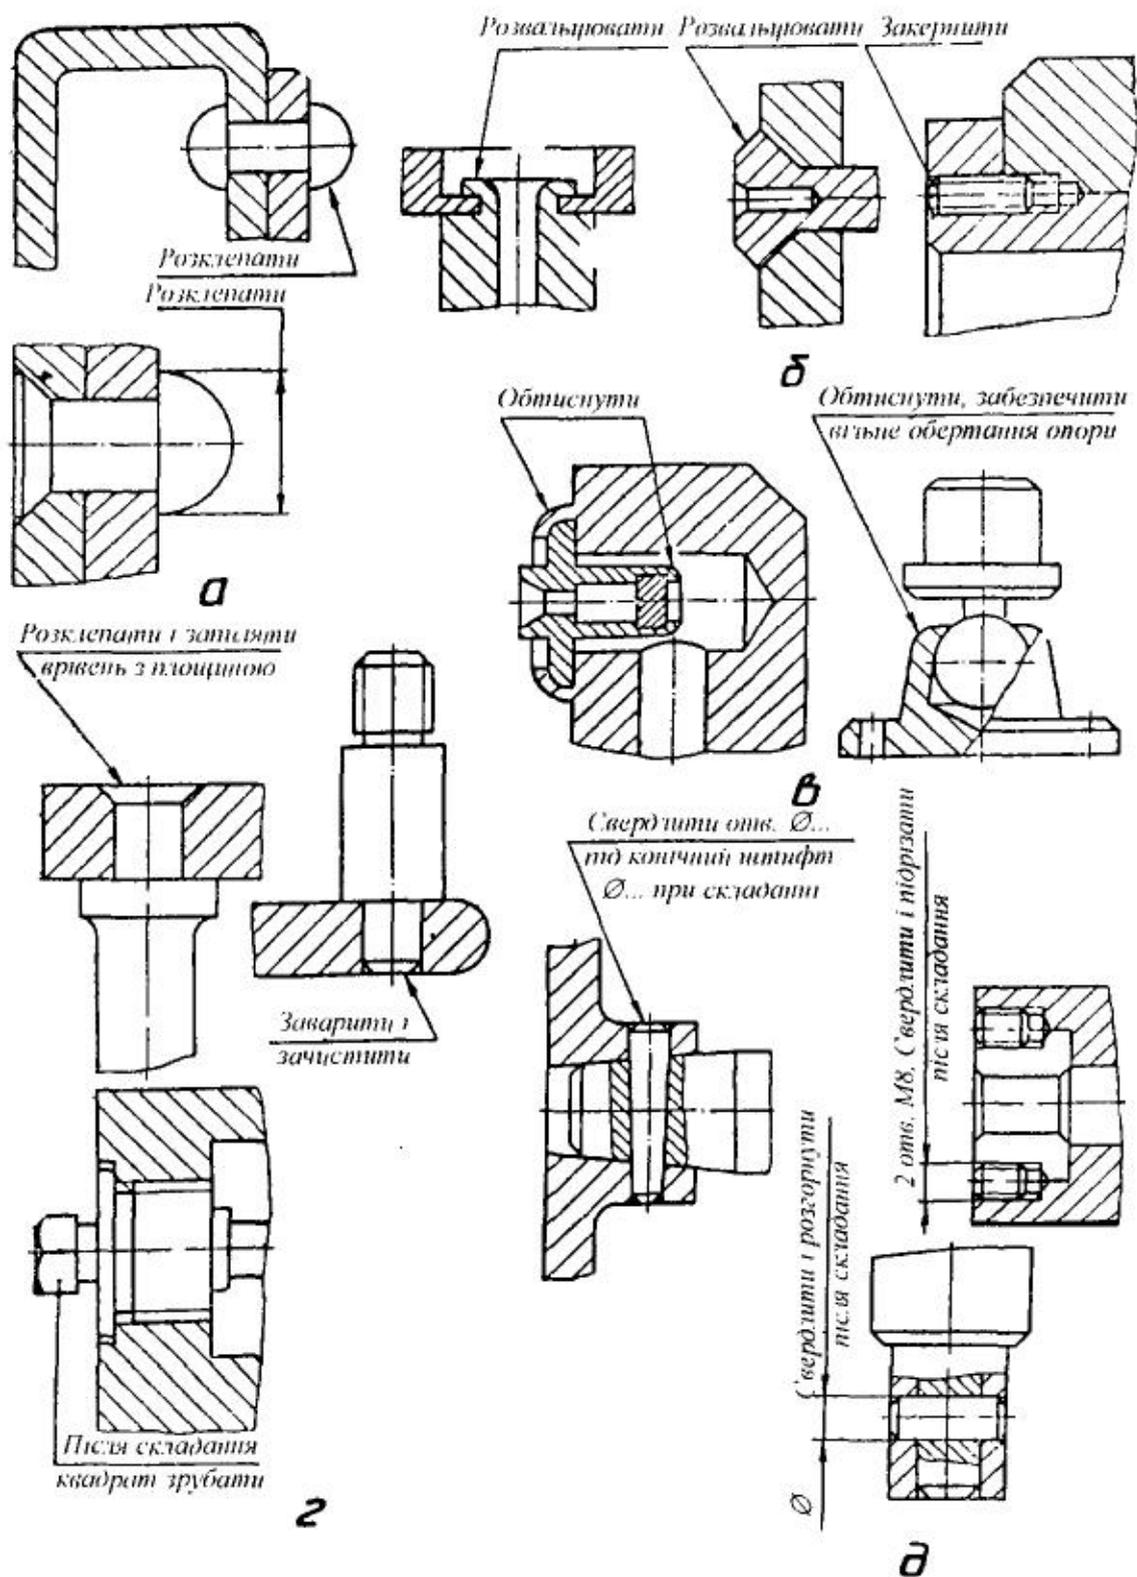


Рис.14.13. Відображення на складальних кресленнях відомостей про додаткову обробку деталей.

*Прочитати складальне креслення* — означає зрозуміти призначення, будову, принципи роботи зображеного виробу. При цьому з'ясовують взаємодію, способи з'єднання та форму кожної деталі. Читання складальних креслень здійснюють у певній послідовності, яка може містити п'ять основних етапів.

1. *Ознайомлення з виробом.* За основним написом креслення з'ясовують назву виробу, масштаб зображення. Опис та технічні умови розкривають призначення виробу та його принципову будову.

2. *Читання зображень.* Визначають, які є на кресленні вигляди, розрізи, перерізи та яке призначення кожного зображення. З'ясовують положення січних площин, за допомогою яких виконано розрізи та перерізи, а за наявності додаткових та місцевих виглядів — напрями проєціювання, за якими вони виконані.

3. *Вивчення складових частин виробу.* За специфікацією з'ясовують назви, а за кресленням — форму, взаємне положення та призначення складових частин виробу. Вивчають їх відповідно до порядку номерів позицій у специфікації. Зображення деталей спочатку знаходять на тому вигляді, на якому вказано номер позиції, а потім на решті виглядів. Якщо є розрізи, то з'ясуванню форми деталі сприяють однакові нахил і густина штриховки зображення однієї і тієї ж деталі.

4. *Вивчення конструкції виробу.* З'ясовують характер з'єднання окремих деталей між собою. Для нерознімних з'єднань (зварних, клепаних, паяних) визначають кожний елемент та місця їх з'єднання. Для рознімних з'єднань знаходять усі кріпильні деталі. Якщо є рухомі з'єднання, то з'ясовують, які деталі переміщуються та по яких поверхнях здійснюються їх спряження з іншими деталями.

5. *Визначення послідовності складання та розбирання виробу* — завершальний етап читання креслення.

Запропонована послідовність читання складального креслення дає змогу з'ясувати будову виробу, принцип роботи та його призначення. Але головне місце при читанні складального креслення займає вивчення форми кожної окремої деталі як головного засобу для з'ясування усіх інших питань, пов'язаних з читанням креслення.

Щоб уявити форму деталі, зображеної на складальному кресленні, треба вивчити усі її вигляди, розрізи та перерізи на кресленні. При цьому обов'язково слід зіставити контури деталі на всіх її зображеннях.

У зв'язку з тим, що на складальному кресленні деякі деталі виробу можуть закривати якісь контурні лінії інших, зображення контурів деталей у цьому випадку мають свої особливості:

1. Зображення зовнішньої та внутрішньої поверхонь деталі може містити *замкнутий контур*, який на зображенні зовнішньої поверхні звичайно мають деталі без внутрішніх порожнин і без значного перевищення довжини над поперечними розмірами. Такі деталі (вали, осі) показують у поздовжньому розрізі нерозсіченими і неперекритими зображеннями інших деталей.

Деталі з внутрішніми порожнинами (втулки, фланці, кришки, штуцери, гайки спеціальні) мають замкнутий контур на розрізі тоді, коли внутрішня поверхня «вільна»,

вона не взаємодіє з іншими поверхнями, а зовнішня охоплювана. Зображення такої деталі також не перекривається зображеннями інших деталей.

На виглядах замкнутий контур буде на зображеннях поверхонь деталей, розміщених найближче до спостерігача. Графічний склад зображення таких деталей повністю закінчений. Зображення у цих випадках цілісні.

2. Зображення зовнішньої та внутрішньої поверхонь деталі може мати *незамкнутий контур*, який визначає часткове зображення деталі. Характерною особливістю часткових зображень є відсутність на них повноти ліній, що відображають форму предмета. А це означає, що графічний склад таких зображень незакінчений. Часткові зображення деталі можуть бути як на розрізі, так і на вигляді складальної одиниці. Вони наявні тоді, коли одна деталь перекриває іншу і ця інша деталь може бути передана тільки частиною чи частинами зображення на складальному кресленні. Наприклад, на виглядах зображення охоплюваної деталі може бути частково чи повністю перекритим зображенням охоплювальної. У цьому випадку контур зображення охоплюваної деталі буде незамкнутим чи він зовсім не буде показаний. Якщо зображення верхніх деталей складальної одиниці частково перекривають зображення нижніх (на площині  $H$ ), а зображення передніх — зображення деталей, які розміщені за ними (на площинах  $V$  і  $W$ ), то зображення нижніх (дальніх) також мають незамкнутий контур. А це означає, що вони часткові.

На розрізі, навпаки, зображення охоплювальної поверхні деталі здебільшого частково закривається зображенням охоплюваної. Внаслідок цього зображення охоплювальної поверхні деталі будуть мати незамкнутий контур.

3. Зображення деталей можуть поєднувати і розглянуті особливості контуру, тобто вони можуть бути *комбінованими*. Наприклад, зображення деталі може мати замкнутий контур зовнішньої поверхні. Але на цьому зображенні немає всіх потрібних ліній (графічний склад незакінчений), тому що воно частково перекрите зображенням іншої, меншої деталі (або зображеннями кількох деталей). У цих випадках наявні також часткові зображення.

Розглянемо характер контуру на зображеннях деталей на прикладі головних зображень складальної одиниці «Клапан максимального тиску» (рис. 15.1, *a*).


Складальна одиниця зображена за допомогою повного фронтального розрізу та двома виглядами. Вона містить сім деталей. Яке взаємне положення поверхонь і яка характеристика їхнього контуру на головному зображенні (фронтальний розріз)? Розглянемо це на прикладі деяких деталей.

Деталь 1. *Корпус*. Деталь має внутрішні порожнини. Внутрішні поверхні корпусу є охоплювальними щодо деталей 2, 3 і 6. Контури поверхні розімкнуті.

Деталь 3. *Золотник*. За формою деталь комбінована. Внутрішня поверхня охоплювальна щодо деталей 4 і 5. Зовнішні поверхні охоплювані. Контур поверхні незамкнутий там, де на зображенні виконано місцевий розріз.

Деталь 6. *Гайка*. Деталь має внутрішню порожнину. Внутрішня поверхня охоплювальна щодо деталі 5. Частина її поверхні щодо деталі 7 суміжна. Контур зображення розімкнутий.

Деталі 2 і 5. *Пробка і гвинт регулювальний*. Деталі монолітні. Зовнішні поверхні охоплювані. Контури замкнуті.

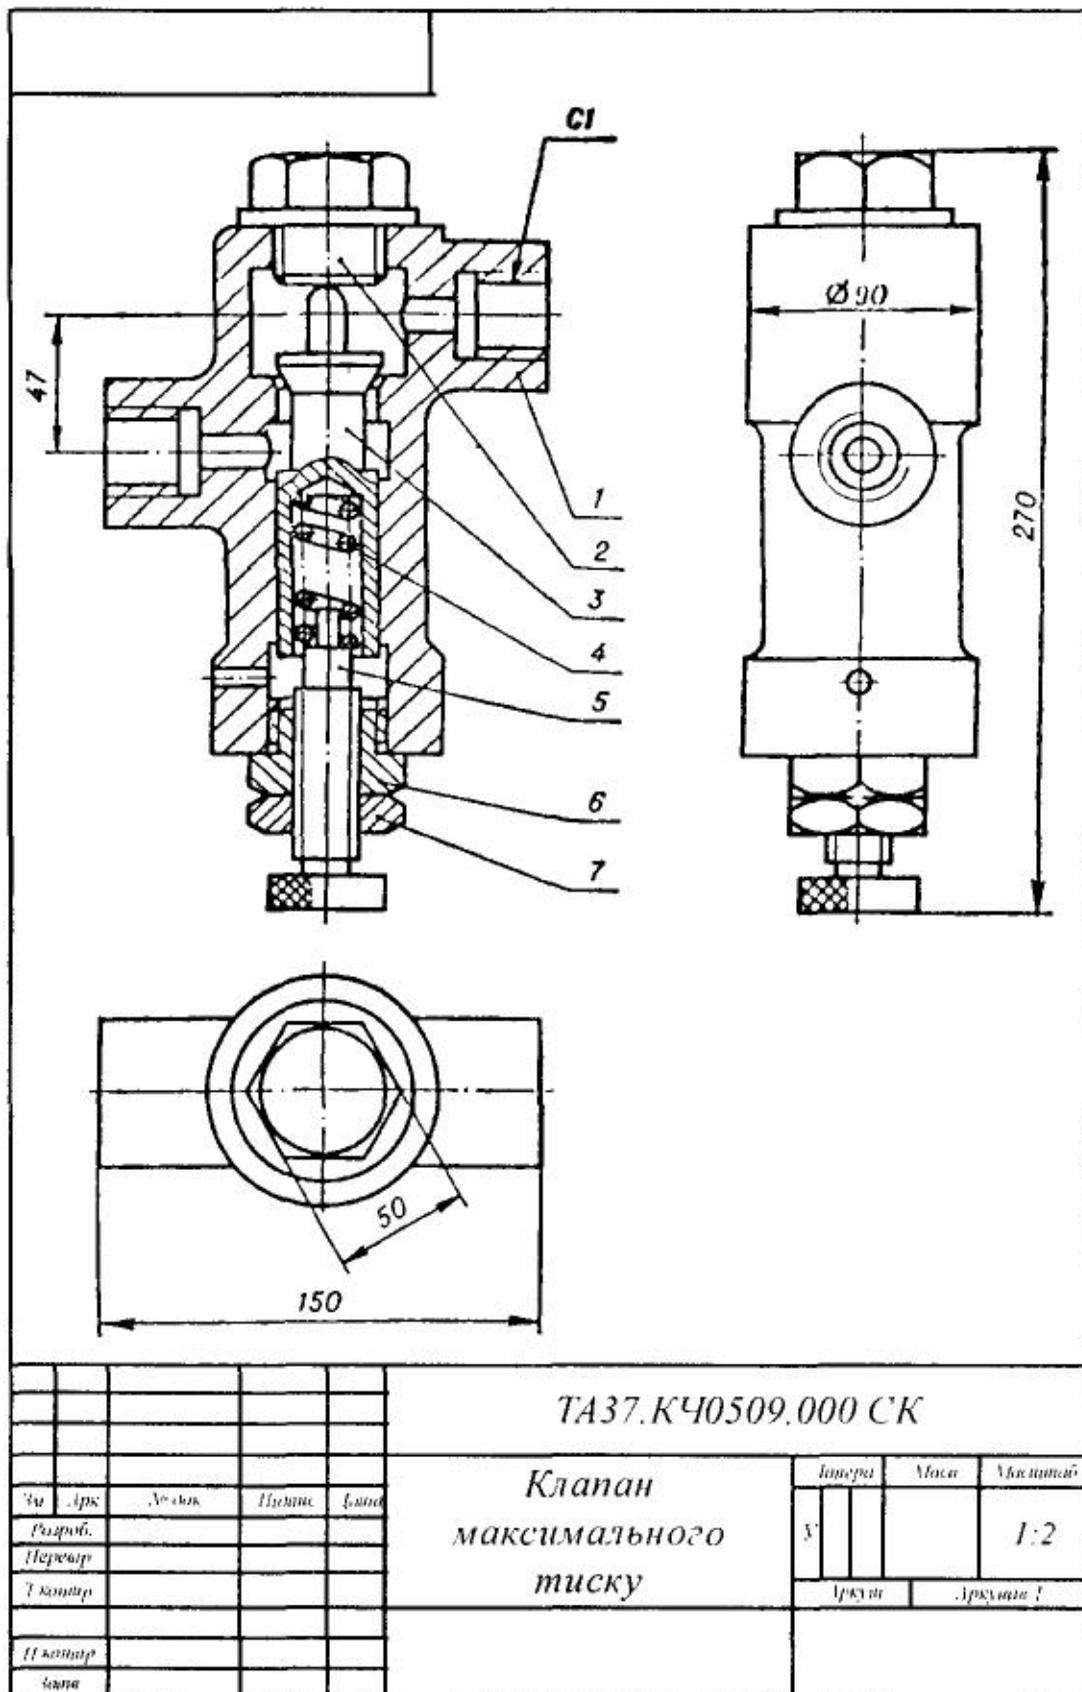

**a**

Рис.15.1, а. Складальні креслення клапана максимального тиску.



Як видно з проведеного аналізу, частина деталей має на зображеннях незамкнутий контур, вони є частковими зображеннями.

Отже, для аналізу креслення складальної одиниці треба вміти знаходити межі зображень окремих деталей, визначати, якими поверхнями торкаються деталі, як вони з'єднуються. Якщо є часткові зображення деталі, то слід уявити форму її частин, закритих іншими деталями, і при виконанні креслення відновити відповідні лінії.

Креслення суміжних поверхонь деталей складальної одиниці можуть містити і різну за повнотою інформацію. Залежно від цієї інформації зображення деталей можна поділити на чотири групи.

*Перша група.* Зображення деталі, наприклад, на розрізі складальної одиниці, містить достатню кількість відомостей, за якими можна зрозуміти форму деталі. Які ж це відомості? Найперше — характер контуру зображення деталі, який дає змогу здогадатися про форму зовнішньої чи внутрішньої її поверхні. Потім — вісь симетрії, однакова штриховка, характер зображення суміжних поверхонь, різні умовності, спрощення, тобто ті, які зосереджені лише на одному зображенні деталі. Всі ці відомості є основними для уявлення форми, і для нескладних деталей їх цілком достатньо.

*Друга група.* Зображення деталі не містить достатньої кількості відомостей для визначення форми деталі. З такою повнотою інформації зображення можуть містити перелік усіх даних, названих у першій групі, але їх може виявитися недостатньо. Як наслідок, форма деталі не може бути однозначно визначена. У цьому випадку є потреба в додатковому джерелі інформації. Таким джерелом може бути або друге основне, або додаткове зображення цієї ж деталі. Потрібна інформація може бути і на суміжних зображеннях інших деталей.

*Третя група.* Зображення деталі на складальному кресленні містять усі відомості, які дають змогу зрозуміти її форму. Але існує надлишкова інформація про форму деталі, яка пов'язана з потребою пояснити форму будь-якої іншої деталі на складальному кресленні. Така особливість усіх складальних креслень.


*Четверта група.* Зображення деталі на кресленні складальної одиниці не має достатньої кількості відомостей для визначення її форми. Але є надлишкова інформація про форму деталі. Практично тут наявні особливості зображення деталі у другій і третій групах. У цьому випадку найповніше розкривається вся різноманітність прийомів графічної діяльності, які використовують під час аналізу складальних креслень з метою виявлення форми окремих деталей.

Розглянемо кілька прикладів читання складальних креслень.

**Приклад 15.1.** Складальне креслення *клапана* (рис. 15.2, а, б).

1. На складальному кресленні зображено клапан, що бачимо з основного напису. За назвою та загальним уявленням про будову виробу можна встановити, що клапан призначений для спускання з магістралі рідини чи газу, якщо тиск перевищує встановлену норму.

2. На складальному кресленні містяться три зображення: фронтальний розріз; вигляд зверху, суміщений з половиною горизонтального розрізу; вигляд зліва з двома місцевими розрізами. Фронтальний розріз виявляє внутрішню будову виробу. Половина вигляду зверху, що суміщена з половиною горизонтального розрізу А – А, пояснює форму кришки 5, фланця корпусу 1 та форму верхньої частини гайки 6. На вигляді зліва показано напрям січної площини горизонтального

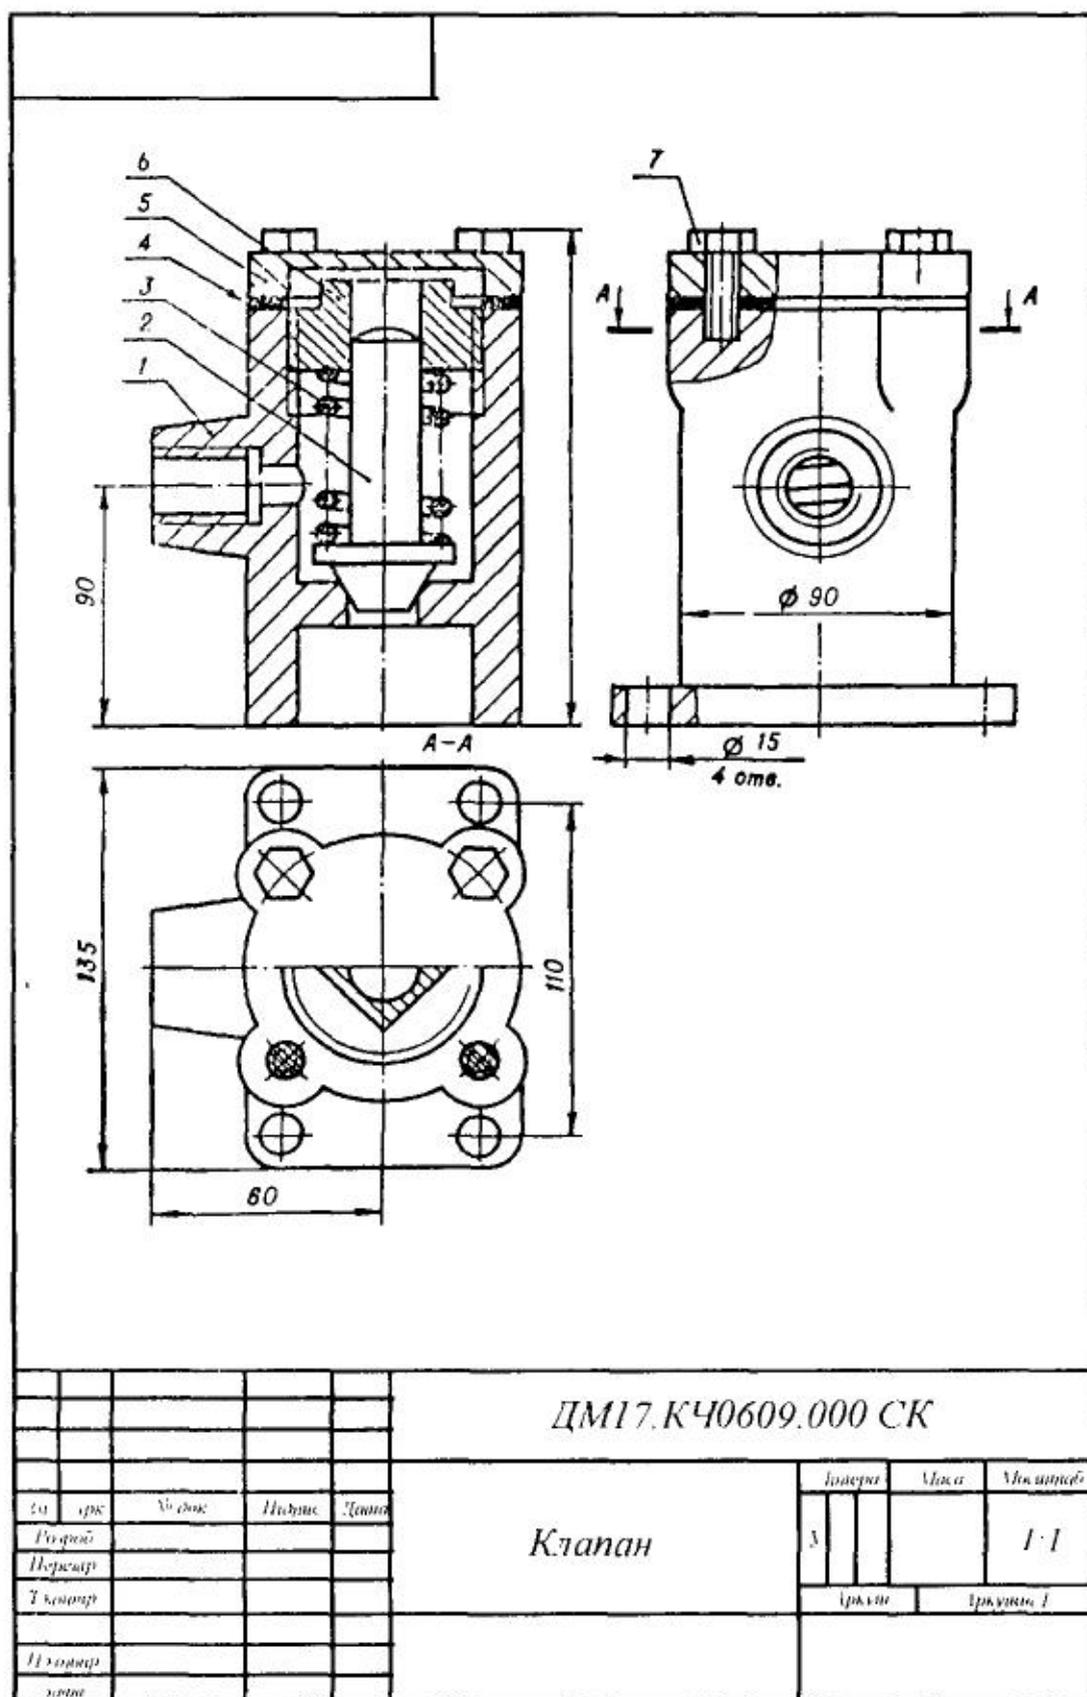

а

Рис.15.2, а. Складальне креслення клапана.



розрізу. Верхній місцевий розріз на вигляді зліва пояснює конструкцію кріплення кришки 5 до корпусу клапана 1. На нижньому місцевому розрізі визначено форму та розміри отвору у фланці корпусу.

3. Зі специфікації випливає, що виріб складається з шести деталей та чотирьох кріпильних елементів — болтів. Корпус 1 показано на фронтальному розрізі, виглядах зліва та зверху. Фланець у нижній частині корпусу слугує для приєднання його до пристрою високого тиску. З цією метою у фланці виконано чотири отвори  $\varnothing 15$  мм. Отвори з різьбою у лівій частині корпусу слугують для приєднання слускної магістралі. Різьба в отворі трубна циліндрична розміром 1 дюйм (25,4 мм). Місцевий розріз на вигляді зліва (верхній) свідчить про те, що у корпусі є різьбові отвори під болти М8 для кріплення кришки 5. Герметичність з'єднання кришки з корпусом забезпечується прокладкою 4.

Форма золотника 2 повністю визначається його головним виглядом на кресленні.

Кришку 5 показано на всіх зображеннях креслення. Вигляд зверху визначає її зовнішні контури, на фронтальному розрізі зображено її внутрішні обриси. На верхньому місцевому розрізі вигляду зліва показано отвір під кріпильні болти 7. Пружину 3 і гайку 6 показано на розрізі. Додатково форма верхньої частини гайки пояснюється за допомогою горизонтального розрізу А – А. З цього розрізу випливає, що верхня частина гайки призматична з плоскими гранями (квадратом) «під ключ».

4. Гайка 6 загвинчується у корпус 1 за допомогою різьби. При загвинчуванні гайки зусилля через пружину 3 передається на золотник 2, який притискається робочою конічною поверхнею до відповідної конічної поверхні на корпусі. Герметичне закривання забезпечується щільністю прилягання цих поверхонь, що досягається завдяки малій шорсткості поверхонь. Клапан відкривається, якщо перевищується тиск у магістралі, до якої він приєднаний. При цьому золотник, стискаючи пружину, переміщується вгору і відкриває прохід рідині чи газу до отвору з трубною різьбою. Регулювання тиску, при якому повинен спрацьовувати клапан, здійснюється за допомогою гайки 6. Загвинчування та відгвинчування гайки здійснюється її призматичною частиною.

5. Розбирають клапан у такій послідовності: відгвинчують чотири болти 7, знімають кришку 5 та прокладку 4. Далі вигвинчують гайку 6 і виймають із корпусу пружину 3 і золотник 2. Складання виробу виконують у зворотній послідовності.


**Приклад 15.2.** Складальне креслення кондуктора з ексцентриковим затискачем (рис. 15.3, а, б).

1. З основного напису видно, що на складальному кресленні зображено кондуктор з ексцентриковим затискачем. Креслення виконано в масштабі М 1:1. Кондуктор є верстатним пристроєм і призначений для свердління отворів (5 мм у циліндричних валиках).

2. На кресленні виконано чотири зображення: фронтальний розріз А – А; вигляд зверху, профільний розріз Б – Б; та розріз В – В. Фронтальний розріз дає уявлення про загальну схему будови кондуктора та про форму таких деталей, як призма 2 і прихоплювач 6. Розріз складний, ступінчастий, тому що січна площина утворена двома паралельними площинами. Вигляд зверху пояснює форму корпусу пристрою та взаємне розміщення і кріплення деталей на корпусі. На профільному розрізі показано форму та розміщення втулок 16 та 17. Розріз В – В пояснює спосіб кріплення кронштейна 3 на корпусі пристрою. Напрямки січних площин усіх трьох розрізів, що є на кресленні, показано на вигляді зверху.

3. Ознайомившись зі специфікацією, можна дійти висновку, що кондуктор складається з 8 деталей та 21 стандартного виробу, серед яких є кріпильні деталі (гвинти, болти, шайби, гайки, штифти) та кондукторні втулки (змінна і постійна).

Форму корпусу 1 можна досить повно з'ясувати з двох розрізів та вигляду зверху. В корпусі виконано 8 отворів з різьбою під гвинти для кріплення на ньому призми 2, кронштейна 3.

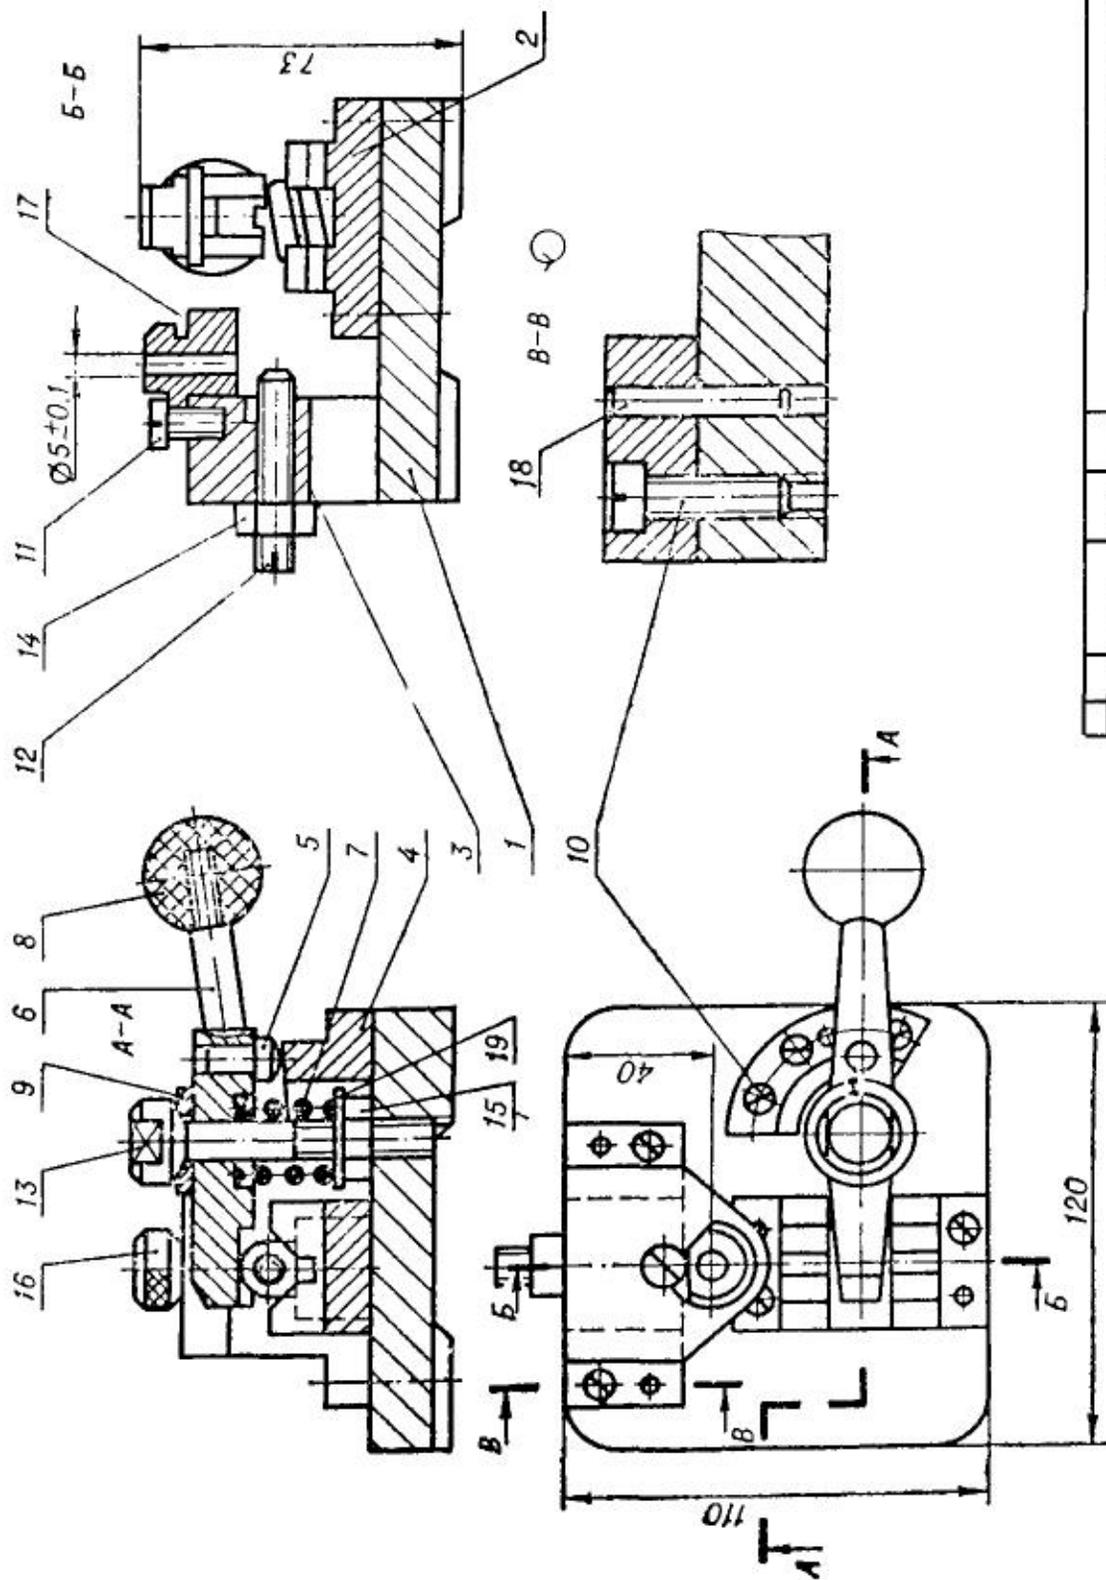

КР12.КЧ0706.000 СК		Вид	Масштаб	Материал
Кондуктор з		У. арт.	Число	Лист
ексцентриковим		Розроб		1/1
затискачем		Перевір		
		І констр		
		Н констр		
		Замк		

a

Рис.15.3, а. Складальне креслення кондуктора з ексцентриковим затискачем.



торцевого ексцентрика 4 та загвинчування гвинта 13. Для фіксації положення призми, кронштейна та ексцентрика у корпусі виконано п'ять отворів під циліндричні штифти 18. Усі отвори в корпусі під кріпильні деталі наскрізні.

Форму та конструктивні особливості призми 2 визначено двома розрізами та виглядом зверху.

Найповніше уявлення про форму кронштейна 8 дає вигляд зверху та профільний розріз. Контури кронштейна на фронтальному розрізі лише доповнюють перші два зображення.

Торцевий ексцентрик 4 показано на фронтальному розрізі та вигляді зверху.

Затискач 6 показано на всіх трьох основних зображеннях креслення. Вигляд зверху та контури на профільному розрізі визначають його зовнішню форму. На фронтальному розрізі показано отвори під штир 5, болт 13 та циліндричну розточку під пружину 7. Затискач не є пустотілою деталлю і має форму важеля. Тому його не можна зображати розсіченим уздовж осі. На фронтальному розрізі отвори на затискачі показано місцевим розрізом.

Деталі (штир 5 і головка руків'я 8) обмежені поверхнями обертання, і їхня форма цілком зрозуміла з тих зображень, які показано на фронтальному розрізі.

Пружину 7 зображено на фронтальному розрізі зі спрощеннями. Уявлення про форму кондукторних втулок 16 та 17 в основному дає профільний розріз. Вигляд зверху визначає наявність на поверхні змінної втулки 16 зрізів, а фронтальний розріз — накатки на її головці.

4. Деталь, у якій потрібно просвердлити отвір, встановлюється в призму 2 і притискується до упорного гвинта 12. Затискання деталі здійснюється поворотом затискача 6 за головку руків'я 8. Штир 5 при повертанні ковзає по загартованій поверхні торцевого ексцентрика 4. При цьому затискач 6 обертається навколо сферичної головки болта 13 на шайбі 19, притискаючи встановлену деталь до призми 2.

Розтискання деталі здійснюється поворотом руків'я затискача у вихідне положення. Під дією зусилля розтискання пружини 7 ліве плече затискача припіднімається і звільняє деталь.


5. Скласти кондуктор можна у такій послідовності. За допомогою штифтів 19 фіксують положення на корпусі 1 призми 2, кронштейна 3 та торцевого ексцентрика 4. Далі гвинтами 10 ці деталі закріплюються. На затискач нагвинчують головку руків'я 8, а в отвір у ньому запресовують штир 5. Крізь другий отвір на затискача пропускається гвинт 13 з попередньо надітою шайбою 19. На гвинт надівають пружину 7, шайбу 17 і нагвинчують гайку 15. Разом з усіма цими деталями гвинт загвинчується в корпус і стопориться гайкою 15. У вертикальний отвір у кронштейні 3 запресовується постійна втулка 17, потім туди вставляється змінна втулка 16 і закріплюється гвинтом 11. У більший отвір прихоплювача загвинчується упорний гвинт 12, який стопориться гайкою 13.

Розібрати кондуктор можна у зворотній послідовності.

**Приклад 15.3.** Складальне креслення задньої бабки токарного верстата (рис. 15.4, а).

1. Основний напис креслення свідчить про те, що на ньому зображено задню бабку токарного верстата, яка призначена для підтримування довгих кінців деталей, закріплених у трикулачковому патроні, а також для обробки деталей у центрах.

2. Креслення містить три зображення: фронтальний розріз Б – Б; вигляд зверху; вигляд зліва, суміщений з перерізом А – А та місцевим розрізом. Фронтальний розріз показує внутрішню будову бабки. Вигляд зверху доповнює уявлення про зовнішню будову корпусу 1 бабки, а також дає змогу зрозуміти, де розміщене руків'я 8. Вигляд зліва з місцевим розрізом доповнює форму корпусу (зовнішню та внутрішню), а також дає змогу за допомогою перерізу А – А пояснити спосіб затискання пінолі за допомогою руків'я 8 та шпильки 11. Цей же переріз виявляє форму

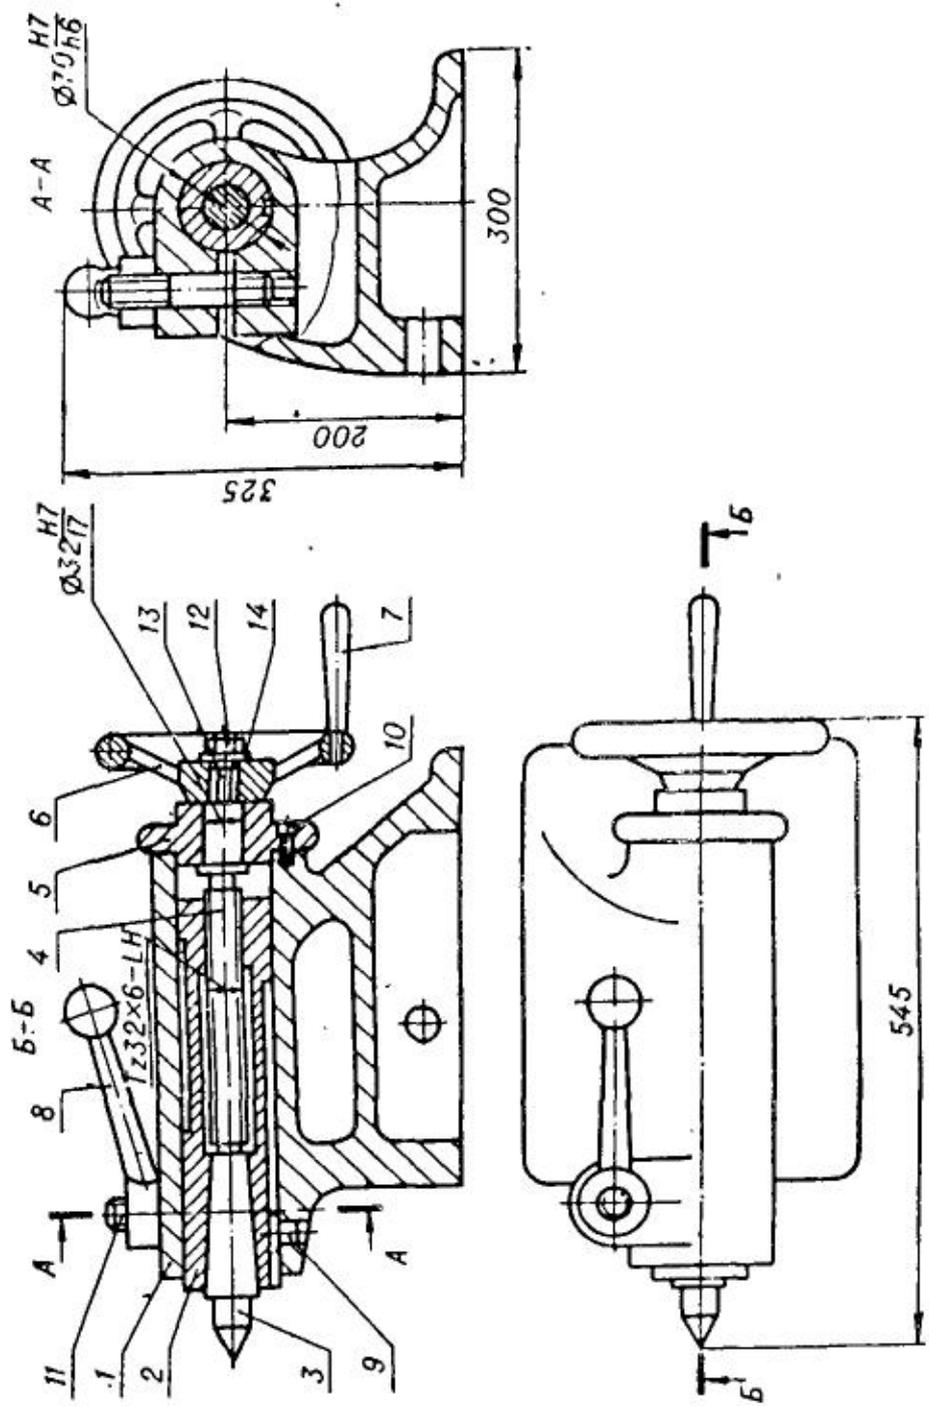

а

Рис.15.4, а. Складальне креслення.

КС17.КЧ0702.000 СК		Лист №	Масштаб
Задня бабка токарного верстата		У	1:5
Эк. з'я.	Уз. з'я.	Проек.	Лист
Рисув.	Перев.		
Текст.			
Н.контр.			
Зам.			



шпонкового паза на пінолі. На фронтальному розрізі показано напрям січної площини перерізу А – А, а на вигляді зверху — напрям січної площини фронтального розрізу.

3. Вивчивши зміст специфікації, можна дійти висновку, що виріб складається з 9 деталей та 7 стандартних виробів. Корпус 1 має досить складну форму і показаний на всіх трьох зображеннях. У поздовжньому гладенькому циліндричному отворі  $\varnothing 70$  мм переміщується піноль 2 разом із центром 3. Зі заднього боку корпусу за допомогою трьох гвинтів 10 закріплюється головка 5, яка утримує від осьового переміщення ходовий гвинт 4 і цим сприяє перетворенню його обертового руху на поступальне переміщення пінолі. Переріз А – А показує, що циліндричну частину корпусу з отвором  $\varnothing 70$  мм виконано розрізною з одного боку. В нижній частині отвору, ближче до переду корпусу, встановлюється спеціальна шпонка 9, яка запобігає обертанню пінолі при її взаємодії з гвинтом 4. Місцевий розріз на вигляді зліва додатково розкриває внутрішню будову корпусу.

Форма пінолі 2 майже повністю визначена фронтальним розрізом. Переріз А – А пояснює форму шпонкової канавки. Напис  $T_2 32 \times 6 - LH$  свідчить про те, що різьба в отворі пінолі трапецієподібна, однозахідна, з номінальним діаметром 32 мм та кроком 6 мм, ліва. Напис  $\varnothing 70H7/h6$  пояснює характер посадки, яка повинна бути утворена у рухомому з'єднанні пінолі з отвором у корпусі, — це посадка із зазором.

Деталі центр 3, ходовий гвинт 4 та руків'я 7 — тіла обертання, тому форми їх досить повно показано на фронтальному розрізі. Це стосується і головки 5. Напис  $\varnothing 32H7/f7$  свідчить про те, що спряжені поверхні гвинта 4 та головки 5 повинні утворювати посадку із зазором.

Маховик 6 та руків'я 8 показано на всіх трьох зображеннях креслення.

4. Маховик 6 з руків'ям 7 кріпиться на ходовому гвинті за допомогою гайки 12 та шайби 14. Щоб запобігти прокручуванню маховика щодо гвинта, у з'єднанні передбачено призматичну шпонку 13. Обертання гвинта передається на піноль. Але оскільки гвинт не має змоги переміщуватися при обертанні (цьому заважає головка 5), то рухається піноль разом зі вставленим у неї центром. Центр кріпиться в пінолі за рахунок сил тертя між спряженими конічними поверхнями на центрі та в пінолі.

Щоб закріпити піноль нерухомо в корпусі бабки, слід загвинтити до упору руків'я 8. Під час його загвинчування здійснюється втягування розрізної частини корпусу, і за рахунок цього виникає зусилля, яке й утримує піноль.

5. Розбирають задню бабку в такій послідовності. Відгвинчують руків'я 8. Обертаючи маховик 6, затягують до упору піноль у корпус. При цьому торець гвинта 4 натисне на торець центру 3 і виштовхне його з пінолі. Відгвинчують гайку 12 і знімають маховик 6 з ходового гвинта 4. Відгвинчують три гвинти 10 і знімають головку 5. Виймають із отвору піноль разом з гвинтом, після чого їх розгвинчують. Складання виробу виконують у зворотній послідовності.

### ЗАПИТАННЯ

1. Звідки можна довідатись про основні розміри стандартних виробів, зображених на складальному кресленні?
2. Які особливості виконання розрізів і перерізів сприяють з'ясуванню форми деталі за складальним кресленням?
3. Які відомості про складальну одиницю можна визначити за допомогою основного напису креслення?
4. Які елементи складального креслення дають змогу визначити контур зображення потрібної деталі?
5. Як визначити характер з'єднання, зображеного на складальному кресленні?
6. Як визначити межі контуру зображення деталі на складальному кресленні?

7. Що допомагає визначити кількість однакових деталей, зображених на складальному кресленні?

### **ЗАВДАННЯ**

1. Визначте, якому зі знімачів (рис. 15.5, *a*) відповідає схема, що пояснює принцип його роботи (рис. 15.5, *б*).

2. Визначте, якому з кривошипів (рис. 15.6, *a*) належить зображення плеча, показане на кресленні (рис. 15.6, *б*).

3. Прочитайте креслення складальних одиниць I – IV (рис. 15.7, *a*) і визначте кількість деталей, з яких складається кожна з них. На рис. 15.7, *б* знайдіть зображення деталі А до кожного виконаного на рис. 15.7, *a* складального креслення.

4. Прочитайте креслення складальних одиниць (рис. 15.8). Визначте, яка з позначених на зображеннях точок розміщена найближче до спостерігача. Яка з позначених точок найвіддаленіша від спостерігача? Яка точка розміщена відносно горизонтальної площини проєкцій?

5. Прочитайте складальне креслення циліндра гідравлічного (рис. 15.9, *a, б*). Дайте письмові відповіді на запитання до креслення.

*Опис до складального креслення.* Циліндр гідравлічний одnobічної дії, малогабаритний, зі фланцевим кріпленням, використовується у станочних пристроях як силовий агрегат і призначений для перетворення енергії тиску рідини на механічну роботу виконавчих органів верстата і пристрою. Циліндр кріпиться до пристрою чи верстата фланцем корпусу 1, через штуцер 6 з'єднується з гідравлічною системою, а поршень 2 різьбою М20 — із тягою затискача.

Під дією тиску робочої рідини поршень 3 переміщується праворуч і здійснює затискання, а у вихідне положення поршень повертається зусиллям попередньо стиснутої пружини 4 за відсутності тиску робочої рідини. Для ущільнень у з'єднаннях поршня з циліндром застосовано гумові кільця 10 та 11. Гайка 3 є упором пружини і закриває порожнину циліндра. Гайка 7, ніпель 8 та трубка 9 забезпечують з'єднання з магістраллю, по якій подається робоча рідина. Пробка 5 заглушує вільний отвір у корпусі.

*Запитання до складального креслення циліндра гідравлічного:*

1. Які зображення наведено на кресленні?
2. У якому масштабі виконано креслення?
3. Як називається розріз А – А, виконаний на кресленні?
4. З якою метою на вигляді зліва виконано місцевий розріз?
5. Якими поверхнями обмежений зовні штуцер 6?
6. Що позначають діагоналі на зображенні головки пробки 5?
7. Скільки стандартних виробів увіходить до складу циліндра?
8. Яке призначення гумових кілець 10 та 11?
9. Які види з'єднань показано на кресленні?
10. За допомогою чого з'єднуються деталі 1 та 3?
11. Для чого на гайці 3 виконано отвори  $\varnothing 5$  мм?
12. Які розміри на кресленні належать до встановлюваних?
13. Чому витки пружини 4 на розрізі показано не заштрихованими, а зачорненими?

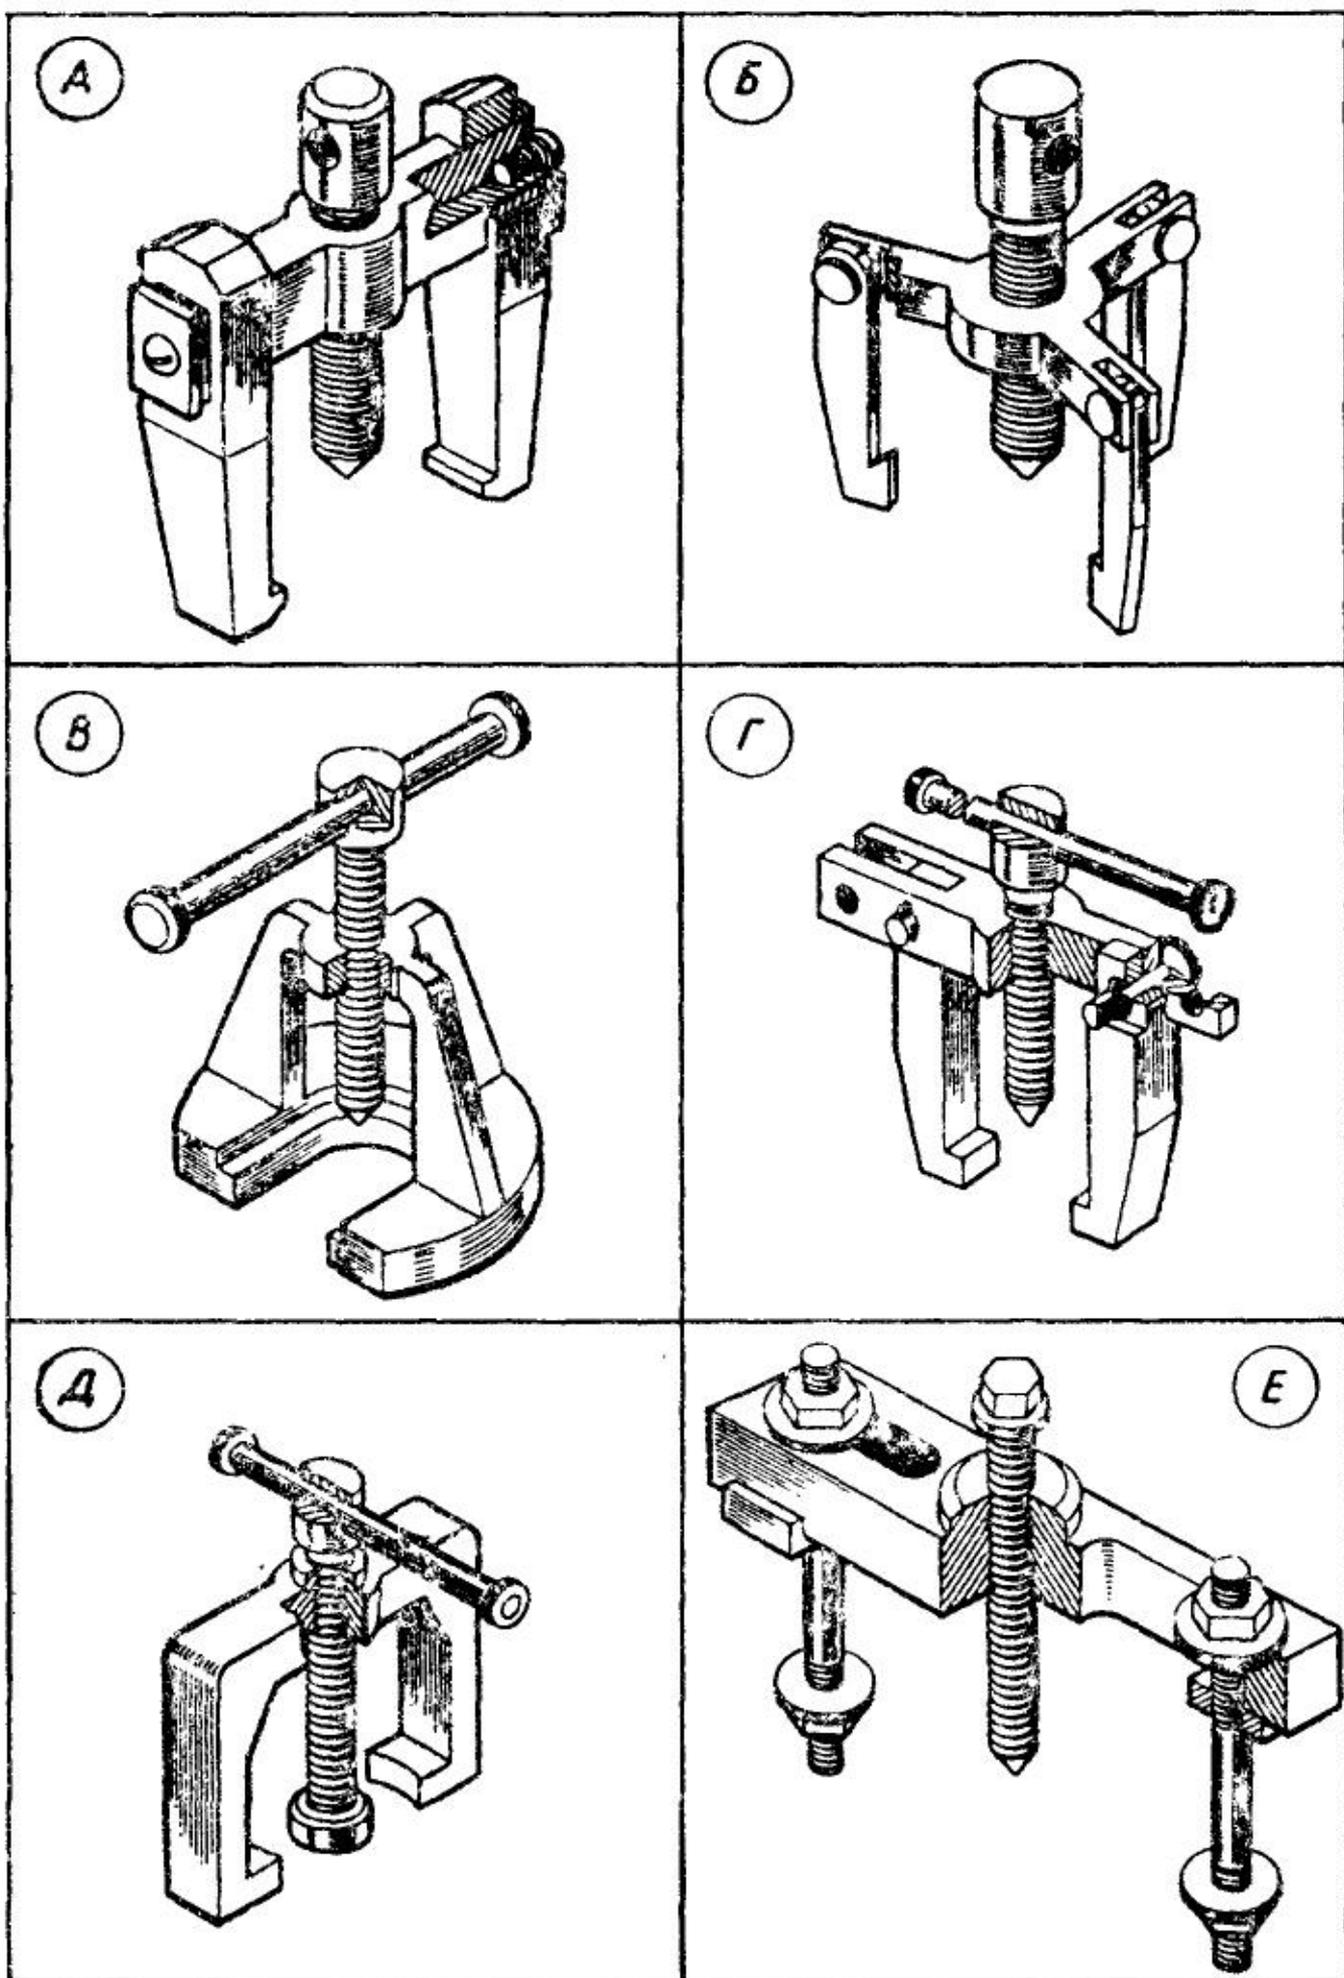


Рис.15.5, а. Зображення для завдання (загальний вигляд знімачів).

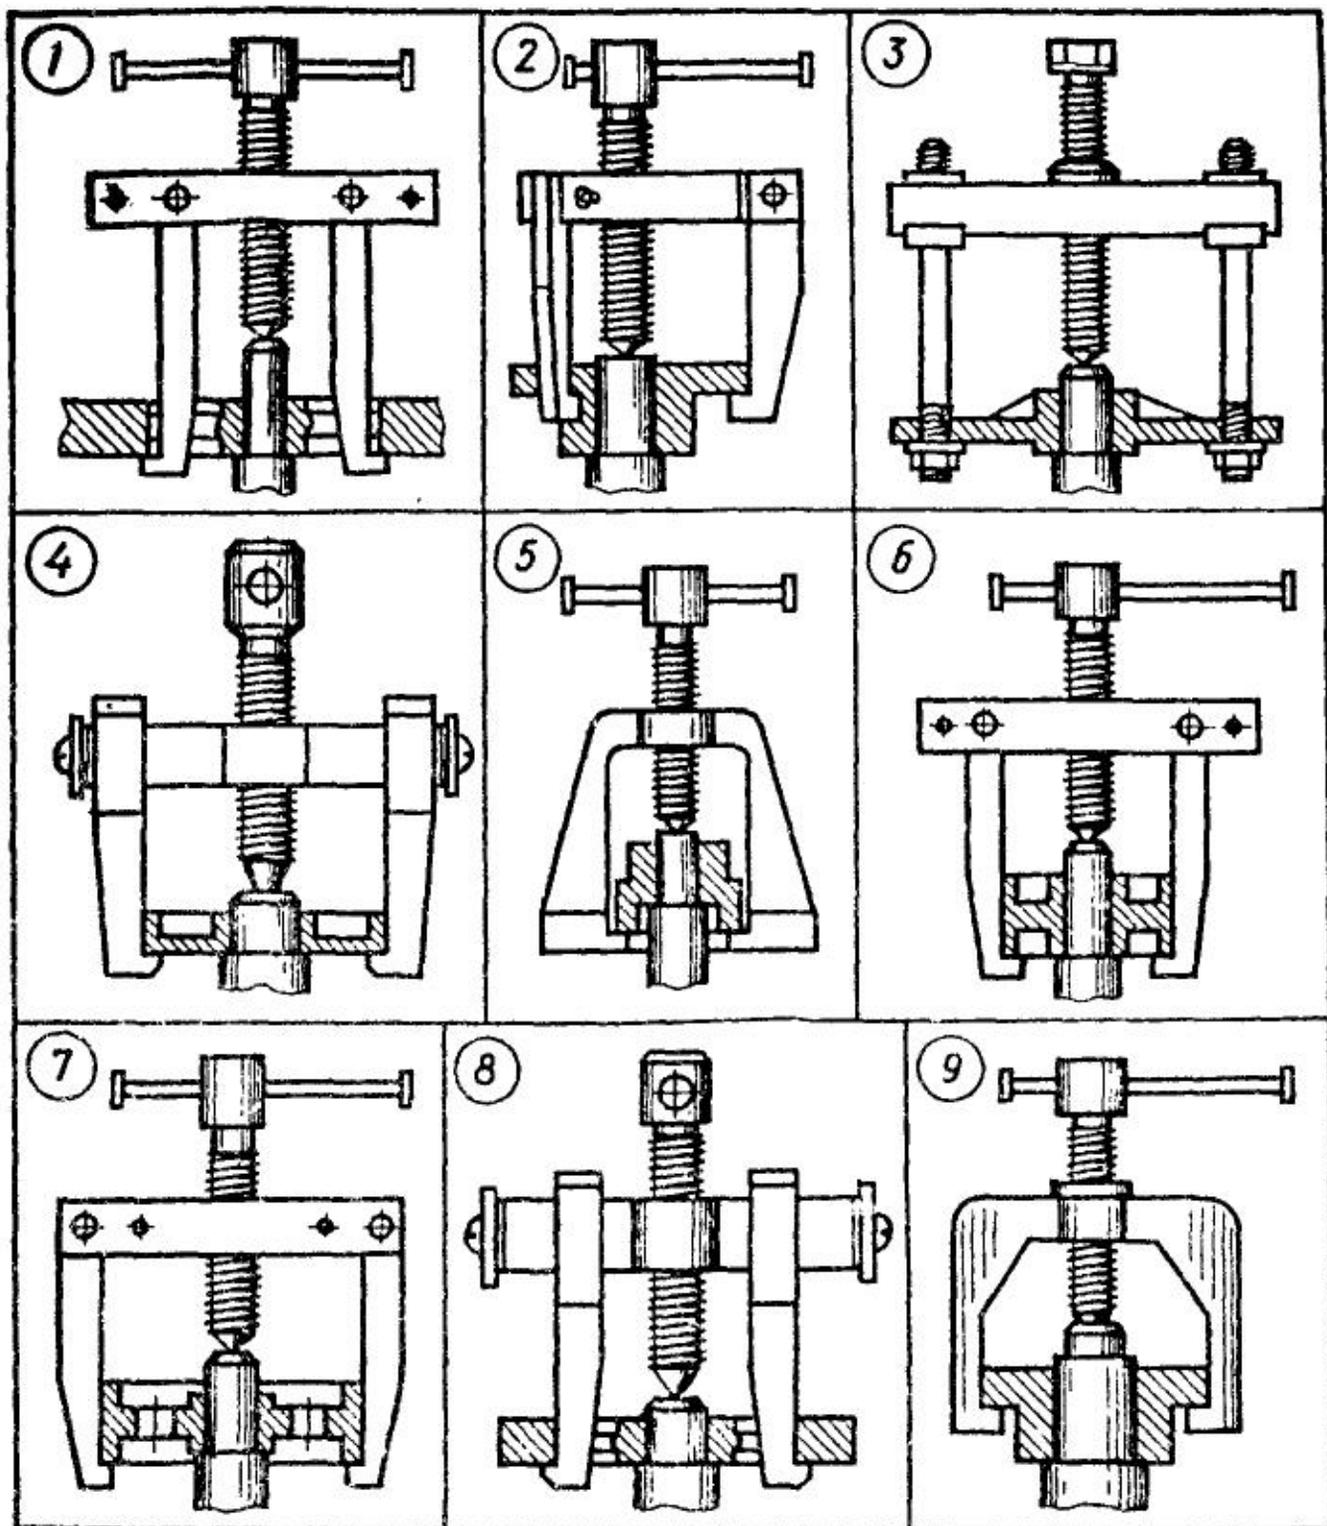


Рис.15.5, б. Зображення для завдання (схема роботи знімачів).

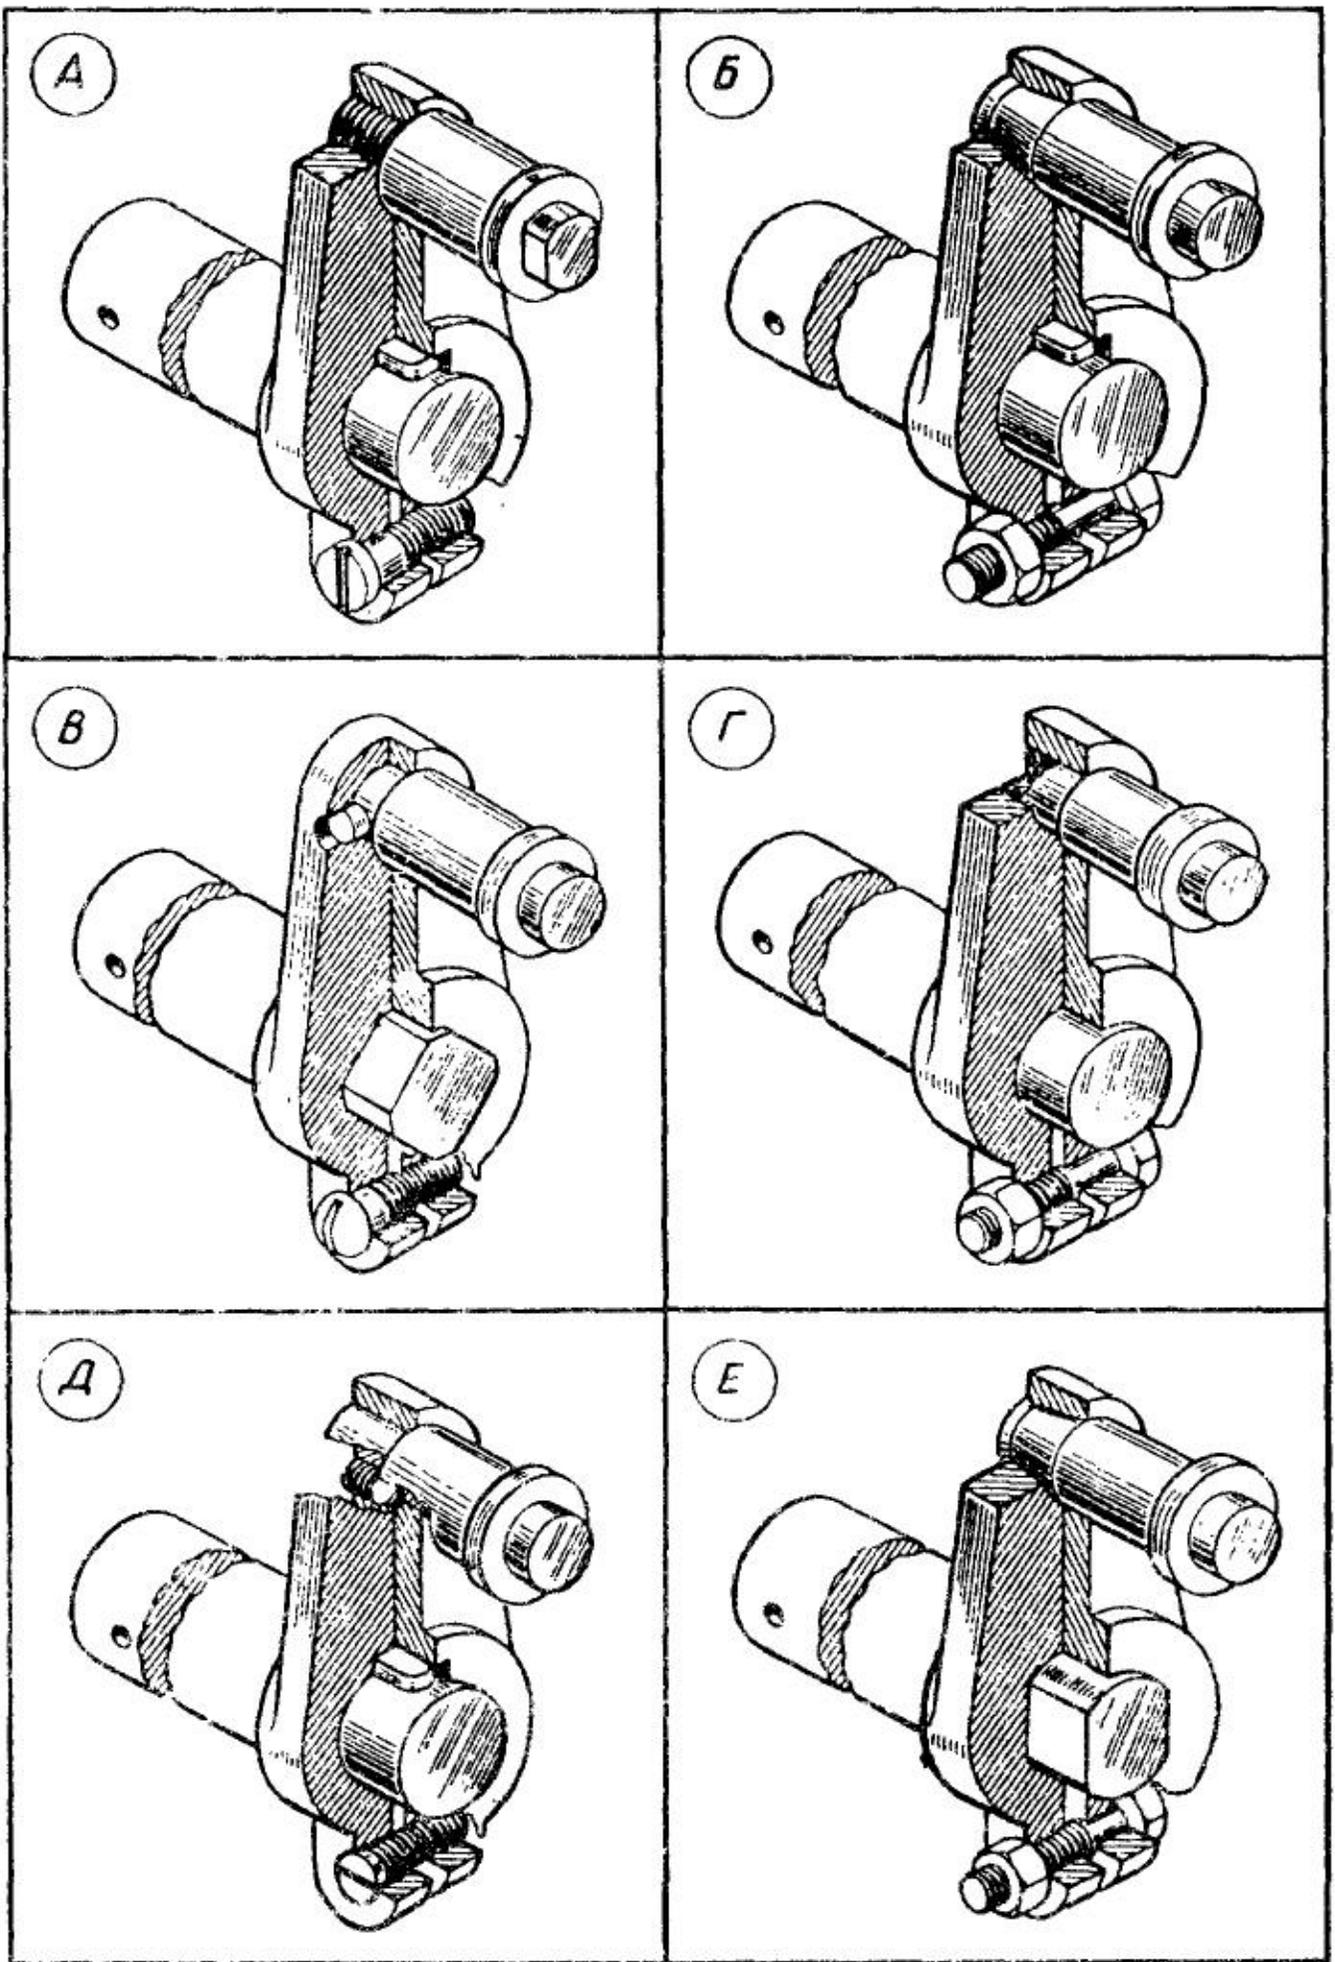


Рис.15.6. а. Зображення для завдання (загальний вигляд кривошннів).



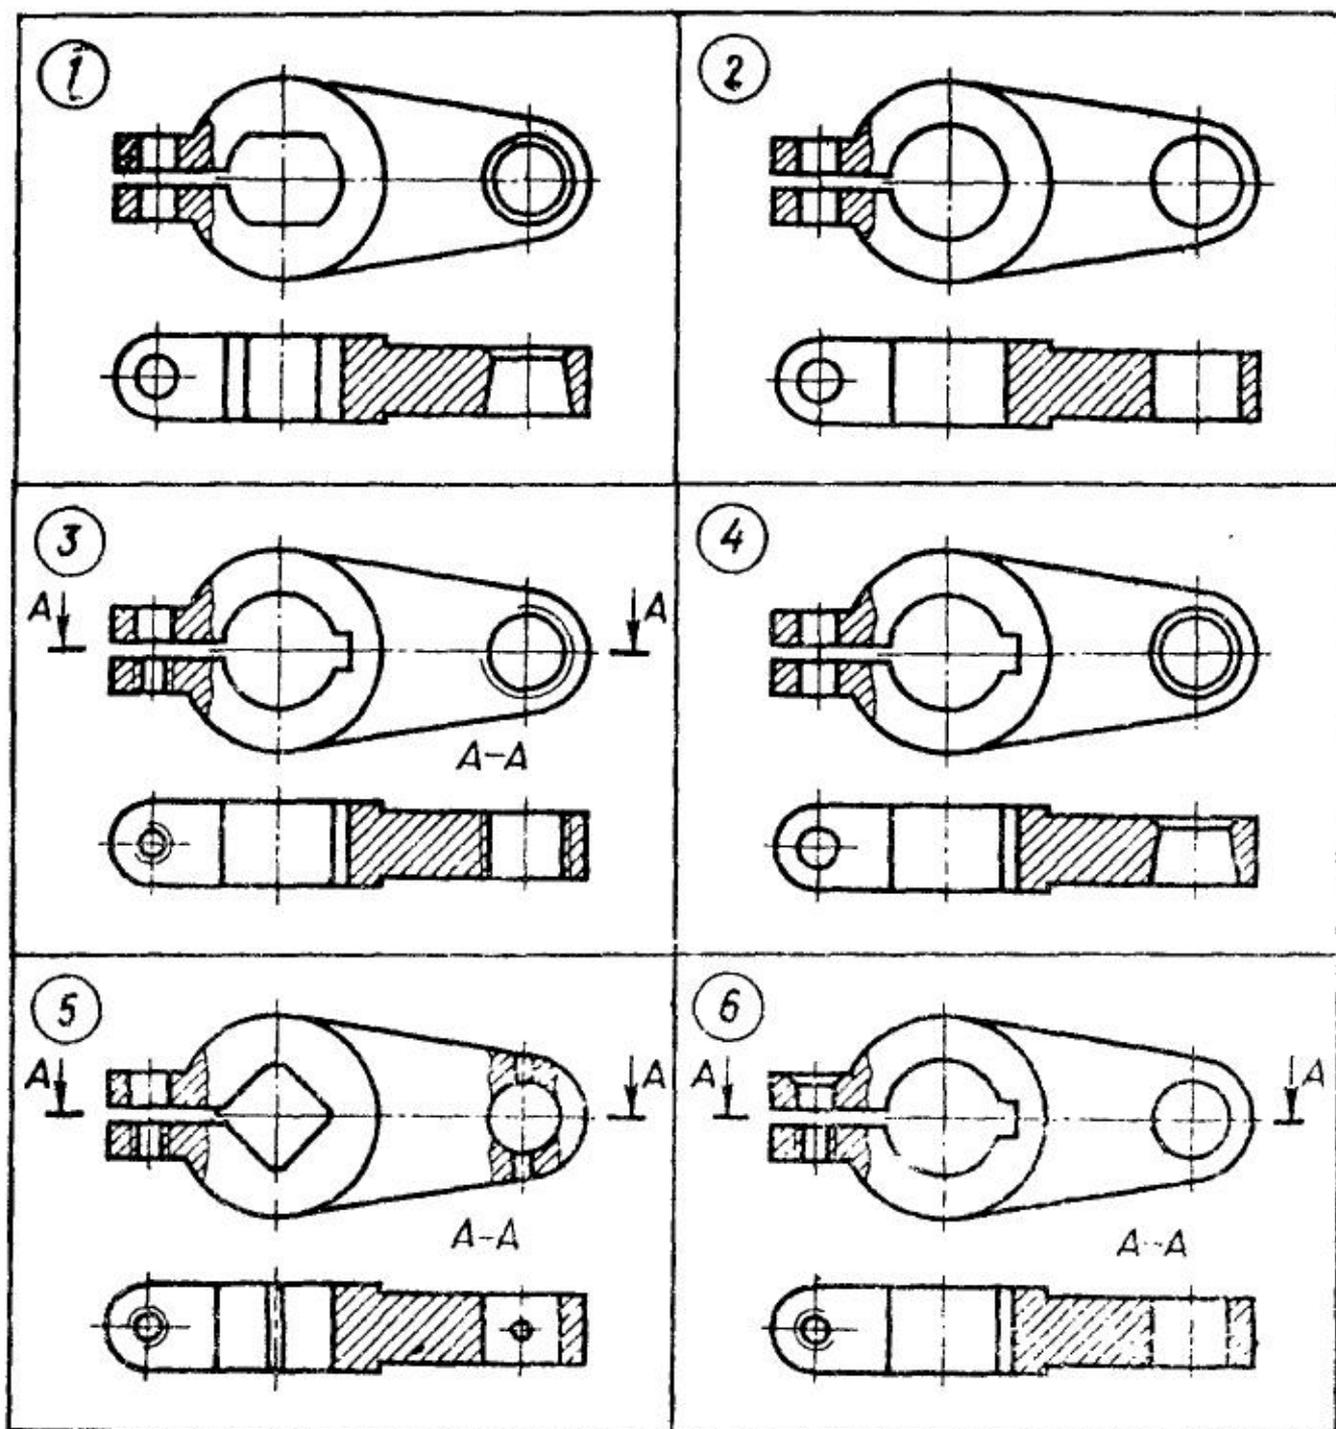


Рис.15.6. б. Зображення для завдання (зображення плеча).

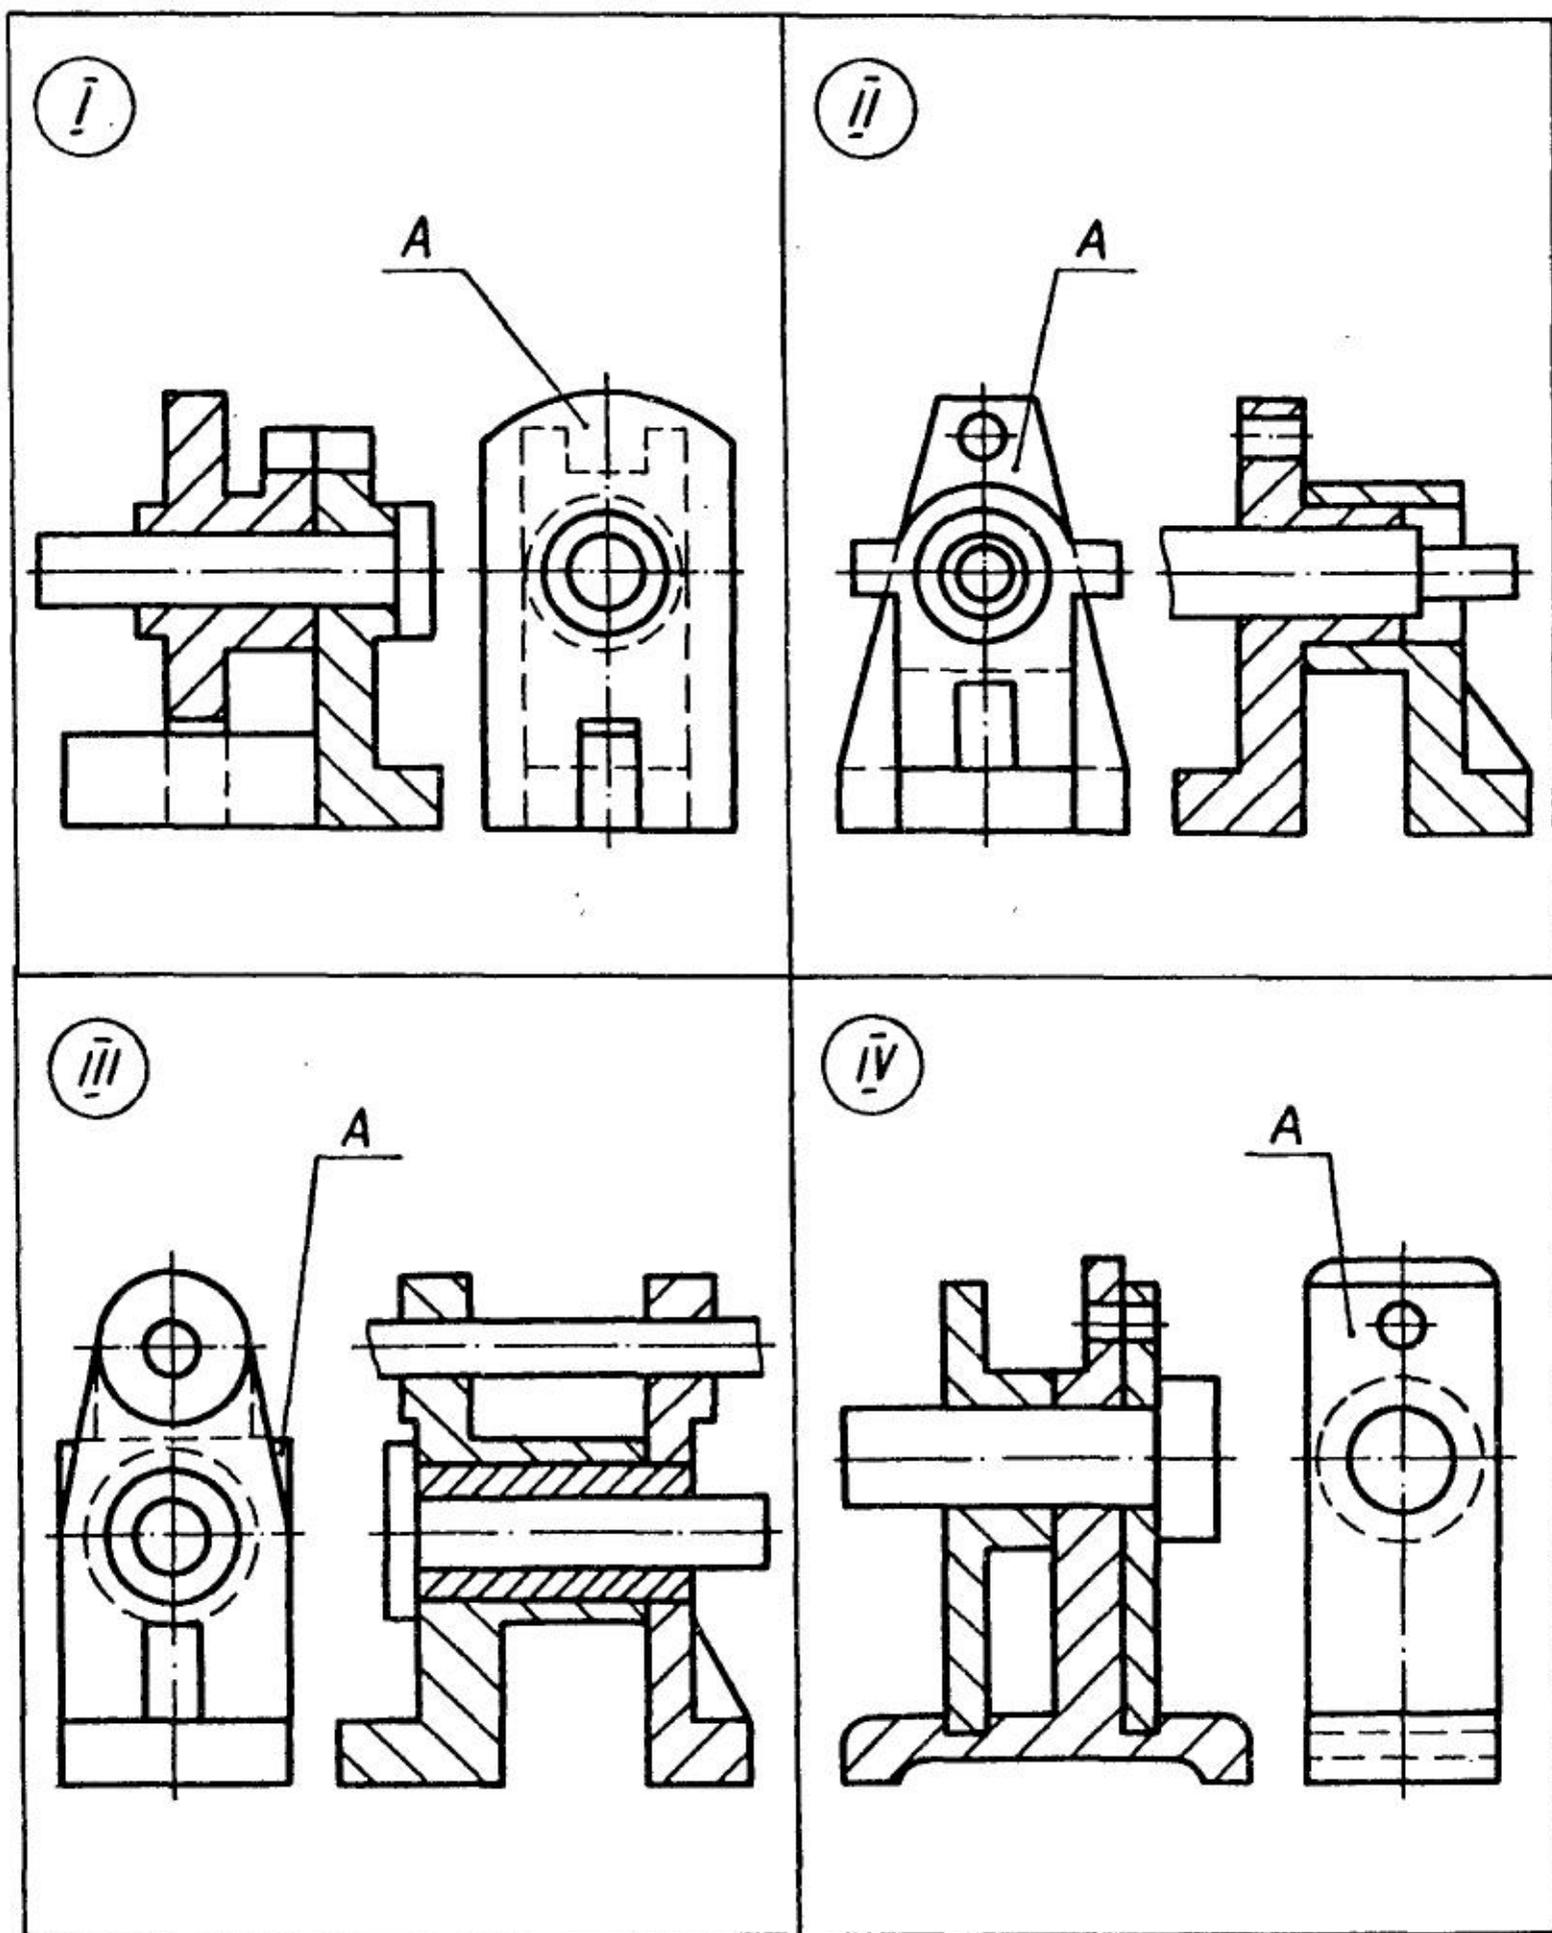

*a*

Рис.15.7, а. Зображення для завдання.

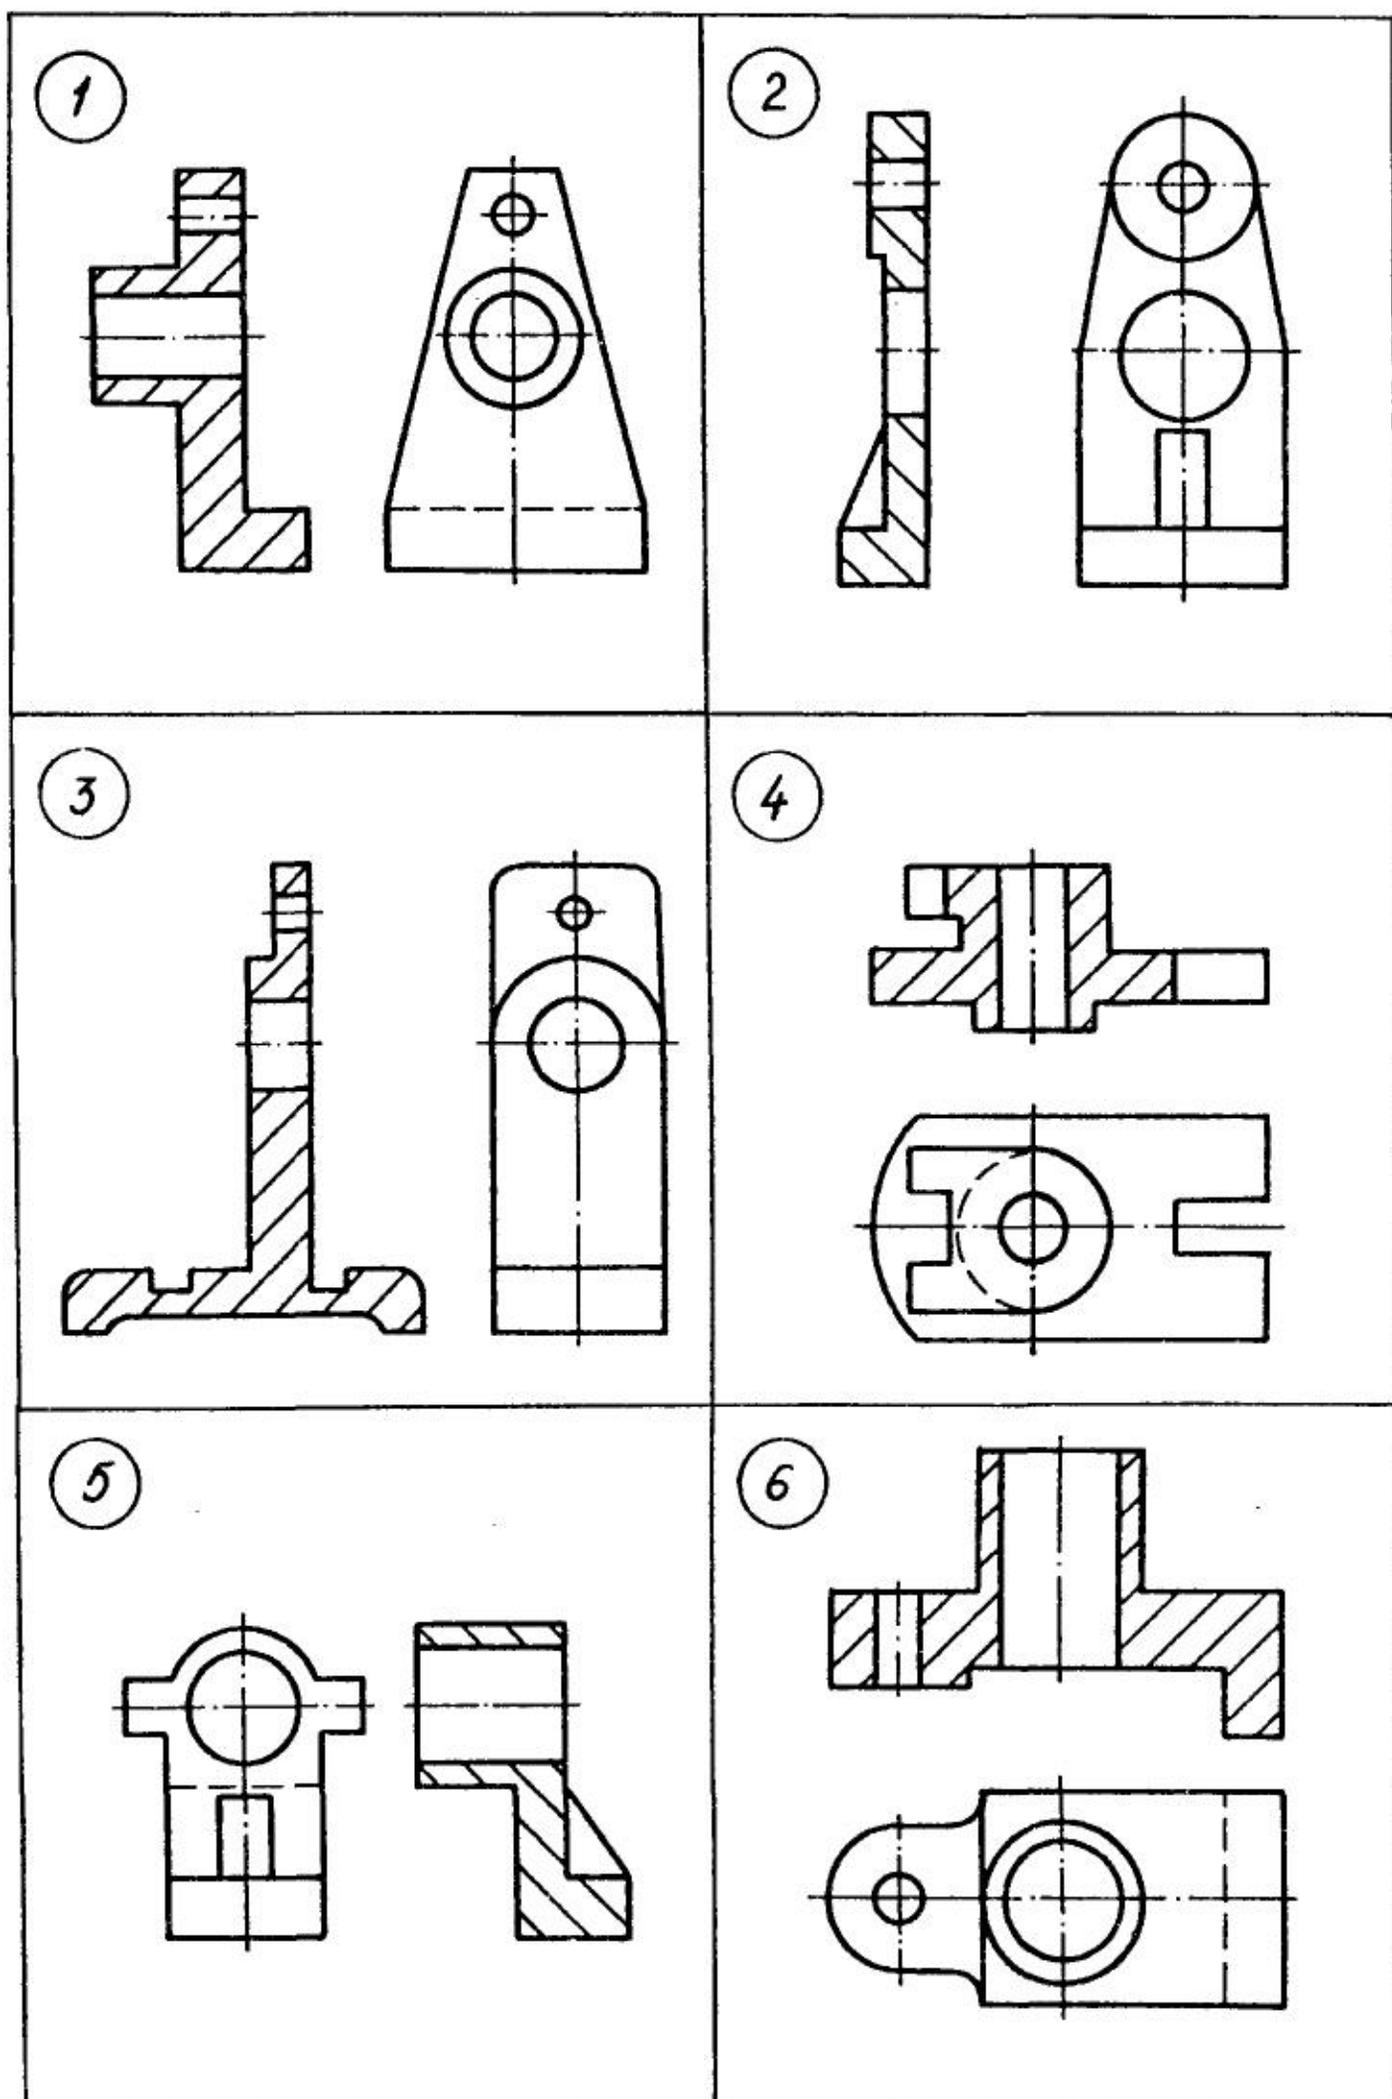

δ

Рис.15.7, б. Зображення для завдання.








Завдання до складального креслення люнета нерухомого.

Прочитайте складальне креслення люнета нерухомого (рис. 15.10, а, б). Дайте письмові відповіді на запитання до креслення.

Отис до складального креслення. Люнет нерухомий використовується як додаткова опора під час обробки на верстаті довгих валів чи інших подібних деталей. Він встановлюється на станині токарного верстата двома опорними поверхнями корпусу — лівою з направляючим V-подібним пазом і правою горизонтальними площинами та закріплюється за допомогою перекладки 12.

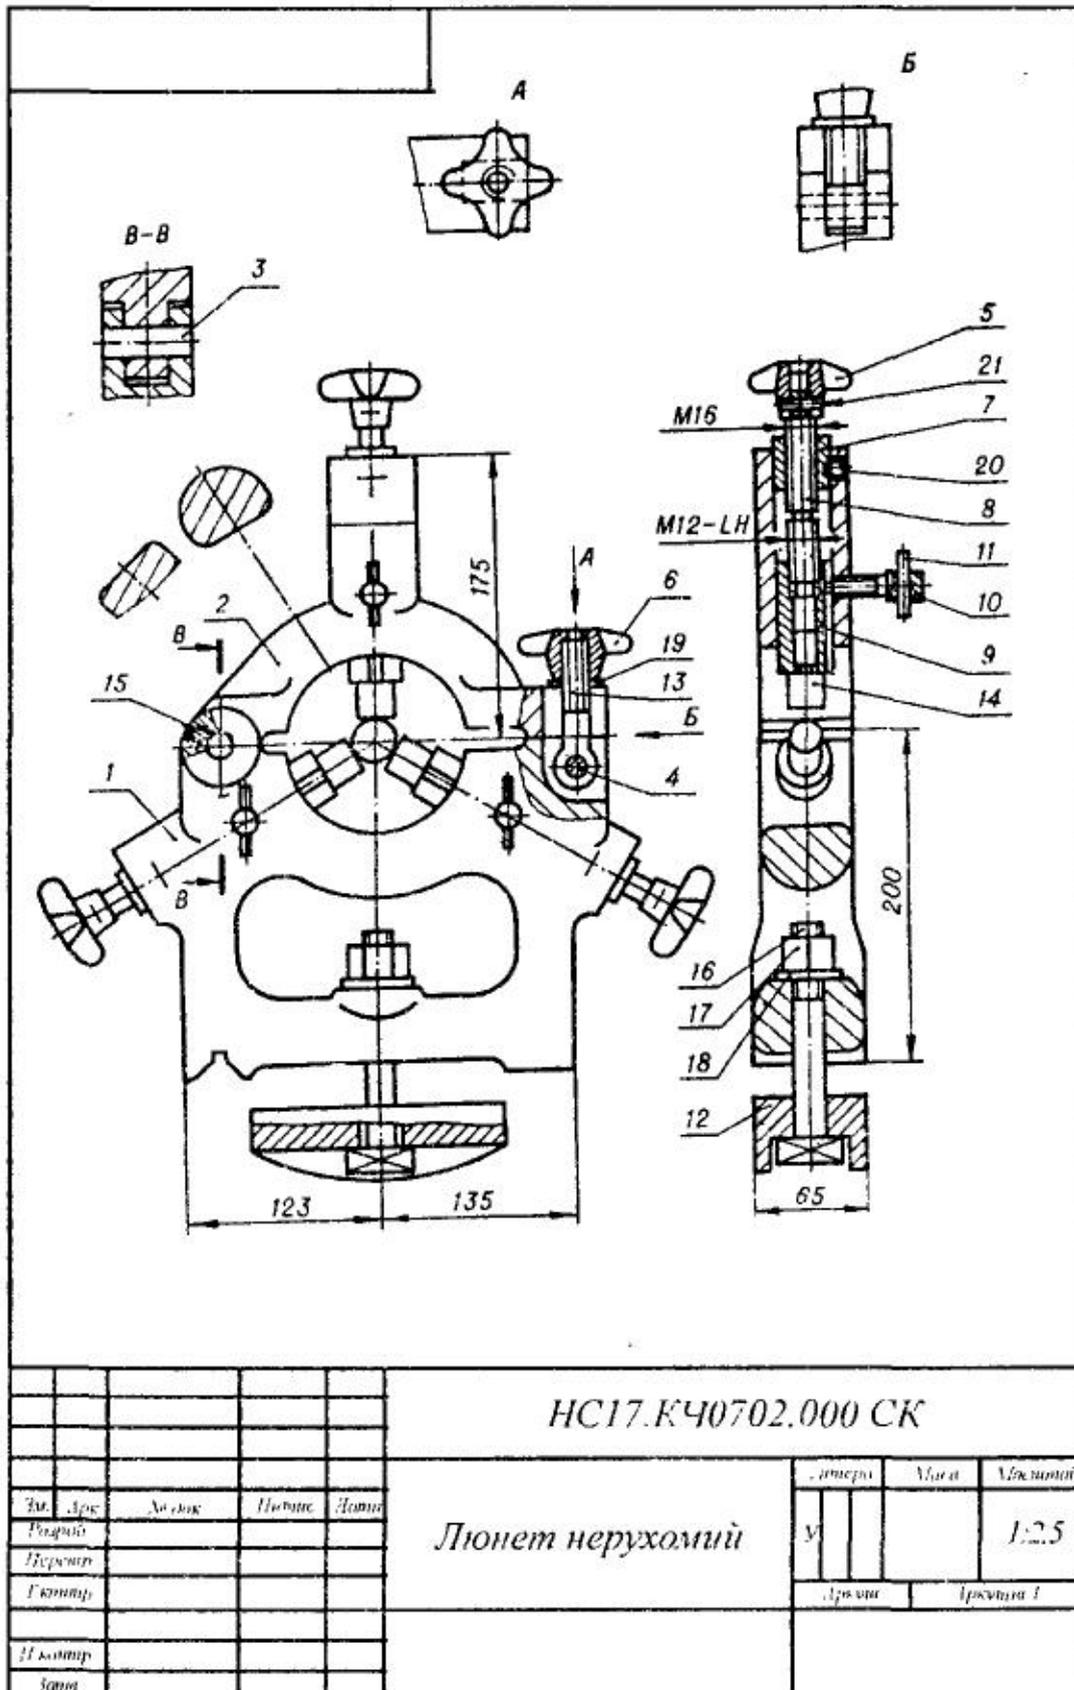

а

Рис.15.10, а. Складальне креслення люнета нерухомого.

№ з/р	№	№	Позначення	Найменування	К-ть	Приміт	
				<i>Документація</i>			
			<i>НС17.К40702.000 СК</i>	<i>Складальні креслення</i>	<i>1</i>		
				<i>Деталі</i>			
	<i>1</i>		<i>НС17.К40702.001</i>	<i>Корпус</i>	<i>1</i>		
	<i>2</i>		<i>НС17.К40702.002</i>	<i>Хомут</i>	<i>1</i>		
	<i>3</i>		<i>НС17.К40702.003</i>	<i>Вісь</i>	<i>1</i>		
	<i>4</i>		<i>НС17.К40702.004</i>	<i>Вісь</i>	<i>1</i>		
	<i>5</i>		<i>НС17.К40702.005</i>	<i>Зірочка</i>	<i>1</i>		
	<i>6</i>		<i>НС17.К40702.006</i>	<i>Зірочка</i>	<i>3</i>		
	<i>7</i>		<i>НС17.К40702.007</i>	<i>Втулка різьбова</i>	<i>3</i>		
	<i>8</i>		<i>НС17.К40702.008</i>	<i>Гвинт хвостовий</i>	<i>3</i>		
	<i>9</i>		<i>НС17.К40702.009</i>	<i>Повзуни</i>	<i>3</i>		
	<i>10</i>		<i>НС17.К40702.010</i>	<i>Гвинт патисний</i>	<i>3</i>		
	<i>11</i>		<i>НС17.К40702.011</i>	<i>Ручка</i>	<i>3</i>		
	<i>12</i>		<i>НС17.К40702.012</i>	<i>Перекладка</i>	<i>1</i>		
	<i>13</i>		<i>НС17.К40702.013</i>	<i>Болт вюкюпний</i>	<i>1</i>		
	<i>14</i>		<i>НС17.К40702.014</i>	<i>Сухар</i>	<i>3</i>		
				<i>Стандартні вироби</i>			
	<i>15</i>			<i>Гвинт М8х15</i>	<i>3</i>		
				<i>ГОСТ 1476-84</i>			
	<i>16</i>			<i>Болт М18х130</i>	<i>1</i>		
				<i>ГОСТ 3033-79</i>			
	<i>17</i>			<i>Гайка М18 ГОСТ 15523-70</i>	<i>1</i>		
	<i>18</i>			<i>Шайба 18 ГОСТ 11371-78</i>	<i>1</i>		
	<i>19</i>			<i>Шайба 12 ГОСТ 11371-78</i>	<i>1</i>		
	<i>20</i>			<i>Гвинт М6х15 ГОСТ 1476-84</i>	<i>3</i>		
	<i>21</i>			<i>Штифт 3х15 ГОСТ 3128-70</i>	<i>3</i>		
			<i>НС17.К40702.000 СК</i>				
			<i>Людет нерухомий</i>				

**б**

Рис.15.10, б. Специфікація до складального креслення люнета нерухомого.

Щоб встановити оброблювану деталь у люнеті, хомут 2 повертають навколо осі 3. Після того як деталь встановили в центрах верстата, хомут повертається у вихідне положення (закривається) і затискається за допомогою відкидного болта 13 та зірочки 6.

Кріплення оброблюваної деталі здійснюється трьома встановлювальними механізмами: два з них розміщені в корпусі люнета, третій — у циліндричній порожнині хомута. Всі встановлювальні механізми люнета змонтовано однаково. Повзун 9 зі сухарем 14 переміщується вздовж осі ходового гвинта 8 і зірочки 5. Ходовий гвинт 8 загвинчується у різьбову втулку 7 і нижнім кінцем з'єднується з повзуном 9. У паз повзуна входить гвинт 9, який виконує роль напрямної повзуна і забезпечує його затискання у встановленому по деталі положенні. Всі три сухарі 14 встановлюються так, щоб вони з незначним натиском упирались в оброблювану деталь.

*Запитання до складального креслення люнета перухомого:*

1. Яке призначення люнета? Поясніть його будову.
2. Скільки зображень виконано на кресленні люнета?
3. На якому зображенні найповніше показано форму відкидного болта 12?
4. З якою метою на кресленні виконано розріз В – В?
5. Скільки місцевих розрізів виконано на кресленні? Покажіть та поясніть їхнє призначення.
6. Які ви бачите на кресленні перерізи? Поясніть призначення кожного з них.
7. Чому на зображенні профільного розрізу ходовий гвинт 8 не заштриховано?
8. Для чого до складу люнета входить натискний гвинт 10?
9. За рахунок чого переміщується повзун 9 зі сухарем 14 у корпусі 1 люнета?
10. Як здійснюється рухоме з'єднання хомута 2 з корпусом 1?
11. По якій осі здійснюється спряження повзуна 9 із поверхнею отвору в корпусі 1?
12. Скільки рознімних з'єднань зображено на кресленні люнета?
13. Яке призначення гвинта 15?
14. Яким чином зірочка 5 з'єднана з ходовим гвинтом 8?
15. Чому на ходовому гвинті різьби М16 та М12 мають різні напрямки гвинтової лінії? З чого це видно?

*Завдання до складального креслення пристрою для фрезування.*


Прочитайте складальне креслення пристрою для фрезерування гайок (рис. 15.11, а), врахувавши дані зі специфікації до нього (рис. 15.11, б). Дайте письмові відповіді на запитання до креслення.

*Опис до складального креслення.* Пристрій для фрезування гайок багатомісний, призначений для одночасної обробки кількох заготовок на фрезерному верстаті. Він встановлюється на столі фрезерного верстата, фіксується шпонками 15 по пазу стола і кріпиться до нього за прорізи плити 1. Група з кількох гайок надівається на оправку 5 і притискується до її буртика кільцем 6 та гайкою 14. Зібрана оправка з деталями встановлюється у пристрої під штифти 16, після чого поворотом руків'я 9 обертається ексцентрик 8, який переміщує у напрямній 2 повзун 3 ліворуч, до затискання оправки 5. Щоб зняти оправку з пристрою, треба обернути ексцентрик 8 руків'ям 9 у протилежний бік, тоді повзун 3 переміститься праворуч і звільнить оправку від затискання. Оправка 5 на одному кінці має квадрат, за допомогою якого вона фіксується у прорізі повзуна в чотирьох положеннях для фрезування пазів у гайках.

Штифти 16 слугують для установки стійки 4 і напрямної 2 на плиті 1, а гвинти 12 — для їх кріплення. Руків'я 2 насаджуються на квадратний хвостовик ексцентрика 8 і закріплюються гвинтом 10.

*Запитання до складального креслення пристрою для фрезування.*

1. Скільки розрізів виконано на кресленні?
2. Чому на кресленні показано місцевий вигляд В?
3. Чому розріз А – А виконано ступінчастим?
4. Які деталі потраплять у січну площину Б – Б?
5. Чому гвинти 12 та штифт 16, через які пройшла січна площина, зображено нерозсіченими?
6. Поверхні яких деталей дотикаються до верхньої площини корпусу 1?

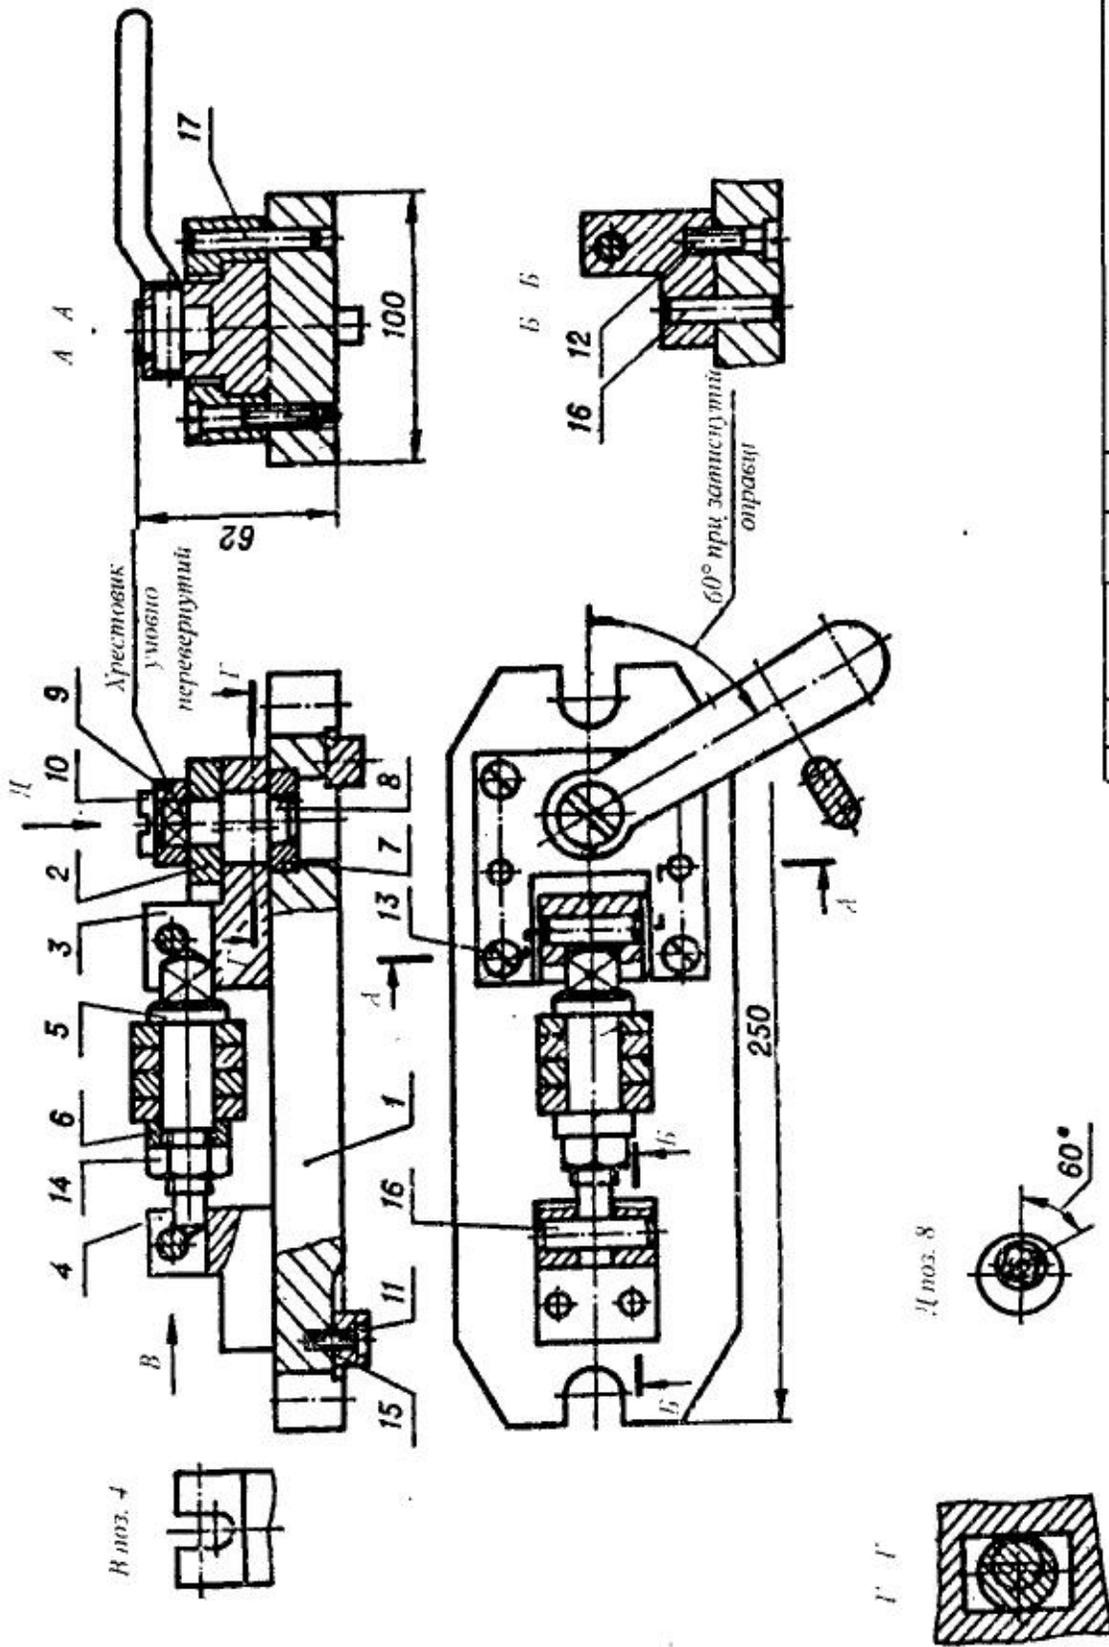

НС17.КЧ0702.000 СК		Листо 1	Листо 2	Листо 3	Листо 4	Листо 5	Листо 6	Листо 7	Листо 8	Листо 9	Листо 10	Листо 11	Листо 12	Листо 13	Листо 14	Листо 15	Листо 16	Листо 17	Листо 18	Листо 19	Листо 20	
Пристрій для фрезування		У																				
		І	ІІ	ІІІ	ІV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	

Рис.15.11, а. Складальне креслення пристрою для фрезування.



7. Що позначають діагоналі на зображеннях хвостовиків оправки 5 та ексцентрика 8?
8. Скільки різьбових з'єднань зображено на кресленні пристрою?
9. Які спрощення використано на кресленні при зображенні гвинтів 11 та 12?
10. Для чого потрібні штифти 17? Які їхні розміри?
11. Яку умовність використано при зображенні місцевого вигляду Д?

## Розділ 16. ДЕТАЛЮВАННЯ СКЛАДАЛЬНИХ КРЕСЛЕНЬ

Деталюванням називають виконання робочих креслень деталей виробу за складальним кресленням. Деталювання складального креслення — це сукупність взаємозв'язаних розумових і графічних дій, характер і послідовність яких може бути виражена у вигляді схеми (рис. 16.1). Процес деталювання складального креслення поділяється на етапи.

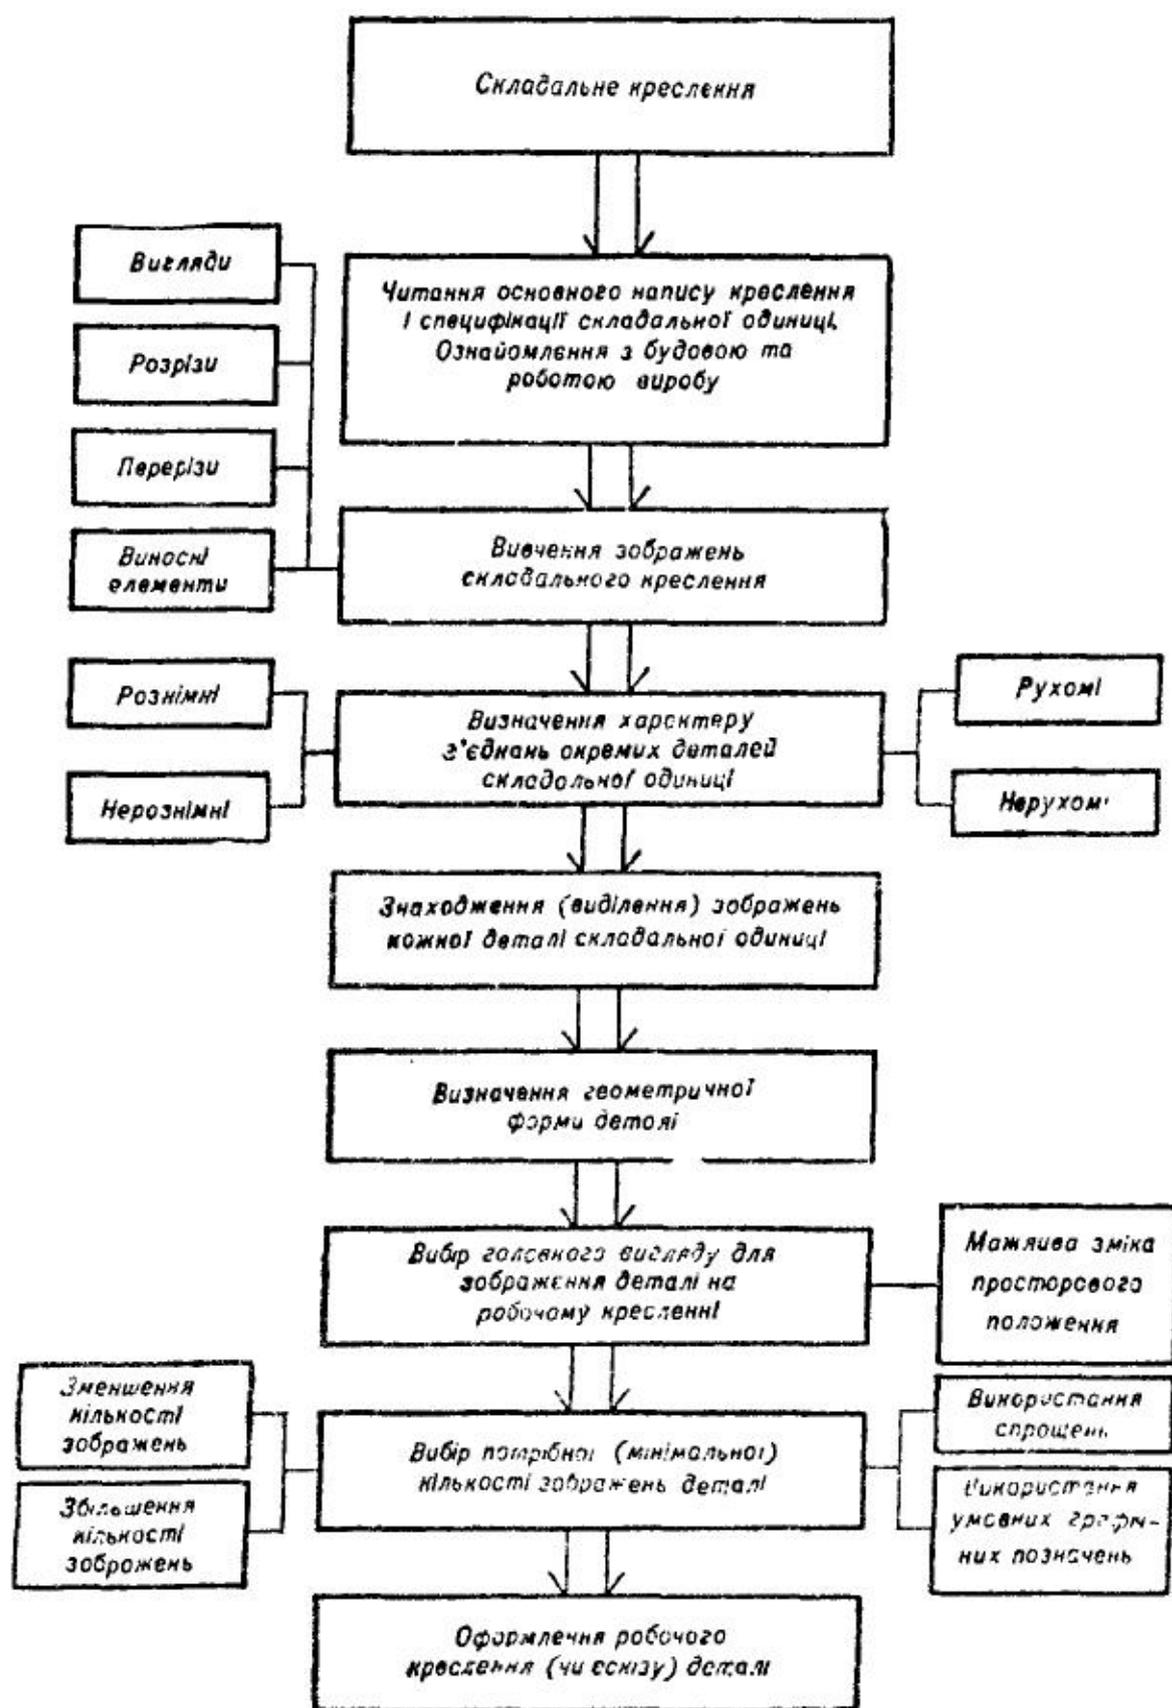


Рис. 16.1. Схема послідовності деталювання складального креслення.

1. Вивчають складальну одиницю, прочитавши її креслення за розглянутою раніше послідовністю.

2. Визначають деталі, креслення яких треба виконати, і намічають послідовність деталювання. Починають деталювання з простих за формою деталей.

3. Знаходять та аналізують зображення призначеної для деталювання деталі, яка міститься на кресленні, визначають її головне зображення, кількість і склад потрібних зображень. Кількість зображень повинна бути мінімальною, але достатньою для повного уявлення про форму і розміри деталі. На робочому кресленні кількість і склад зображень деталі можуть і не відповідати зображенням на кресленні складальної одиниці.

4. Вибирають масштаб зображень. Під час деталювання не обов'язково дотримуватися одного і того ж масштабу для всіх деталей. Дрібні деталі, особливо складної форми, зображають у більшому масштабі.

5. Вибирають потрібний формат аркуша паперу для виконання креслення, наносять рамку і основний напис.

6. Компонують і послідовно виконують зображення. На кресленні деталі зображають і ті її елементи, які на складальному кресленні не показують або показують спрощено, наприклад, фаски, галтелі, проточки тощо. Розміри цих конструктивних елементів визначають не за складальним кресленням, а за відповідними довідковими даними.

7. Наносять на кресленні розміри, позначення шорсткості поверхонь та проставляють інші дані.

8. Перевіряють креслення й остаточно його оформлюють: заповнюють основний напис, вказують у разі потреби технічні вимоги.

Під час деталювання складальних креслень виникають деякі ускладнення при визначенні справжніх розмірів елементів деталей, потрібних для креслення та для нанесення на готові креслення деталей, а також при переведенні розмірів зображень із одного масштабу в інший. Розглянемо деякі випадки.

*Перший випадок.* Креслення, що деталюють, і креслення деталі мають масштаб  $M 1:1$ . У цьому випадку справжні розміри всіх елементів деталі вимірюють за складальним кресленням і безпосередньо використовують на кресленні деталі.

*Другий випадок.* Креслення, що деталюють, має масштаб  $M 1:1$ , а креслення деталі виконують в іншому масштабі. Справжні розміри деталі вимірюють за складальним кресленням; зображення деталі креслять відповідно до прийнятого масштабу; на креслення деталі наносять справжні розміри.

*Третій випадок.* Креслення, що деталюють, має масштаб, який відрізняється від  $M 1:1$ , а креслення деталі виконується у масштабі, який відрізняється від масштабу креслення, що деталюють, і від  $M 1:1$ . У цьому разі справжні розміри елементів деталі знаходять як результат ділення розмірів цих елементів, виміряних на складальному кресленні, на його масштаб. Далі ці справжні розміри множать на масштаб робочого креслення деталі та дістають розміри для виконання зображень на ньому.

*Четвертий випадок.* Креслення, що деталюють, — це копія (друкарська чи фотодрук), на якій масштаб зображень не відповідає зазначеному в основному написі.

У цьому найскладнішому випадку спочатку треба з'ясувати масштаб копії, далі визначити обчисленням справжні розміри елементів деталей і, перелічуючи їх за масштабом креслення деталі, будувати зображення на ньому. Щоб уникнути великої кількості розрахунків, у навчальному процесі слід використовувати графічний спосіб, застосовуючи пропорційний (кутовий) масштаб, для побудови якого на детальному кресленні треба вибрати будь-який елемент, але щоб він мав числовий розмір (рис. 16.2, а).

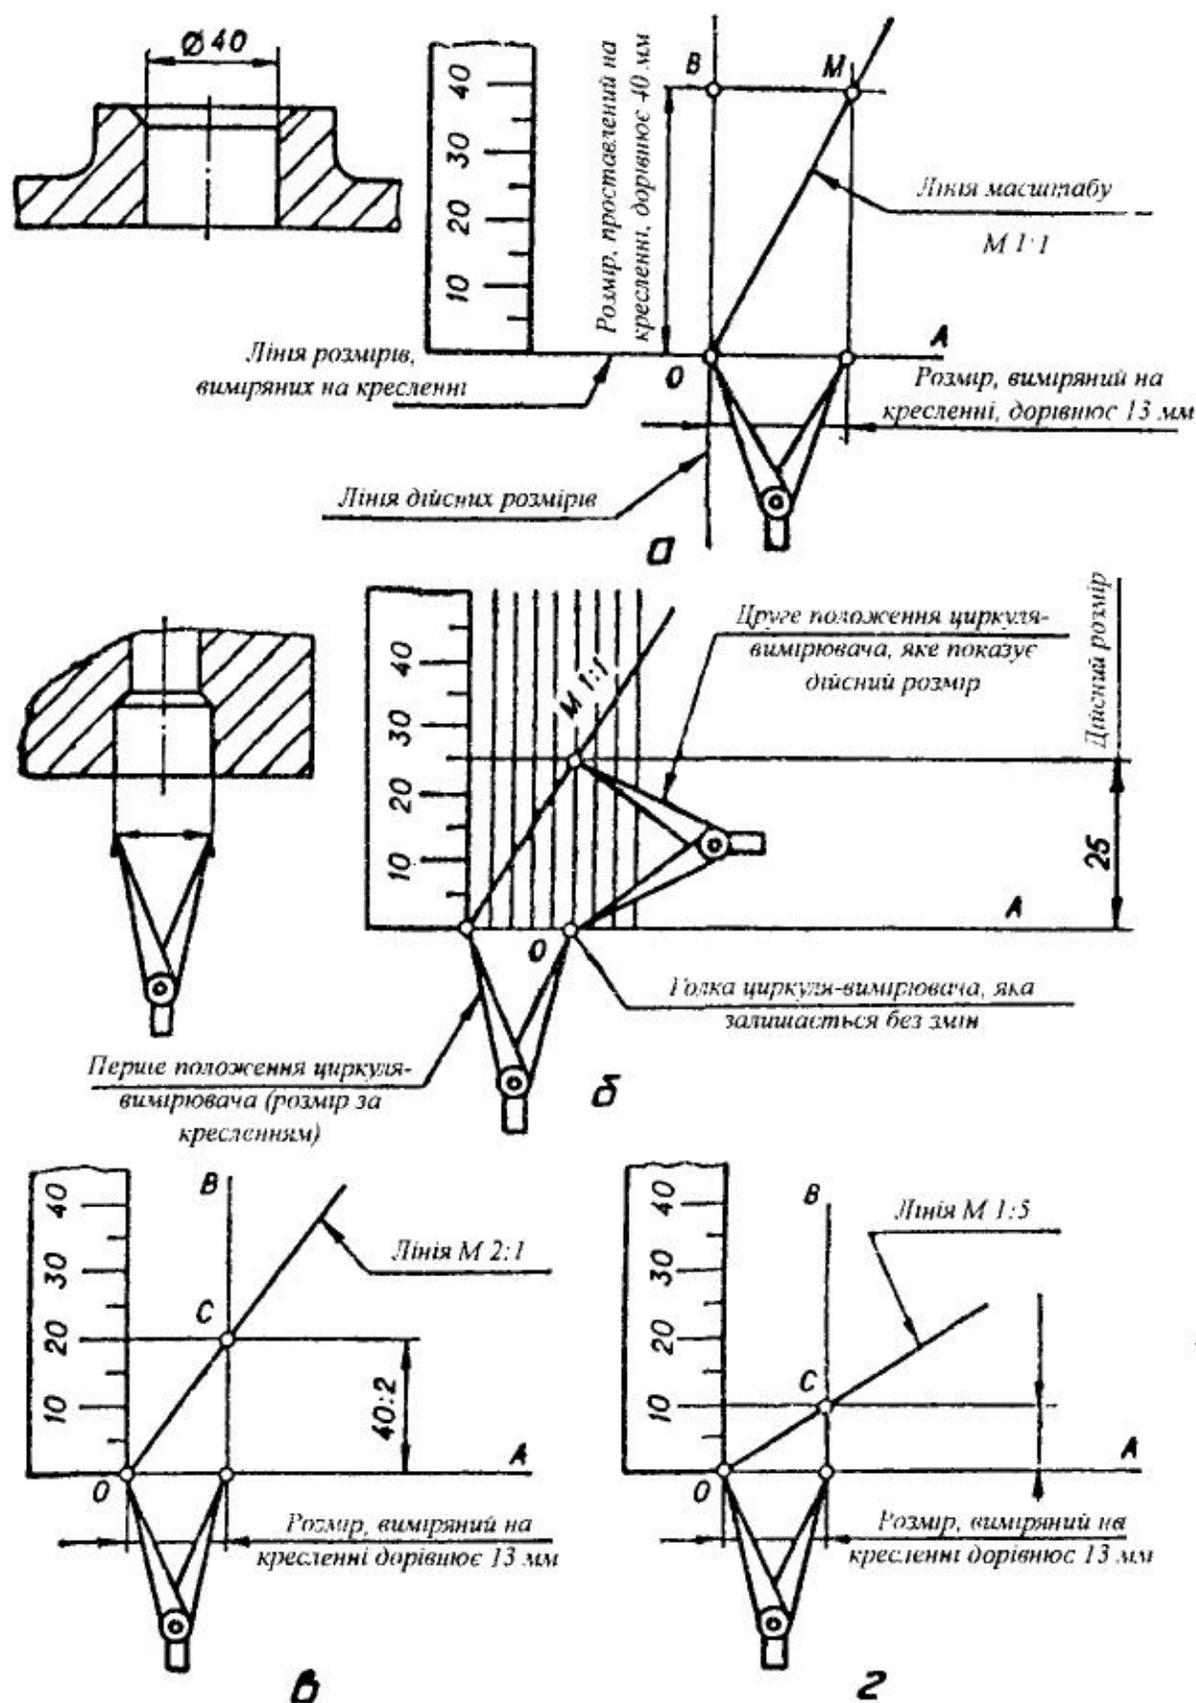


Рис.16.2. Визначення розмірів деталей при деталюванні складальних креслень.

На аркуші міліметрового паперу (чи на папері в клітинку) проводять дві взаємно перпендикулярні прямі, які перетинаються у точці О. На горизонтальній прямій від точки О праворуч циркулем-вимірювачем відкладають довжину відрізка, виміряну на кресленні, а на вертикальній прямій — справжній розмір цього ж відрізка, що визначений розмірним числом. Проводячи через точки, відзначені на прямих ОА та ОВ, взаємно перпендикулярні прямі, на їх перетині дістаємо точку М. Пряма ОМ є лінією масштабу М 1:1 і дає змогу визначати справжні розміри решти елементів цього креслення: вимірявши циркулем-вимірювачем розмір потрібного елемента на кресленні, що деталюють (рис. 16.2, б), відкладають його від точки О на прямій ОА; через точку О проводять вертикальну пряму до перетину з лінією масштабу. Відрізок цієї прямої від О до лінії масштабу визначає справжній розмір потрібного елемента.

Пропорційний масштаб можна використати для безпосереднього (без розрахунків) переходу від масштабу складального креслення, що деталюють, до масштабів креслень деталей. Приклади побудови масштабів 1:2 та 1:5 подано на рис. 16.2, в, г.

Проставляючи розміри на робочих кресленнях, треба враховувати, що багато елементів деталей має стандартні розміри. Діаметри деталей циліндричної форми (валів, осей, пальців, штирів) визначають із ряду нормальних діаметрів загального призначення, а їхні довжини — з ряду нормальних лінійних розмірів.

#### *Нормальні лінійні розміри:*

[1,0]; 1,05; (1,1); 1,15; {1,2}; 1,3; (1,4); 1,5; [1,6]; 1,7; (1,8); 1,9; {2,0}; 2,1; (2,2); 2,4; [2,5]; 2,6; (2,8); 3,0; {3,2}; 3,4; (3,6); 3,8; [4,0]; 4,2; (4,5); 4,8; {5,0}; 5,3; (5,6); 6,0; [6,3]; 6,7; (7,1); 7,5; {8,0}; 8,5; (9,0); 9,5; [10,0]; 10,5; (11,0); 11,5; {12}; 13; (14); 15; [16]; 17; (18); 19; {20}; 21; (22); 24; [25]; 26; (28); 30; {32}; 34; (36); 38; [40]; 42; (45); 48; {50}; 53; (56); 60; [63]; 67; (71); 75; {80}; 85; (90); 95; [100]; 105; (110); 120; {125}; 130; (140); 150; 160; 170; (180); 190; {200}; 210; (220); 240; [250]; 260; (280); 300; {320}; 340; (360); 380; [400]; 420; (450); 480; {500}; 530; (560); 600; [630]; 670; (710); 750; {800}; 850; (900); 950; [1000].

*Примітка.* При виборі розмірів перевагу слід віддавати числам у прямих дужках, потім — у фігурних, круглих дужках, і нарешті, тим, що без дужок.

#### *Нормальні діаметри загального призначення:*

0,5; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 44; 45; 46; 48; 50; 52; 55; 58; 60; 62; 65; 68; 70; 72; 75; 78; 80; 82; 85; 88; 90; 92; 95; 98; 100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200 і далі до 500 через 10.

*Примітка.* Доцільно насамперед обирати діаметри, що закінчуються на 0, відтак — на 5, на 2 та 8.

Розміри під гайковий ключ: 3,2; 4; 5,5; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32; 36; 41; 46; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100.

Розміри фасок вибирають залежно від кута фаски:

для кутів 45 і 60° — 0,5; 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0;

для кутів 30° — 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0.

Значення конусностей вибирають із ряду нормальних конусностей: 1:3; 1:5; 1:7; 1:8; 1:10; 1:12; 1:15; 1:20; 1:30; 1:50; 1:100; 1:200.

Розміри пазів у валах і отворах для стандартних шпонок вибирають за відповідними стандартами на шпонкові з'єднання (табл. 13.6 – 13.8).

Розмір, виміряний на кресленні, звіряють з відповідним значенням стандартного числа, і, якщо цифри не збігаються, їх округляють до найближчого більшого стандартного значення.

Щоб нанести на робочому кресленні позначення шорсткості поверхонь, можна керуватися рекомендаціями табл. 16.1.

Таблиця 16.1. Шорсткість типових поверхонь деталей

Характер поверхонь деталей	Параметр шорсткості, мкм	
	$R_a$	$R_z$
Відкриті та закриті вільні поверхні, механічно не обробляються	—	—
Опорні поверхні корпусів, кронштейнів, кришок, стоек тощо	—	80—10
Отвори під кріпильні деталі: болти, гвинти, шпильки тощо	—	80—20
Поверхні кріпильної різьби	—	40—10
Поверхні деталей з ходовою та упорною різьбою	2,5—0,63	—
Посадочні поверхні отворів та валів для нерухомих з'єднань: штифтів, клапанів, поршнів, золотників	2,5—0,63	—
Привалкові поверхні корпусів, плит, планок, кришок	2,5—0,16	—
Руків'я, маховики, штурвали, кнопки	5—1,25	—
Пази, канавки, проточки	0,32—0,16	—
Поверхні зубців зубчастих коліс:	—	20—10
бічні	2,5—0,63	
вершин	2,5—0,63	
западин	—	20—10
неробочі	—	80—40

Зразки робочих креслень, виконаних на основі деталювання складального креслення вентиля (рис. 16.3, а, б), наведено на рис. 16.4.

Вентиль є поширеним пристроєм регулювання потоків рідини водопровідних систем тощо. З рис. 16.3, в видно, що він складається з 10 елементів, серед яких 7 деталей: корпус (1), золотник (3), шток (5), штуцер (6), втулка сальника (8), гайка натискна (9), маховичок (10), а також кріпильний елемент (замок) з дроту, стандартна прокладка і матеріал із повстяного прядива (набивка).

Прочитавши креслення у послідовності, розглянутій у попередньому розділі, можна визначити деталі, креслення яких треба виконати. Таких деталей сім.

Зображення на робочих кресленнях деталей 1, 3, 5, 6, 8, 9 та 10 виконані та розміщені з урахуванням положення їх у процесі виготовлення. На кресленнях відновлено зображення деяких конструктивних елементів (фасок і радіусів заокруглення), які на складальному кресленні не показано.

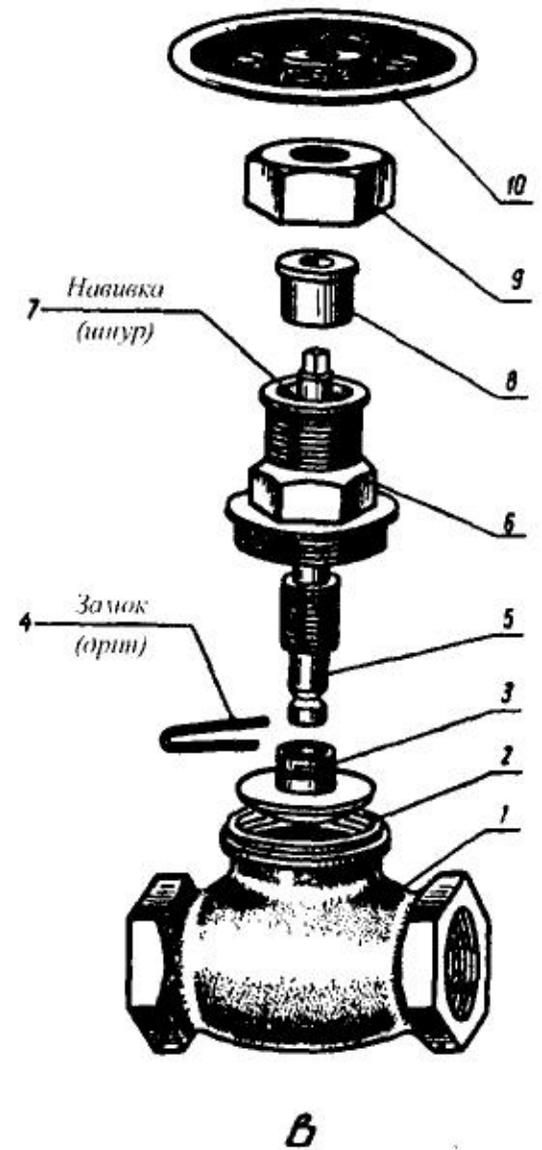
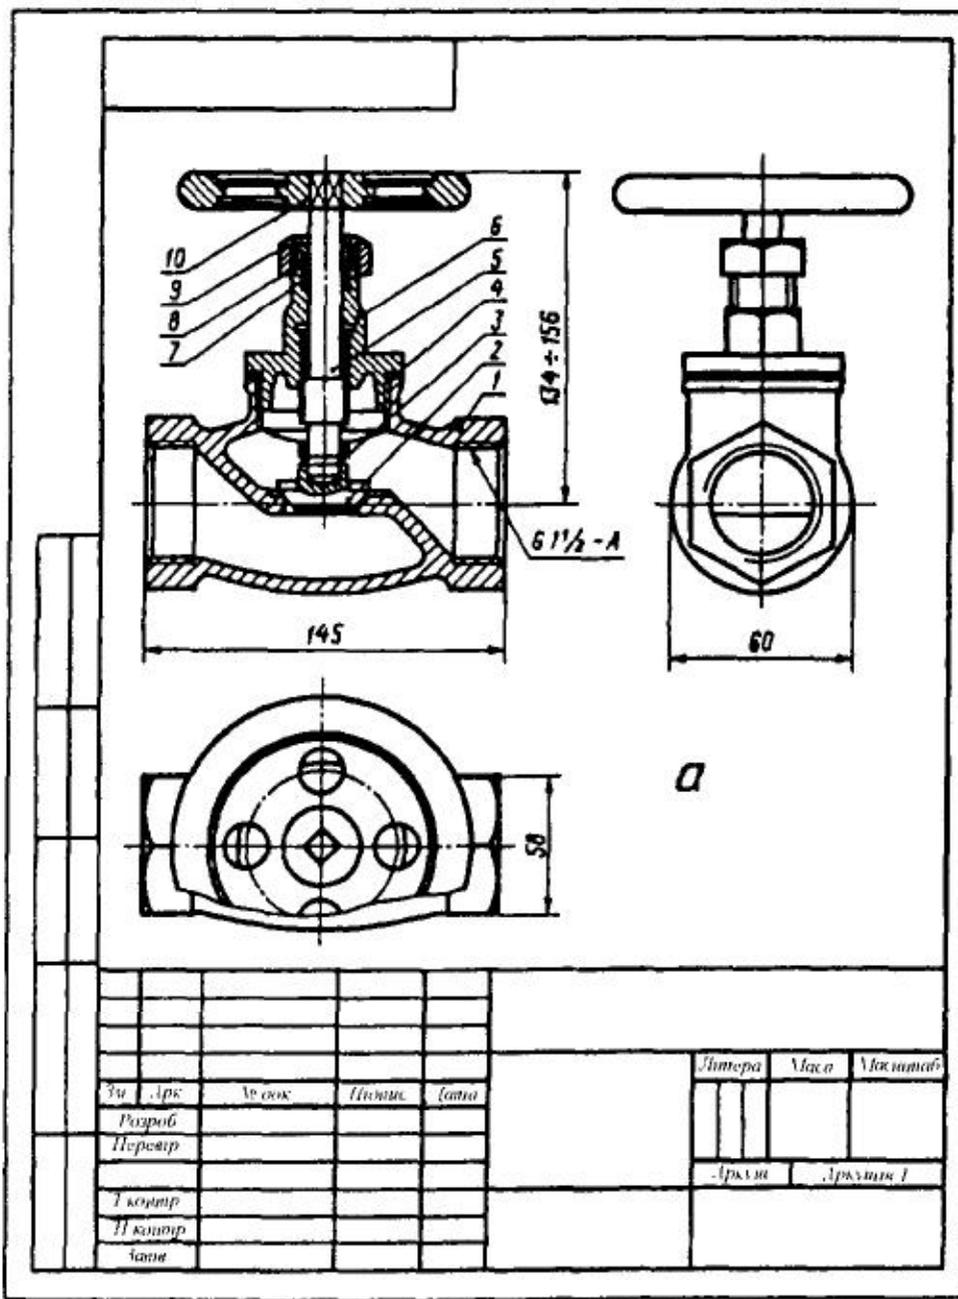


Рис.16.3. Складальне креслення (а), специфікація (б) і будова (в) вентилля.

### ЗАПИТАННЯ

1. У чому полягає процес деталювання складальних креслень?
2. Як рекомендується вибирати формат креслення деталі при деталюванні складального креслення?
3. Які деталі виробу не підлягають деталюванню? Чому?
4. Чи завжди кількість зображень деталі на складальному кресленні повинна відповідати кількості зображень на кресленні цієї деталі?
5. Як визначити розміри деталі за складальним кресленням, якщо його надруковано у довільному масштабі?
6. Як знайти на складальному кресленні потрібну деталь на розрізах?
7. Яка робота повинна передувати деталюванню складального креслення?
8. Чому не можна при деталюванні копіювати зі складального креслення кількість виглядів та їх розміщення?
9. Які елементи деталей треба «відновлювати» на робочих кресленнях, що виконуються за складальним кресленням?

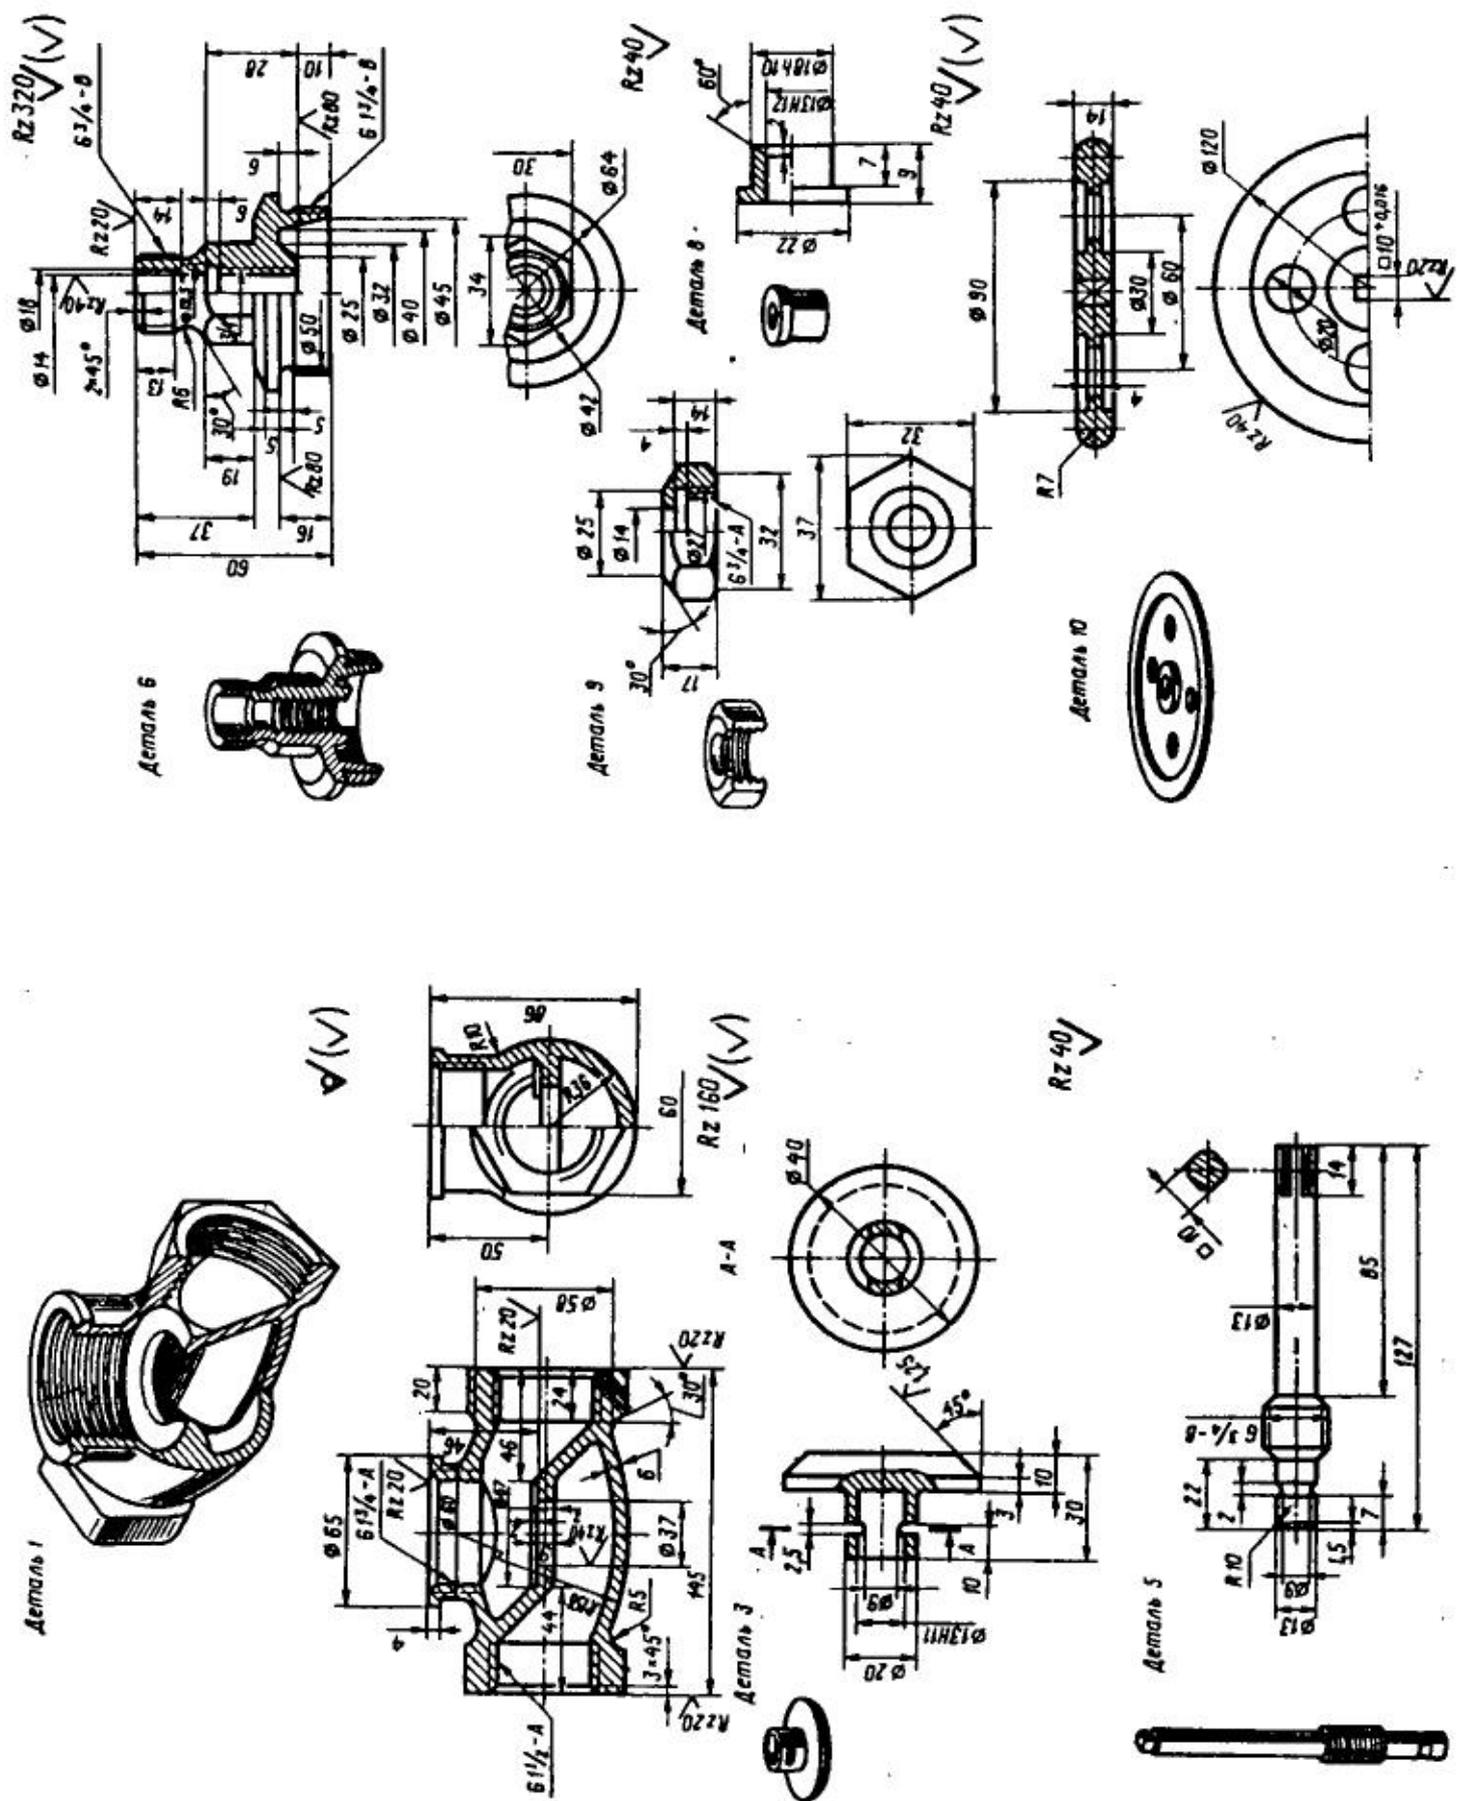


Рис. 16.4. Зразки робочих креслень вентиля.

## ЗАВДАННЯ

Прочитайте складальні креслення і виконайте, враховуючи дані специфікації, що супроводжують їх, робочі креслення вказаних деталей: рис. 16.5, *a* — деталі 1, 3, 6, 8, 9; рис. 16.6, *a* — деталі 1, 2, 3, 4, 5; рис. 16.7, *a* — деталі 1, 2, 4, 5, 6.

*Описи до складальних креслень клапана парового та домкрата.*


*Клапан паровий* (рис. 16.5) встановлюють на паропроводах для того, щоб запобігти аварії у разі надмірного тиску пари. При нормальному робочому тиску пари у паропроводі виходу пари запобігає сідло 2, притиснуте до конічної поверхні корпусу 1 штоком поршня 3. Якщо тиск у паропроводі перевищує нормальний, поршень 3 переміщується вгору, дещо звільняючи сідло 2 і відкриваючи шлях для надлишкової пари, яка виходить назовні крізь лівий нижній отвір у корпусі. Кількість виходу пари регулюють гвинтом 8. Встановлений у потрібне положення гвинт 8 закривають ковпаком 9, який нагвинчується за допомогою різьби на кришку клапана 6.

*Домкрат* (рис. 16.6) використовують для піднімання різних предметів на висоту в межах 0 – 60 мм. Домкрат встановлюють під виступною частиною предмета, який слід трохи підняти. При цьому треба, щоб опорна поверхня корпусу 1 домкрата перебувала горизонтально. Щоб підняти призначений для цього предмет або засіб, вигвинчують головку 5 домкрата, яка незначним натиском повинна притиснутись у потрібному місці до предмета. Далі у кожний із отворів гвинта підйому  $\varnothing 15$  мм по черзі вставляється металевий стержень дещо меншого діаметра, і гвинт підйому з деяким зусиллям вигвинчується. Оскільки корпус 1 домкрата залишається нерухомим, гвинт підйому 4 за рахунок обертання переміщується в напрямку своєї осі, тим самим забезпечуючи піднімання предмета. Щоб обмежити осьове переміщення гвинта 4, на його нижньому торці закріплено гвинтом 7 круглу шайбу 2. Гвинт підйому загвинчується в циліндричну втулку 3 з упорною різьбою. Втулка стопориться у корпусі двома гвинтами 8.

Головка 5 призначена для забезпечення надійного контакту гвинта підйому з поверхнею предмета, який піднімають. Для цього на верхній площині головки виконано сітчасту насічку. Головка кріпиться до гвинта підйому двома гвинтами 6.

*Кран кутовий* (рис. 16.7) призначений для під'єднання до магістралі ще одного трубопроводу, який розміщується під прямим кутом до неї. Два отвори в корпусі 1, у які загвинчено два штуцери 2, з'єднані між собою постійно, і через них проходить головна магістраль. Щоб під'єднати додатковий відвід, треба маховиком 6 відвернути шток-клапан 4, і відвід з'єднається з магістраллю через штуцер 3. Шток-клапан 4 переміщується вздовж своєї осі по різьбі у перехідній втулці 5, яка законтрюється гайкою 9. Гвинт 8 і шайба 11 кріплять маховик 6 на шток-клапані 4. Кільце 10 і прокладки 7 призначені для ущільнення з'єднань. На кресленні кран зображено у перекритому положенні, при якому діє тільки головна магістраль.

Кран кутовий кріпиться на кронштейні гвинтами крізь чотири отвори у фланці корпусу.

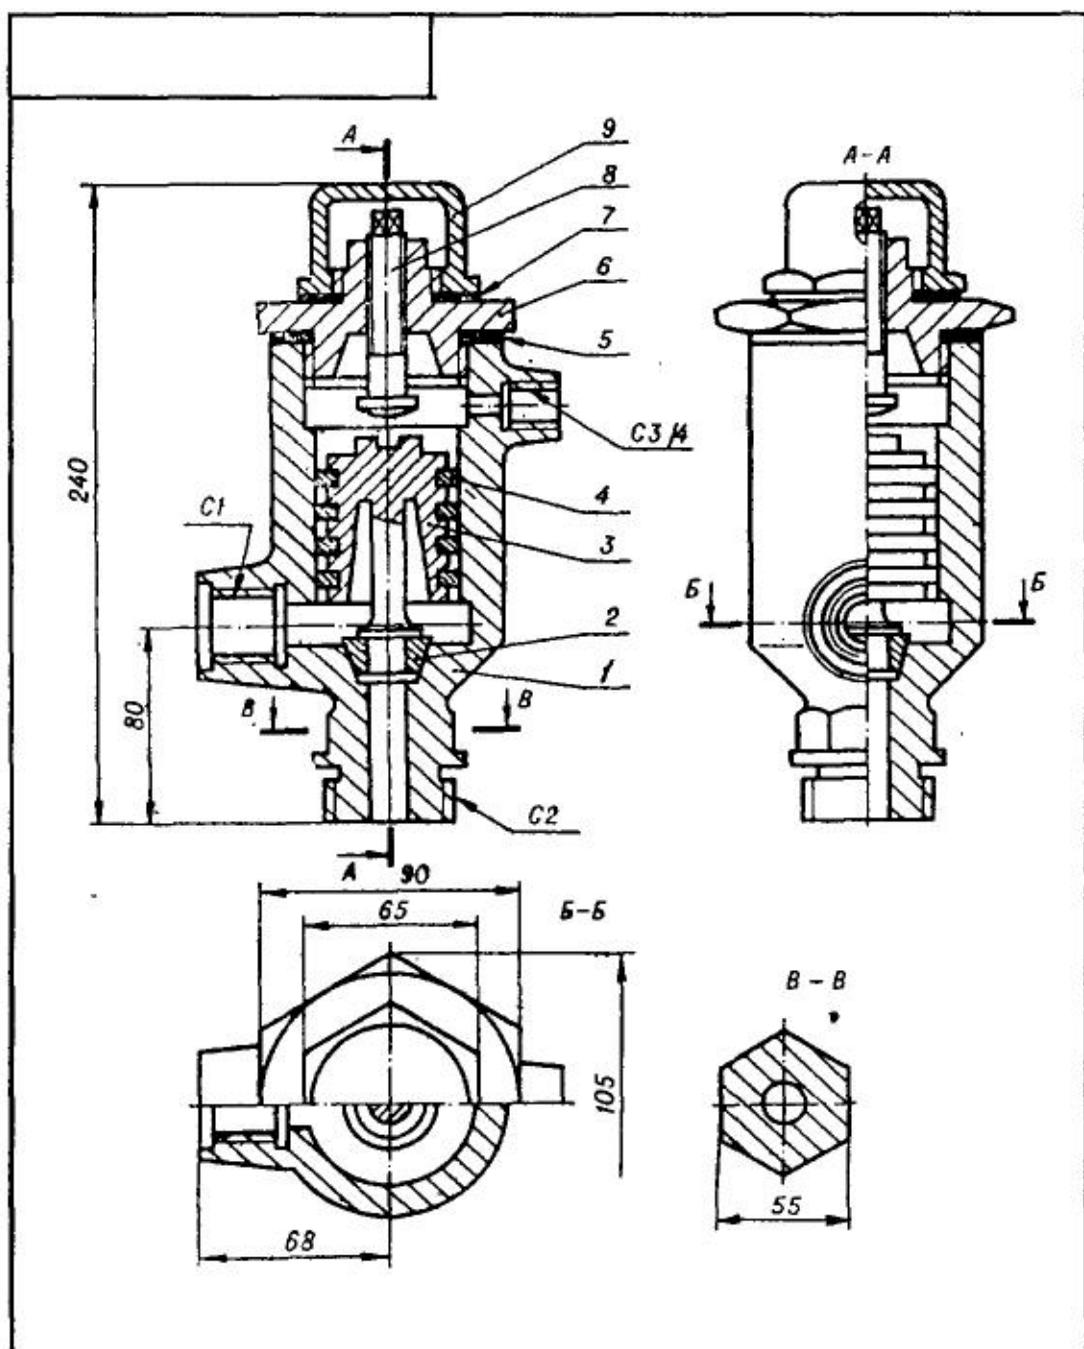


					ДМ13.КЧ0704.000 СК			
Ди	Арк	№ док	Протс	Датс	Клапан паровий	Литера	Маса	Мкштовб
Розроб						М		1:5
Перевір						Аркшн	Аркшн 1	
Т контр								
ІІ контр								
Затв.								

a

Рис.16.5, а. Складальне креслення клапана парового.



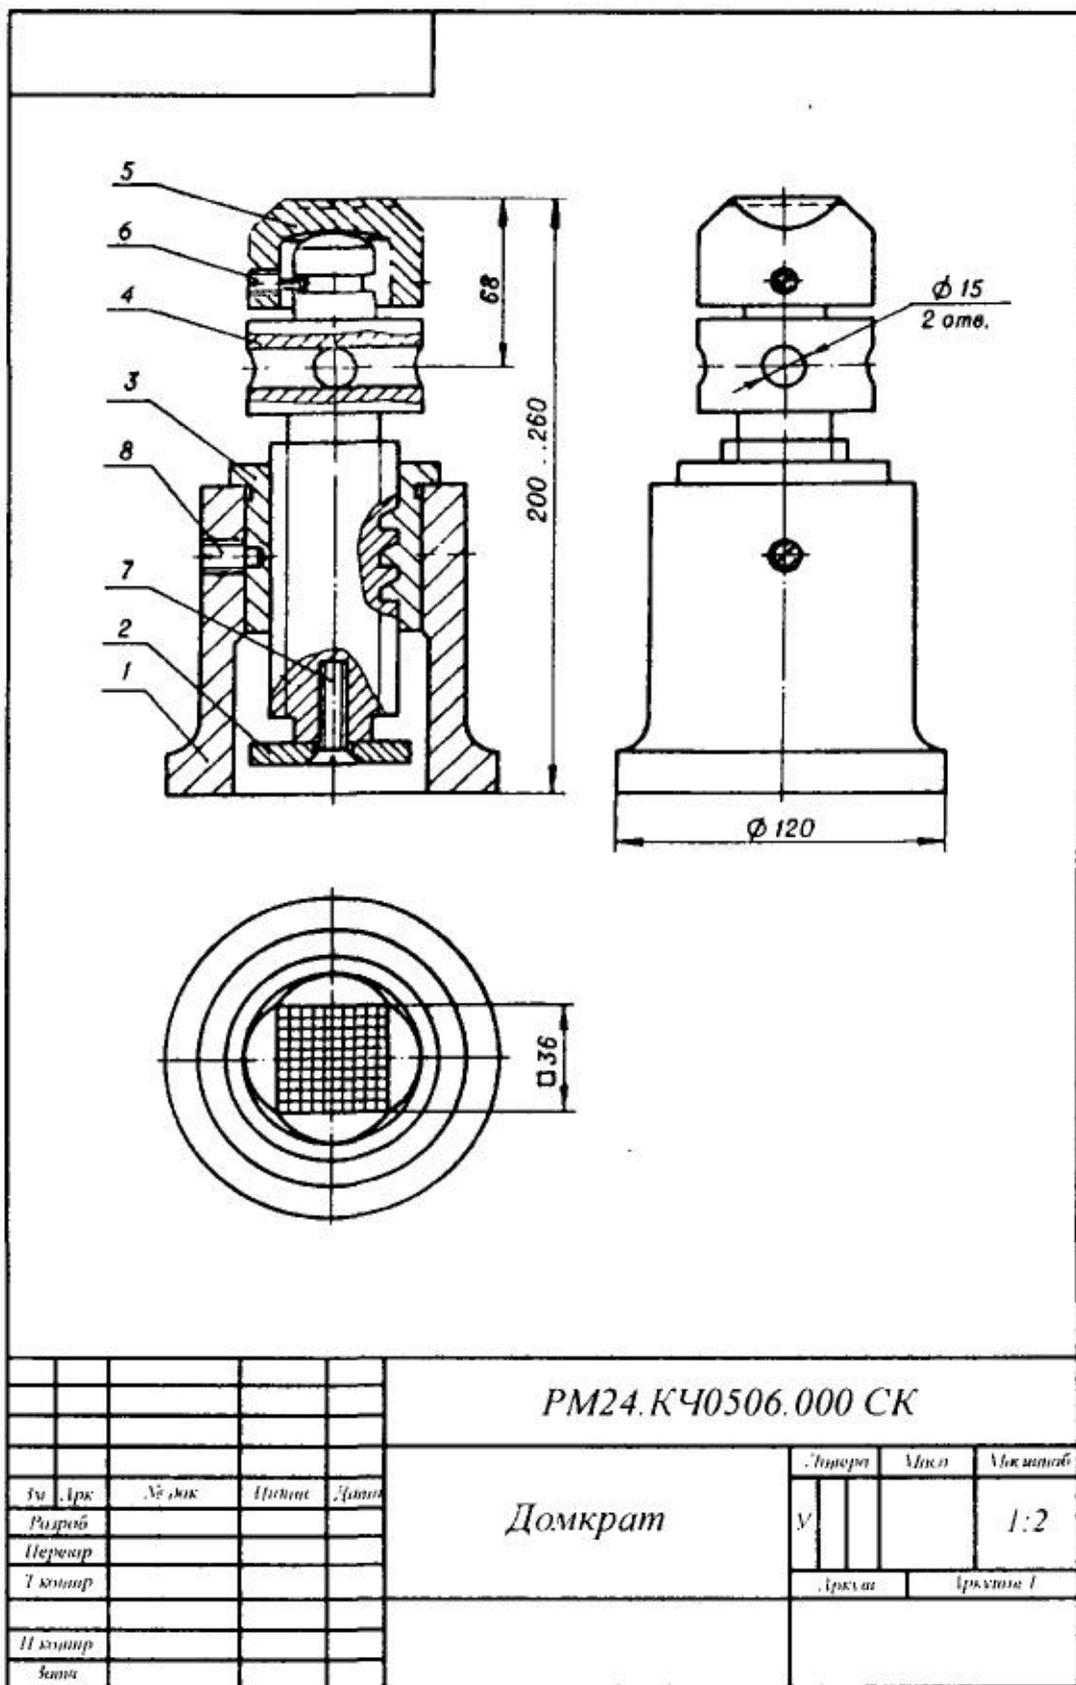

**а**

Рис.16.6, а. Складальне креслення домкрата.



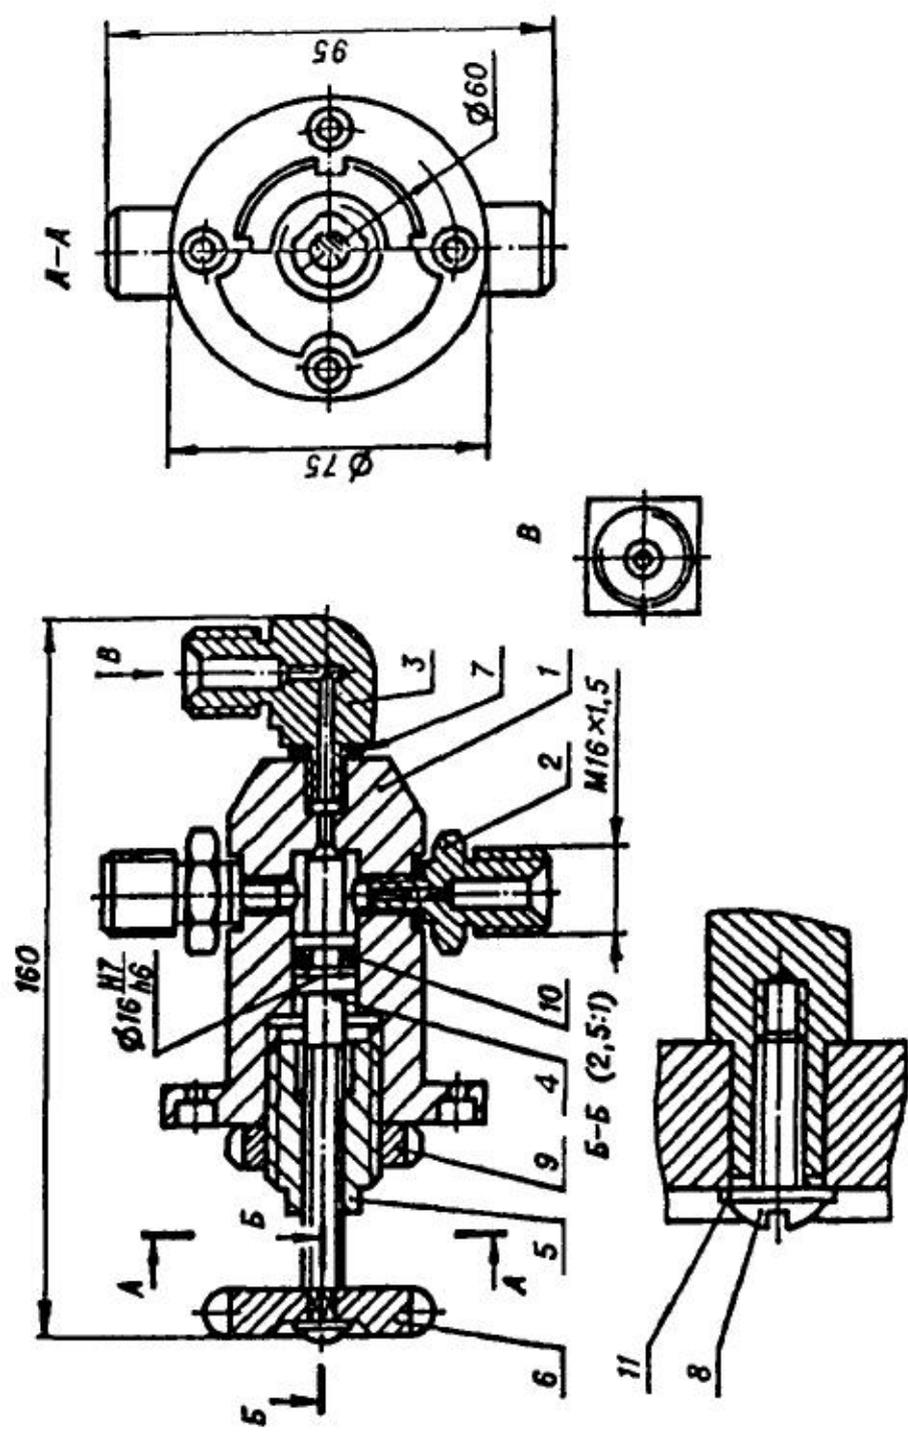


Рис.16.7, а. Складальне креслення крана кутового.

СТ18.КЧ0604.000 СК		Лист №	Масштаб	1:1
Кран кутовой		У	У	У
		Чертеж	У	У
		Техническое	У	У
		Исполнение	У	У
		Дата	У	У



## Зміст

Передмова .....	3
Вступ .....	4
<b>Частина I. ОСНОВИ ТЕХНІЧНОГО КРЕСЛЕННЯ</b> .....	7
<b>Розділ 1. Утворення зображень на кресленнях</b> .....	7
1.1. Методи проєціювання .....	7
1.2. Прямокутне проєціювання .....	9
1.3. Види .....	21
<b>Розділ 2. Загальні вимоги до виконання та оформлення креслень</b> .....	27
2.1. Правила оформлення креслень .....	27
2.2. Лінії креслення .....	29
2.3. Написи на кресленнях .....	34
2.4. Правила нанесення розмірів .....	37
2.5. Масштаби креслень .....	45
<b>Розділ 3. Геометричні побудови на кресленнях</b> .....	51
3.1. Графічний склад зображень на кресленнях .....	51
3.2. Проведення паралельних і перпендикулярних прямих. Побудова кутів .....	53
3.3. Поділ відрізків і кутів на рівні частини .....	57
3.4. Поділ кола на рівні частини .....	59
3.5. Спряження .....	68
3.6. Лекальні криві .....	80
3.7. Уклон і конусність .....	88
<b>Розділ 4. Побудова та читання видів на кресленнях</b> .....	93
4.1. Послідовність побудови видів .....	93
4.2. Нанесення розмірів на видах .....	98
4.3. Аналіз форми предмета за кресленням .....	100
4.4. Елементи поверхні предмета .....	112
4.5. Проекції точок на поверхні предмета .....	115
4.6. Розгортки поверхонь .....	123
<b>Розділ 5. Перерізи та розрізи</b> .....	131
5.1. Поняття про перерізи .....	131
5.2. Виконання та позначення перерізів .....	133
5.3. Деякі умовності виконання перерізів .....	141
5.4. Поняття про розрізи .....	147
5.5. Види розрізів .....	149
5.6. Позначення розрізів .....	161
5.7. Поєднання виду з розрізом .....	166
<b>Розділ 6. Зображення предметів на кресленнях</b> .....	174
6.1. Узагальнене поняття про зображення .....	174
6.2. Вибір кількості зображень .....	174

6.3. Вибір головного зображення .....	179
6.4. Умовності та спрощення на кресленнях .....	181
6.5. Додаткові та місцеві вигляди .....	182
6.6. Компонування зображень на кресленнях .....	184
<b>Розділ 7. Аксонометричні проєкції. Технічний рисунок</b> .....	189
7.1. Утворення аксонометричних проєкцій .....	189
7.2. Побудова аксонометричних проєкцій .....	192
7.3. Технічний рисунок .....	199
<b>Частина II. КРЕСЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ</b> .....	203
<b>Розділ 8. Основні відомості про креслення деталей</b> .....	203
8.1. Деталь та її елементи .....	203
8.2. Зміст робочих креслень деталей .....	205
<b>Розділ 9. Відомості, необхідні для виконання та читання креслень деталей</b> .....	210
9.1. Зображення на робочих кресленнях деталей .....	210
9.2. Нанесення розмірів і граничних відхилень .....	214
9.3. Позначення шорсткості поверхонь .....	228
9.4. Позначення граничних відхилень форми і розташування поверхонь .....	240
9.5. Зображення і позначення різьб .....	242
9.6. Відображення на робочих кресленнях відомостей про матеріал деталі та його стан .....	257
9.7. Текстова частина робочого креслення .....	263
<b>Розділ 10. Ескізи деталей</b> .....	267
10.1. Загальні відомості про ескізи .....	267
10.2. Послідовність виконання ескізів .....	268
10.3. Прийоми обмірювання деталей .....	271
<b>Розділ 11. Виконання та читання робочих креслень</b> .....	275
11.1. Загальні рекомендації до виконання робочих креслень .....	275
11.2. Креслення плоских деталей .....	276
11.3. Креслення деталей, обмежених переважно поверхнями обертання .....	282
11.4. Креслення деталей, обмежених переважно площинами .....	292
11.5. Креслення деталей, що виготовляються штампуванням .....	295
11.6. Креслення литих деталей .....	300
11.7. Креслення деталей механічних передач .....	304
11.8. Креслення пружин .....	329
11.9. Креслення кріпильних різьбових виробів .....	333
11.10. Групові креслення деталей .....	343
11.11. Читання робочих креслень .....	345
<b>Частина III. СКЛАДАЛЬНІ КРЕСЛЕННЯ</b> .....	351
<b>Розділ 12. Основні відомості про складальні креслення</b> .....	351
12.1. Призначення та зміст складального креслення .....	351
12.2. Зображення на складальних кресленнях .....	356
12.3. Умовності та спрощення на зображеннях складальних креслень .....	357
12.4. Розміри на складальних кресленнях .....	360
12.5. Номери позицій і специфікація .....	362
<b>Розділ 13. Зображення з'єднань деталей на складальних кресленнях</b> .....	370
13.1. Загальні відомості про з'єднання деталей .....	370
13.2. Різьбові з'єднання .....	374
13.3. Болтові з'єднання .....	380

13.4. Шпилькові з'єднання .....	384
13.5. З'єднання гвинтами .....	389
13.6. Трубні з'єднання .....	392
13.7. Шпонкові з'єднання .....	394
13.8. Шліцьові з'єднання .....	400
13.9. З'єднання за допомогою штифтів і шплінтів .....	405
13.10. Умовні позначення стандартних деталей різноманітних з'єднань .....	407
13.11. З'єднання заклепками .....	411
13.12. Зварні з'єднання .....	416
13.13. З'єднання паянням і склеюванням .....	429
<b>Розділ 14. Зображення типових конструкцій виробів .....</b>	<b>437</b>
<b>Розділ 15. Читання складальних креслень .....</b>	<b>451</b>
<b>Розділ 16. Деталювання складальних креслень .....</b>	<b>481</b>

Навчальне видання

*Сидоренко Віктор Костянтинович*  
**Технічне креслення**

Редактор *Р.Я.Ступницький*  
Технічний редактор *Т.В.Сараюк*  
Коректор *З.Я.Сорока*

Здано на складання 20.10.2000. Підп. до друку 8.12.2000.  
Формат 70×100/16. Гарнітура Таймс. Друк офсетний.  
Ум. друк. арк. 40,3. Обл.-вид. арк. 32,8.  
Наклад 50 000. Свідоцтво держ. реєстру ДК№63. Вид. №05, Зам. № 12076

Видавництво «Оріяна-Нова»  
Віддруковано у видавництві «Закарпаття»  
м. Ужгород, вул. Гагаріна, 42/1